Informe semanal — 5 de noviembre a 19 de noviembre de 2026

Periodo: 5 de noviembre – 19 de noviembre de 2026. **Fichero:** `Informe Semanal 05112026-19112026`.
Abierto el 5 de noviembre de 2026.

Convención de temas (vigente)


- Cada tema debe indicar tipo:
- **US** para historia de usuario.
- **BUG** para incidencia.
- Cada tema debe incluir:


1. Estado.
2. Detalle técnico.
3. Imágenes adjuntas (cuando existan).
4. Horas del detalle (las aporta Visual Studi Code con apoyo del agente).


1. Esta semana


Solución con Esquina con panel Regulable 0,75 — US


- **Estado:** abierto.
- **Detalle inicial:** se abre el frente para documentar e implementar la solución de esquina con panel regulable de 0,75, manteniendo comportamiento consistente con el diseño validado.
- **Imagen de referencia (bugs detectados):**

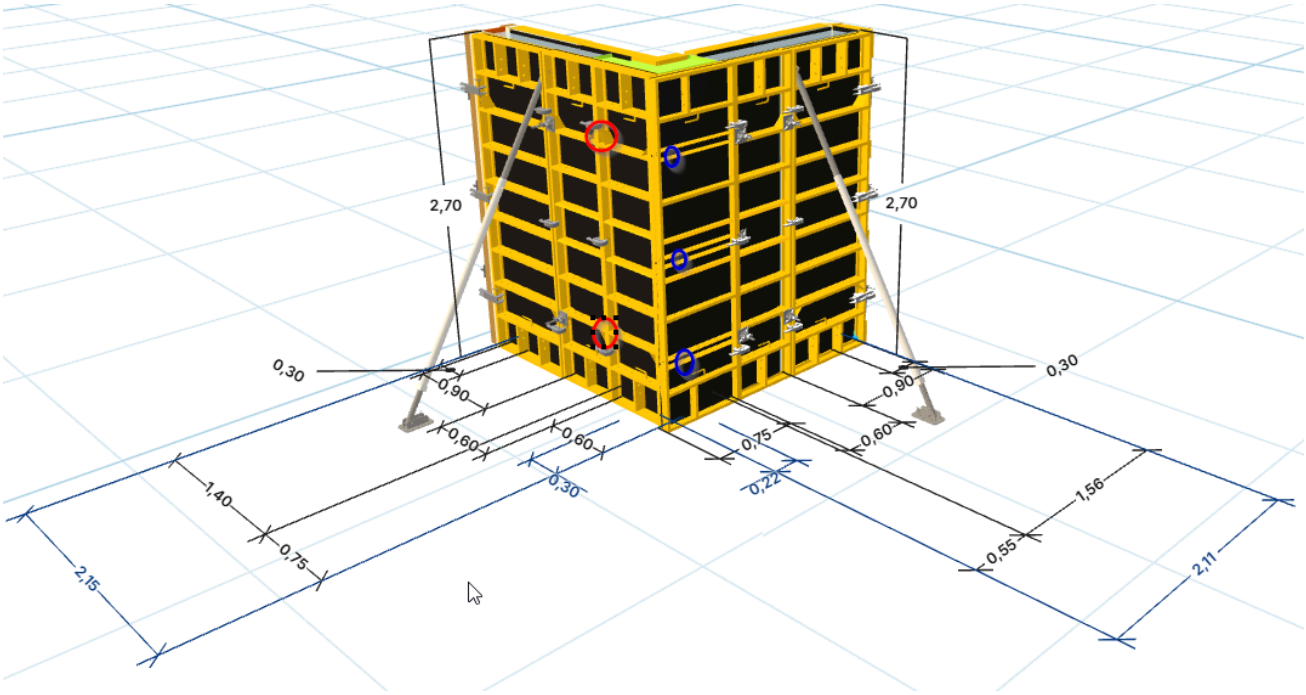

2,70
2,70
0,30
0,90
0,60
0,60
0,30
0,75
0,22
0,90
0,60
0,30
1,40
0,75
2,15
1,56
0,55
2,11

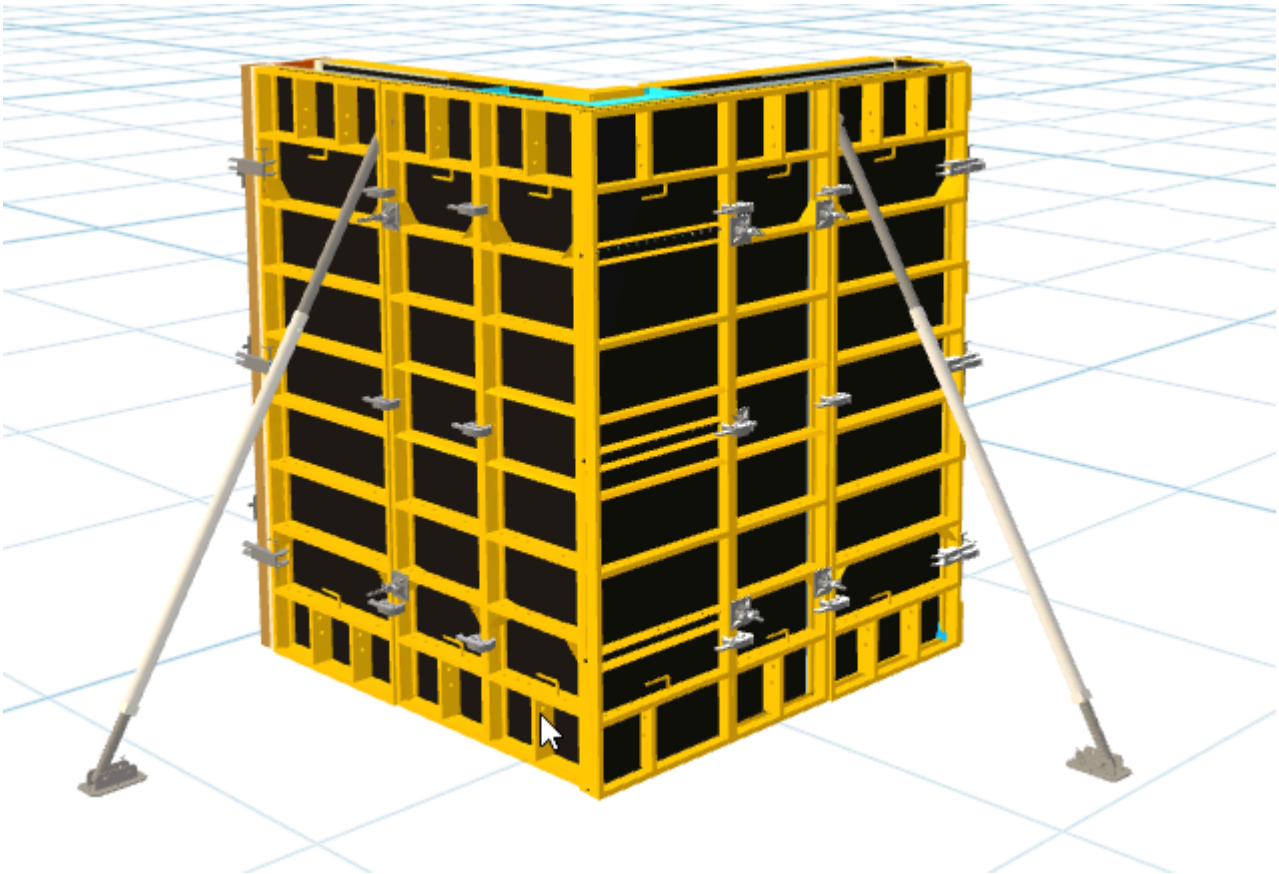

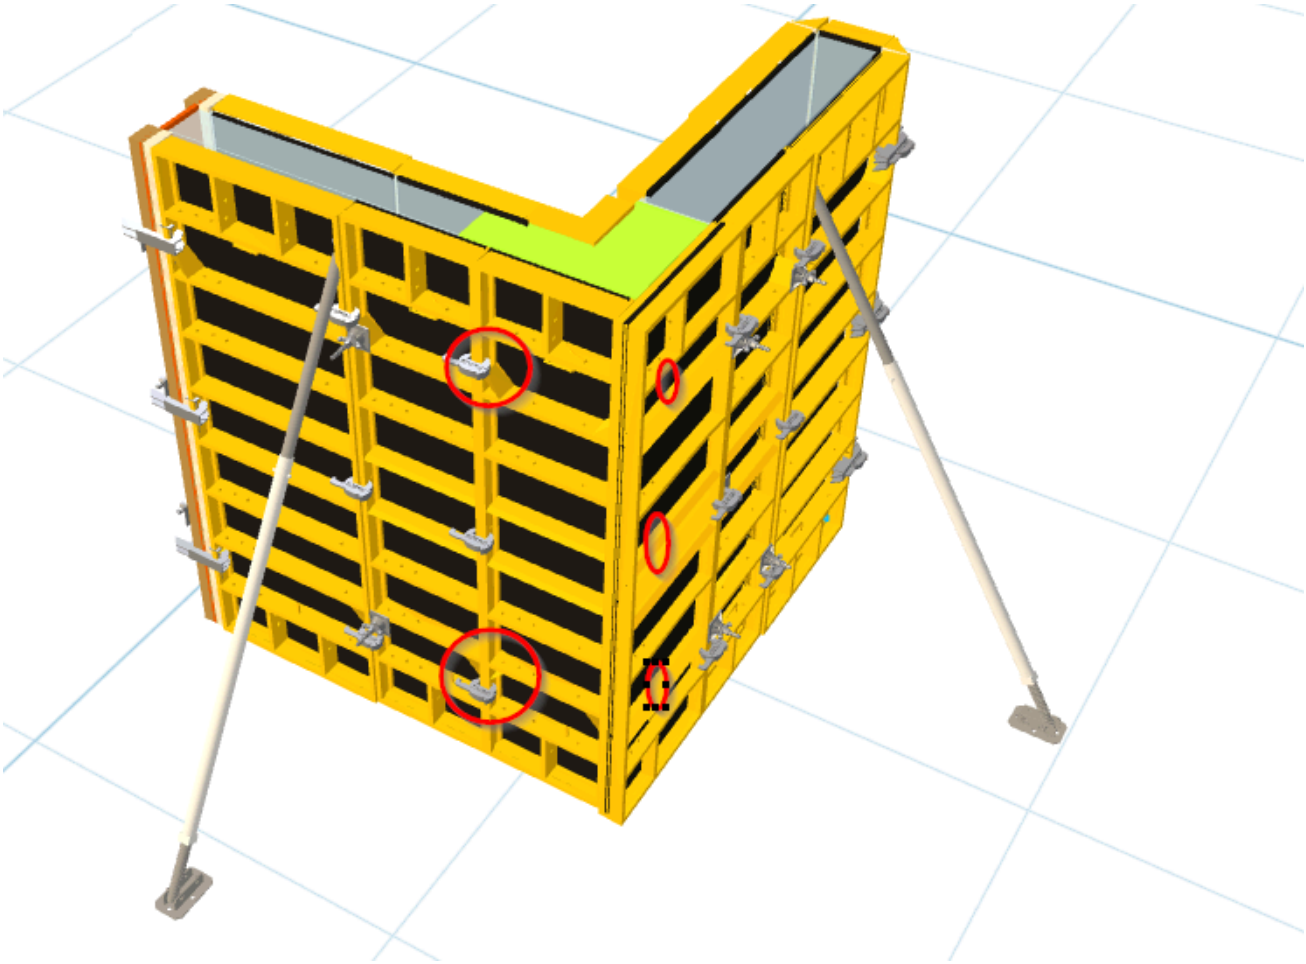

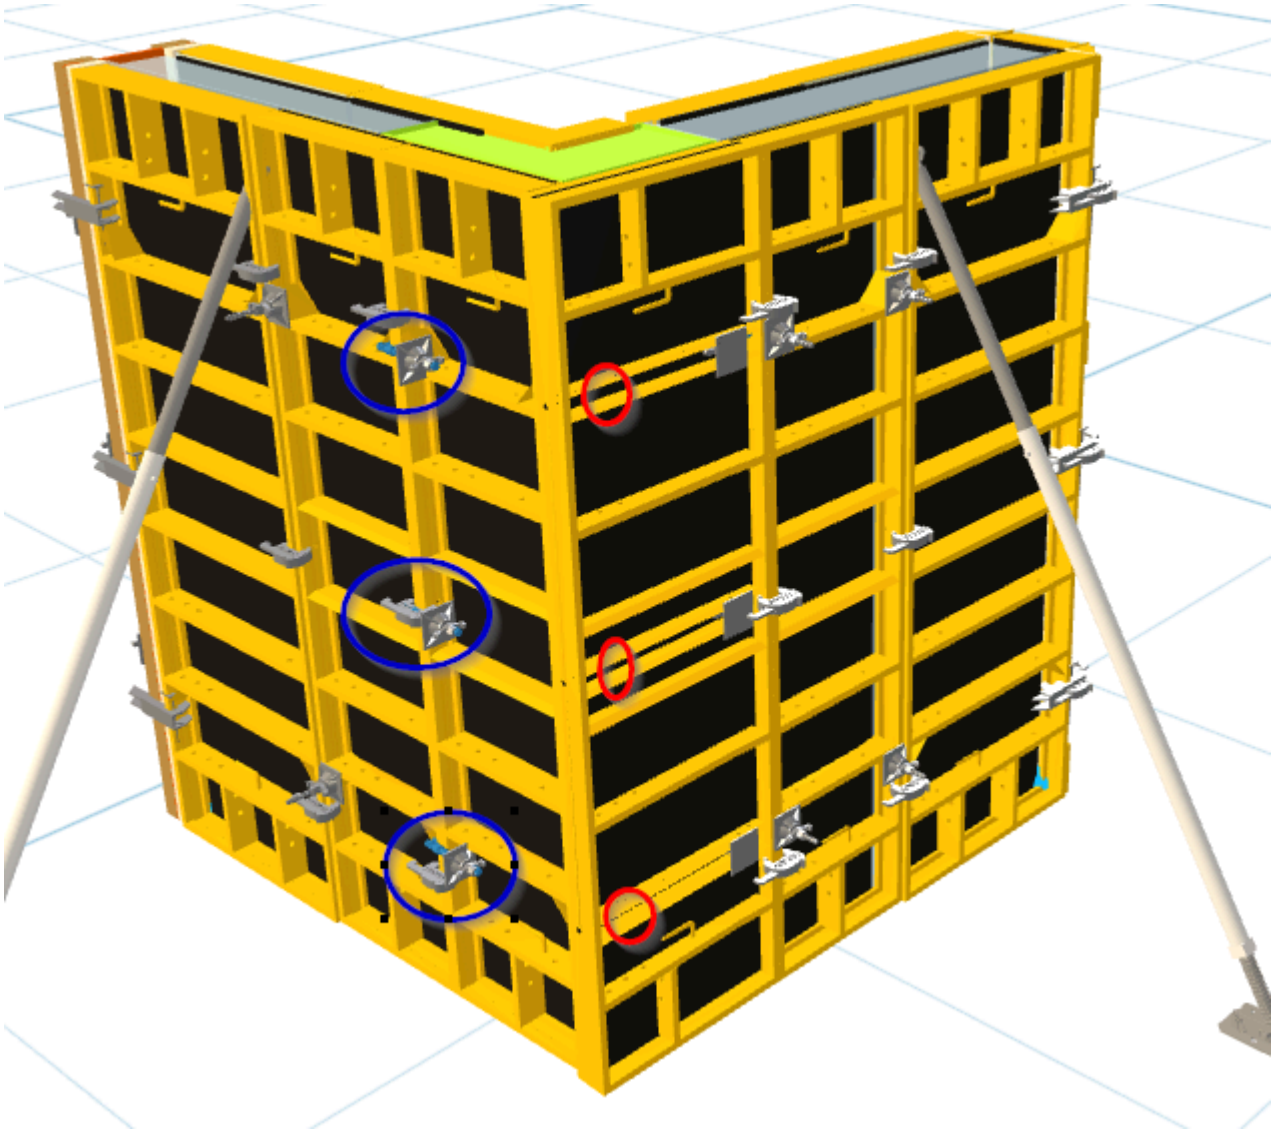

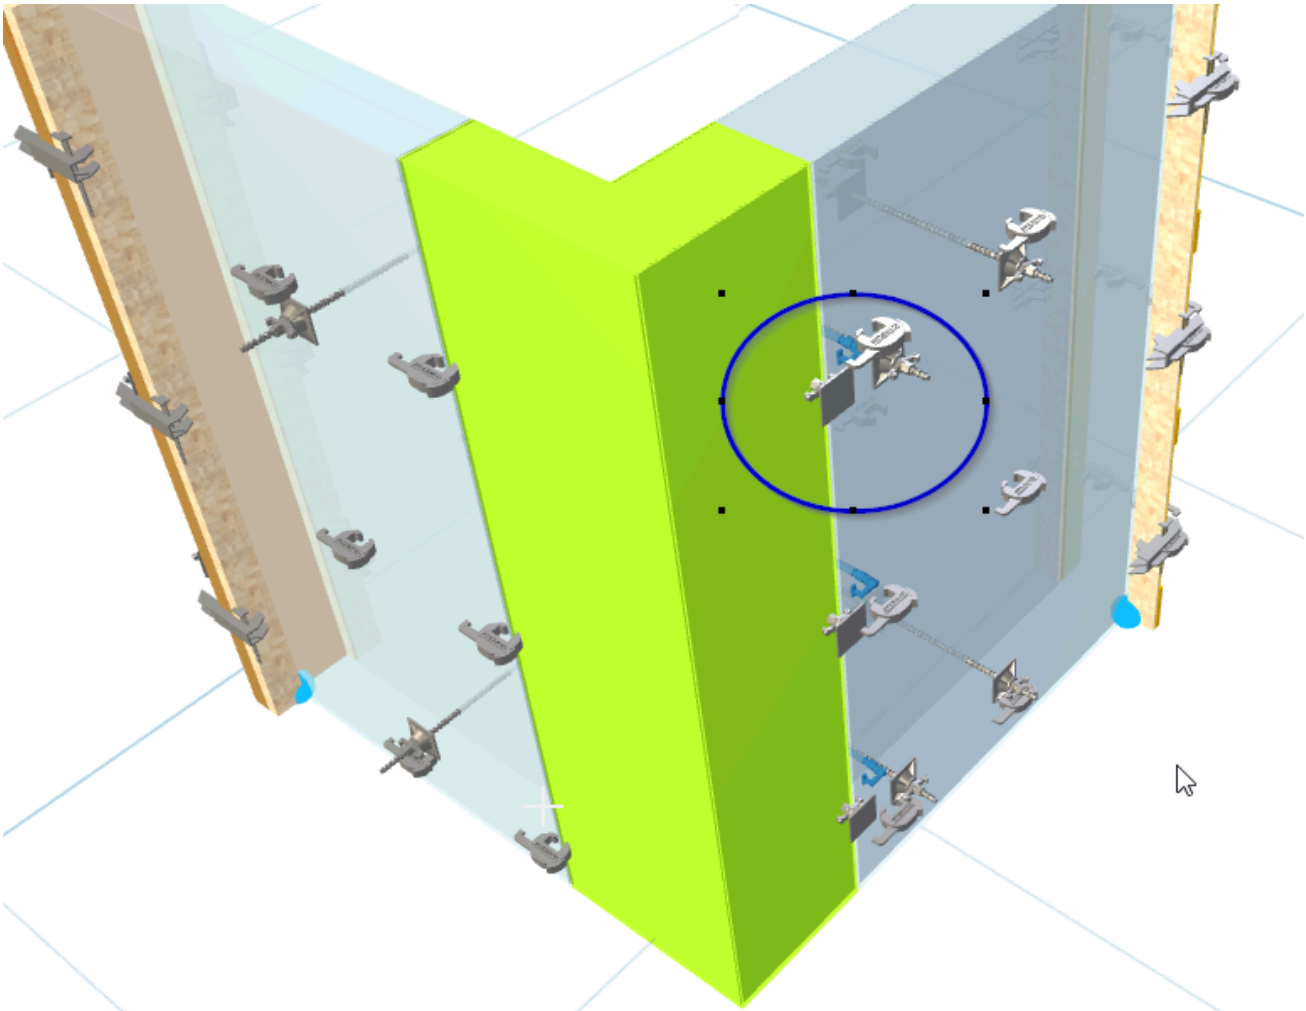

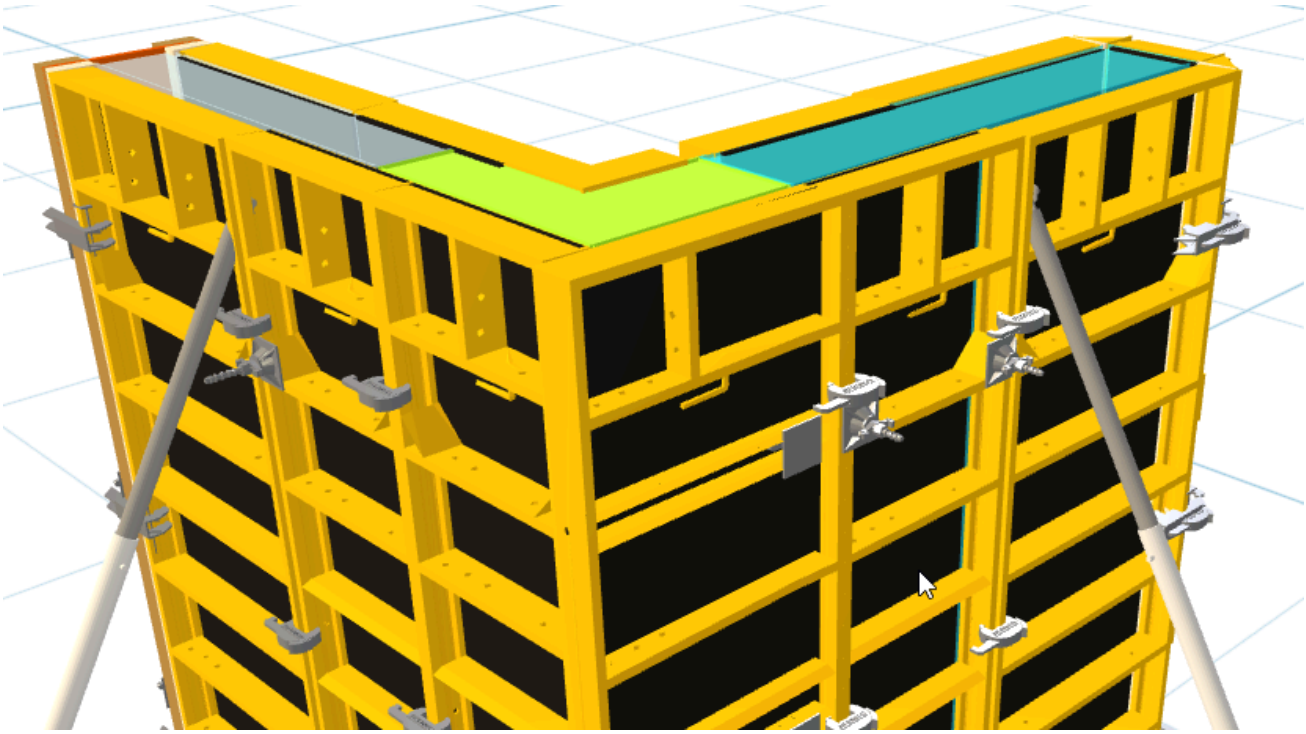

Incidencias del tema

1. Tirante interior junto al panel regulable desaparecido — **BUG**.
2. Unión entre panel regulable y panel a 90° para revisar con patrón de pilares/legacy — **BUG**.

Diagnóstico corregido y cambio aplicado (04 nov 2026)

- El volcado local del 04/11 a las 10:33 contenía los artículos `1920811` y `10443020` con `ElementType=Panel` y `UseStrictPose=true`, pero la captura de las 10:36 seguía sin mostrarlos. La presencia en el payload no prueba que la geometría quede visible.
- Ese payload colocaba gancho y placa en el mismo `LocalAlongMm` y altura, separados solo 12 mm en la normal; no reproducía las coordenadas y rotaciones locales de las cuatro esquinas de `PillarFormwork`.
- En la otra cara, `suppressCornerSeam` impedía ejecutar toda la rutina de unión. Por tanto, también se omitía el hardware de esa cara.
- Cambio actual: la esquina regulable reutiliza las posiciones y rotaciones de esquina de `PillarFormwork` en ambos muros del encuentro. En la cara donde se suprime la grapa se añade solo gancho y placa, sin llamar a la rutina del tirante.
- La lógica de `FormTie` no se modificó; la incidencia del tirante queda pendiente de un apartado separado.
- Referencias contrastadas: `PillarFormwork`, `CornerPanel270_75`, `CornerPanel90_75` y `ModuloTapeRightRegular75` del proyecto legacy.

Validación

- Compilación con MSBuild de Visual Studio: correcta, 0 errores.
- Prueba focalizada del helper: 3 casos de borde (inicio positivo, fin positivo y fin negativo), cada uno produce gancho y placa en las alturas 550, 1350 y 2150 mm, con coordenadas distintas según extremo y cara.
- Validación visual en el visor: pendiente de regenerar el mismo diseño con este último cambio. No se considera confirmada hasta ver la captura.

Seguimiento visual: herraje en cara equivocada (04 nov 2026, 11:11)

- La nueva captura confirma que el gancho y la placa quedaron en el panel perpendicular (círculos azules), en vez de la cara del panel regulable señalada en rojo.
- El payload de las 11:08 contiene herrajes en ambos muros (`IdWall` 1 y 4). La causa era el reemplazo de la unión suprimida: se activaba en cualquier esquina Universal y volvía a insertar herrajes en el muro no regulable.
- Cambio aplicado: se eliminó esa reinserción en la cara suprimida. Se mantiene la ruta normal de herrajes del panel regulable.
- No se modificó `FormTie` ni la generación del tirante; el segundo problema sigue fuera de alcance.
- Compilación de `Design.csproj` con MSBuild de Visual Studio 18: correcta, 0 errores y 0 advertencias.
- El payload de las 12:33 ya no contiene los herrajes especiales en `IdWall` 1; aparecen solo en `IdWall` 4. El usuario confirmó en la captura posterior que la cara ya es correcta.
- Pendiente: ajustar y validar la posición de gancho y placa en esa cara.

Orientación de la placa (04 nov 2026)

- A las 13:03, con los paneles ocultos, el usuario indicó que la placa requiere un giro de 180°; confirmó que la cara es correcta, pero la posición final de gancho y placa sigue pendiente.

- El primer intento cambió `RotX` y `RotZ`. Aunque se verificaron los valores generados, la captura de las 13:20 no mostró el giro visual esperado; no se considera resuelto.
- A las 13:22 se cambió la propuesta a un giro directo de 180° en `RotZ` solo para la placa. Se dejan sin cambios `RotX`, posición y gancho; el tirante no se modifica.
- No se compiló ni probó el último cambio, por petición del usuario. La validación queda a cargo del usuario.
- Pendiente: confirmar el giro en el visor y, en un paso posterior, ajustar la posición de gancho y placa.

Horas del detalle

Reloj	Tramo	Suma
Visual Studi Code	Pendiente de registrar	—
Cursor/Copilot	Pendiente de registrar	—

No salen los paneles en los pilares — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 04/11/2026, 16:09.
- **Estado:** cambio de render aplicado; pendiente validar visualmente en el visor.
- **Incidencia:** en algunos pilares ATK-60 no se veían los paneles. La captura de depuración contiene ocho paneles por pilar para los pilares 9–12, y el cliente entrega la lista completa al renderizador.
- **Cambio aplicado:** en pose estricta `Orientation="pillar"`, los paneles se desplazan 1 mm hacia fuera según su normal transformada, como medida frente a posible z-fighting. No se modificó el generador C#.
- **Verificación técnica:** análisis del JavaScript sin errores; comprobadas las cuatro orientaciones del patrón y `git diff --check` correcto.
- **Validación visual:** pendiente; no se considera resuelto hasta comprobar el resultado en el visor.

2. Apartados realizados

1. Solución con Esqunina con panel Regulable 0,75.
2. No salen los paneles en los pilares.