Informe semanal — 5 de noviembre a 19 de noviembre de 2026

Periodo: 5 de noviembre – 19 de noviembre de 2026.
Fichero: `Informe Semanal 05112026-19112026`.
Abierto el 5 de noviembre de 2026.


Convención de temas (vigente)


- Cada tema debe indicar tipo:
- **US** para historia de usuario.
- **BUG** para incidencia.
- Cada tema debe incluir:
- Estado.
- Detalle técnico.
- Imágenes adjuntas (cuando existan).
- Horas del detalle (las aporta Visual Studi Code con apoyo del agente).


1. Esta semana


Solución con Esquina con panel Regulable 0,75 — US


- **Estado:** abierto.
- **Detalle inicial:** se abre el frente para documentar e implementar la solución de esquina con panel regulable de 0,75, manteniendo comportamiento consistente con el diseño validado.
- **Imagen de referencia (bugs detectados):**

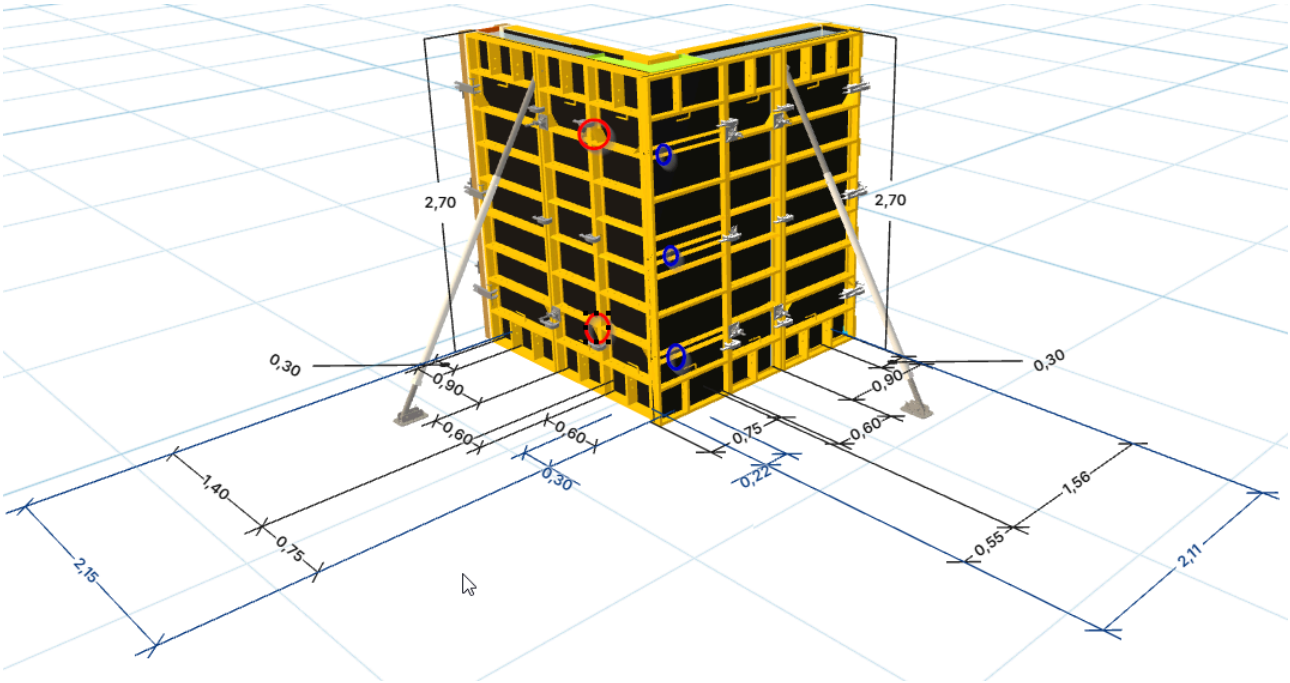

2,70
2,70
0,30
0,90
0,60
0,60
0,30
0,75
0,22
0,90
0,60
0,30
1,40
0,75
2,15
1,56
0,55
2,11

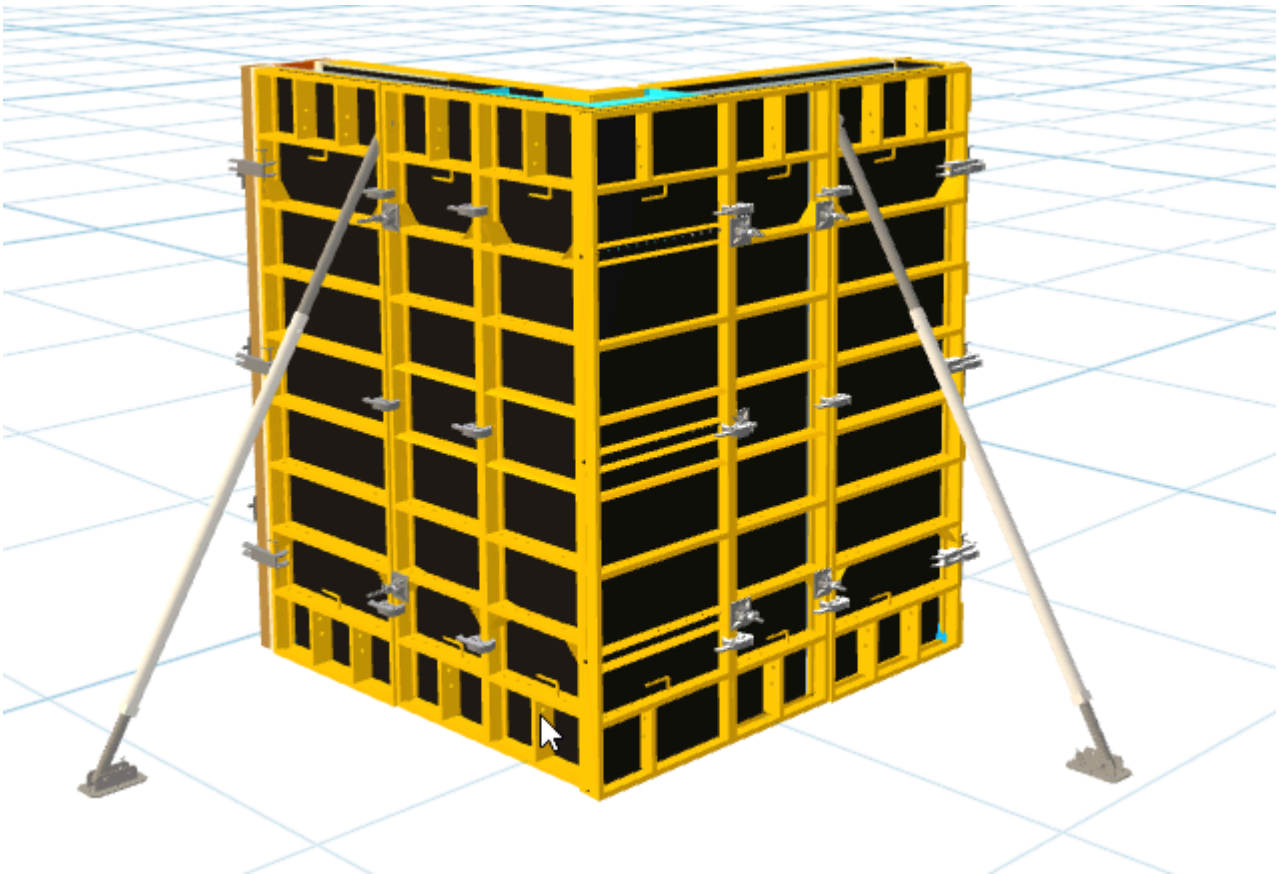

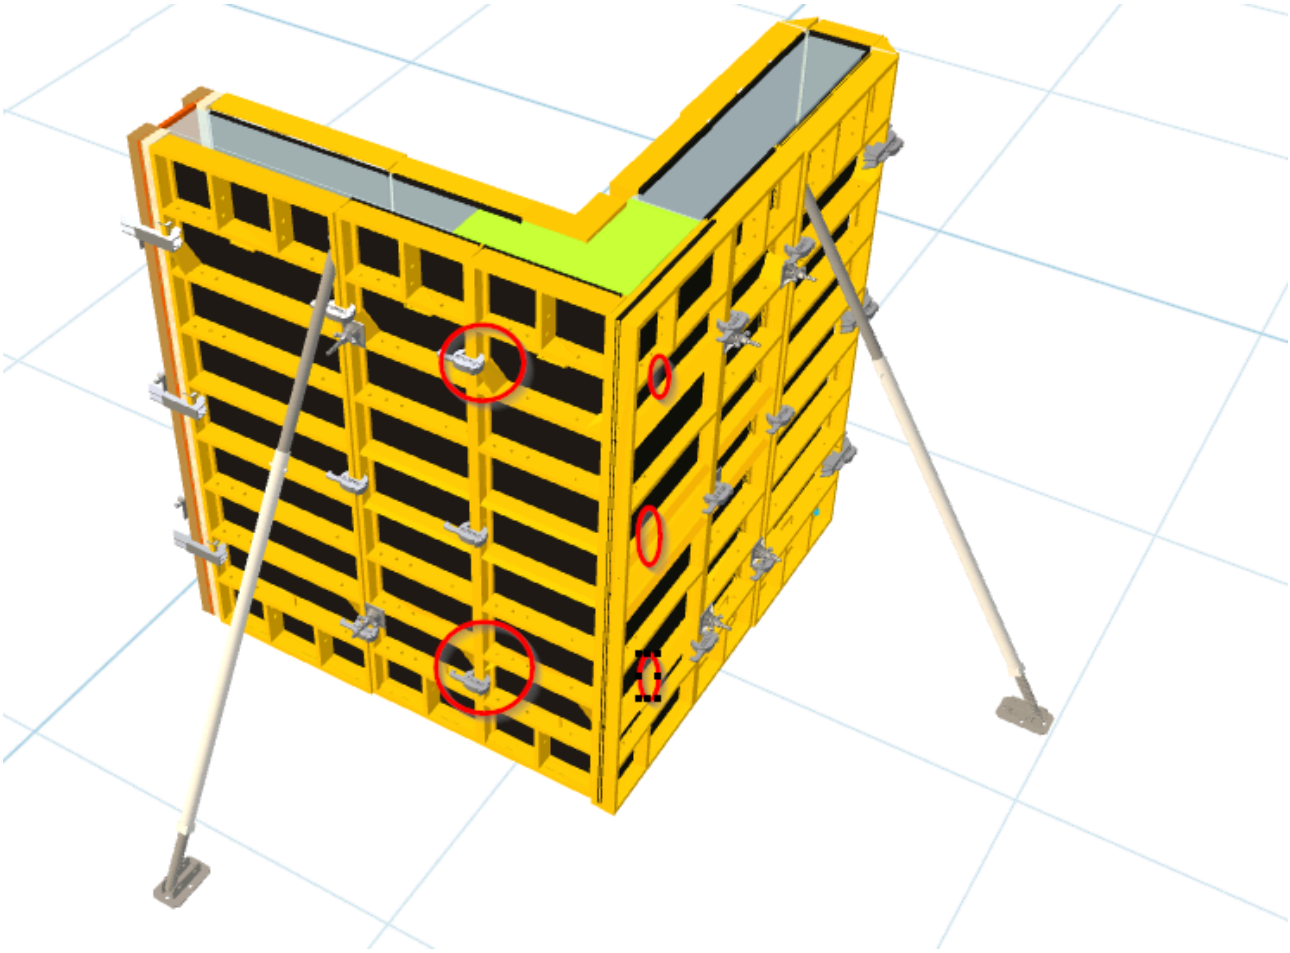

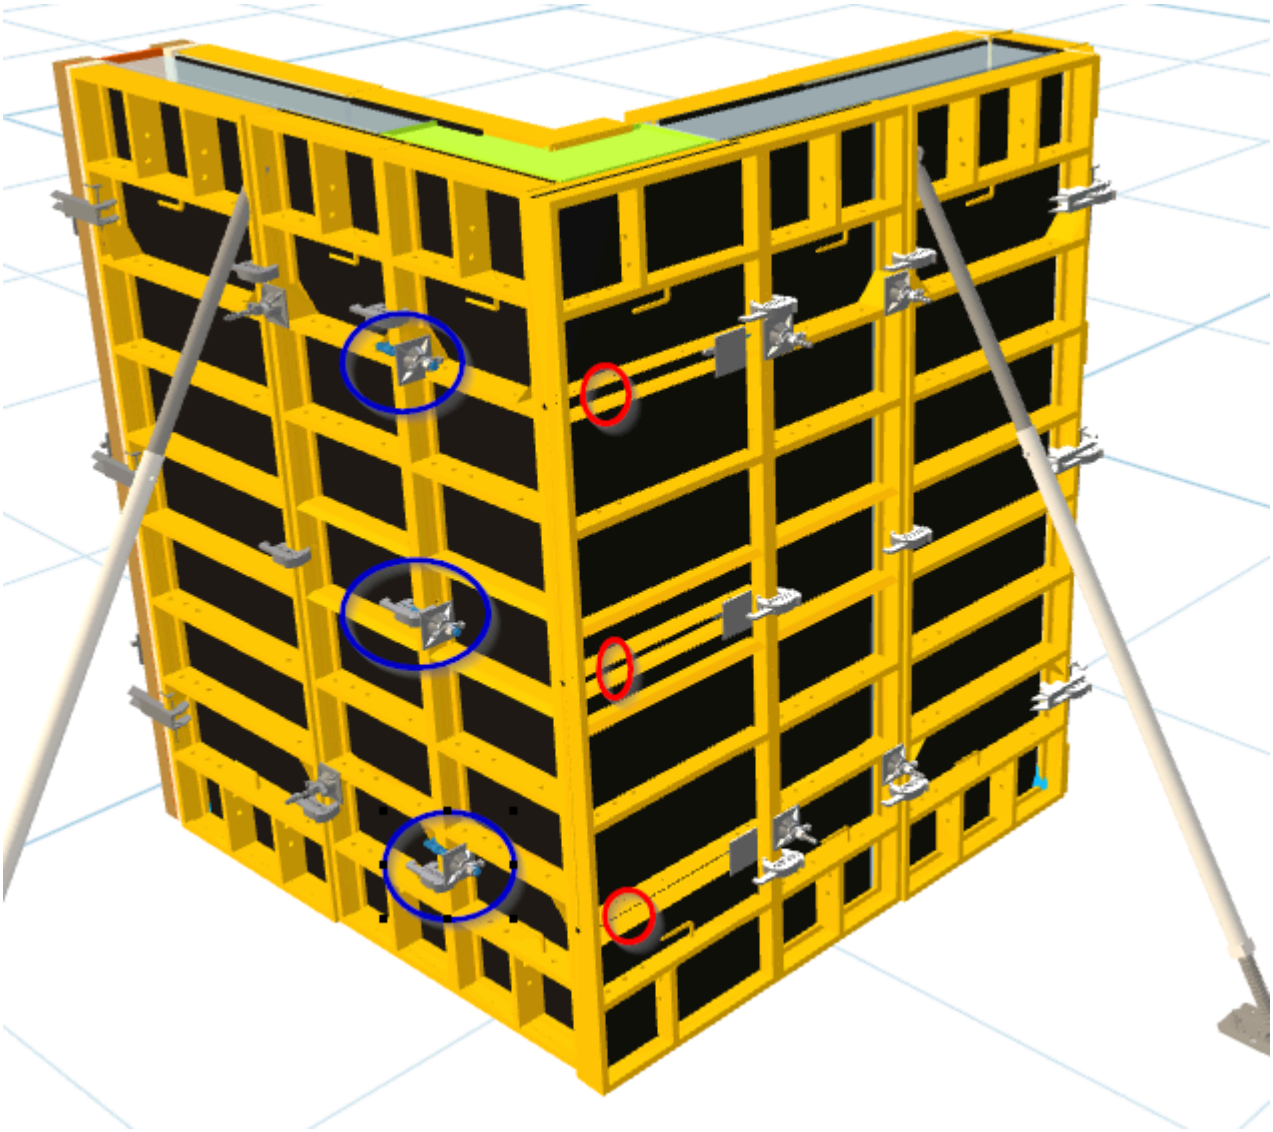

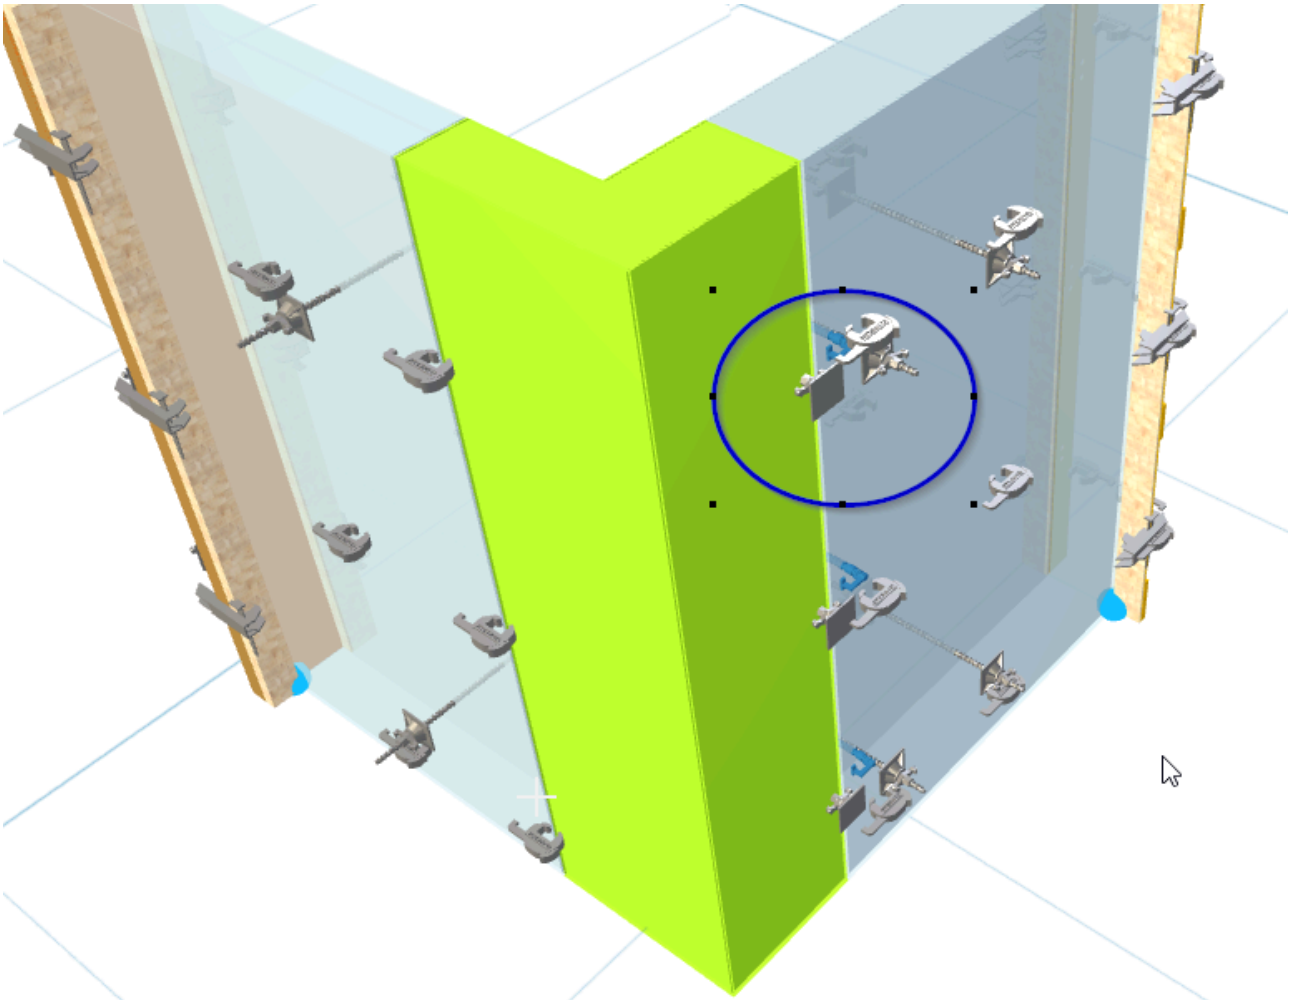

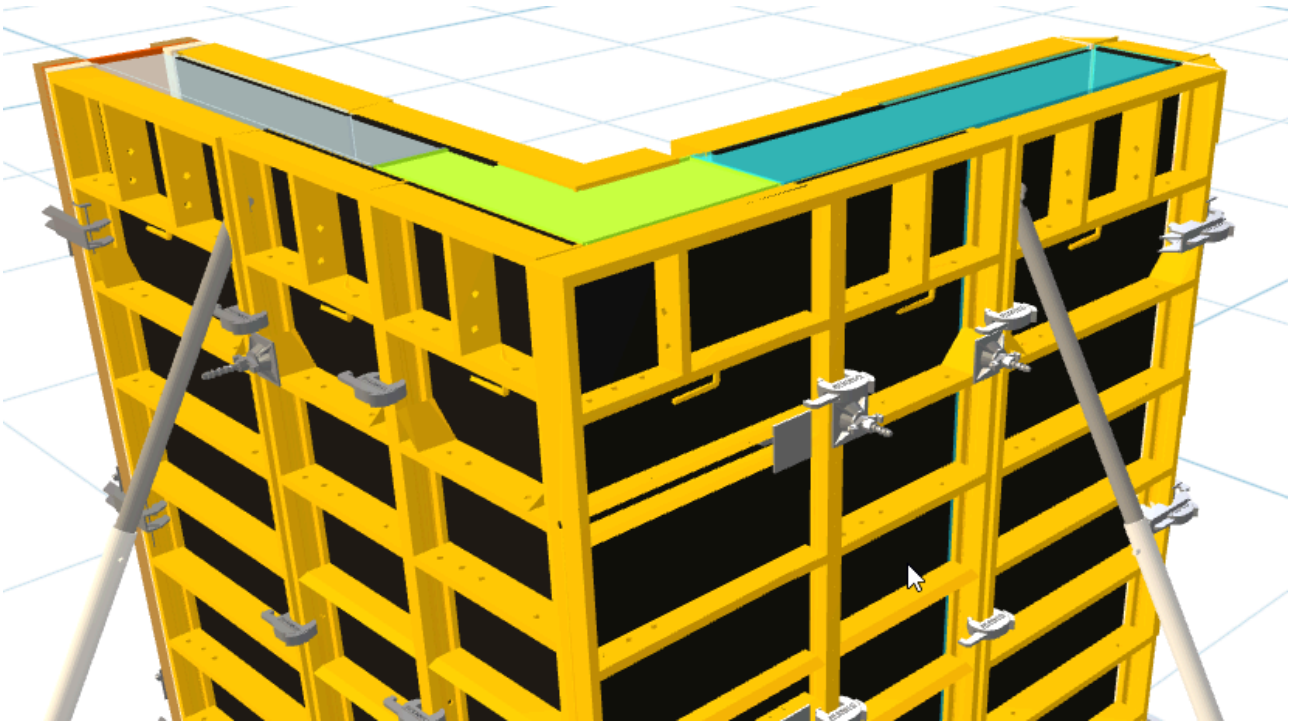

Incidencias del tema

1. Tirante interior junto al panel regulable desaparecido — **BUG**.
2. Unión entre panel regulable y panel a 90° para revisar con patrón de pilares/legacy — **BUG**.

Diagnóstico corregido y cambio aplicado (04 nov 2026)

- El volcado local del 04/11 a las 10:33 contenía los artículos `1920811` y `10443020` con `ElementType=Panel` y `UseStrictPose=true`, pero la captura de las 10:36 seguía sin mostrarlos. La presencia en el payload no prueba que la geometría quede visible.
- Ese payload colocaba gancho y placa en el mismo `LocalAlongMm` y altura, separados solo 12 mm en la normal; no reproducía las coordenadas y rotaciones locales de las cuatro esquinas de `PillarFormwork`.
- En la otra cara, `suppressCornerSeam` impedía ejecutar toda la rutina de unión. Por tanto, también se omitía el hardware de esa cara.
- Cambio actual: la esquina regulable reutiliza las posiciones y rotaciones de esquina de `PillarFormwork` en ambos muros del encuentro. En la cara donde se suprime la grapa se añade solo gancho y placa, sin llamar a la rutina del tirante.
- La lógica de `FormTie` no se modificó; la incidencia del tirante queda pendiente de un apartado separado.
- Referencias contrastadas: `PillarFormwork`, `CornerPanel270_75`, `CornerPanel90_75` y `ModuloTapeRightRegular75` del proyecto legacy.

Validación

- Compilación con MSBuild de Visual Studio: correcta, 0 errores.
- Prueba focalizada del helper: 3 casos de borde (inicio positivo, fin positivo y fin negativo), cada uno produce gancho y placa en las alturas 550, 1350 y 2150 mm, con coordenadas distintas según extremo y cara.
- Validación visual en el visor: pendiente de regenerar el mismo diseño con este último cambio. No se considera confirmada hasta ver la captura.

Seguimiento visual: herraje en cara equivocada (04 nov 2026, 11:11)

- La nueva captura confirma que el gancho y la placa quedaron en el panel perpendicular (círculos azules), en vez de la cara del panel regulable señalada en rojo.
- El payload de las 11:08 contiene herrajes en ambos muros (`IdWall` 1 y 4). La causa era el reemplazo de la unión suprimida: se activaba en cualquier esquina Universal y volvía a insertar herrajes en el muro no regulable.
- Cambio aplicado: se eliminó esa reinserción en la cara suprimida. Se mantiene la ruta normal de herrajes del panel regulable.
- No se modificó `FormTie` ni la generación del tirante; el segundo problema sigue fuera de alcance.
- Compilación de `Design.csproj` con MSBuild de Visual Studio 18: correcta, 0 errores y 0 advertencias.
- El payload de las 12:33 ya no contiene los herrajes especiales en `IdWall` 1; aparecen solo en `IdWall` 4. El usuario confirmó en la captura posterior que la cara ya es correcta.
- Pendiente: ajustar y validar la posición de gancho y placa en esa cara.

Orientación de la placa (04 nov 2026)

- A las 13:03, con los paneles ocultos, el usuario indicó que la placa requiere un giro de 180°; confirmó que la cara es correcta, pero la posición final de gancho y placa sigue pendiente.

- El primer intento cambió `RotX` y `RotZ`. Aunque se verificaron los valores generados, la captura de las 13:20 no mostró el giro visual esperado; no se considera resuelto.
- Se limitó el cambio a `RotZ` en la ruta de esquina, sin cambiar el patrón global de `PillarFormwork`. El usuario confirmó después que la placa ya se ve girada correctamente.
- La confirmación del giro no resuelve la posición de gancho/placa ni el tirante; esos resultados siguen separados.

Posición de gancho y placa: intentos y decisión (04–05 nov)

- El usuario confirmó que la cara correcta es la del panel regulable, pero indicó varias veces que las piezas seguían desplazadas. Pidió explícitamente no cambiar los demás ejes ni la rotación confirmada.
- Se probaron posiciones del patrón de `PillarFormwork` y coordenadas derivadas del legacy `TapeRP_E50_00`. El legacy expresa sus coordenadas en centímetros; copiarlas sin mapear origen, eje, cara y unidades no produjo una posición fiable.
- También se probó una traslación común para preservar la separación entre piezas. Una estimación de `33,91 mm` basada en los bounds de los STL no resolvió el contacto: la medición entre superficies transformadas seguía dando `44,23 mm`. Esa corrección se descartó; no reutilizarla.
- El usuario pidió detener los ajustes especulativos y dejar/restaurar la versión que funcionaba aunque estuviera desplazada, para corregir más adelante en AutoCAD. Esa restauración todavía debe comprobarse: el código actual de `LCornerFormwork.PlaceCornerHardwareFromPillarPattern` aún sobrescribe posiciones X/Z mediante `LegacyCornerHookAlongMm = 10` y `LegacyCornerHookFaceBaseMm = 300 + otherThicknessMm`.
- **Estado:** cara del herraje y giro de la placa confirmados por el usuario; posición final pendiente. No se afirma que gancho y placa estén acoplados ni se aplican más offsets por intuición.

Punto de referencia, intercambio y persistencia (05 nov)

- El punto quedó definido en la intersección superior de las caras exteriores de la L. Se retiraron los marcadores de los extremos y el usuario confirmó que el punto ya se ve.
- Se añadieron `cornerReferencePoints` al `.tnwall` de exportación/importación y a la persistencia SQL `dbo.TSql_Design_V2.AttCornerReferencePointsJson`. Los archivos antiguos sin la propiedad siguen siendo compatibles y reconstruyen los puntos desde los muros.
- La compilación de Desing para esta integración terminó con 0 errores y 0 advertencias; las comprobaciones geométricas de la esquina y el caso colineal también pasaron.
- La migración idempotente se aplicó y verificó en las dos instancias: desarrollo local `.\SQLEXPRESS` y producción `SQL5113.site4now.net`. Ambas tienen el catálogo `db_a197cd_desingproducction`, pero son servidores distintos.
- La importación autorizada en el diseño 30009 no se ejecutó: el visor local siguió mostrando Login. No se reemplazaron sus muros ni se validó allí el resultado.
- La guía de continuidad quedó ampliada en `Docs/Proyectos/Desing/ESQUINAS-REGULABLES-GUIA-IMPLEMENTACION.md`, con decisiones, intentos descartados, estado real y pasos para el siguiente agente.

Estado de cierre

- El frente continúa **abierto** para la posición final de gancho/placa y la validación del tirante interior/doble tirante con remate.
- No declarar resuelto el encofrado Angular del caso de 220 mm: se reportó falta de remate/tirante interior y solape de paneles; sigue pendiente una prueba visual específica.

Horas del detalle

Reloj	Tramo	Suma
Visual Studi Code	Inicio y fin del tema no recuperables en el historial	No recuperable
Cursor/Copilot	Inicio y fin del tema no recuperables en el historial	No recuperable

El historial contiene horas de capturas, no marcas de inicio y fin de dedicación para cada reloj. Por autorización del usuario, se cierra el registro de tiempo del tema como **no recuperable**, sin estimaciones.

No salen los paneles en los pilares — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 04/11/2026, 16:09.
- **Estado:** cambio de render aplicado; pendiente validar visualmente en el visor.
- **Incidencia:** en algunos pilares ATK-60 no se veían los paneles. La captura de depuración contiene ocho paneles por pilar para los pilares 9–12, y el cliente entrega la lista completa al renderizador.
- **Cambio aplicado:** en pose estricta `Orientation="pillar"`, los paneles se desplazan 1 mm hacia fuera según su normal transformada, como medida frente a posible z-fighting. No se modificó el generador C#.
- **Verificación técnica:** análisis del JavaScript sin errores; comprobadas las cuatro orientaciones del patrón y `git diff --check` correcto.
- **Validación visual:** pendiente; no se considera resuelto hasta comprobar el resultado en el visor.

Remates ATK-60 en Desing_2 — US

- **Fecha y hora de apertura:** 09/11/2026, 10:49.
- **Estado:** abierto.
- **Detalle inicial:** se abre el frente para trabajar los remates de madera (`REMATE_WOOD`) del encofrado ATK-60 en Desing_2. Se estudió la documentación del visor Three.js y de los remates antes de tocar código.
- **Dónde vive la lógica:** el cálculo es C#. `PackAtk60LengthMm` y `GetWallsForCadSystems` (`Atk60WallsRepository.cs`) deciden el largo del remate; `EndFiller.cs` construye el tablón y las grapas regulables; `Atk60CornerFaceRemate.cs` reparte el remate por cara en las esquinas; `ExactWidthEndTape.cs` decide cuándo el solape lo sustituye. El visor Three.js (`master-article-details-stl-viewer.js`) solo pinta lo que recibe.
- **Reglas ya cerradas (no reabrir):** el tablón no pasa de 0,15 m a lo largo y tiene 0,12 m de ancho; si el largo es múltiplo de 0,15 lleva taco; el remate de esquina y el del tramo no se

suman; TapeS1 y TapeS2 con solape sustituyen el remate de ese extremo, TapeS7 y TapeS8 no.
- **Fuera de alcance:** el remate de T o cruce con espesores distintos sigue pendiente y no se hace de paso.
- **Documentación de referencia:** `Docs/Proyectos/Desing/ATK60-Logica-Modulos-Wall.md`, `Desing/IA/docs/esquina-L-atk60.md`, `Desing/IA/docs/esquina-T-atk60.md`, `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`, `Desing/IA/docs/tapes-tipos.md`.

Horas del detalle

Reloj	Inicio	Entrega del agente	Fin
Persona	09/11/2026, 10:49	—	abierto
Devin	09/11/2026, 10:49	—	abierto

- **Pausa (09/11/2026, 15:13):** se para para atender el BUG de configuración de «Dibujar muro». Se retoma cuando lleguen las imágenes y las soluciones de AutoCAD. En esta fase solo se localiza y se acota el remate; el tablón y las grapas se insertan después.

Dibujar muro no recoge la configuración — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 09/11/2026, 15:13.
- **Estado:** cambio aplicado; falta validarlo en el visor.
- **Incidencia:** al dibujar un muro no se usan los valores del formulario de Configuración. Los valores solo se guardaban con «Guardar vista», y al recargar la vista guardada los devolvía a los de antes.
- **Cambio aplicado:** botón **Aceptar** arriba del panel Configuración (`ma-stl-config-accept`). Al pulsarlo se leen todos los campos (distancia entre puntales, offset, anchos de muro X e Y, recinto L, W, Ex1, Ex2, Ey1 y Ey2) y se guardan en la cookie `ma_stl_desing2_config`. Al abrir el visor y al restaurar una vista guardada se cargan estos valores, que mandan sobre los de la vista. Dibujar muro, offset e insertar recinto leen los valores del formulario. La distancia entre puntales se sigue guardando también en el diseño, en el servidor.
- **Textos:** claves nuevas `StlPreview_Desing2ConfigAccept*` en `_gen_masterarticles_resources.js`, en español e inglés. Se añadió al generador la clave `StlPreview_DimDevelopCornerReferencePoint`, que estaba en el `.resx` pero no en el generador.
- **Causa encontrada al leer el código:** si el tramo nuevo empezaba tocando un muro ya dibujado, copiaba el espesor de ese muro y no el de la configuración. La vista previa sí usaba la configuración, así que no coincidía con lo creado. Además, «Insertar recinto» no usaba Ex1, Ex2, Ey1 ni Ey2: los cuatro muros salían con la media de X e Y.
- **Corrección:** «Dibujar muro» toma siempre el espesor de la configuración. «Insertar recinto» pone a cada muro su espesor: izquierdo Ex1, derecho Ex2, inferior Ey1 y superior Ey2.
- **Pendiente de decidir:** «Dibujar muro» sigue usando la media de X e Y. Con X e Y iguales sale el valor exacto.
- **Documentación:** apartado Configuración de `Desing/IA/docs/desing-2-stl-viewer-funciones.md`.

- **Verificación técnica:** el JavaScript se analiza sin errores. La validación en el navegador está pendiente.

Horas del detalle

Reloj	Inicio	Entrega del agente	Fin
Persona	09/11/2026, 15:13	—	abierto
Devin	09/11/2026, 15:13	—	abierto

2. Apartados realizados

1. Solución con Esqunina con panel Regulable 0,75.
2. No salen los paneles en los pilares.
3. Remates ATK-60 en Desing_2 (abierto, en pausa).
4. Dibujar muro no recoge la configuración (abierto).