Quick Reference: systematisch storing zoeken

Het protocol op een A4. Leg naast je bij elke praktijkopdracht met een storing.

Het 5-stappenprotocol

Bij elke storing dezelfde vijf stappen, altijd in deze volgorde.

1. **Veiligheid**
   Kan ik veilig werken? Kan mijn onderzoek het proces verstoren? Weeg het bewust af, elke keer.
2. **Diagnose**
   Wat doet het wel, wat niet, sinds wanneer? Perk in: opdelen, keten halveren, meten.
3. **Impact**
   Wat betekent dit voor het proces? Is er een workaround? Hoe urgent is de reparatie?
4. **Actie**
   Zelf oplossen, workaround, of escaleren (en aan wie). Binnen je bevoegdheid.
5. **Verificatie**
   Werkt de functie weer, is de oorzaak weg, is alles teruggezet? Pas dan klaar.

Inperk-vragen die altijd werken

- Sinds wanneer? Wat gebeurde er rond dat moment?
- Wat is er kort ervoor veranderd? (onderhoud, product, ploeg, weer, instelling)
- Werkt het voor dit punt in de keten wel, en erna niet?
- Is dit eerder gebeurd? (logboek, onderhoudshistorie)

Naar de grondoorzaak: 5x waarom

Blijf "waarom?" vragen tot je iets vindt dat je kunt veranderen zodat de storing wegblijft. Feiten, geen schuldigen. Komt de storing terug, dan is alleen het symptoom bestreden.

Escaleren: wanneer en hoe

- **Wanneer:** buiten je bevoegdheid, veiligheidsrisico, herhaalstoring, of je diagnose loopt vast.
- **Hoe:** draag je diagnose over, niet alleen je probleem: symptomen, impact, wat je al hebt uitgesloten.

Het rapport: de vijf W's


Wat, wanneer, waarom, wie, hoe. Een goed rapport kan door de volgende monteur gelezen worden zonder jou erbij.

Zie je het aankomen? De vier trendpatronen

Vier trendpatronen die je moet herkennen


Een trend is het geheugen van de fabriek. Dit zijn de vier vormen van afwijkend gedrag.

De sprong

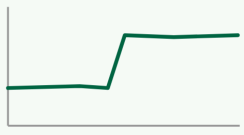


In een keer flink anders, en het blijft daar. Vaak een acute gebeurtenis: iets is geschakeld, uitgevallen of losgeschoten.

De drift

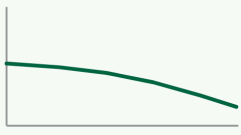

Loopt heel langzaam weg terwijl het proces hetzelfde draait. Denk aan vervuiling of een verouderende sensor.

De vlakke lijn

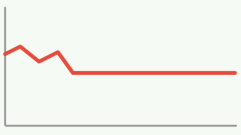

Beweegt helemaal niet meer, terwijl het proces wel beweegt. Verdacht: een gezonde meting leeft altijd een beetje.

De onrust



Springt heen en weer waar hij eerst rustig was. Losse verbinding, signaalstoring, of een proces dat echt onrustig wordt.