BEDIENUNG DES SCHUTZRELAIS SIPROTEC 7SJ600

Ausgabe:

Tasten:

Pfeiltasten „⇐„, „⇒„, „⇑„ und „⇓„ dienen zum Bewegen innerhalb des Menüs des Schutzgerätes.
Taste „**E**“ dient zum Bestätigen der Eingabe
Taste „**Y/J**“ gestellte Frage mit JA beantworten.
Taste „**N**“ gestellte Frage mit NEIN beantworten und löschen der gespeicherten Anzeigen „Quittierung“
Taste „**+**“ und „**-**“ vergrößern, bzw. verkleinern des Wertes in der Anzeige. (längere Betätigung --> schneller)

Einstellungen verändern:

- Mit Pfeiltasten zu ändernden Parameter anwählen.
- mit den Tasten „**+**“ und „**-**“ Wert, oder entsprechende Auswahl vornehmen
- „**E**“ bestätigt der Eingabe
- Frage ob Änderung übernommen werden soll mit Tasten „**Y/J**“ + „**E**“ bestätigen, bzw. mit Taste „**N**“ + „**E**“ ablehnen.

vor der ersten Änderung erscheint die Frage nach dem **CODE - Wort:**

CW :	Tasten „-“, „+“, „-“ und „E“ eingeben	CW OK	Erscheint (Eingaben sind jetzt möglich)“

Datum und Uhrzeit einstellen:

Diese Einstellung muss nach jedem Spannungsausfall wiederholt werden.

⇑ oder ⇓ so oft bis..

ZUSATZ FKT	⇒ ⇐	DATUM UHRZEIT	⇒ ⇐	01.01.95 00:10:45	Standart bei Ausfall Netzspannung
			⇓ ⇑		
			⇐	DATUM 01.01.95	Einstellen über „**+**“, „**-**“ und „**E**“
			⇓ ⇑		
			⇐	ZEIT 00:11:10	Einstellen über „**+**“, „**-**“ und „**E**“

Meldungen anzeigen lassen:

MELDUNG	⇒	81 BETR MELDUNG	⇒ ⇐	Meldungen...			Betriebsmeldungen: zeigen den Betriebszustand des Gerätes
		⇓ ⇑					
		82 SF MELDUNG	⇒ ⇐	82 l. SF MELDUNG	⇒ ⇐	Meldungen...	letzte Störfallmeldung
				⇓ ⇑			
			⇐	82 vl. SF MELDUNG	⇒ ⇐	Meldungen...	vorletzte Störfallmeldung
		⇓ ⇑		⇓ bis... ⇑ bis...			
			⇐	82 8l SF MELDUNG	⇒ ⇐	Meldungen...	acht letzte Störfallmeldung
		84 BETR MESSW	⇒ ⇐	einzelne Messwerte...			Messwerte: zur Zeit gemessen, bzw. errechnet (Erwärmung)

zu Messwerte: Die Anzeige errechneter Werte (Erwärmung) wird nicht ständig aktualisiert! (⇑⇓ zum aktualisieren)
zu Meldungen: Mittels Pfeiltaste „⇑„ bzw. „⇓„ kann man die Meldungstext nach oben bzw. unten rollen.

Einstellungen bei Inbetriebnahme und Relaiswechsel

Folgen Sie diesem Menüaufbau. Änderungen sind wie Eingangs beschrieben vorzunehmen.

⇓	⇓ so oft bis...		
EINSTEL ⇒ ⇐	71 I BED ⇒ ⇐	71 SPRACH DEUTSCH	Deutsch als Bedienersprache auswählen
	⇑ so oft bis...		
EINSTEL ⇒ ⇐	00 PRO ⇒ ⇐	00 XMZch UMZ	Unabhängiger Überstromzeitschutz aktivieren
		⇓⇑	
		⇐ 00XMZ dy Ni.VORH.	Dynamische Anregeschwellenumschaltung Nicht vorhanden
		⇓⇑	
		⇐ 00 SLS Ni.VORH.	Schieflastschutz nicht vorhanden
	⇓⇑	⇓⇑	
		⇐ 00 ULS Ni.VORH.	Überlastschutz mit Gedächtnis nicht vorhanden
		⇓⇑	
		⇐ 00 ANL Ni.VORH.	Anlaufzeitüberwachung nicht vorhanden
		⇓⇑	
		⇐ 00AKRUEB Ni.VORH.	Auslösekreisüberwachung nicht vorhanden
	01 NETZ DATEN ⇒ ⇐	01 Netzf 50Hz	Netzfrequenz 50 Hz
		⇓⇑	
		⇐ 01 Wdl.2 ILE	Anschluss Wandlerkreis 2
		⇓⇑	
		⇐ 01 INPRI A	Primärnennstrom des Stromwandlers
	⇓⇑	⇓⇑	
		⇐ 01 INSEK A	Sekundärnennstrom des Stromwandlers (1A Standart in der ELV für SIPROTEC)
		⇓⇑	
		⇐ 01 TAUSK s	Minimale Dauer des Ausschaltkommandos
		⇓⇑	
		⇐ 01 TEinK s	Minimale Dauer des Einschaltkommandos (nicht genutzt)
	10 XMZ PHASE ⇒ ⇐	10XMZ PH EIN	Überstromschutz Phase ein
		⇓⇑	
		⇐ 10 I>>> ∞	Überstromschnellauslösung auf ∞
		⇓⇑	
		⇐ 10 I>> In	Hochstromanregung bei 4,8 * Ib
		⇓⇑	
		⇐ 10 TI>> s	Zeitverzögerung in Sek. bei I>>
		⇓⇑	
		⇐ 10 I> In	Stromanregung bei 0,8 * Ib
	⇓⇑	⇓⇑	
		⇐ 10 TI> s	Zeitverzögerung in Sek. s bei I>
		⇓⇑	

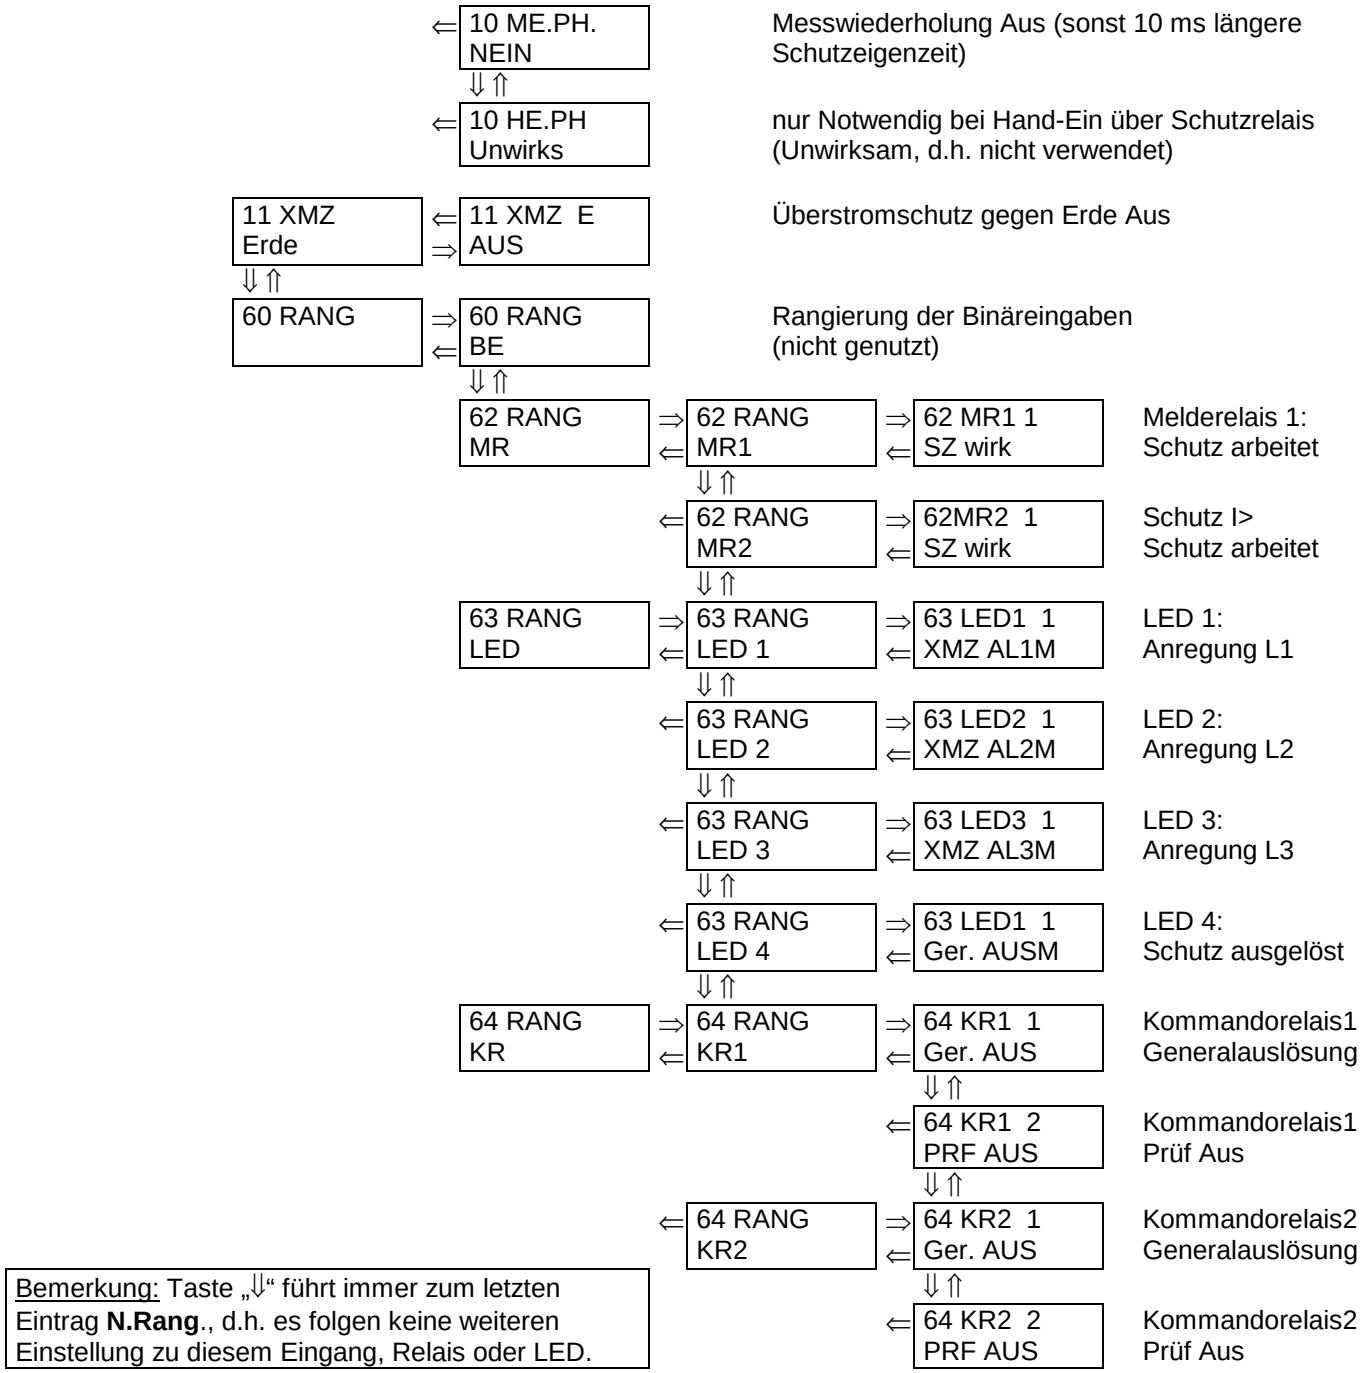

Parameter für Selbsttest des Gerätes.

Das Schutzrelais verfügt über eine eigene Überwachung seiner Funktion. Diese wird wie folgt aktiviert.