Rapport d'intervention

Résolution d'instabilité réseau

Service de Rhumatologie — Secrétariat (2ème étage)

---

1. Origine du ticket

Un ticket a été ouvert dans l'outil de gestion des incidents S-Max et transmis au Service de Proximité pour signalement de pertes réseau aléatoires sur les postes du secrétariat du service de Rhumatologie. Après diagnostic, l'équipe Proximité a identifié une problématique réseau et a redirigé le ticket vers l'équipe Réseau.

Suite à un délai de traitement jugé trop long, le professeur chef de service a contacté directement la DSI. Le ticket a alors été pris en charge par l'équipe Réseau en priorité.

---

2. Première intervention — Vendredi soir

Un passage sur site a été effectué en dehors des heures ouvrées afin de limiter l'impact sur l'activité du secrétariat.

Le bureau concerné comprend trois postes de travail dont la configuration de câblage initiale était la suivante :

- **Poste 1 :** connecté via un câble traversant toute la pièce, passant par le port passthrough d'un téléphone VoIP.
- **Poste 2 :** raccordé à une prise murale directe.
- **Poste 3 :** raccordé à la même prise murale via un split RJ45 présentant un faux contact, à l'origine des pertes réseau intermittentes.

Schéma du câblage initial

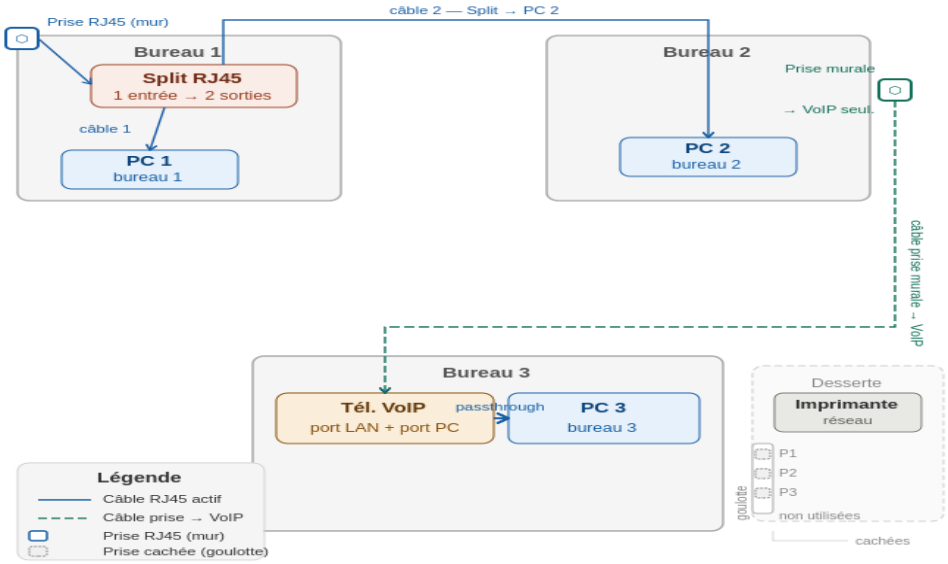


Figure 1 — Câblage du secrétariat avant intervention



Split RJ45 en cause.

Au cours de cette intervention, une goulotte neuve contenant trois prises réseau a été découverte, dissimulée derrière la desserte de l'imprimante. Un test au contrôleur de câble a confirmé la présence de câblage fonctionnel d'une trentaine de mètres, laissant supposer un brassage dans un local technique à proximité (deux locaux techniques présents au 1er étage, un local pied de bâtiment au sous-sol).

Faute de clé d'accès aux locaux techniques, la recherche du brassage a été reportée au lundi suivant. La secrétaire présente a été informée de l'avancement de l'intervention.

---

3. Deuxième intervention — Lundi

Le retour sur site a été effectué avec le matériel nécessaire : contrôleur de câble et câble RJ45 catégorie 6.



Testeur de câble

3.1 Travaux réalisés dans le secrétariat

Afin de perturber le moins possible l'activité du personnel, les travaux ont débuté par le bureau 3, seul poste non occupé à ce moment. Le téléphone VoIP et le PC ont été raccordés sur deux prises distinctes issues de la goulotte, améliorant ainsi la qualité de connexion pour chaque équipement.

Cette opération a permis de libérer la prise murale du bureau 2, sur laquelle le poste 2 a ensuite été directement connecté, s'affranchissant ainsi du split défectueux.

Enfin, le split RJ45 a été retiré et le poste 1 a été raccordé directement sur la prise RJ45 murale. L'ensemble du câblage superflu a été déposé.

Schéma du câblage après intervention

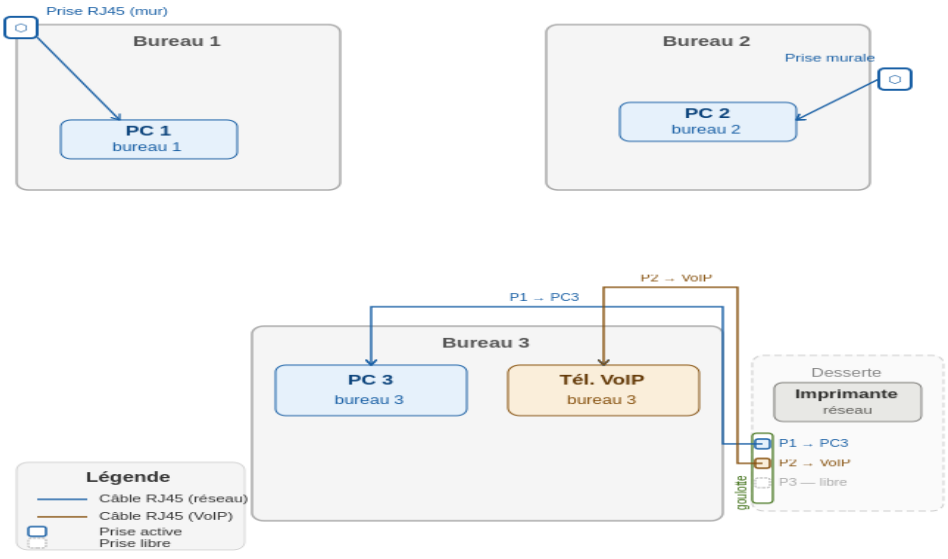


Figure 2 — Câblage du secrétariat après intervention

3.2 Travaux réalisés dans le local technique n°1

Le local technique 1 contient le split opposé correspondant à celui du secrétariat. Ce split redistribuait la liaison entrante en deux câbles RJ45 connectés sur une ferme de téléphonie catégorie 3, elle-même reliée au local technique n°2.

Le split a été supprimé. Le câble RJ45 arrivant des bureaux a été raccordé directement sur le port A de la ferme catégorie 3.



Ferme de câble catégorie 3

Schéma du local technique avant intervention

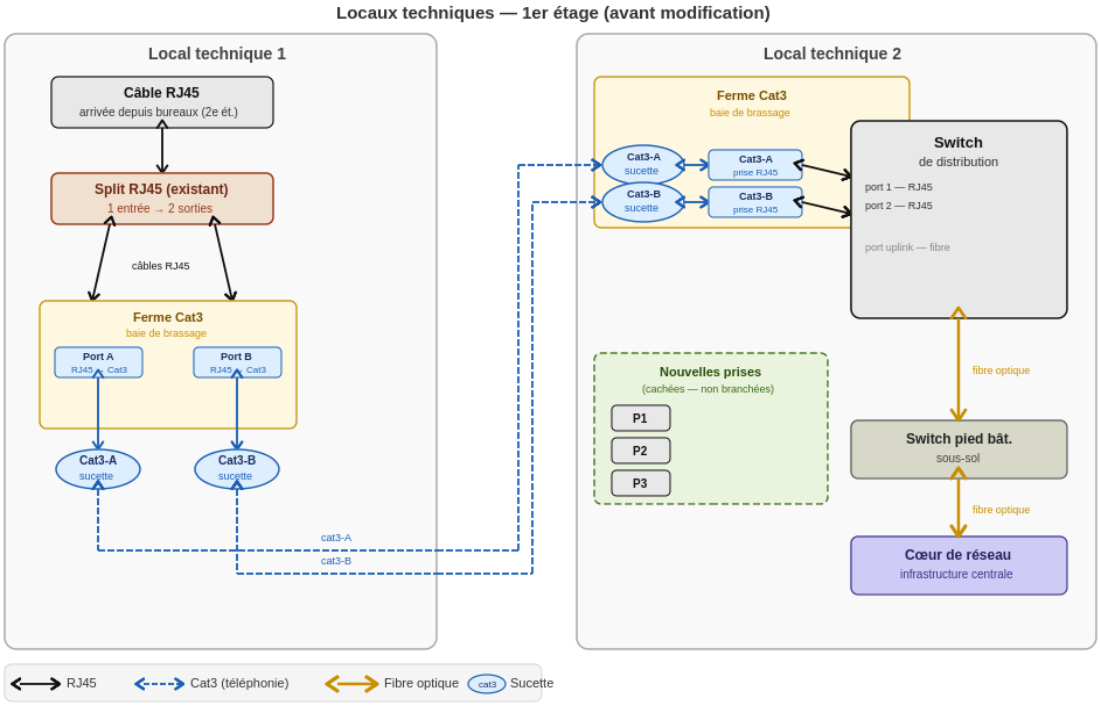


Figure 3 — Locaux techniques avant intervention

3.3 Travaux réalisés dans le local technique n°2

Les nouvelles prises issues de la goulotte (bureau 3) ont été brassées sur le switch de distribution avec attribution des VLANs appropriés (VLAN PC pour les postes informatiques, VLAN VoIP pour la téléphonie).



Afin d'identifier le câble catégorie 3 encore actif suite à la suppression du split, un technicien s'est rendu au secrétariat avec le contrôleur de câble pendant qu'un second effectuait les tests depuis le local technique. Une fois le câble actif identifié, les liaisons inutiles ont été débranchées sur les fermes catégorie 3 des deux locaux techniques.

Schéma du local technique après intervention

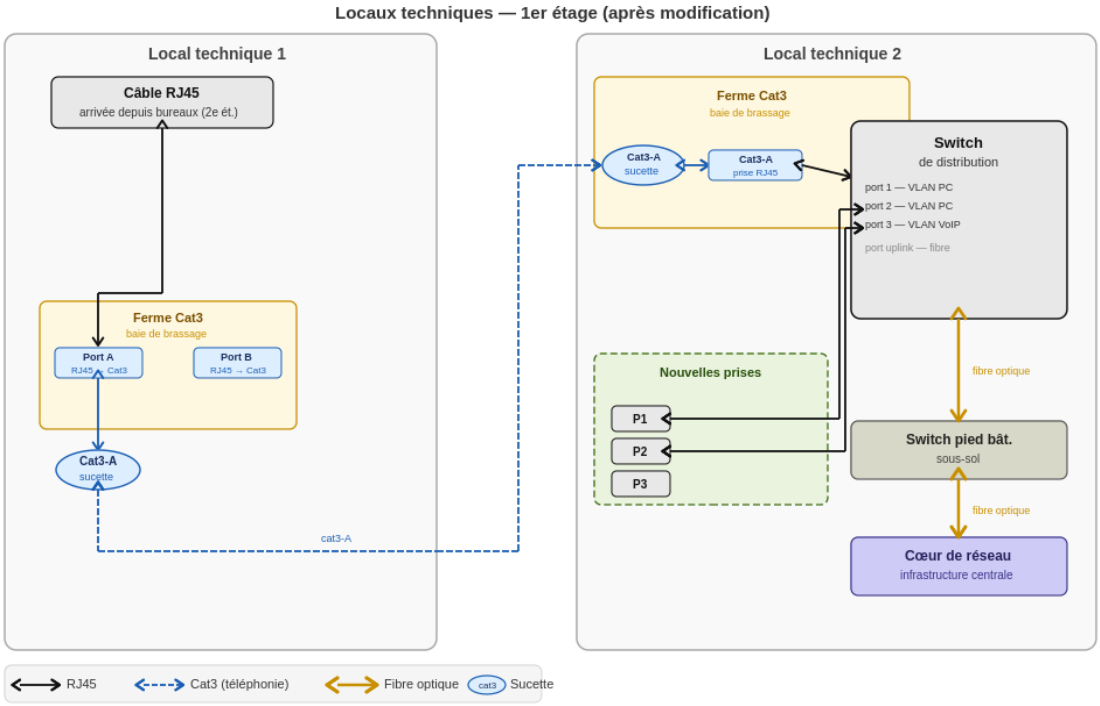


Figure 4 — Locaux techniques après intervention

---

4. Clôture de l'intervention

À l'issue de l'intervention, le professeur chef de service a été contacté afin de l'informer de la résolution complète du problème. Les secrétaires ne rencontreront plus d'instabilité réseau liée au split défectueux, et le câblage anarchique traversant la pièce a été supprimé.

Le ticket S-Max a été clôturé.