



DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL DE INSPECCIÓN VISUAL



TIENDA LEY VILLA JUAREZ CENTRO (#1340)

Calle Fco. Zarco, #200 Ote., Col. Primera Ampliación,
CP. 80378, Villa Benito Juárez, Navolato, Sinaloa.

20 DE ABRIL DE 2026





DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL DE INSPECCIÓN VISUAL


TIENDA LEY VILLA JUAREZ CENTRO (#1340)

CONTENIDO:

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	ANTECEDENTES.....	3
III.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA.....	4
IV.	INSPECCIÓN ESTRUCTURAL.....	6
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23
VI.	ANEXOS C.S.E	24

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, A **20 DE ABRIL DE 2026.**

Ing. Alberto Baldomero Castro Castro
Ingeniero Civil / Ced. Prof. # 4777530
Corresponsable en Seguridad Estructural
Registro CAEDROC **CSE-476**

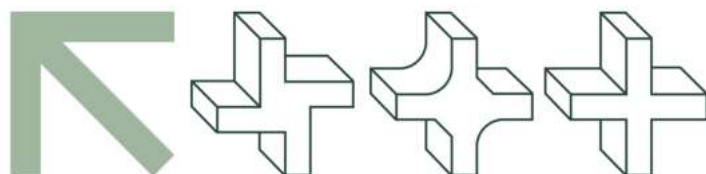



I.- INTRODUCCIÓN

A solicitud del **CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.**, en su edificación denominada **"TIENDA LEY VILLA JUÁREZ CENTRO"** (**#1340**) ubicada en Calle Fco. Zarco, #200 Ote., Col. Primera Ampliación, C.P.80378, Villa Benito Juárez, Navolato, Sinaloa, se realizó un **PERITAJE ESTRUCTURAL DE INSPECCIÓN VISUAL**, en toda la **EDIFICACIÓN**, con la intención de revisar su estado al momento de la inspección física, para emitir nuestra opinión sobre su **SEGURIDAD ESTRUCTURAL**, ante la **DIRECCIÓN DE CASA LEY**, ó ya sea ante la unidad de **PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA**, ó incluso ante la **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**, del H. Ayunt. de Navolato.

Debido a los constantes cambios climáticos, que traen consigo fenómenos naturales que pueden llegar a dañar y ponen en riesgo la seguridad de las edificaciones y la integridad de sus usuarios, nuestras autoridades cada vez van tomando medidas de control sobre la calidad de las edificaciones, no solamente durante la etapa de diseño o de su construcción, sino también durante su vida útil. Esto se debe a que existen diversas variables de riesgo, ya sea por deficiencias en los estudios previos, en los cálculos, o en la representación de planos, también durante la ejecución de las obras se pueden presentar deficiencias de calidad en los procesos o en los materiales. También durante la operación de las edificaciones, pudieran presentarse cambios en el uso, que incrementen las cargas que se transmiten y para las que la edificación no fue diseñada. Y finalmente, por un deficiente cuidado y mantenimiento de la misma, acompañado de los efectos naturales del intemperismo.

Por ello, el objetivo del presente estudio es el realizar una inspección visual, bajo sus condiciones actuales, revisar los Planos Estructurales, así como su Memoria de Cálculo y Mecánica de Suelos, todo con la intención de emitir un dictamen técnico, soportado por evidencia visual y documental, que sirva como soporte para mejorar y/o en su caso, preservar, el nivel de seguridad con que cuenta la estructura.


II.- ANTECEDENTES

En **Navolato Sinaloa**, ciudad donde se localiza la edificación, se ubica en la región centro del Estado de Sinaloa, formando parte del noroeste de México. Le corresponden las coordenadas: 24°44'00" N (latitud norte) y 107°45'00" O (longitud oeste), con una altitud de 34 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada a 1,240 km de la Ciudad de México, desde Navolato hasta Tepic, hay solamente 532 km; a Durango, 566 km; a Hermosillo, 688 km; a Guadalajara, 708 km; a Monterrey, 1,118 km; Chihuahua, 1,159 km; a Tijuana, 1,552 km; y a Matamoros, 1,434 km. El clima es caluroso y húmedo, con una temperatura promedio anual de 25°C, esto propicia que los acabados exteriores, en este caso su pintura, sufra deterioros constantes y sea necesario estar dando mantenimiento ante el calor y la humedad, para prevenir deterioro y corrosión del Acero Estructural y del Acero de Refuerzo del concreto.

Parámetros climáticos promedio de Culiacán Rosales														[ocultar]
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual	
Temp. máx. abs. (°C)	41.0	42.0	39.0	41.5	41.5	46.5	47.5	48.0	44.5	41.5	42.5	37.0	48.0	
Temp. máx. media (°C)	27.8	28.8	30.5	32.6	34.9	36.9	35.1	34.5	36.4	34.2	31.5	26.2	32.8	
Temp. media (°C)	19.4	20.1	21.3	23.6	26.4	29.5	29.6	29.3	29.0	27.5	23.5	20.2	26.0	
Temp. mín. media (°C)	7.9	9.3	11.1	13.5	17.0	22.2	23.1	23.8	22.6	20.7	15.6	11.2	16.6	
Temp. mín. abs. (°C)	0.0	1.0	2.0	3.0	8.0	10.0	11.0	14.0	15.0	11.0	5.0	3.0	0.0	
Liuvias (mm)	18.4	11.7	2.8	2.4	1.1	19.7	162.8	209.2	141.6	50.0	21.3	26.3	687.3	
Días de lluvias (≥ 0.1 mm)	2.2	1.4	0.6	0.4	0.2	2.4	13.8	14.8	10.8	2.9	1.6	2.2	83.3	
Horas de sol	196.4	201.6	236.2	225.7	262.1	229.4	198.8	199.2	200.2	231.9	224.6	193.8	2598.9	
Humedad relativa (%)	68	63	56	56	57	62	70	74	74	70	66	66	66	

Fuente: n.º 1: Servicio Meteorológico Nacional¹²

Fuente n.º 1: Servicio Meteorológico Nacional¹²

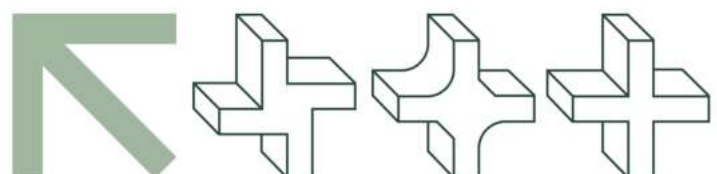



De acuerdo al manual de CFE, para Diseño por Viento, le corresponde una velocidad regional $V_r=135.37 \text{ km/h}$ para un período de retorno de **50 años**. Pero al ser parte de la franja costera, que se encuentra a menos de **50km** del sitio en cuestión, es posible que en la costa se presenten huracanes con velocidades de entre 200-250km/h, y aunque cuando tocan tierra y avanzan, van perdiendo fuerza, por ello cuando llegan a la zona urbana de Navolato, las velocidades podrían estar cerca de los **180km/h**.

En lo correspondiente al manual de CFE, para Diseño por Sismo, **Navolato** se localiza en zona sísmica B, lo cual la ubica en una zona con intensidad sísmica moderada, con aceleraciones máxima en roca a_{0r} entre 50 y 100cm/seg². En este caso en particular la aceleración máxima en roca es de 60.85cm/seg² ($a_{0r} = 0.102 \text{ g}$) y la aceleración espectral en roca 164.86cm/seg². Considerando su clasificación, la ordenada espectral puede tomar valores de 247.28cm/seg² ($c=0.252\text{g}$) en terreno tipo **I (Duro)**.


Aunque no se cuenta en el sitio con Planos Estructurales, por no ser preponderante, si se cuenta con su respaldo digital, en resguardo de la Dirección de Construcción y Gerencia de Proyectos, de la citada compañía CASA LEY.

III.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA

La edificación se constituye en 2 partes, por un lado, se acondicionó parte de la tienda sobre un edificio existente de 3 niveles, y la parte restante, con geometría de polígono irregular, consiste en una estructura que se denomina de tipo “Nave Industrial”, que se compone por una cubierta ligera, formada por Marcos Rígidos, formados por vigas IR, apoyadas sobre columnas de concreto, formando marcos resistentes a flexión (momento). Los sistemas de laminado, se apoyan sobre perfiles rolados en frío llamados “monten” ó “perfil tipo C”. Para lograr el efecto de “diafragma” en la cubierta, se disponen de sistemas de contraventeo horizontal mediante perfiles tipo Redondo Liso, que se encuentran localizados en zonas estratégicas de la misma, para lograr un óptimo desempeño. Para la zona de equipos de azotea, se dispone de una losa de vigueta y bovedilla de poliestireno. Esta misma losa se extiende hacia el área de oficinas que se ubican en planta alta. En cuanto a los muros perimetrales, se observa que son de Block de concreto hueco, confinados por dalas y castillo de concreto armado. En los muros interiores, también se observan de Block, y algunos casos se tienen de sistemas ligeros tipo “tablacemento” y/o “tablayeso”.




Vistas del exterior de la Edificación, actualmente.

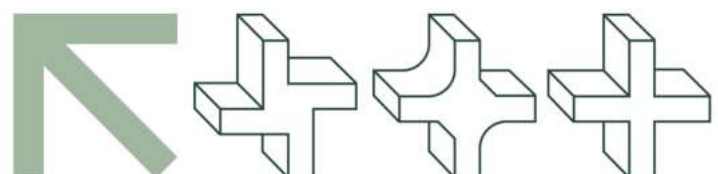



Vistas del exterior de la Edificación, actualmente.

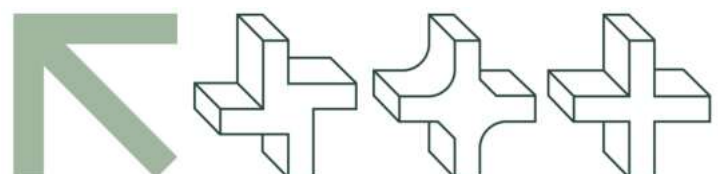



IV.- INSPECCIÓN ESTRUCTURAL

Realizamos nuestra inspección estructural visual el día **16 de Abril de 2026**, con la intención de poder observar el estado actual de la estructura, así como posibles puntos críticos que pudiesen visualizarse, que eventualmente, sin la atención y/o mantenimiento adecuados, lograsen poner en riesgo a la edificación y a los usuarios, en términos de seguridad ocupacional, por deterioro/daño estructural de la misma.


>Se pudo apreciar que la estructuración es adecuada, aún y cuando no es de muy reciente fecha de construcción. Así como también el uso/destino de la misma y su tipología estructural.

>En lo general, no se aprecian fallas estructurales, ni tampoco deterioros de magnitud importante, pero se requiere llevar a cabo la planeación y ejecución de un proceso de mantenimiento, a los elementos constructivos, que presentan cierto nivel de oxidación, que en esta inspección se les cataloga de tipo superficial. Se deberán aplicar técnicas de limpieza/remoción del óxido, y determinar el nivel de deterioro, antes de aplicar pinturas de protección. Ya que, si la oxidación logra ser removida 100%, exponiendo el metal sano, se puede entonces proceder a pintarse. De lo contrario, se deberá realizar una segunda etapa, bajo un segundo alcance de Inspección Estructural, para determinar si será necesario llevar a cabo un proceso de reforzamiento, para subsanar el deterioro, que en ese caso sería por “corrosión” y no solo por oxidación tipo superficial.

FOTOGRAFÍAS EN ELEMENTOS QUE PRESENTAN OXIDACIÓN:




“LARGUEROS MONTEN, EN ZONA DE TIENDA, *PRESENTAN BASTANTE OXIDACIÓN*”.

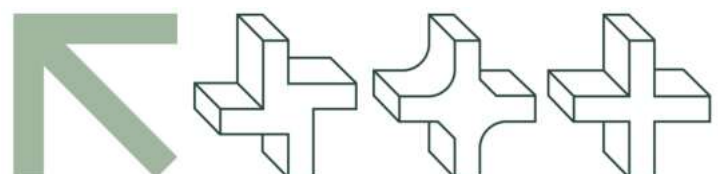




FOTOGRAFÍAS EN ELEMENTOS QUE PRESENTAN OXIDACIÓN:

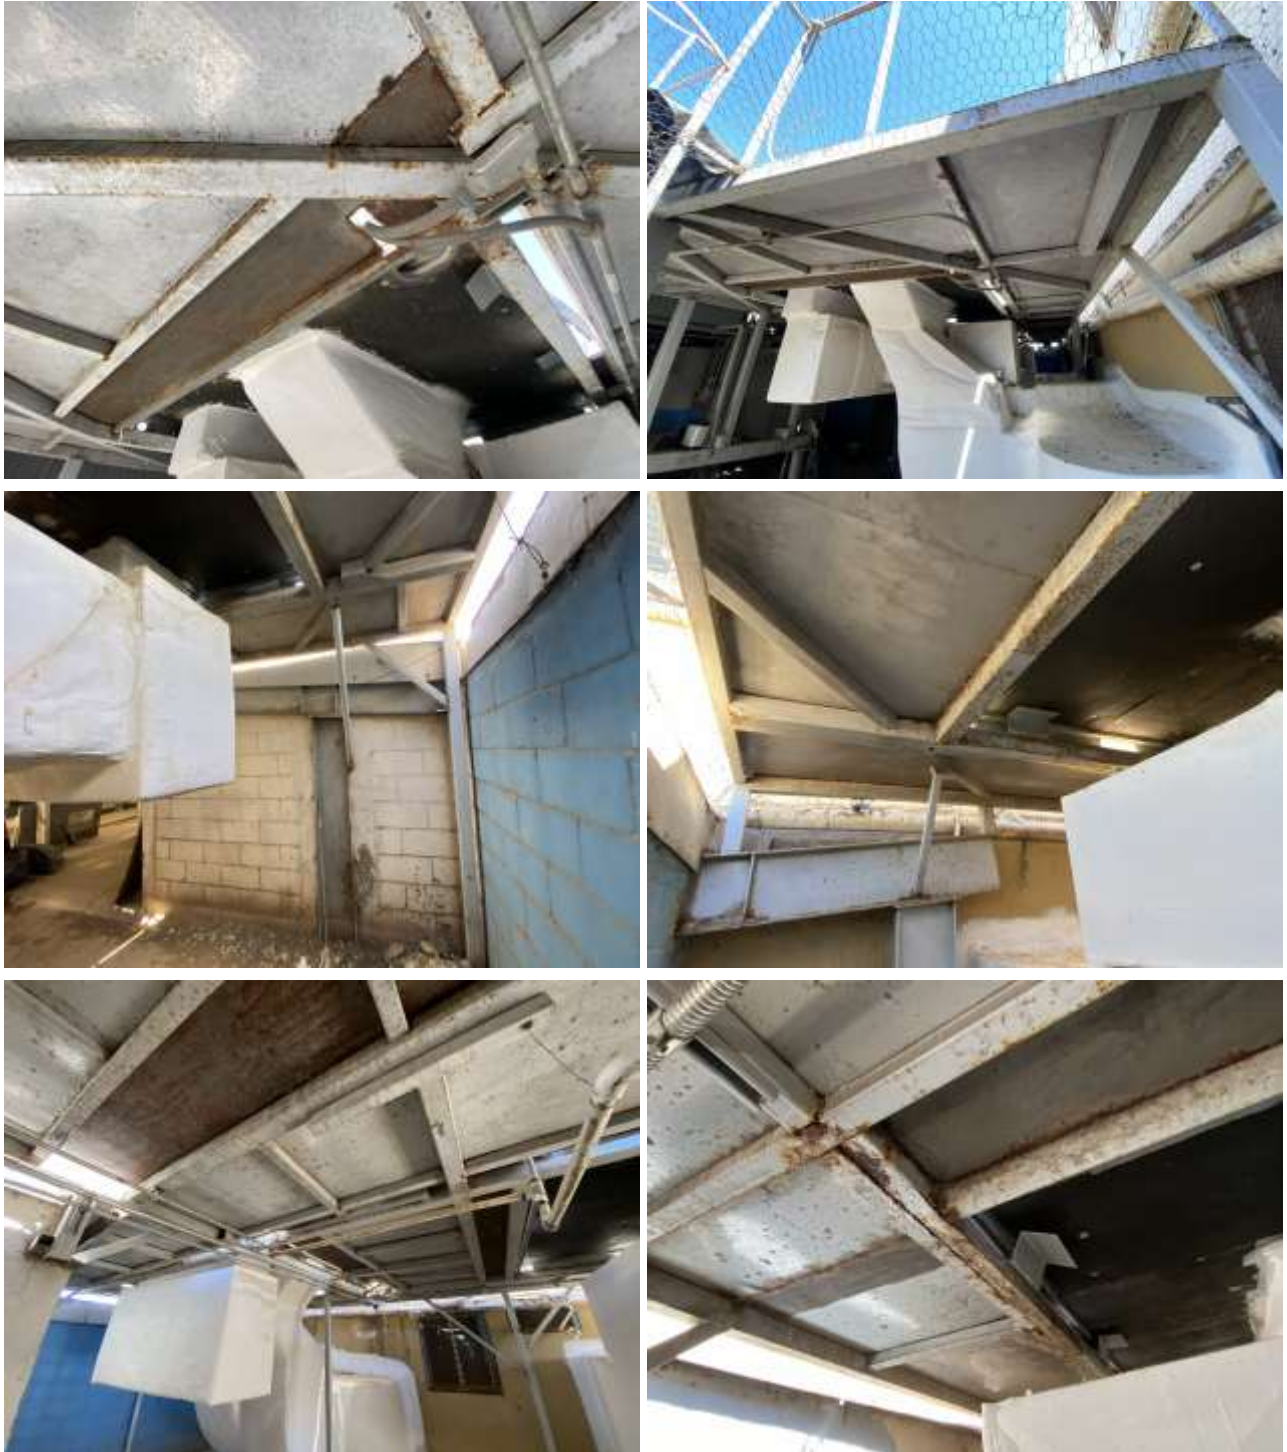


“ELEMENTOS DE BASE DE COMPRESOR DE RACK DE REFR., *PRESENTAN BASTANTE OXIDACIÓN*”.

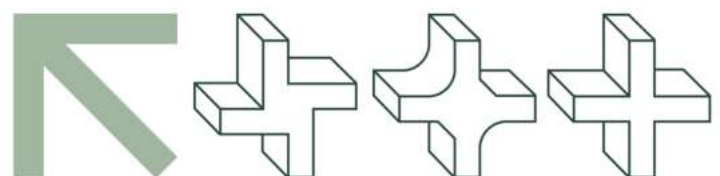






A continuación, mostramos algunas fotografías representativas de la inspección estructural, que fueron recabadas en nuestra inspección física, el día **16 de Abril de 2026**. Además de este informe de inspección, se hace entrega de una carpeta comprimida digital, con todas las fotografías que fueron recabadas como evidencia durante el recorrido de inspección estructural.

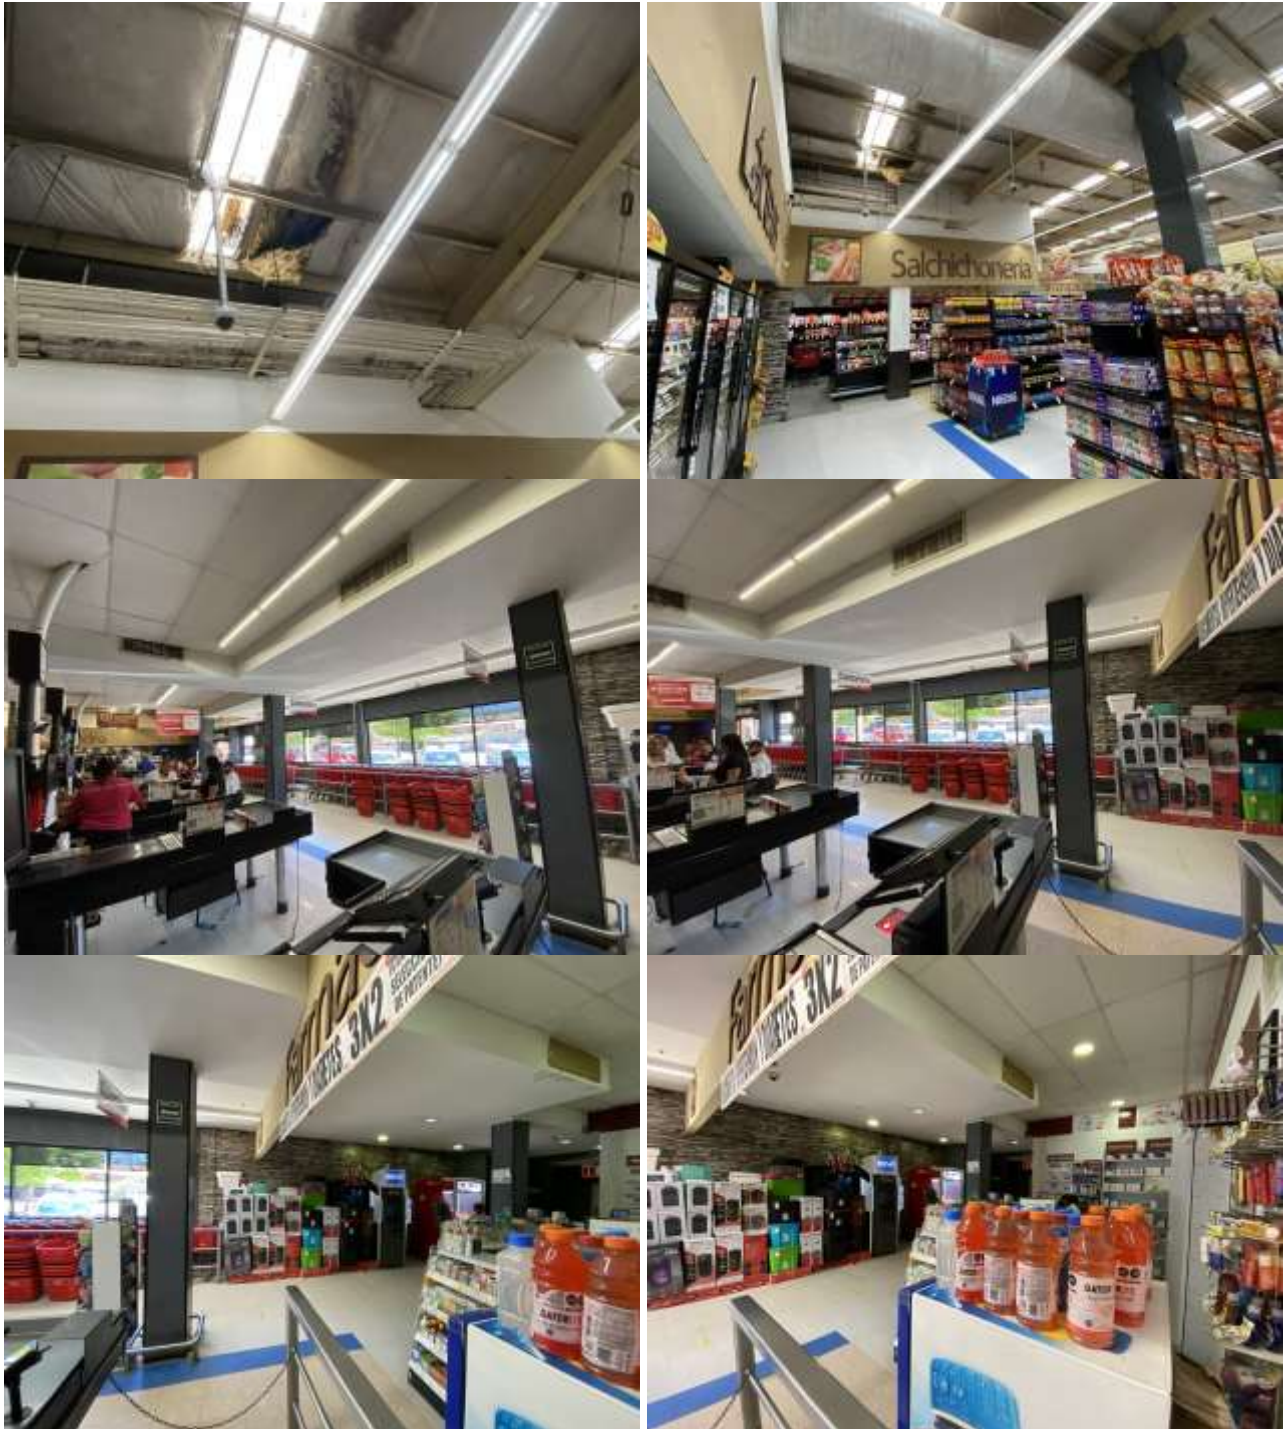





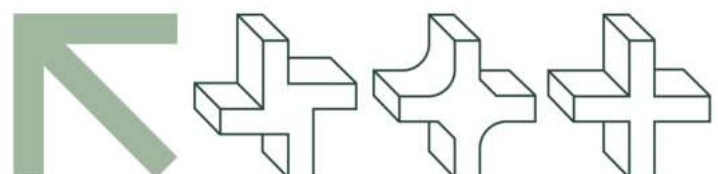

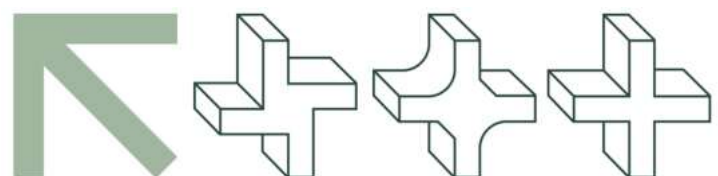


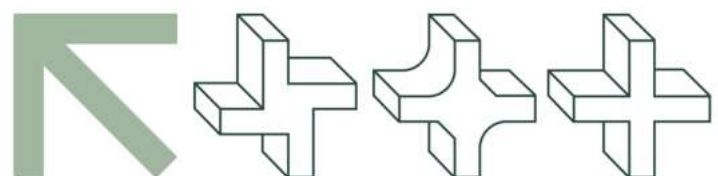


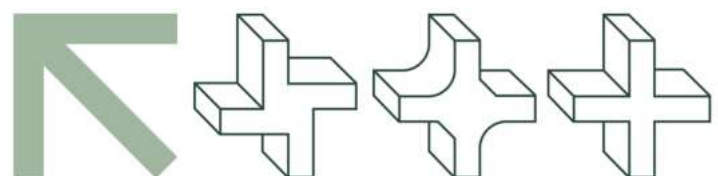


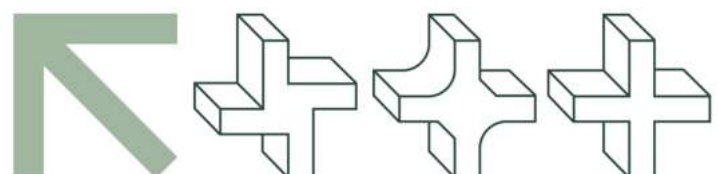





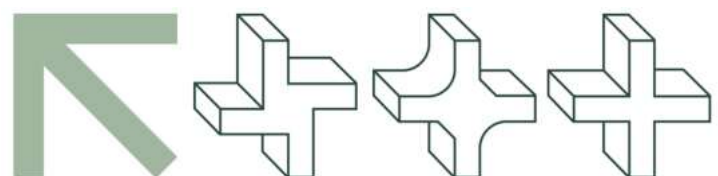

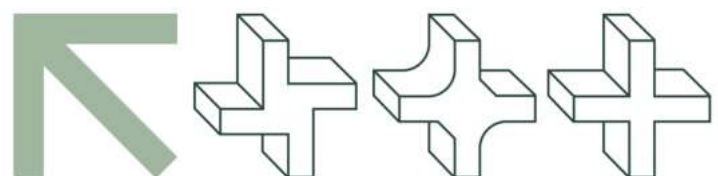


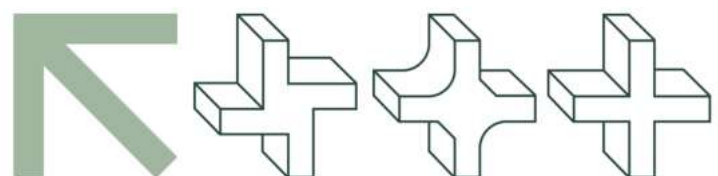



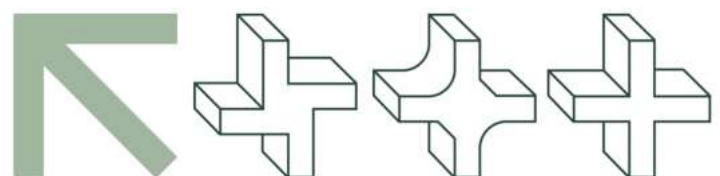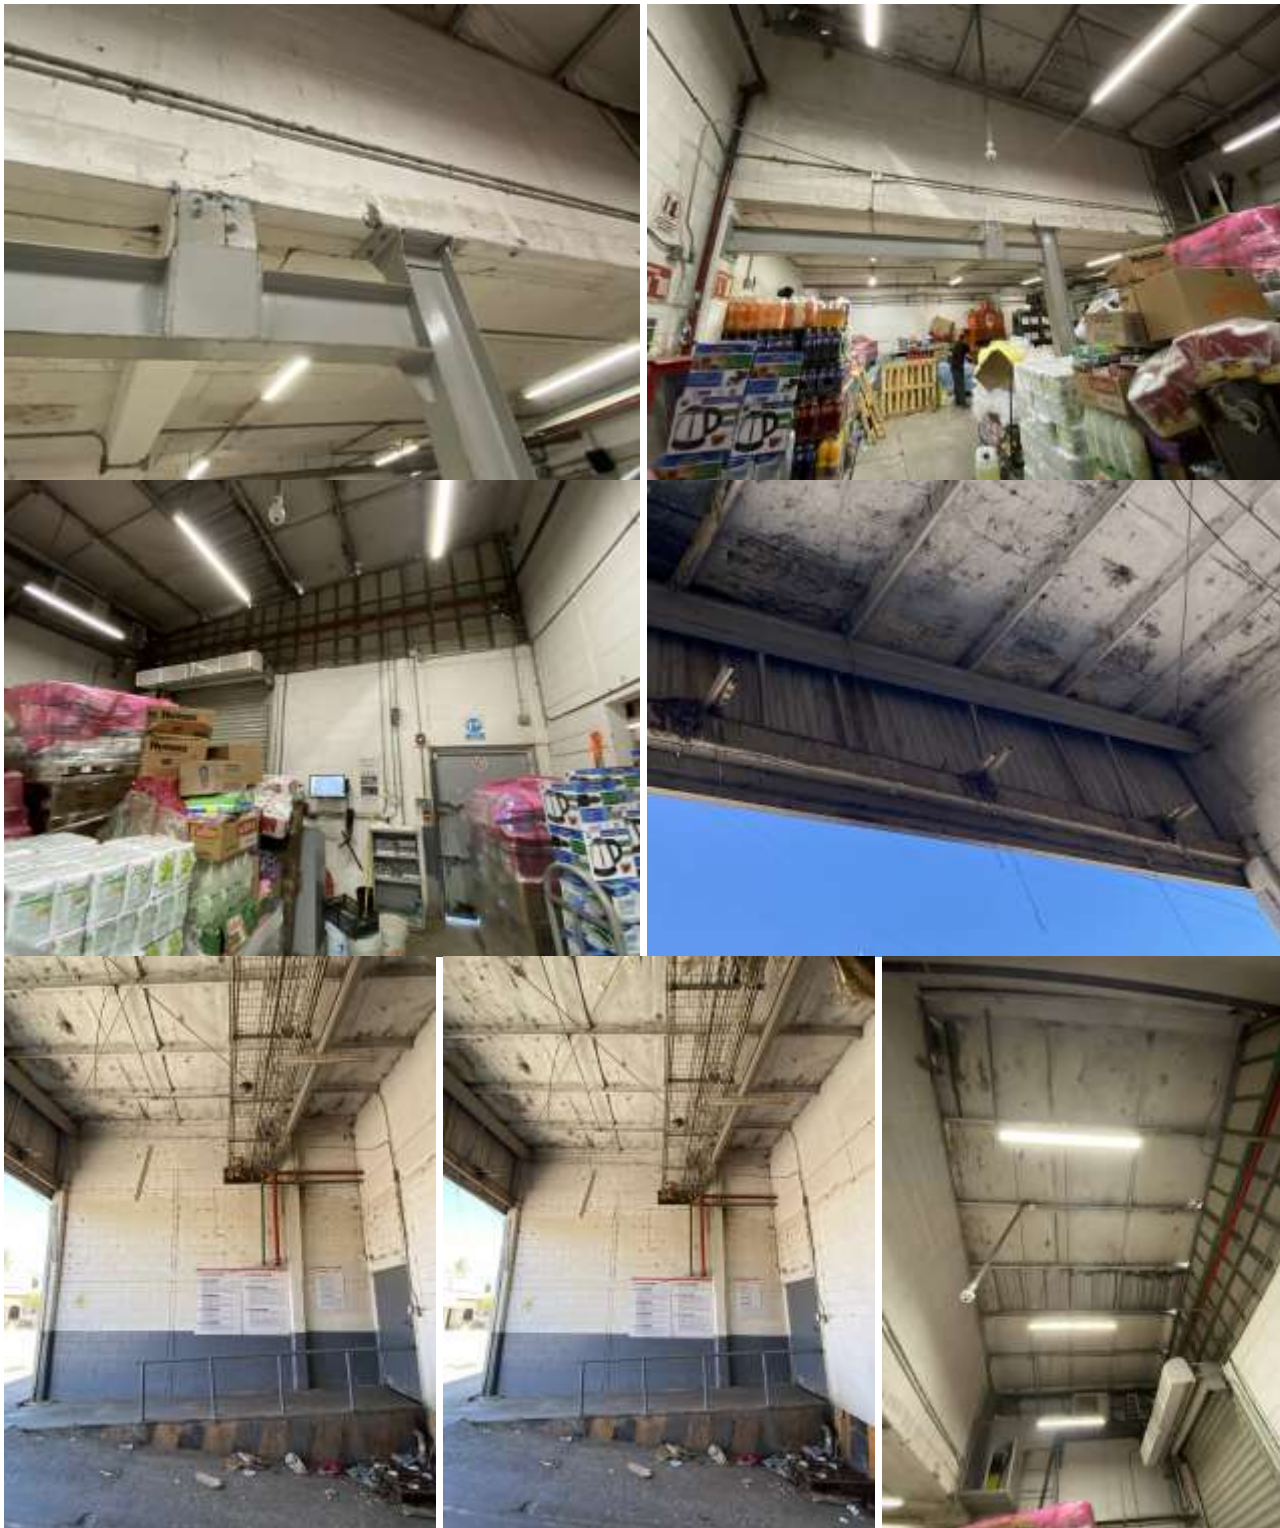



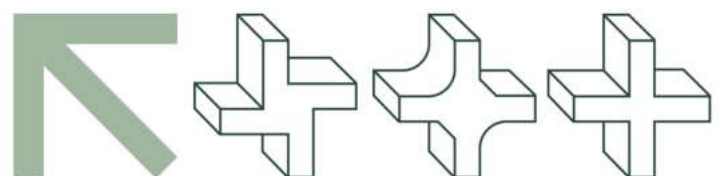



V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En nuestra inspección física, se aprecian los sistemas y elementos estructurales adecuados para resistir las diversas acciones que actúan sobre la Edificación, en lo general, al momento de realizar nuestra inspección, no existen fallas estructurales visibles ni deformaciones en la estructura que se aprecien a simple vista.

Solamente existen deterioros normales por causa del clima y del intemperismo, que deben subsanarse mediante un programa de mantenimiento preventivo, ya que como se explicó en las **páginas de la 6 a la 7**.

Por lo anteriormente descrito y en respuesta a la **UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL**, así como la **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**, del H. Ayuntamiento de Culiacán, y en su caso ante la correspondiente entidad solicitante, la **DIRECCIÓN DE CASA LEY**, y para los fines que al interesado convengan, nos permitimos emitir:

Constancia FAVORABLE-CONDICIONADA, en materia de SEGURIDAD ESTRUCTURAL.


Esto significa, que el establecimiento puede seguir operando de manera normal, ya que no existe riesgo alguno para los usuarios, tanto trabajadores como clientes y/o visitantes. Sin embargo, para que se pueda retirar la etiqueta de "Condicionada", es necesario que al llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, se lleve por parte de CASA LEY, una bitácora fotográfica, tomando evidencias en cada uno de los elementos constructivos que se les dio mantenimiento. Para ello, deberán considerarse fotografías en dicha bitácora, del **Antes, Durante y Después**, de los trabajos realizados. Solo así, se podrá dejar constancia y evidencia documental de ello.

Quedan fuera de los alcances de este dictamen estructural, la modelación matemática tridimensional y su correspondiente análisis-revisión estructural, ya que esto se cubrió en la etapa de planeación previa a la construcción de esta edificación, y en los resultados de nuestra inspección visual, se determina que no se requiere volver a realizar dichos procedimientos. El presente documento, solo tiene el objetivo de dictaminar, por medio de inspección visual, y mediante la revisión de la documentación de origen, si la edificación cuenta o no, con la Seguridad Estructural, al momento de realizar dicha inspección.

Es importante señalar que las recomendaciones o comentarios vertidos en este dictamen, son el resultado de nuestra propia inspección visual, así como nuestros criterios, experiencia y apreciación.

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, A **20 DE ABRIL DE 2026**.

Ing. Alberto Baldomero Castro Castro
Ingeniero Civil / Ced. Prof. # 4777530
Corresponsable en Seguridad Estructural
Registro CAEDROC **CSE-476**

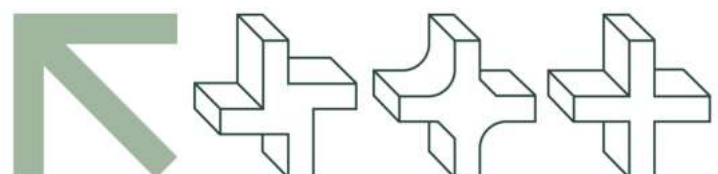



VI.- ANEXO, CÉDULA Y CERTIFICACIONES DEL CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL

