

HIMAX C 3528-0800 C 3528-1000



O	Anleitung	2	_	3
@	Instructions	4	_	5
Ð	Instructions	6	_	7
•	Instrucciones	8	_	9
•	Istruzioni	10	_	11

Stand: 28.06.06



Himax HC3528 Bürstenloser Außenläufer-Motor



Himax-Motoren werden nach den hohen Standards für qualitätsbewußte Modellbauer gefertigt. Optimiert auf geringes Gewicht, hohen Wirkungsgrad, hohes Drehmoment und Langlebigkeit sind Himax-Außenläufer die richtige Wahl für den Antrieb von RC-Modellen. Lesen Sie bitte vor dem Einsatz des Motors diese Anleitung, um die Leistungsfähigkeit Ihres Antriebes bestmöglich nutzen zu können.

Gemeinsame technische Daten

Gewicht: (Motor)	197 g	
Max. Leistung	450 W	
Max. Drehzahl	20.000 Upm	
Durchmesser	35,2 mm	
Länge (ohne Achse)	54,2 mm	
Achsdurchmesser	5 mm	
Max. Gehäusetemperatur	65 °C	
Lochkreis / Befestigung	25 mm / M3 (5 mm tief)	

Typenspezifische Daten

. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Тур	3528-0800	3528-1000	
U pro Volt	800	1000	
Innenwiderstand	0.031 Ohm	0.020 Ohm	
Leerlaufstrom	1,7 A	2,6 A	
Optimum (A)	13 - 38 A	15 - 48 A	
Max. 15 sec.	54 A	68 A	
Reglerklasse	45 – 60 A	60 – 80 A	
LiPo-Zellen	4	3	
NiMH/NC-Zellen	12 - 14	10	

Himax-Motoren der Serie HC3528 ersetzen 600er und 700er Standardmotoren. Sie sind optimal für mittlere Flugmodelle mit einem Gewicht von bis zu 1,6 kg für 3D-Flug, bis zu 2 kg für Kunstflug und bis zu 2,5 kg für den Normalflug. Sie werden komplett mit Prop-Adaptern, 3,5-mm-Goldsteckern, Montagematerial und passenden Schlüsseln geliefert.


Nebenstehend finden Sie Ströme der verfügbaren Motortypen bei unterschiedlichen Spannungen und mit verschiedenen Luftschrauben. Für NiMH- und NC-Akkus sollten Sie mit 1,1 Volt pro Zelle und für LiPo-Akkus 3,3 Volt pro Zelle rechnen. Die tatsächlichen Ströme im Modell unterscheiden sich jedoch auch erheblich je nach Akkufabrikat sowie nach starren Luftschrauben oder Klapplatten. Es ist ratsam, die Ströme des Antriebs vor dem Erstflug mit voll geladenen Akkus bei Vollgas zu messen, um Überlastungen von Motor und Regler auszuschließen.


1. BETRIEBSHINWEISE

Himax Brushless Motoren benötigen einen sensorlosen Regler für bürstenlose Antriebe. Besonders gut eignen sich die Phoenix-Regler (Castle Creations), die ebenfalls über Multiplex zu beziehen sind. Deren Timing-Standardeinstellung ist optimal für den Flugbetrieb mit Himax-Motoren. Eine falsche Reglerauswahl kann zur Zerstörung von Motor und Regler führen.

Durch Vertauschen von zwei der drei Motorkabel kann die Drehrichtung geändert werden, ohne den Regler umzuprogrammieren. Sollte der Motor also in die verkehrte Richtung drehen, tauschen Sie - zur Vermeidung von Kurzschlüssen nach dem Abklemmen des Antriebsakkus - beliebige zwei Kabel zwischen Motor und Regler.

Kappen Sie **NICHT** die motorseitigen Anschlusskabel. Kürzen bzw. Abtrennen der Motorkabel kann zum Motorausfall führen

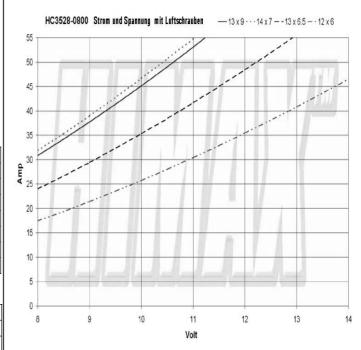

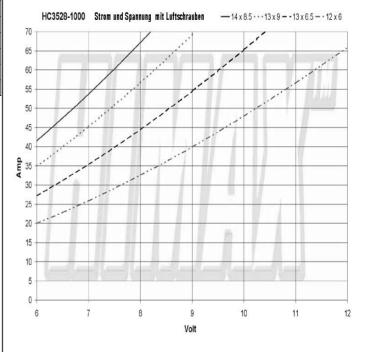

und bewirkt den Garantieverlust. Wenn Sie statt der montierten Stecker andere verwenden wollen, so löten Sie die Stecker ab.

Keinesfalls die 3,5-mm-Stecker samt Kabel abschneiden !!!

Sorgen Sie für bestmögliche Kühlung von Motor und Regler im Flugbetrieb. Mit heutigen Hochleistungsakkus kann bei nicht ausreichender Kühlung der Motor überhitzen, auch wenn er nicht ununterbrochen extrem belastet wird. Hitzeschäden fallen nicht unter die Garantie.

Zerlegen Sie den Motor bitte nicht. Dies führt ebenfalls zum Garantieverlust. Nutzen Sie unseren Service für Reparaturen.

Montieren Sie die Luftschraube erst, nachdem Sie die korrekte Drehrichtung kontrolliert haben. Achten Sie vor dem Anschluss des Akkus auf einen freien Drehkreis der Luftschraube. Unvorsichtiger Umgang mit Hochleistungsantrieben kann zu erheblichen Verletzungen führen.



Himax HC3528 Bürstenloser Außenläufer-Motor



Messen Sie die Drehzahl sowie die Stromaufnahme Ihres Motors unter Last bei Vollgas. Eine zu hohe Drehzahl führt ebenso schnell zu einer Überhitzung des Motors wie eine Überlastung. Die maximal 15 Sekunden zulässige Hochlast sollte nur für 3D-Figuren verwendet werden, wenn zwischen diesen Flugfiguren genügend Zeit ohne oder mit geringer Motorbelastung zur Abkühlung des Antriebs vergangen ist.

2. WECHSEL DER MOTORWELLE

Die Motorwelle kann so ummontiert werden, dass ihr freies Ende auf der Glockenseite herausschaut.

Die Welle wird hinten im Gehäuse mit einer Madenschraube befestigt und vorn von einem Stellring mit Madenschraube fixiert. Beide Madenschrauben sind mit lösbarem Metallkleber gesichert. Verwenden Sie bitte nur einen passenden Imbusschlüssel (wird mitgeliefert) zum Lösen der Madenschrauben.

Nach dem Entfernen der Madenschrauben wird die Achse mit einem Abzieher aus dem Motorgehäuse gedrückt. Hammer oder andere Schlagwerkzeuge sind keinesfalls zu verwenden. Ist keine Abziehvorrichtung verfügbar, kann die Welle mit einem Dorn auf der einen und einem Führungsrohr auf der anderen Seite mit Hilfe eines Präzisions-Parallelschraubstocks aus dem Gehäuse gedrückt werden.

Vor der folgenden Montage reinigen Sie bitte alle Motorteile gründlich. Achten Sie beim Einpressen der Motorwelle unbedingt darauf, dass sich die Achsabflachung exakt an der Stelle befindet, an der die Madenschraube die Achse in der Motorglocke fixieren sollen. Verwenden Sie zur Sicherung der Madenschrauben nur einen wieder lösbaren Metallkleber.

3. WARTUNGSHINWEISE

Bürstenlose Motoren sind weitgehend wartungsfrei. Geringer Aufwand verlängert jedoch ihre Lebensdauer. Schützen Sie den Motor vor Staub und Schmutz, insbesondere die Kugellager. Verschmutzte Lager können sich festfressen. Schmieren Sie deshalb die Lager regelmäßig mit dünnflüssigem Öl. Tauchen Sie den Motor nicht in Wasser oder Lösungsmittel. Biegen Sie die Motorkabel nicht extrem und verlegen Sie dieses vibrationsfrei. Verwenden Sie zur Schonung der Lager und zum Schutz vor Vibrationen nur ausgewuchtete Luftschrauben.

4. TIPPS ZUR SYSTEMAUSLEGUNG

Die Auslegung des Antriebes richtet sich nach dem Modelltyp △ bzw. Einsatzzweck und dem Gesamtgewicht des Flugmodells. Aus der Hand gestartet reichen schon 80 Watt pro kg Abflugmasse, für einen Bodenstart sollten es mindestens 110 Watt sein. Kunstflug und zügiges Steigen verlangen mindestens 165 Watt. Basierend auf dem Abfluggewicht und der Art des Modells kann die nötige Leistung also berechnet werden. Legen Sie für die Berechnung 90% der nominalen Akkuspannung zu Grunde, für einen NC- bzw. NiMH-Zelle also 1,1 Volt, für eine LiPo-Zelle 3,3 Volt. Die nötige Amperezahl erhalten Sie, wenn Sie die gewünschte Wattzahl durch die Voltzahl teilen. Aus den Diagrammen können Sie dann die erforderliche Luftschraubengröße ablesen.

5. LUFTSCHRAUBENAUSWAHL

Beginnen Sie mit den Angaben in den Diagrammen. Wir empfehlen Ihnen, unterschiedliche Luftschrauben zu probieren, um die optimale Lösung zu finden.

Beachten Sie dabei stets die höchstzulässige Drehzahl.

House die höch House die höch House die höch House die höch House die hoch House die hoch House die hoch House die hoch House die höch House Ein 3D-Modell benötigt eine ganz andere Luftschraube als ein Für 3D-Modelle sind generell Luftschrauben mit einem Durchmesser-Steigungs-Verhältnis (D/S) von bis zu 0.5 (etwa 10 x 5 oder 12 x 5) richtig. Schnellere Modelle brauchen ein D/S zwischen 0,6 und 0,8. Flugmodelle, die für Hochgeschwindigkeiten konstruiert sind, benötigen sogar Luftschrauben mit einem D/S von 1,0, also etwa 10 x 10 oder 13 x 13 Zoll. Den höchsten Standschub erreicht man mit einem D/S von 0,5, die höchste Geschwindigkeit mit einem D/S von 1,0. Dabei sind stets die Höchstdrehzahl des Motors und der gewählten Luftschraube zu beachten!

6. GEWÄHRLEISTUNG

Für MULTIPLEX-Produkte gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen für Herstellungs- und Materialfehler sowie Schäden, die im normalen, bestimmungsgemäßen Betrieb

Die Gewährleistung deckt allerdings nicht die Falschbehandlung, Modifikation des Motors, Überstrom- und Überspannungsschäden oder Schäden nach Absturz eines Modells oder Überhitzung wegen Benutzung eines zu großen Propellers oder zu hoher Drehzahl ab. Ferner haften wir nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch des Motors.

Wenn Sie Fragen haben, Anregungen geben möchten oder Ihren Himax-Motor zur Reparatur oder aus anderen Gründen einsenden wollen, wenden Sie sich an:

> **MULTIPLEX Kundendienst** Neuer Weg 15 D-75223 Niefern

e-mail: service@multiplexrc.de

Tel.: 07233-7333

7. **CE-PRÜFUNG**

Die beschriebenen Produkte genügen allen einschlägigen und zwingenden EG-Richtlinien. Dies sind die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG und 92/31/EWG.

Der Motor wurde nach folgenden Fachgrundnormen geprüft:



Störaussendung: EN 50 081-1:1992 Störfestigkeit: EN 50 082-1:1992 EN 50 082-2:1995 hzw

Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Elektrogeräte, die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, zur Entsorgung nicht in den Hausmüll geben, sondern einem geeigneten Entsorgungssystem zuführen.

In Ländern der EU (Europäische Union) dürfen Elektrogeräte nicht durch den Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, Richtlinie 2002/96/EG). Sie können Ihr Altgerät bei öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde bzw. Ihres Wohnortes (z.B. Recyclinghöfe) abgeben. Das Gerät wird dort für Sie fachgerecht und kostenlos entsorgt.



Mit der Rückgabe Ihres Altgerätes leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt!



Himax HC3528 Brushless out-runner motor



Himax motors are manufactured to high standards for quality-conscious modellers. Carefully optimised for low weight, high efficiency, high torque and durability, Himax out-runners are the perfect choice as power plants for RC models. Please read right through these instructions before you use the motor for the first time; this will ensure that you are able to exploit your motor's performance to the full.

Shared specification

Weight (motor)	197 g
Max. power output	450 W
Max. rotational speed	20,000 rpm
Diameter	35.2 mm
Length (excl. shaft)	54.2 mm
Shaft diameter	5 mm
Max. case temperature	65 °C
Hole spacing / mounting	25 mm / M3 (5 mm deep)

Type-specific data

Туре	3528-0800	3528-1000
RPM per Volt	800	1000
Internal resistance	0.031 Ohm	0.020 Ohm
No-load speed	1.7 A	2.6 A
Optimum current (A)	13 - 38 A	15 - 48 A
Max. 15 sec.	54 A	68 A
Controller rating	45 - 60 A	60 – 80 A
LiPo cells	4	3
NiMH / NC cells	12 - 14	10

Himax HC 3528 series motors are substitutes for 600- and 700-size standard electric motors. They are an excellent choice for medium-sized model aircraft with an all-up weight of up to 1.6 kg for 3-D flying, up to 2 kg for aerobatics, and up to 2.5 kg for normal flying. They are supplied complete with propeller adaptors, 3.5 mm gold-contact connectors, mounting materials and matching allen keys.


The graphs printed opposite show the currents for both motor types at different voltages and with different propellers. For NiMH and NC batteries use 1.1 Volts per cell and for LiPo packs 3.3 Volts per cell as reference figures. However, the actual currents in the model will vary considerably according to battery make and propeller type (rigid or folding). Before flying the model for the first time it is advisable to measure the motor current at full-throttle with fully charged batteries, to eliminate the possibility of overloading the motor or controller.


1. OPERATING NOTES

Himax brushless motors require a sensorless speed controller for brushless motors. The Phoenix controllers from Castle Creations are an excellent match, and they are also available through Multiplex. Their default timing settings are ideal for Himax motors in model aircraft. Choosing the incorrect controller can result in the destruction of the motor and speed controller.

You can reverse the direction of rotation of the motor by swapping over any two of the three motor wires; there is no need to re-program the speed controller. If the motor spins in the wrong direction, first disconnect the flight battery - to avoid short-circuits - and then swap over any two wires between motor and controller.

Do **NOT** shorten the wires attached to the motor. Shortening or cutting off the motor wires may result in motor failure, and also

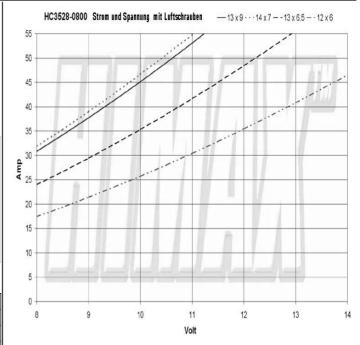

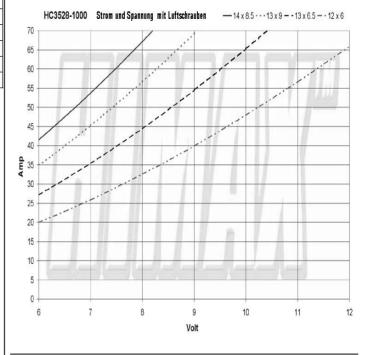

invalidates the guarantee. If you wish to use connectors other than the standard ones, unsolder the connectors.

On no account cut off the original 3.5 mm plugs and wires !!

Provide the best possible cooling for the motor and controller when the model is flying. Without effective cooling, today's high-performance batteries may cause motors to overheat, even when they are not under constant extreme load. Damage caused by overheating is not covered by the guarantee.

Please do not dismantle the motor, as this also invalidates the guarantee. Use our Service Department for repairs.

Don't fit the propeller until you have checked the direction of motor rotation; ensure that nothing can obstruct the propeller before you connect the battery. Careless handling of high-performance power systems can result in serious personal injury.



Himax HC3528 **Brushless out-runner motor**



Measure the current drain of your motor under load at fullthrottle. Both excessive rotational speed and overloading can result in the motor overheating. The maximum period of 15 seconds for full-load running should only be used for 3-D manoeuvres, which should be spaced out to leave plenty of time for the power system to cool down again at low load.

2. REVERSING THE MOTOR SHAFT

The motor shaft can be removed and reversed, so that its free length is at the "bell" end of the motor.

The shaft is retained by a grubscrew at the rear of the case, and a collet / grubscrew at the front end. Both grubscrews are secured with non-permanent metal adhesive. Please be sure to use the correct size of allen key (supplied in the set) to undo the

Remove the grubscrews, then press the shaft out of the motor case using a puller. On no account use a hammer or any other striking tool. If you do not have access to a puller, the shaft can be pressed out of the case using a precision parallel-jaw vice. with a mandrel at one end and a guide tube at the other.

Before re-assembling the motor please clean all of its components thoroughly. When pressing the motor shaft into place ensure that the machined "flat" in the shaft is located exactly at the point where the grubscrew is to secure the shaft in the motor bell. Apply a drop of non-permanent metal adhesive to secure the grubscrews once more.

3. MAINTENANCE NOTES

Brushless motors are almost completely maintenance-free, although a little care will make them last longer. Protect the motor - and especially the ballraces - from dust and dirt, as soiled bearings may jam completely. For this reason we recommend that you lubricate the bearings regularly with lowviscosity (thin) oil. Do not submerge the motor in water or solvent. Do not kink the motor cables, and do not subject them to vibration. Be sure to balance your propellers carefully to guard against vibration and to avoid premature bearing damage.

4. TIPS FOR POWER SYSTEM DESIGN

The design of the power system must reflect the model type, the type of flying envisaged, and the model aircraft's all-up weight. If hand-launched, models require a minimum of around 80 Watts per kg of take-off weight, while for ground take-off the figure should be at least 110 Watts. You can calculate the required power based on the model's all-up weight and its flying capability. Take 90% of the nominal battery voltage as the basis for your calculation; this means 1.1 Volts for one NC or NiMH cell, and 3.3 Volts for one LiPo cell. You can find the required current by dividing the desired Wattage by the Voltage. You can then read off the required propeller size from the graphs.

5. Propeller selection

Start with the information in the graphs. We recommend that you try out various propellers in order to find the optimum combination.

Always keep within the maximum permissible motor speed.

Note that a 3-D model requires an entirely different propeller from a model which is to fly very fast.

In general terms, 3-D models require a diameter : pitch (D:P) ratio of up to 0.5 (around 10 x 5" or 12 x 5"). Faster models need g a D:P ratio between 0.6 and 0.8. Model aircraft designed for is high-speed flying require propellers with a D:P ratio of 1.0, such as 10 x 10" or 13 x 13". Maximum static throat is as 10 x 10" or 13 x 13". Maximum static thrust is obtained with a D:P ratio of 0.5, whereas maximum speed comes with a ratio of

1.0. When making these calculations always observe the maximum permissible rotational speed of the motor and propeller.

6. GUARANTEE

MULTIPLEX products are covered by the statutory guarantee regulations relating to manufacturing and material defects, as well as damage which arises under normal conditions, i.e. when the item is used according to the instructions.

The guarantee does not cover damage caused by incorrect handling, modifications to the motor, excessive current and excessive voltage, damage caused by model crashes, or overheating due to excessive propeller size or motor speed. We do not accept liability for damage consequent upon the use of the motor.

If you have queries, ideas, or wish to return your Himax motor for repair or for any other reason, please contact us at the address below:

> **MULTIPLEX Customer Service Dept.** Neuer Weg 15 D-75223 Niefern Germany e-mail: service@multiplexrc.de

Tel.: 0049-7233-7333

7. **CE** APPROVAL

The products described in these instructions satisfy all the statutory relevant EG directives. These are the EMV directives 89/336/EWG, 91/263/EWG and 92/31/EWG.

The controllers have been tested according to the following basic norms:



Interference emission: EN 50 081-1:1992 Interference rejection: EN 50 082-1:1992 EN 50 082-2:1995 and

You are therefore the owner of a product whose design fulfils the protective aims of the European Community relating to the safe operation of equipment.

DISPOSAL INFORMATION

Electrical equipment marked with the cancelled waste bin symbol must not be discarded in the standard household waste; instead it must be taken to a suitable specialist disposal system.

In the countries of the EU (European Union) electrical equipment must not be discarded via the normal domestic refuse system (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, directive 2002/96/EG). You can take unwanted equipment to your nearest local authority waste collection point or recycling centre. There the equipment will be disposed of correctly and at no cost to you.



By returning your unwanted equipment you can make an important contribution to the protection of the environment.



Himax HC3528 Moteur sans balais à cloche tournante



Les moteurs Himax sont assemblés suivant un standard de fabrication de grande qualité afin de satisfaire les modélistes les plus exigeants. Poids optimisé au minimum, excellent rendement, couple très élevé et une bonne longévité font du moteur à cloche tournante Himax le bon choix pour la propulsion de vos modèles radiocommandés. Lisez attentivement la notice avant la première utilisation de votre moteur, afin d'utiliser au mieux toutes la puissance de votre moteur.

Données techniques générales

97 g
50 W
00 tr/min
2 mm
2 mm
mm
5 °C
5mm de profond)
2 mm 2 mm mm 5 °C

Données spécifiques

Туре	3528-0800	3528-1000
Tours par Volt	800	1000
Résistance interne	0.031 Ohm	0.020 Ohm
Courant au repos	1,7 A	2,6 A
Optimum (A)	13 - 38 A	15 - 48 A
Max. 15 sec.	54 A	68 A
Classe du régulateur	45 – 60 A	60 – 80 A
Eléments LiPo	4	3
Eléments NiMH/NC	12 - 14	10

Les moteurs Himax de la série HC3528 remplacent les propulsions standards du type 600 et 700. Ils sont optimisés pour la propulsion de modèles avions de taille moyenne ayant un poids en vol d'env. 1,6 kg pour du vol 3D, jusqu'à 2 kg pour du vol acrobatique et jusqu'à 2,5 kg pour du vol normal. Ceux-ci sont livrés complet avec système de fixation d'hélice, connecteurs dorés de 3,5mm, matériel de montage et clé adaptée.

Sur la page suivante vous trouverez le courant pour les différents moteurs disponibles en fonction de la tension ainsi que de l'hélice montée. Pour des accus NiMH et NC considérez 1,1 Volt par élément et pour des accus LiPo 3,3 Volt par élément. Le courant réel sera différent pour votre modèle en fonction de la marque de vos accus et des hélices fixes ou rabattables. Avant d'effectuer le premier vol, il est conseillé de mesurer le courant effectif consommée en pleine puissance par votre propulsion avec des accus bien chargés afin d'éviter une surcharge de votre régulateur et moteur.


1. Conseils D'utilisations


Les moteurs Himax Brushless nécessitent l'utilisation d'un régulateur pour moteurs sans balais. Les régulateurs Phoenix (Castle Creations) sont très bien adaptés, également représentés par Multiplex. Leur réglage standard de leur Timing est optimal pour les moteurs Himax. Un mauvais choix de régulateur peu causer la destruction de celui-ci et du moteur.

Sans devoir reprogrammer le régulateur, vous pouvez changer le sens de rotation du moteur en inversant deux des trois câbles d'alimentations du moteur. Donc, si votre moteur tourne dans le mauvais sens, échangez – en ayant préalablement débranché

l'accu afin d'éviter un court-circuit – deux câbles quelconque entre le moteur et le régulateur.

Ne coupez **PAS** les câbles d'alimentation du côté du moteur. Raccourcir ou couper les câbles d'alimentations du moteur peut causer des perturbations de fonctionnement

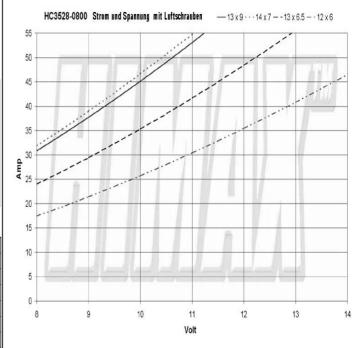

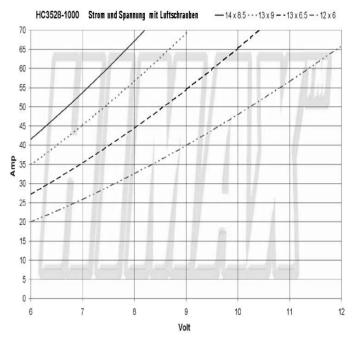

et annulent la garantie. Si vous souhaitez utilisez un autre connecteur que celui qui équipe votre moteur, il suffit de dessouder celui-ci.

Ne coupez en aucun cas le connecteur 3,5mm d'origine avec son câble!!!

Veillez à refroidir au mieux votre moteur et votre régulateur lors de vos vols. Avec nos accus actuels à très haute densité énergétique le moteur peut facilement surchauffer s'il n'est pas assez refroidi, même si on ne lui demande pas continuellement le maximum de rendement. Ce genre de dommages n'est pas garanti.



Himax HC3528 Moteur sans balais à cloche tournante



Ne démontez pas le moteur. Cela annule également la garantie. Pour les réparations, utilisez pour cela notre service après vente.

Ne montez l'hélice que lorsque vous aurez vérifié le bon sens de rotation du moteur. Veillez qu'aucun obstacle ne soit dans les environs de l'hélice avant de brancher l'accu. **Une utilisation négligée de cette propulsion de grande puissance peut entraîner de graves blessures.**

Mesurez la vitesse de rotation et le courant consommé de votre propulsion (en charge) par plein gaz. Une vitesse de rotation trop élevée entraîne, comme une surcharge, un échauffement rapide du moteur. La surcharge admissible pendant max. 15 secondes ne devrait être utilisée que pour des figures 3D, à condition d'avoir assez de temps entre les figures pour refroidir la propulsion en appliquant peu ou aucune charge à celle-ci.

2. ECHANGE DE L'AXE MOTEUR

La sortie de l'axe moteur peut être inversée de telle manière à ce que l'embout libre se trouve du côté de la cloche.

L'axe du moteur est fixé avec une vis à six pans creux à l'arrière sur le corps du moteur et avec un circlips et cylindre de blocage avec vis à six pans creux à l'avant de celui-ci. Les deux vis six pans creux sont sécurisés par du frein filet détachable. N'utilisez qu'une clé Imbus bien adaptée (non livrée) pour ouvrir ces vis.

Après avoir ouvert les vis six pans creux vous pouvez sortir l'axe du corps du moteur avec un outil adapté. N'utilisez en aucun cas un marteau ou tout autre outils pour taper. Si vous n'avez pas d'outil d'extraction à votre disposition utilisez un chasse goupille ou un tube fin pour extraire l'axe du moteur et un étau à mors parallèles de précision pour sortir l'axe.

Avant de remonter l'ensemble, nettoyez soigneusement les pièces du moteur. Lorsque vous remettrez l'axe en place en pressant, veillez à ce que le chanfrein se trouve exactement à l'endroit ou les vis six pans vont serrer pour fixer celui-ci sur la cloche. Pour sécuriser l'ensemble, mettez une goûte de frein filet que l'on peut facilement enlever.

3. Entretien de votre moteur

Les moteurs sans balais sont à considérer sans entretien. Néanmoins, un peu de soin peut augmenter leur durée de vie. Protégez le moteur de toute poussière ou saleté, surtout les roulements. Les roulements poussiéreux peuvent gripper. De ce fait, graissez régulièrement ceux-ci avec une huile fine. Ne plongez pas le moteur dans l'eau ou du détergent. Ne tordez pas à l'extrême les câbles d'alimentation du moteur et disposez les afin qu'ils ne soient pas soumis aux vibrations. Pour ne pas user prématurément les roulements par des vibrations, n'utilisez que des hélices équilibrées.

4. CONSEIL DE DISPOSITION DE L'ENSEMBLE

La disposition de votre propulsion est dépendante du type de modèle ou de l'utilisation ainsi que du poids total en vol de celui-ci. Pour un modèle lancé à la main, une propulsion de 80 Watt par kg est suffisant, pour un décollage au sol il faudrait au moins 110 Watt. Des vols acrobatiques ou des montées vertigineuses demandent au minimum 165 Watt. En fonction du poids en vol et de l'utilisation fait avec votre modèle vous pouvez donc déterminer la puissance nécessaire. De plus, calculez avec 90% de la tension nominale de vos accus, donc pour un élément NC ou NiMH comptez 1,1 Volt et pour un élément LiPo comptez 3,3 Volt. L'ampérage nécessaire est obtenu en divisant le nombre de Watt souhaité par le voltage. A l'aide du tableau ci-dessus vous pouvez s'électionner la taille de votre hélice.

5. CHOIX DE L'HELICE

Notice

Débutez en respectant les données des diagrammes. Nous vous conseillons d'essayer plusieurs hélices différentes afin de trouver la solution optimale pour votre propulsion.

Veillez toujours à ne pas dépasser la vitesse max. de rotation admissible.

Un modèle du type 3D nécessite une toute autre hélice qu'un modèle devant pouvoir se déplacer très vite. En général, pour ces modèles 3D il est conseillé d'utiliser un rapport diamètre/pas (D/S) de l'hélice de l'ordre de 0,5 (par ex. : 10 x 5 ou 12 x 5). Pour les modèles plus rapides utilisez un rapport D/S entre 0,6 et 0,8. Les modèles conçus pour faire de la vitesse nécessitent une hélice avec un rapport D/S de 1,0, donc env. 10 x 10 ou 13 x 13 Pouce. La propulsion la plus efficace pour de stationnaire s'obtient avec un rapport D/S de 0,5, la plus grande vitesse avec u rapport D/S de 1,0. Pour cela choisissez toujours une hélice avec laquelle le moteur ne dépasse en aucun cas sa vitesse maximale de rotation!

6. GARANTIE

Les produits MULTIPLEX sont garantis suivant les textes de lois en vigueur concernant les erreurs de productions ou de matériel défectueux ou endommagé, survenus lors d'une utilisation normale.

Néanmoins, cette garantie ne couvre pas les erreurs de manipulations, modifications du moteur, dommages résultants d'une surcharge ou surtension, ou encore suite à un crash de votre modèle ou surchauffe suite à une utilisation d'une hélice trop grande ou d'une vitesse de rotation trop élevée. De plus, nous ne garantissons pas les conséquences d'une mauvaise utilisation de votre moteur.

Si vous avez des questions, vous souhaitiez émettre quelques commentaires ou nous faire parvenir votre moteur Himax pour une réparation ou toute autre raison, adressez-vous à:

MULTIPLEX Kundendienst (service après vente) Neuer Weg 15 D-75223 Niefern

e-mail: service@multiplexrc.de

Tel.: 07233-7333

7. CONFORMITE CE

Le produit cité ci-dessus est conforme par rapport aux impératifs des directives de l'union européenne. Ce sont les directives EMV 89/336/EWG, 91/263/EWG et 92/31/EWG.

Le produit a été vérifié selon les textes en vigueurs:

Emissions parasites: EN 50 081-1:1992
Tenue aux émissions parasites: EN 50 082-1:1992
ou EN 50 082-2:1995

De ce fait vous possédez un produit qui, de par sa construction, respecte la restriction de sécurités en vigueurs au niveau de l'union européenne concernant l'utilisation sécurisée des appareils électroniques.

8. Consignes pour le recyclage

Il est strictement interdit de jeter les appareils électroniques repérés par une étiquette comportant une poubelle barrée, dans les ordures ménagères, mais il faut les emmener au point de recyclage le plus proche.

Dans les différents pays constituants l'union européenne, il est interdit de jeter les appareils électroniques dans les ordures ménagères ou une poubelle quelconque, mais doivent êtres recyclés selon le principe de la

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment, directive 2002/96/EG). Vous pouvez donc apporter votre appareil aux différents points de collecte de votre commune ou de votre quartier (par ex.: la déchetterie la plus proche). Celui-ci y sera recyclé gratuitement dans les règles.



En rapportant votre vieil appareil vous contribuer activement à la préservation de la nature!



Himax HC3528 Motor sin escobillas de carcasa rotatoria



Los motores Himax han sido diseñados para satisfacer las más altas exigencias de calidad de los modelistas. Optimizados en peso, de gran eficiencia, alto par y extrema longevidad, los motores Himax de carcasa rotatoria son la elección correcta para propulsar modelos RC. Antes de utilizar el motor, por favor, lea estas instrucciones para poder obtener lo mejor de las prestaciones de su motor.

Características técnicas comunes

Peso: (Motor)	197 g	
Potencia máxima	450 W	
Revoluciones máximas	20.000 Rpm	
Diámetro	35,2 mm	
Longitud (sin eje)	54,2 mm	
Diámetro del eje	5 mm	
Temperatura máx. de la carcasa	65 °C	
Agujeros / Fijación	25 mm / M3 (5 mm prof.)	

Características técnicas individuales

Modelo	3528-0800	3528-1000
Rpms por Voltio	800	1000
Resistencia interna	0,031 Ohm	0,020 Ohm
Consumo en vacío	1,7 A	2,6 A
Óptimo (A)	13 - 38 A	15 - 48 A
Máx. 15 seg.	54 A	68 A
Tipo de regulador	45 – 60 A	60 – 80 A
Elementos LiPo	4	3
Element. NiCad/NiMh	12 - 14	10

Los motores Himax de la serie HC3528 reemplazan a los motores standard de los tipos 600 y 700. Son idóneos para modelos de tamaño medio con un peso de hasta 1,6 Kg. y vuelo 3D, hasta 2Kg. para acrobáticos y hasta 2,5Kg. para modelos de sport (entrenadores). Se suministran completos, con adaptador de hélices, conectores dorados de 3,5 mm., material para su instalación y las llaves apropiadas.


Al margen encontrará un esquema con los consumos de los motores dependiendo del voltaje y las posibles hélices a utilizar. Usando baterías NiCad/NiMh debería hacer los cálculos tomando como referencia 1,1 voltios por elemento, y 3,3 V. para cada elemento LiPo. El consumo real varia ostensiblemente dependiendo del fabricante de las baterías, y del tipo de hélice utilizada, ya sea plegable o fija. Es muy aconsejable que mida el consumo del motor antes del primer vuelo, usando baterías recién cargadas y haciéndolo funcionar a toda potencia, para e vitar sobrecargas entre el regulador y el motor.


1. Notas sobre el funcionamiento

Los motores Himax requieren un regulador sin sensores para motores sin escobillas. Son especialmente apropiados los reguladores Phoenix (Castle Creations), que Multiplex pone a su disposición. Su ajuste de Timing standard es el óptimo para usarlo en aviones propulsados por motor Himax. Una elección errónea del tipo de regulador puede llegar a estropear, tanto su motor como el propio regulador.

Intercambiando dos cualesquiera de los cables que van al motor podrá invertir el sentido de giro de éste, sin tener que reprogramar el variador. Si el motor girase en sentido contrario al deseado, intercambie la conexión de dos de los tres cables del motor, desconectando la batería para evitar cortocircuitos.

NO corte los cables de conexión del lado del motor. El acortar o desoldar los cables del motor puede estropear su motor irremisiblemente y comporta la perdida de la garantía.

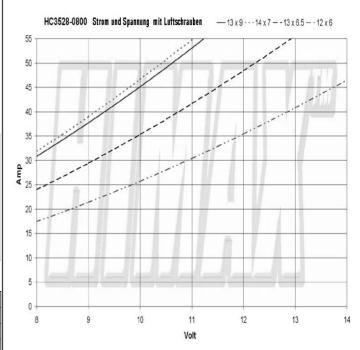

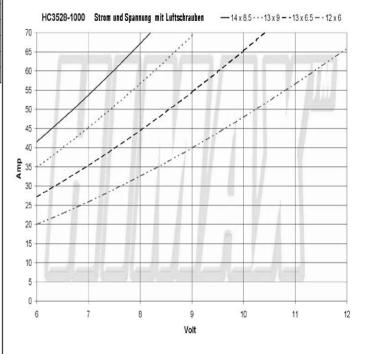

Si en lugar de los conectores instalados desea usar otros, deberá soldarlos.

¡No corte el cable con los conectores originales de 3,5mm.!

Procure la mejor ventilación posible del motor y regulador durante el vuelo. La potencia actual de las baterías podrá sobrecalentar el motor si hubiese poca ventilación, incluso aunque no estuviese sometido constantemente a cargas extremas. Los daños por calentamiento no están cubiertos por la garantía.

No desmonte el motor. Esto anula la garantía. Para cualquier reparación, use nuestro servicio técnico.

Instale la hélice, solo cuando haya comprobado que el sentido de giro del motor es el correcto. Antes de conectar la batería, compruebe que la hélice pueda girar libremente. Un manejo descuidado, trabajando con motores de alto rendimiento, puede causar serias heridas.



Himax HC3528 Motor sin escobillas de carcasa rotatoria



Mida las revoluciones y el consumo, poniendo el motor a todo gas bajo carga. Un número elevado de revoluciones hará que su motor se caliente demasiado llegando a sobrecargarse rápidamente. La carga máxima soportada durante 15 segundos solo debería usarse en figuras 3D, dejando siempre el suficiente tiempo entre figuras para que el motor se enfríe, sometiéndolo al menor esfuerzo posible.

2. CAMBIO DEL EJE DEL MOTOR

Se puede desmontar el eje del motor para darle la vuelta y que la parte libre sobresalga por el lado contrario de la carcasa.

El eje se encuentra fijado a la carcasa rotatoria por detrás, usando unos tornillos Allen sin cabeza y por delante con un collarín y un prisionero. Ambos prisioneros se encuentran fijados con liquido fija-tornillos. Para aflojar los prisioneros, solo debe usar la llave Allen apropiada (incluida).

Una vez retirados tornillos y prisioneros, saque el eje del nucleo del motor y a continuación saque el eje de la carcasa rotatoria utilizando un extractor. Nunca use martillos u otras herramientas similiares. Si no dispusiese de un extractor, puede presionar el eje usando un punzón por un lado y sujetando el motor con un tornillo de banco de precisión

Antes de volver a instalarlo, por favor, limpie concienzudamente las piezas del motor. Debe tener mucho cuidado al presionar el eje del motor, para que el escalón del eje se encuentre en el lugar preciso donde se deberá fijar a la campana usando los tornillos sin cabeza. Para fijar los prisioneros y los tornillos solo debe usar un medio que le permita aflojarlos de nuevo (fija-tornillos).

3. NOTAS SOBRE EL MANTENIMIENTO

Los motores sin escobillas apenas requieren mantenimiento. Una menor carga de trabajo implica una mayor vida útil. Proteja su motor de la suciedad y el polvo, especialmente los rodamientos. Unos rodamientos sucios pueden agarrotarse. Aplique regularmente un poco de aceite en los rodamientos. No sumerja el motor en agua o disolventes. No fuerce los cables del motor, ni los doble demasiado, y evite que vibren. Para cuidar de sus rodamientos y evitar las vibraciones, utilice siempre hélices que estén bien equilibradas.

¼ 4. Consejos para elegir motor

La elección de un motor debe hacerse teniendo en cuenta el tipo del modelo, sus características de vuelo y su peso total. Como regla básica puede comenzar teniendo en cuenta que necesitará unos 80W por kilo de peso, y si va a despegar desde el suelo, necesitará unos 100W. Las acrobacias, o trepadas muy rápidas, requieren como mínimo 165W por kilo. Basándonos en el peso y el tipo del modelo también podemos calcular la potencia necesaria. Para la estimación, tome un 90% de la tensión nominal de las baterías, siendo esto en la práctica 1,1V para elementos NiCad o NiMH, y 3,3V. para elementos LiPo. Obtendrá el número de amperios, si divide el número de vatios deseados por el número de voltios. Podrá determinar la hélice apropiada consultando en el diagrama.

5. ELECCIÓN DE LA HÉLICE

Comience por las indicaciones del diagrama. Le recomendamos que pruebe diferentes hélices para poder encontrar la solución óptima.

No olvide comprobar el número máximo de revoluciones.

Un modelo 3D necesita una hélice totalmente diferente a un modelo que deba volar muy rápido.

En los modelos 3D, generalmente, son apropiadas las hélices con una relación diámetro / paso (D/P) de hasta 0,5 (más o menos una 10 x 5 o 12 x 5). Los modelos más rápidos necesitan una relación D/P entre 0,6 y 0,8. Los aviones diseñados para alcanzar las mayores velocidades necesitan una hélice con una relación D/P de 1,0. Digamos 10x10 o 13 x 13 pulgadas. La mayor tracción se alcanza usando una D/P de 0,5, la mayor velocidad con una relación D/P de 1,0. ¡Siempre deberá comprobar las máximas revoluciones toleradas por el motor con la hélice escogida!

6. GARANTÍA

Los productos MULTIPLEX se rigen por lo establecido legalmente en materia de garantía en cuanto a defectos de fabricación y piezas, así como desperfectos acaecidos durante su uso en situaciones normales y dentro de su ámbito de uso.

Sin embargo, la garantía no cubre un manejo erróneo, la modificación del motor, daños por sobrecarga o sobre tensión, daños producidos por un accidente del modelo, o sobrecalentamiento derivado de una hélice demasiado grande o un número demasiado alto de revoluciones. No asumimos ninguna responsabilidad sobre los daños derivados del uso del motor.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, o desea enviar a reparar en garantía su motor Himax o por cualquier otro motivo, le rogamos que contacte con nuestro Servicio Técnico:

> MULTIPLEX Kundendienst Neuer Weg 15 D-75223 Niefern e-mail: service@multiplexrc.de

Tel.: 07233-7333

7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Los productos descritos cumplen todas las normativas obligatorias y recomendaciones de la CE:



Emisión de interferencias: EN 55014-1 :2000 + A :2001 Resist. ante interferencias: EN 55014-2 :1997 Seguridad EN 60950-1 :2001

Por tanto, posee un producto que ha sido diseñado para cumplir con las regulaciones respecto la operatoria segura de dispositivos de la Unión Europea.

8. Notas sobre el reciclado

Los dispositivos electrónicos señalizados con una papelera bajo una cruz, no deben ser arrojados a la basura normal, sino que se han de depositar en un contenedor para su reciclaje.

En los países de la UE (Unión Europea) los dispositivos eléctricos-electrónicos no deben ser eliminados arrojándolos en el cubo de la basura doméstica. (WEEE Es el acrónimo de Reciclado de equipos eléctricos y electrónicos en inglés. Directiva CE/96/2002). Seguro que dispone en su comunidad, o en su

población, de un punto de reciclado donde depositar estos dispositivos cuando no le sean útiles. Todos los dispositivos serán recogidos gratuitamente y reciclados o eliminados de manera acorde a la normativa.

¡Con la entrega para el reciclado de sus antiguos aparatos, contribuirá enormemente al cuidado del medio ambiente!



Himax HC3528 Motore brushless a cassa rotante



I motori Himax sono prodotti con elevati standard qualitativi, per soddisfare i modellisti più esigenti. Il peso ridotto, l'elevata efficienza e coppia, con una lunga durata nel tempo, sono i punti di forza dei motori a casa rotante Himax - il motore di punta per motorizzare i modelli RC. Prima di mettere in funzione il motore, La preghiamo di leggere con attenzione le presenti istruzioni, in modo da poter sfruttare appieno le elevate prestazioni di questo motore.

Dati tecnici comuni

Peso: (motore)	197 g
Rendimento max.	450 W
Numero di giri max.	20.000 Gpm
Diametro	35,2 mm
Lunghezza (senza albero)	54,2 mm
Diametro albero	5 mm
Temperatura max. cassa	65 °C
Fori in cerchio / fissaggio	25 mm / M3 (profondità
	5 mm)

Dati tecnici specifici

Dati tecinici specinici			
Tipo	3528-0800	3528-1000	
Giri per Volt	800	1000	
Resistenza interna	0.031 Ohm	0.020 Ohm	
Corrente a vuoto	1,7 A	2,6 A	
Corrente assorbita (A)	13 - 38 A	15 – 48 A	
Max. 15 sec.	54 A	68 A	
Tipo regolatore	45 - 60 A	60 – 80 A	
Elementi LiPo	4	3	
Elementi NiMH/NC	12 - 14	10	

I motori Himax della serie HC3528 sono particolarmente adatti per andare a sostituire i motori standard classe 600 e 700 e per modelli medi con un peso fino a 1,6 kg per volo 3D, fino a 2 kg per acrobazia e fino a 2,5 kg per volo normale. Al motore sono allegati gli adattatori per le eliche, i connettori dorati da 3,5 mm, il materiale di fissaggio e relative chiavi.

Nel grafico a lato sono riportate le correnti assorbite dai diversi tipi di motore con tensioni ed eliche diverse. Per pacchi batteria NiMH e NC calcolare 1,1 Volt per elemento e per pacchi LiPo 3,3 Volt per elemento. Le correnti effettive nel modello possono però subire variazioni consistenti, dovute al tipo di pacco batteria usato, nonché dal tipo di elica installata (fissa o ripiegabile). In gogni caso si consiglia di misurare la corrente assorbita del motore prima del primo volo, con pacco batteria carico e motore al massimo, per escludere il sovraccarico del motore e del regolatore.


1. INFORMAZIONI


I motori brushless Himax necessitano di un regolatore per motori proportioni brushless privi di sensori. Particolarmente indicati sono i pregolatori Phoenix (Castle Creations), anche distribuiti dalla Multiplex. L'impostazione standard del timing di questi regolatori si adatta in modo ottimale ai motori Himax. La scelta errata del regolatore può danneggiare sia il regolatore, che il motore.

Per invertire il senso di rotazione, senza intervenire sulla programmazione del regolatore, invertire semplicemente due dei tre cavi di collegano il motore al regolatore, dopo aver scollegato il pacco batteria per escludere cortocircuiti.

In nessun caso tagliare/accorciare i cavi del motore. In questo caso, le eventuali riparazioni non verranno effettuate in

garanzia. Per installare dei connettori diversi da quelli gia montati, dissaldare i connettori.

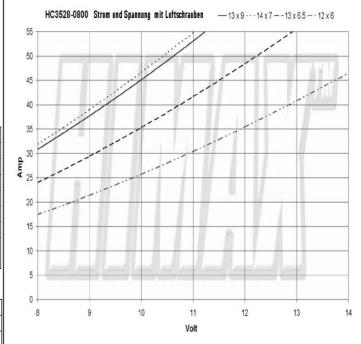

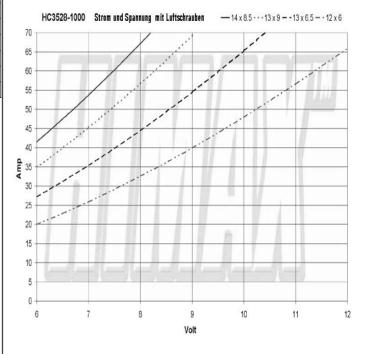

In nessun caso tagliare le spine da 3,5-mm assieme ai cavi!!!

Durante il volo, il motore ed il regolatore devono essere raffreddati sufficientemente. Con i pacchi batteria ad alte prestazioni oggi disponibili, si corre il rischio che un motore con raffreddamento insufficiente si surriscaldi, anche con poca sollecitazione. La garanzia non risponde per danni dovuti al surriscaldamento.

Non smontare il motore. Anche in questo caso la garanzia decade. Per le riparazioni contattare il nostro reparto assistenza.

Installare l'elica, solo dopo aver controllato che il motore giri nella giusta direzione. Prima di collegare il pacco batteria, portarsi a dovuta distanza dall'area di rotazione dell'elica.



Himax HC3528 Motore brushless a cassa rotante



Un utilizzo imprudente dei motori ad alte prestazioni può causare serie ferite.

Misurare il numero di giri e l'assorbimento di corrente del motore sotto sforzo e con gas al massimo. Un numero di giri troppo elevato o un sovraccarico fanno surriscaldare il motore con conseguente danneggiamento. Il carico massimo consentito per max. 15 secondi solo per figure 3D e solo con successivo raffreddamento del motore (p.es. volo con numero di giri ridotto).

2. SOSTITUZIONE DELL'ALBERO MOTORE

L'albero motore può essere montato in modo che l'estremità libera sporga dalla cassa rotante.

L'albero è fissato dietro da un grano e davanti da un collare con grano. Entrambi i grani sono bloccati con della colla per metalli. I grani possono comunque essere svitati facilmente con la chiave a brugola allegata.

Una volta svitati i grani, estrarre la cassa rotante dall'albero usando un estrattore. In nessun caso usare il martello o altri attrezzi. Nel caso in cui non si abbia a disposizione un estrattore adeguato, usare un puntello su un lato ed un tubo ed una morsa da banco sull'altro, e sfilare l'albero dalla cassa rotante.

Prima del montaggio, pulire accuratamente tutte le parti. Per l'inserimento dell'albero motore, fare attenzione che la parte appiattita dell'albero corrisponda esattamente con il punto nel quale il grano fissa l'albero motore alla cassa rotante. Per bloccare i grani usare del frenafiletti.

3. MANUTENZIONE

I motori brushless normalmente non richiedono manutenzione. Una manutenzione minima aumenta però di molto la loro durata nel tempo. Proteggere il motore, ed in particolare i cuscinetti dalla polvere e dallo sporco. Cuscinetti sporchi si possono bloccare; lubrificarli periodicamente con olio adeguato. Non immergere il motore in acqua o solventi. Non piegare eccessivamente i cavi del motore e posizionarli sempre in modo che siano protetti dalle vibrazioni. Utilizzare sempre eliche bilanciate per non sollecitare i cuscinetti e per ridurre le vibrazioni.

4. CONSIGLI PER LA SCELTA DEL MOTORE

Per scegliere il motore si deve tenere conto del tipo di modello, del campo d'impiego e del peso del modello. Con lancio a mano sono sufficienti già 80 Watt per kg, per il decollo da terra almeno 110 Watt e per l'acrobazia almeno 165 Watt. La potenza necessaria può essere quindi calcolata prendendo come riferimento il peso ed il tipo di modello. Per il calcolo, usare un valore pari all'90 % della tensione nominale del pacco batteria, per un elemento NC o NiMh quindi 1,1 Volt, per un elemento LiPo 3,3 Volt. Gli ampere necessari si ottengono dividendo il numero di Watt per il voltaggio. Nel diagramma si può inoltre es scegliere l'elica più adatta.

5. SCELTA DELL'ELICA

ર્કું Per cominciare consultare il diagramma. Noi consigliamo di हું provare più tipi di eliche, in modo da riuscire a trovare l'elica più adatta al modello.

Non superare mai il numero di giri massimo consentito.

Un modello 3D necessita di un'elica completamente diversa da quella montata su un modello che vola velocemente.

Per modelli 3D scegliere normalmente eliche con un rapporto diametro/passo (D/P) di massimo 0,5 (p.es. 10 x 5 o 12 x 5). Modelli veloci hanno bisogno di un D/P fra 0,6 e 0,8. Modelli costruiti per alte velocità, possono richiedere anche eliche con un D/P di 1,0, ca. 10 x 10 o 13 x 13 pollici. La spinta massima si ottiene con un D/P da 0,5, la velocità massima con un D/P di 1,0. Evitare assolutamente di superare il numero di giri massimo consentito per il motore e l'elica!

6. GARANZIA

I prodotti MULTIPLEX sono coperti da garanzia, come previsto dalle leggi vigenti, per difetti di produzione e del materiale e per difetti che potrebbero sorgere nonostante il rispetto delle istruzioni d'uso.

La garanzia non copre i difetti dovuti ad uso improprio o modifiche apportate al motore, inversione di polarità, funzionamento con tensione troppo bassa o superiore a quella consentita, difetti dovuti al danneggiamento del modello o al surriscaldamento del motore, causato da un'elica troppo grande o da un numero di giri superiore a quello consentito. Decliniamo inoltre qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti conseguenti all'utilizzo del motore.

Per domande/consigli o per fare riparare il Suo motore Himax, si rivolga a:

MULTIPLEX Assistenza Clienti Neuer Weg 15 D-75223 Niefern

e-mail: service@multiplexrc.de

Tel.: 07233-7333

7. CONTRASSEGNO CE

I prodotti contrassegnati, rispettano le seguenti direttive CE.

 ϵ

Il prodotto è stato controllato in base alle seguenti

norme:

Emissione di interferenze: EN 55014-1 :2000 + A :2001

Resistenza alle interferenze: EN 55014-2 :1997 Sicurezza: EN 60950-1 :2001

Lei è quindi in possesso di un apparecchio che rispetta i requisiti di costruzione e sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.

8. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO

Apparecchi elettrici contrassegnati con il bidone della spazzatura depennato, non possono essere smaltiti nella spazzatura domestica, ma devono essere apportati ad un idoneo sistema di riciclaggio.

Nei paesi dell'UE (Unione Europea) gli apparecchi elettrici non possono essere smaltiti nella spazzatura domestica (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, direttiva 2002/96/EG). Per lo smaltimento di un apparecchio dismesso, servirsi dei sistemi di riciclaggio e raccolta siti nel comune di residenza (p.es. centri di riciclaggio), dove l'apparecchio verrà smaltito in modo idoneo e gratuito.



Con lo smaltimento adeguato degli apparecchi dismessi, si da un contributo importante per la salvaguardia dell'ambiente!