


NOTAS SOBRE GRABACIÓN DE HAJI 120821.

Sobre la grabación en la producción de la teja FRENCH, lo primero que debemos conocer la granulometría utilizada y la humedad del hormigón.

Como complemento necesitamos conocer la información que utilizan para los ajustes de referencia de la maquina como pesos, espesores, inclinación, espacio entre rodillos y zapatas, para no hacer suposiciones incorrectas.

En esta primera foto , se identifican todas las mejoras que necesita en la conformación de la teja, planos superiores de la teja y el ensamble.

Me gustaría ver una foto sobre el acabado de la teja/molde en los 2 laterales de la teja.

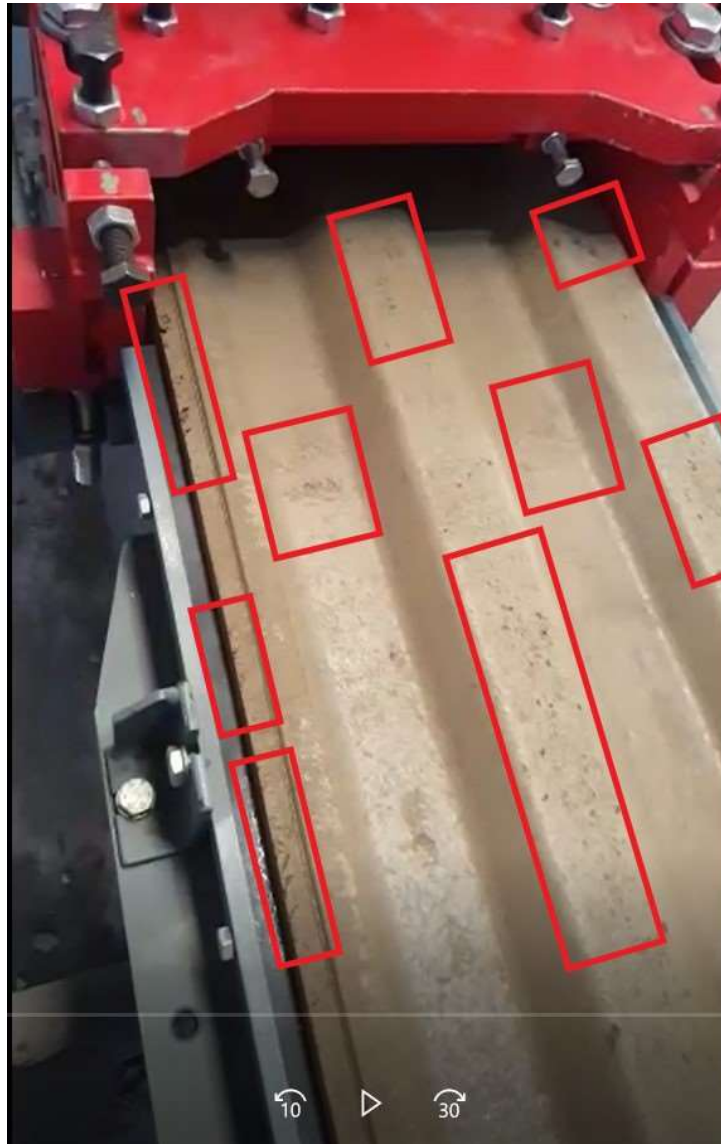


En esta segunda foto se acentua la falta de conformación del nervio central de la teja y las ecamaciones de las 2 parte superiores de la teja, lo demás era pasable, estas variaciones por una parte esta el hormigón si está seco o humedo.(Habría que verificarlo en cada caso)



En esta tercera foto en relación a la anterior se acentua la falta de conformación de la parte exterior del ensamble y la menor incidencia de las ecamaciones de las 2 parte superiores de la teja, estas variaciones por una parte esta el hormigón si está seco o humedo.(Habría que verificarlo en cada caso)



En esta cuarta foto se acentua la falta de conformación del nervio central de la teja y las ecamaciones de las 2 parte superiores de la teja, lo demás era pasable, estas variaciones por una parte esta el hormigón si está seco o humedo.(Habría que verificarlo en cada caso)

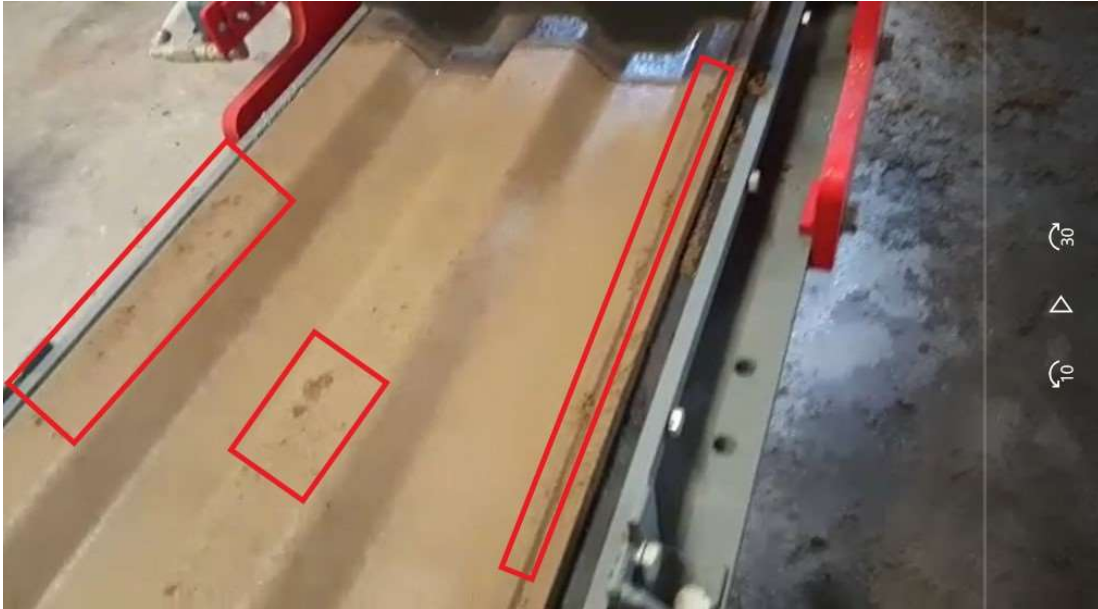

En esta quinta foto quiero resaltar los grumos compactos que vienen en el hormigón, si se extrusionan a lo mejor no se anclan con el resto del hormigón.(Habría que verificar si se producen en la amasadora o por la mezcla de las materias primas)

Muy importante la arena siempre sin ningún componente de “arcilla” y bien lavada.



En esta sexta foto quiero indicar que hay que renovar, mover la columna de hormigón hacia delante con una pletina desde arriba, para que no forme una columna permanente que pueda crea una falta de alimentación al rodillo y la zapata.

Además que es conveniente mantener siempre, una columna de hormigón constante en la zona de alimentación al molde para dar una continuidad y evitar variaciones en la alimentación al rodillo y zapata




En esta septima foto quiero indicar que es bueno y seguro, mantener la rejilla superior de la tolva ,para evitar introducir las manos y los brazos en la tolva de la extrusora.



En esta octava foto al igual que en la cuarta foto, se acentua la falta de conformación del nervio central de la teja y las escamaciones de las 2 partes superiores de la teja, por una parte está el hormigón si está seco o húmedo. (Habría que verificarlo en cada caso)

También cabe resaltar señalado en el recuadro azul, los restos de hormigón generado en la parte lateral del molde en la parte del ensamble, habría que identificar como se genera después del disco del rodillo y el lateral de la bancada.

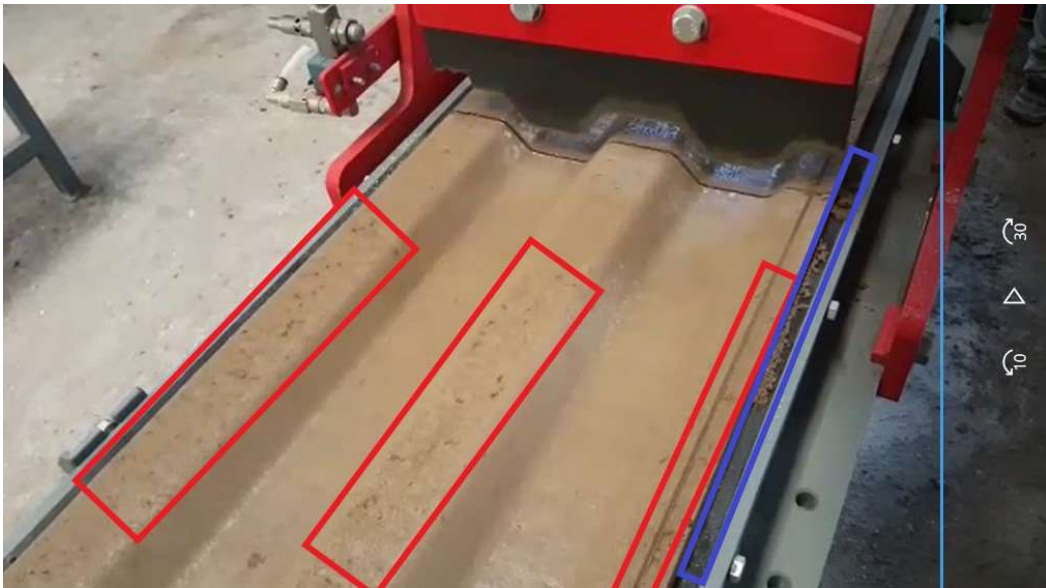

En esta novena foto cabe indicar la escamación superior central de la teja y la continuidad en la conformación del ensamble.



En esta decima foto, quiero indicar que considero apropiado realizar la línea del corte en la parte trasera del molde, para evitar contactar en el empuje con la molde en la colocación de las tejas en la estanterías.

La práctica siempre determina la mejor manera.



Arganda del Rey 130821