

संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या


- कार्य का नाम- वृहद गो संरक्षण केन्द्र ग्राम-बसही, अशरफपुर, तहसील-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ का निर्माण कार्य।
- लागत-रु0. 160.12 लाख
- कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड-आजमगढ़

जनपद-आजमगढ़ में उपरोक्त वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त तकनीकी जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के कार्यालय पत्रांक-163 दिनांक-05.05.2025 के द्वारा सत्यापन हेतु 04 सदस्यीय सत्यापन टीम का गठन किया गया था, जिसके कम में सत्यापन टीम द्वारा दिनांक-18.05.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं निर्माण कार्य में कुछ कमियों को इंगित किया गया था। जिसके पश्चात् कार्यदायी संस्था द्वारा इंगित कमियों को पूर्ण कराते हुए निस्तारण आख्या अपने कार्यालय पत्रांक-224 दिनांक-21.07.2025 के द्वारा फोटोग्राफ सहित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, महोदय आजमगढ़ को प्रेषित किया गया।

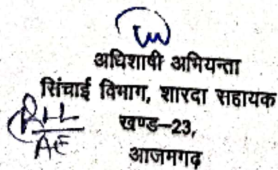
पुनः जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के कार्यालय पत्रांक-537/लेखा/वृहद गो संरक्षण केन्द्र/2025-26 दिनांक-28.07.2025 द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित वृहद गो संरक्षण केन्द्र के निर्माण कार्य में इंगित कमियों की बिन्दुवार आख्या की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा उपरोक्त गो संरक्षण केन्द्र का पुनः स्थलीय निरीक्षण दिनांक-11.09.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अभियन्तागण मौके पर उपस्थित थे। सत्यापन आख्या निम्नवत् है-

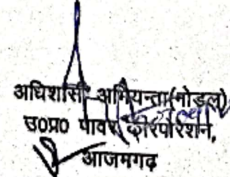
- 1- Cattle Shed- इस निर्माण में ट्रस स्ट्रक्चर के Joints को Flat plate लगाकर वेल्डिंग करा दिया गया है।
- Asbestos Sheet की Thickness Check 6 एम.एम. मानक के अनुरूप लगायी गयी है।
- शेड एवं दीवार/कालम के बीच में स्पेस (स्थान) छूटा हुआ था, जिसे ईट चिनाई से भर दिया गया है।
- 2- Hay Godown- खिड़की पर शीशे लगा दिये गये हैं।
- 3- Office Building- खिड़की पर शीशे लगा दिये गये हैं।
- 4- Open Surface Drain- नाली का बेड लेवल ठीक करा दिया गया है। Recharge pit की केवल ड्राइंग आगणन में लगायी गयी थी, किन्तु बी0ओ0क्यू0 में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए Recharge pit नहीं बनाया गया है। पानी निकासी हेतु बगल में तालाब/लो लैण्ड है।
- 5- Barbed wire/Jali fencing on RCC/Angle Iron post Boundry के Corner में Angle लगा दिया गया है।
- 6- External electric Connection- हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड को कई बार पत्राचार किया गया है, किन्तु विद्युत संयोजन हेतु आगणन प्राप्त न होने के कारण अभी तक वाह्य विद्युत संयोजन नहीं कराया जा सका है।
- 7- Solar Back up- इसका कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
- 8- Tin Shed की earthing करा दिया गया है और आकाशीय बिजली से बचने हेतु Lighting rod लगा दिया गया है।
- 9- आगणन में Safety wall बनाये जाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है।
- 10- निरीक्षण के समय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि तालाब में कैटेल शेड के साइड में मिट्टी भराई किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त कराये गये कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक पायी गयी।


AB

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
ग्रामीय खण्ड, आजमगढ़


अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई विभाग, शारदा सहायक
खण्ड-23,
आजमगढ़


अधिशासी अभियन्ता (मोडल)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन,
आजमगढ़


मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
आजमगढ़