

Edit Sources

我在使用 HFSS 2019R1 运行你发来的 vbs 也是遇到了同样的错误,我简要描述一下遇到错误的时候该如何处理。

- 1) 首先,运行 vbs 报错之后,记录下从出错的行数,点击确定,观察模型运行到哪一步,结合 vbs 报错的行数,可以定位到是 EditSources 部分出错。
- 2) 点击 HFSS 界面的 Tools-Record Script to file, 在弹出的对话框中选择记录脚本格式 vbs, 保存位置和文件名称。

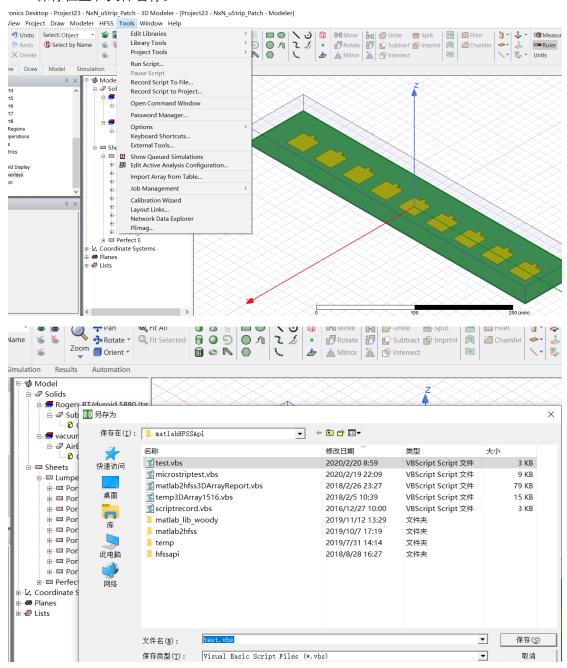


3) 选中激励,右键选择 Edit Sources,对端口进行修改幅度和相位

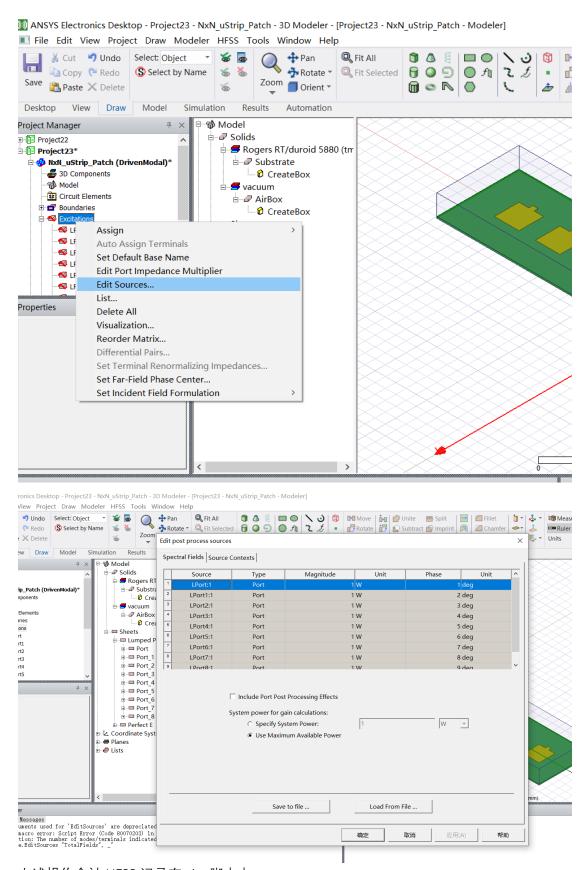

上述操作会被 HFSS 记录在 vbs 脚本中

4) 打开脚本观察 HFSS 记录的脚本,如下:

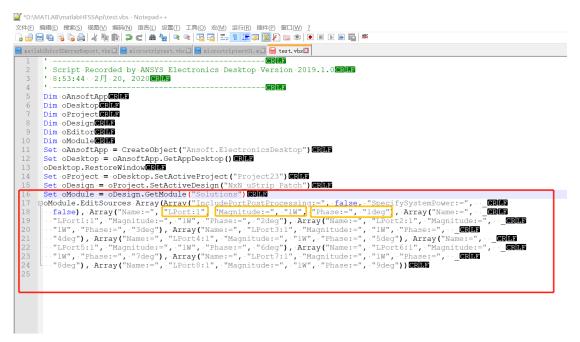

而 api 脚本生成的对应部分为:

可以看出两者格式不相对应了,这可能是由于 HFSS 做了更新,需要自己重新编写程序来生成新的格式的脚本。

5) 编写新的 hfssEditSources.m

可以把正确的 vbs 脚本,整理一下,就可以看出来规律,如下:

```
Set oModule = oDesign.GetModule("Solutions")GRIS

60Module.EditSources Array(Array("IncludePortPostProcessing:=", false, "SpecifySystemPower:=", false), ...GRIS

- Array("Name:=", "LPort:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "2deg"), ...GRIS

- Array("Name:=", "LPort:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "3deg"), ...GRIS

- Array("Name:=", "Iport:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "3deg"), ...GRIS

- Array("Name:=", "Iport:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "6deg"), ...GRIS

- Array("Name:=", "LPort:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "6deg"), ...GRIS

- Array("Name:=", "Iport:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "6deg"), ...GRIS


- Array("Name:=", "Iport:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "6deg"), ...GRIS

- Array("Name:=", "Iport:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "8deg"), ...GRIS

- Array("Name:=", "LPort:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "9deg")) | GRIS

- Array("Name:=", "LPort:1", "Magnitude:=", "IW", "Phase:=", "9deg"), ...GRIS
```

每一行最后的下划线是连续连续下一行的意思【忽略图中的 CRLF,这是 Notepad 编译器的一个标识符】

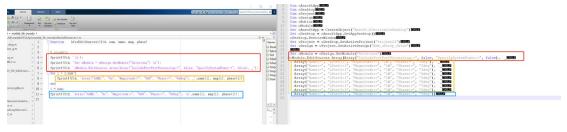

这样你就可以重新编写代码完成自动化建模了。