
CALYPSO

Opce 18
CALYPSO Barcode

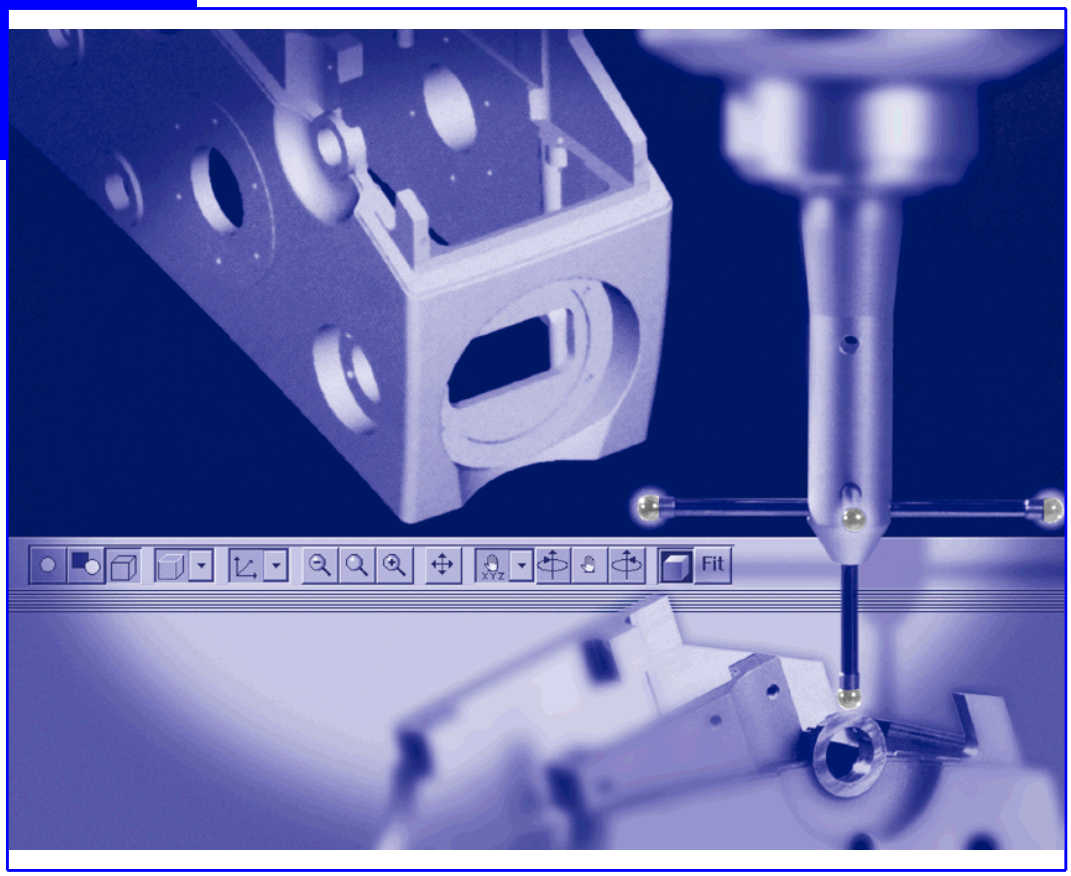

Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-06-05
61212-2881512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Barcode (opce)

Základní údaje o čárovém kódu 1-2

Práce s programem Barcode 1-3

Přehled: Postup při práci s programem Barcode 1-3

Spustit Barcode 1-3

Používat Barcode 1-4

Ukončit Barcode 1-6

Program Barcode pro správce systému 1-7

Přehled: Program Barcode pro správce systému 1-7

Připravit CALYPSO pro program Barcode 1-7

Konfigurovat Barcode 1-8

Přidělit heslo 1-10

Řešit problémové případy 1-11

Reference: Barcode 1-13

Výběr verze 1-13

Zeiss - Barcode 1-13

Konfigurace parametrů 1-14

Změnit heslo! 1-16

Bezpečnostní poloha 1-16

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Barcode (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje o čárovém kódu 1-2

Práce s programem Barcode 1-3

Program Barcode pro správce systému 1-7


Reference: Barcode 1-13

Základní údaje o čárovém kódu

S opcí CALYPSO Barcode můžete při měření s programem CALYPSO vyhodnotit informace čárového kódu o měřené součásti. Nemusíte tudíž již přes klávesnici zadávat parametry hlavičky protokolu.

Výhody

Pomocí čtečky čárového kódu můžete volitelně načíst názvy plánů měření, skupiny charakteristik a parametry hlavičky protokolu. Nedochází tedy k překlepům při zadávání, vyskytuje se méně chyb. Každá součást „ví“, jaký má název a které parametry platí pro její měření.

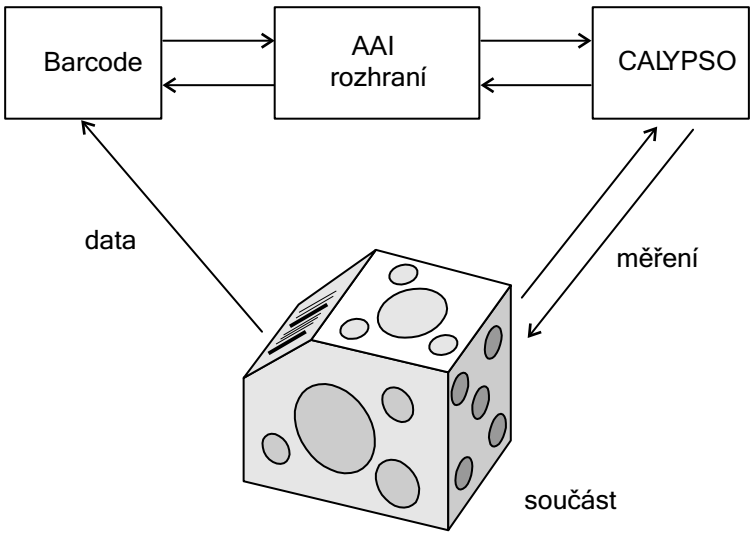

Omezení

Opce CALYPSO Barcode se nemůže používat společně s následujícími opcemi a komponentami softwaru CALYPSO:

- Automatizovaný průběh
- Modul Preset (Předvolit)
- FACS Automatizace / FACS ovládací plocha

Rozhraní AAI

Řízení programu CALYPSO opcí Barcode a zpětná hlášení z programu CALYPSO do Barcode se realizují přes rozhraní AAI CALYPSO, které musíte k tomuto účelu konfigurovat.

Po startu rozhraní AAI je CALYPSO v automatickém režimu. To znamená, že měřicí stroj ovládáte pouze přes Barcode, ovládání programu CALYPSO samotného je zablokováno.

V případě nutnosti (např. při výskytu problémů) je možné přepnout rozhraní AAI do manuálního režimu.

Konfigurace

Před použitím v praxi musí být program Barcode konfigurován. Přitom se definuje mj. rozsah nasnímaných dat a způsob vyhodnocení čárového kódu.

Práce s programem Barcode

Přehled: Postup při práci s programem Barcode

Při práci s programem Barcode postupujte v těchto krocích:

– Spustit Barcode

– Používat Barcode

– Ukončit Barcode

Předpokladem je, aby správce systému připravil CALYPSO i Barcode pro práci s opcí Barcode.


Spustit Barcode

Program Barcode spustíte pomocí ikony na ovládací ploše.


1 Poklepejte na ikonu **Barcode**.
Spustí se program Barcode. Pokud ještě neběží CALYPSO, spustí se také CALYPSO.
Pokud je na vašem systému instalováno více verzí softwaru CALYPSO, jsou tyto verze nabídnuty na výběr.

2 Aktivujte zaškrtávací rámeček pro požadovanou verzi CALYPSO a v okně vpravo nahoře nastavte čas v sekundách, po kterém se má toto okno při příštím spuštění Barcode automaticky zavřít.
Při příštím spuštění opce Barcode je naposledy vybraná verze již aktivována, výběr ale můžete změnit. Klávesou ESC nebo kliknutím myši zastavíte odpočítávání času pro zavření okna.

3 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Nejprve se objeví okno, které ukazuje postup startovací procedury.

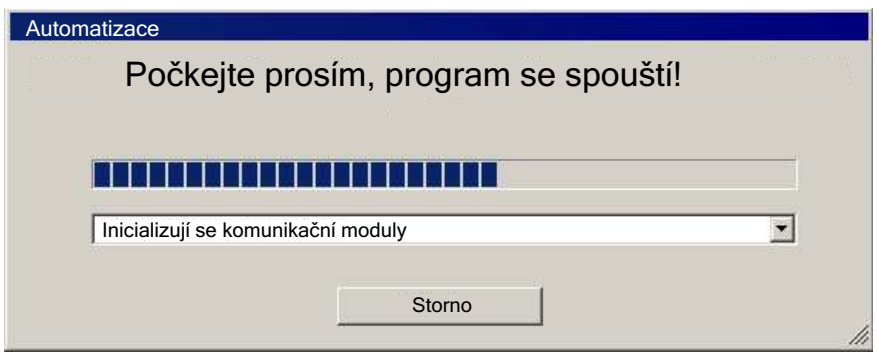


Poté co Barcode navázal spojení s programem CALYPSO, objeví se výzva.

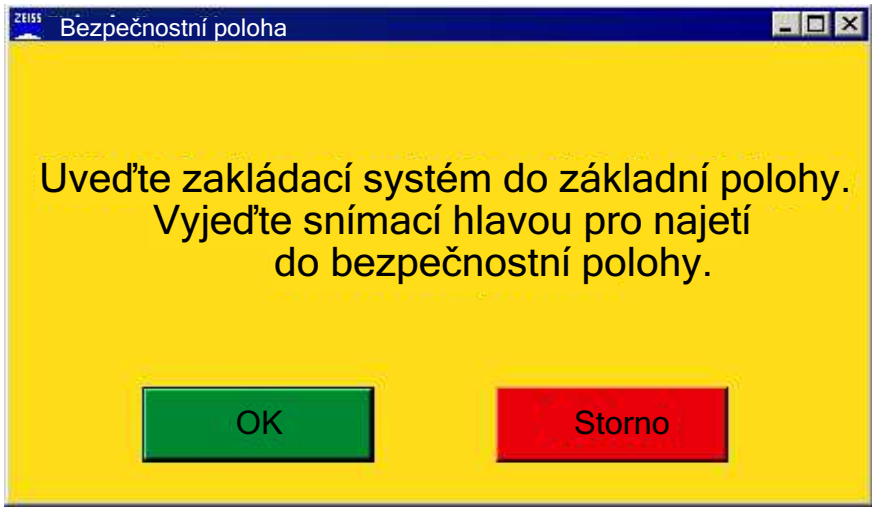

4 Uveďte zakládací systém do základní polohy, odjeďte se snímací hlavou a potvrďte tlačítkem **OK**.
Souřadnicový měřicí stroj jede do konfigurované bezpečnostní polohy. Pinola jede nejprve ve směru Z.
Startovací procedura pokračuje, ukáže se okno **Zeiss - Barcode**.

Používat Barcode

Po startu programu Barcode se otevře hlavní okno programu, ve kterém budete pracovat a které zůstává až do zavření stále vpředu.

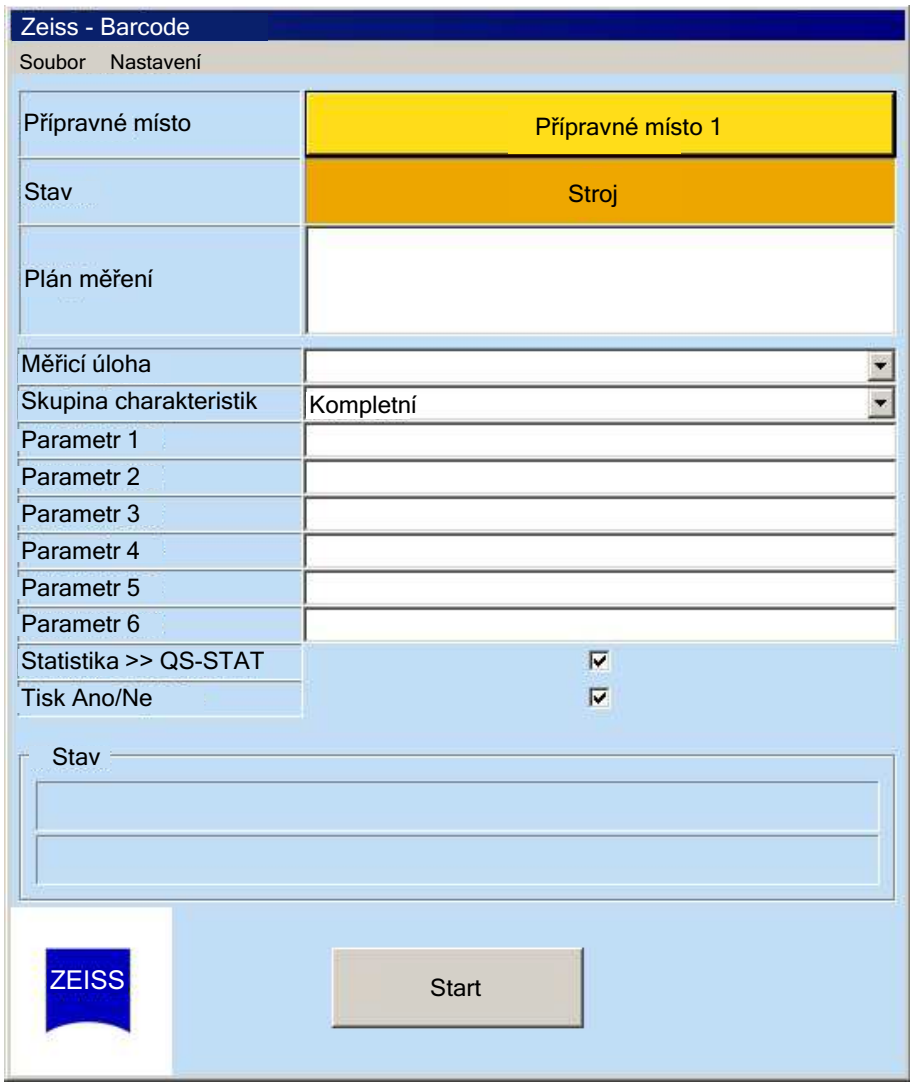

Toto okno může mít odlišný vzhled podle dané konfigurace: Lze nastavit počet parametrů; zaškrtávací políčka pro qs-STAT a tisk je možné skrýt.

1. Skenujte příslušnou součást čtečkou čárového kódu.
   V hlavním okně vidíte, jak jsou parametr po parametru vyplňovány správné údaje.
   Podle dané konfigurace vyplní program Barcode pole **Plán měření**, **Měřicí úloha** a **Skupina charakteristik**, jakož i konfigurovaný počet parametrů hlavičky protokolu.
2. Zkontrolujte naskenované hodnoty a dosaďte hodnoty pro parametry, pro které není nastaveno skenování.
3. Aktivujte případně výstup do qs-STAT a tisk protokolu.
4. Klikněte na tlačítko **Start**.
   Když má CALYPSO všechny údaje, začne CNC průběh daného plánu měření.
   V poli **Stav** vidíte aktuální stav měření:

Stav	Význam
Souřadnicový měřicí stroj	Paleta se nachází na měřicím stroji
Měření	Paleta je měřena
Stroj - OK	Paleta je změřena: všechny charakteristiky jsou v toleranci
Stroj - Výstražná	Paleta je změřena; jedna či více výstražných mezí byla překročena
Stroj - NOK:	Paleta je změřena, jedna či více charakteristik bylo mimo toleranci

Pokud jste konfigurovali výstup protokolu, ukáže se po měření protokol nastavený v programu CALYPSO. Můžete ho vytisknout nebo uložit jako PDF soubor.

Pokud jste nastavili výstup do qs-STAT, uvádějí se automaticky výsledky rovněž ve formátu qs-STAT.

Ukončit Barcode

1 V hlavním okně zvolte menu **Soubor** → **Konec**.
Program Barcode se zavře. Projeví se případně provedené změny konfigurace.

Program Barcode pro správce systému

Přehled: Program Barcode pro správce systému

Program Barcode musí být před použitím konfigurován. Jako správce systému určujete podobu hlavního okna, ve kterém bude uživatel pracovat.

Postupujte v následujících krocích:

– CALYPSO Připravit pro program Barcode

– Konfigurovat Barcode

– Přidělit heslo

Při výskytu problémů existují zvláštní možnosti řešení:


– Řešit problémové případy

Připravit CALYPSO pro program Barcode

Aby bylo možné používat opci Calypso Barcode, musíte CALYPSO připravit pro tuto doplňkovou opci: V systémových nastaveních musí být aktivována možnost AAI.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**.

2 Vyberte aktuální měřicí systém a klikněte na záložku **AAI**.

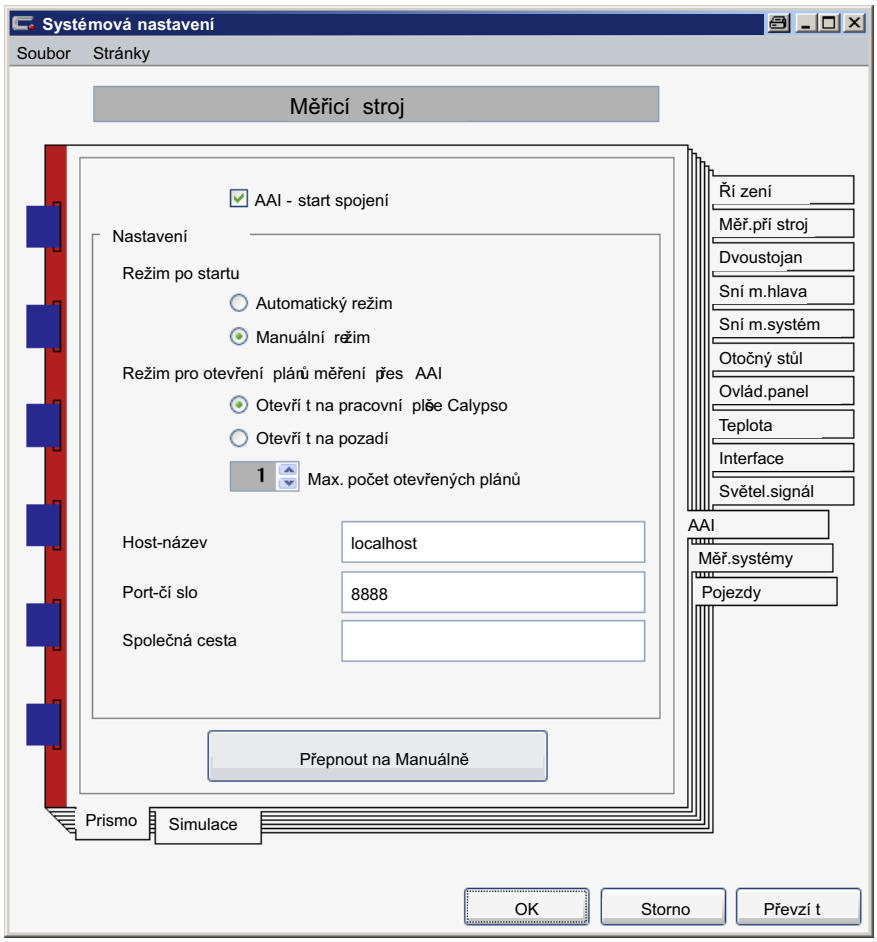

3 Aktivujte zaškrtávací políčko **AAI - start spojení**.

4 Zavřete CALYPSO.

Oznámení


Barcode vyvolá při spuštění zároveň také program CALYPSO, pokud již není otevřen.

Pokud je program CALYPSO již otevřen, nesmí být otevřen Automatizovaný průběh, FACS ani modul Preset. Jinak opce CALYPSO Barcode nemůže komunikovat s programem CALYPSO.

Konfigurovat Barcode

Konfigurováním určíte obsah a vzhled hlavního okna programu Barcode. Konfiguraci provádíte v okně **Konfigurace parametrů**.

1 V hlavním okně zvolte menu **Nastavení → Konfigurace**.

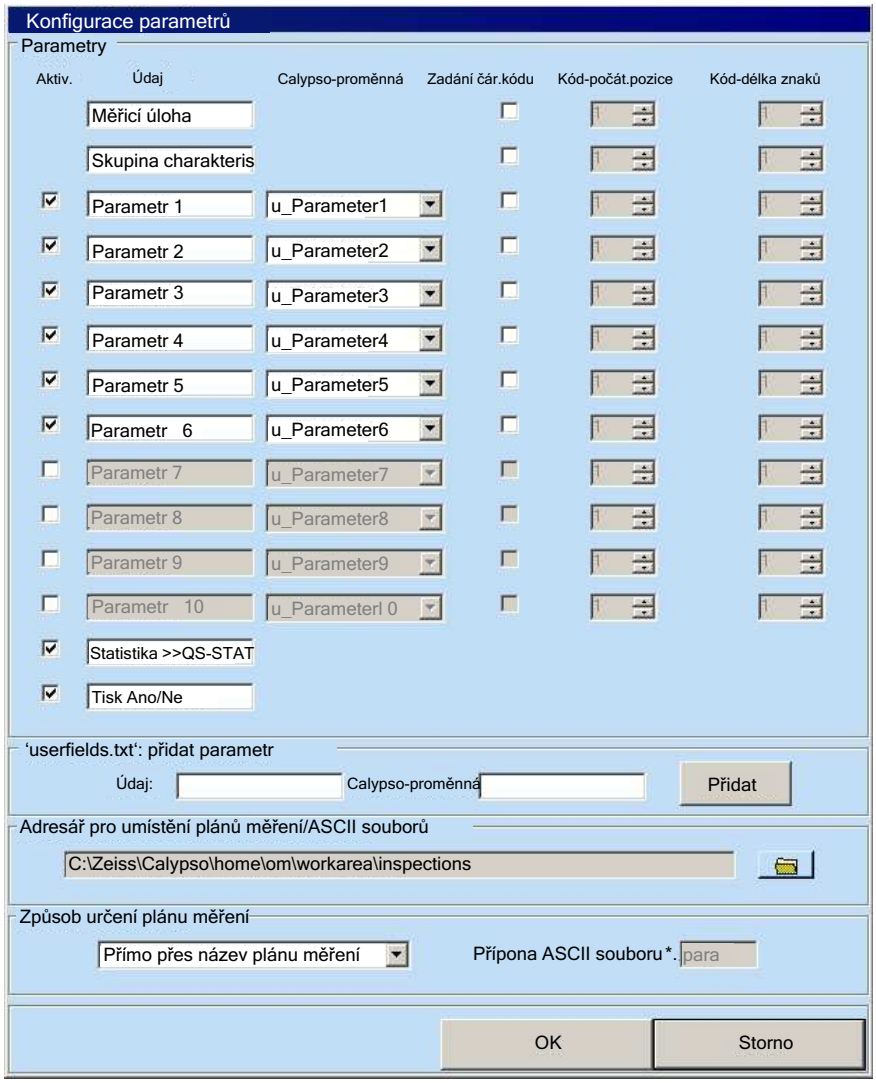

V okně **Konfigurace parametrů** proveďte příslušná nastavení.

2 Ve sloupci **Aktivní** určete, které prvky má obsahovat hlavní okno programu Barcode.
Můžete načíst až 10 různých parametrů hlavičky protokolu přes Barcode.
Informace: Rozevírací seznamy **Měřicí úloha** a **Skupina charakteristik** nemůžete deaktivovat.

3 V sekci **Údaj** definujte, pod kterými názvy mají být parametry ukázány v hlavním okně programu Barcode.

4 V sekci **Calypso-proměnná**, vybíráte, která z proměnných hlavičky protokolu programu CALYPSO má být obsazena daným parametrem s určitou hodnotou.

5 V sekci **Zadání čárového kódu** definujete, které z parametrů mají být načteny čtečkou čárového kódu.

6 Pro parametry, které mají být načteny přes čárový kód, definujte počáteční pozici v čárovém kódu a délku vyhodnocovaného znakového řetězce.
Příklad: Čárový kód je „192394787Testblok96500".
Počáteční pozice je 10, délka znaků 9.
Program Barcode čte z čárového kódu „Testblok" a předá tuto hodnotu do programu CALYPSO..

7 Do souboru *userfields.txt* můžete případně přidat další parametry hlavičky protokolu.
Tyto parametry se ihned objeví v rozevíracích seznamech pro **Calypso-proměnná**.

8 Specifikujte adresář pro plány měření nebo názvy souborů, se kterými má program Barcode pracovat.

9 Určete, jak program Barcode zjistí plány měření, které mají být vybrány:

- Pomocí názvů plánů měření obsažených v adresáři nebo
- Pomocí položek v ASCII souboru, který má zadaný název, ve výše uvedeném adresáři.


Oznámení

Aby se provedené změny projevily v programu Barcode, musíte program Barcode zavřít a znovu vyvolat.

Přidělit heslo

Aby se zabránilo náhodnému přístupu k oknu **Konfigurace parametrů**, můžete si nastavit heslo. Standardně není po instalaci programu Barcode použito žádné heslo.

1 V hlavním okně programu Barcode zvolte menu **Nastavení → Změnit heslo**.

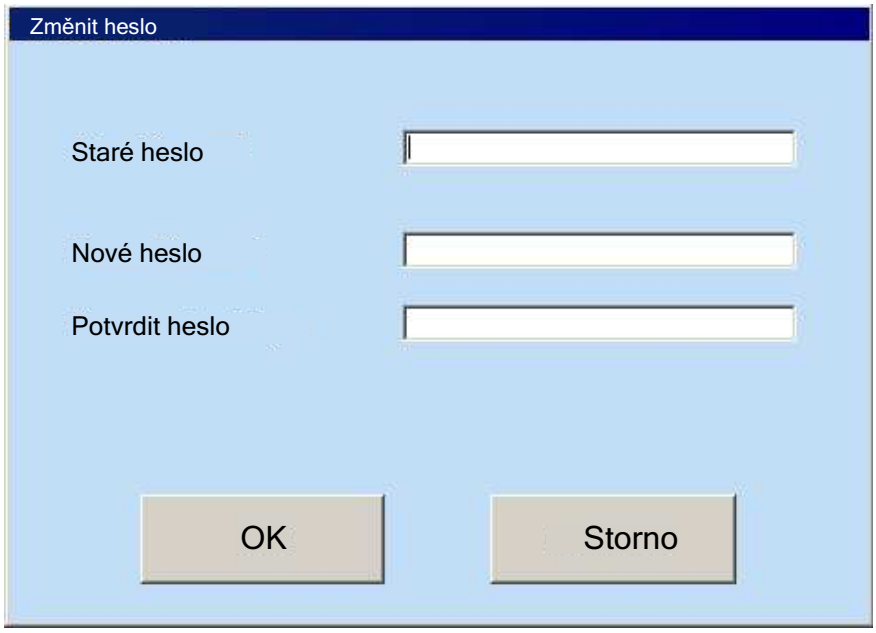

2 Zadejte své heslo a potvrďte je opakovaným zadáním.
Nové heslo ihned funguje.

Pomocí zadaného hesla se položka menu **Nastavení → Konfigurace** a tím také okno **Konfigurace parametrů** chrání proti neoprávněným zadáním.

Řešit problémové případy

Při výskytu problémů s programem Barcode máte různé možnosti.

Kolize během měření

Pokud dojde během měření ke kolizi, dozví se to Barcode obvykle z programu CALYPSO . Ukáže se okno pro najetí do bezpečnostní polohy, joysticky jsou aktivovány.

1 Odjeďte potom se snímací hlavou, aby mohla bez rizika dosáhnout bezpečnostní polohy.

Pokud program Barcode po kolizi *není* informován programem CALYPSO, blokuje se měřicí stroj.

1 Na počítači měřicího stroje potom v okně se semaforem přepněte semafor na červenou.

CALYPSO již nelze ovládat

Pokud program CALYPSO po ukončení programu Barcode nepřepnul řádně na manuální režim, nedá se ovládat ani CALYPSO, ani se nedá znovu spustit program Barcode.

1 V okně se semaforem zvolte **Interface → Nový**, otevřete stránku **AAI** a klikněte na tlačítko **Přepnout na Manuálně**.
Manuální režim je opět aktivován.

2 V krajním případě ukončete aplikaci „vwnt.exe“ ve Správci úloh systému Windows.

Barcode již nelze ovládat

Pokud program Barcode nereaguje:

1 Zkontrolujte nejprve, jestli se program nachází v manuálním režimu.

2 Zvolte menu **Soubor → Automatický režim**, aby se systém přepnul na automatiku.
Dávejte pozor, aby tempomat na ovládacím panelu nebyl v pozici 0, aby tedy mohl měřicí stroj dosáhnout bezpečnostní polohy.

3 V krajním případě ukončete aplikaci „Loader.exe“ ve Správci úloh systému Windows.

Log soubory

Barcode spravuje systém log souborů, ve kterých jsou zaznamenávány všechny důležité události a hlášení během měření.

Tyto log soubory se standardně ukládají do adresáře *C:\temp*\. Musíte mít plná práva přístupu k tomuto adresáři.

Oznámení

Při výskytu chyby byste měli příslušné log soubory uložit, aby bylo možné analyzovat danou chybu.

Aktuální soubor se jmenuje „*PalletManager.log*“. Jakmile tento soubor překročí po posledním měření určitý počet řádků, je založen nový soubor *PalletManager.log* a dosavadní soubor dostane název s indexem: „*PalletManager.000.log*“.

Pokud již existuje z dřívějška soubor s názvem „PalletManager.000.log“, je tento soubor nejprve jako v posuvném registru přejmenován na „*PalletManager.001.log*“, aby se aktuální soubor „*PalletManager.log*“ mohl přesunout za „*PalletManager.000.log*“ atd.

Tímto způsobem je vytvořen určitý omezený počet souborů. Je-li dosažen maximální počet těchto souborů, nejstarší soubor už se nekopíruje a jeho obsah je přepsán.

Reference: Barcode

Výběr verze

V tomto dialogovém okně vyberete v případě více instalovaných verzí softwaru CALYPSO požadovanou verzi a nastavíte čas pro odpočítávání při příštím startu.



Klávesou ESC nebo kliknutím myši v okně zastavíte odpočítávání času.

Dialogový prvek	Funkce
Pole pro zadání doby	Zde nastavte dobu, po jejímž uplynutí se má okno při příštím startu automaticky zavřít.
Seznam nainstalovaných verzí	Zobrazí verze programu CALYPSO nainstalované na vašem systému. Aktivujte verzi, která se má spustit pro práci s opcí Barcode.
OK	Zavře ihned toto okno a spustí CALYPSO.

Zeiss - Barcode

Dialogové okno **Zeiss - Barcode** je hlavní okno programu pro čárový kód Barcode. V tomto dialogovém okně ovládáte a řídíte program Barcode.

Některé prvky obsažené v tomto okně závisejí na zadáních pro **Nastavení → Konfigurace**.

Dialogový prvek	Funkce	
Menu **Soubor**	**Automaticky**	Přepíná mezi *manuálním režimem* a *automatickým režimem*. Pro automatický režim je tato položka menu opatřena zatržítkem.
	Najetí do bezpečnostní polohy	Provádí najetí do bezpečnostní polohy.
	Konec	Ukončí program Barcode.
Menu **Nastavení**	**Změnit heslo**	Otevře dialog pro změnu hesla.
	Konfigurace	Otevře dialog **Konfigurace parametrů**.
Přípravné místo	Ukáže přípravné místo 1. Zde nemůžete nic zadat.	

Dialogový prvek	Funkce
Stav	Indikuje stav aktuální palety: – **Stroj**: Paleta se nachází na měřicím stroji – **Měření**: Paleta je měřena – **Stroj - OK**: Paleta je změřena: všechny charakteristiky jsou v toleranci – **Stroj - Výstražná**: Paleta je změřena; jedna či více výstražných mezí byla překročena – **Stroj - NOK**: Paleta je změřena, jedna či více charakteristik bylo mimo toleranci
Plán měření	Ukáže název plánu měření určený měřicí úlohou.
Měřicí úloha	Vyberte zde jednu z měřicích úloh z rozevíracího seznamu nebo určete měřicí úlohu pomocí čtečky čárového kódu. K dispozici jsou všechny plány měření známé programu CALYPSO. Tím je plán měření určen.
Skupina charakteristik	V tomto rozevíracím seznamu vyberte skupinu charakteristik, která se má změřit. Název skupiny charakteristik je připojen k názvu plánu měření. Skupina charakteristik „Kompletní“ obsahuje celý plán měření.
Parametr 1 ...**Parametr 10**	(Počet a názvy parametrů lze konfigurovat) Vyberte parametry hlavičky protokolu pro aktuální měření nebo je načtěte pomocí čtečky čárového kódu.
Statistika >> QS-STAT	(Konfigurovatelný dialogový prvek) Definuje výstup naměřených výsledků do souboru qs-STAT. Toto zaškrtávací políčko je standardně aktivováno.
Tisk Ano/Ne	(Konfigurovatelný dialogový prvek) Stanoví, že po měření je vytištěn protokol. Použije se přitom formát protokolu nastavený v programu CALYPSO. Toto zaškrtávací políčko je standardně aktivováno.
Stav	Řádek 1: Uvádí aktuálně prováděné akce.
	Řádek 2: Uvádí chybová a výstražná hlášení.
Start	Spustí měření pro vybranou měřicí úlohu.

Konfigurace parametrů

V tomto dialogovém okně konfigurujete program Barcode a prvky hlavního okna.

Skupina	Dialogový prvek	Funkce
Parametr		
	Aktivní	Aktivuje volitelně zobrazení parametrů 1 až 10.
	Zobrazení	Ukáže text pro příslušný dialogový prvek.
	Calypso-proměnná	Zde vyberte, které proměnné hlavičky protokolu je přiřazen který parametr.
	Zadání čárového kódu	Aktivujte možnost zadání parametru pomocí čárového kódu.
	Kód-počáteční pozice	Udává pozici v čárovém kódu, od které je parametr vyhodnocován.
	Kód-délka znaků	Udává délku vyhodnocovaného znakového řetězce.
'userfields.txt': Přidat parametr		
	Zobrazení	Zadejte název parametru tak, jak má být uveden v seznamu parametrů.
	Calypso-proměnná	Specifikujte příslušnou proměnnou hlavičky protokolu v programu CALYPSO.
	Přidat	Vloží vlevo uvedený parametr syntakticky správně do souboru *userfields.txt*.
Adresář pro umístění plánů měření / ASCII souborů		
	Vstupní pole 	Zadejte zde přímo adresář pro umístění plánů měření nebo souborů ASCII s názvem plánu měření nebo po kliknutí na ikonu **Vyhledat složku** tento název vyberte v dialogu pro výběr cesty.
Způsob zjištění plánu měření		
	Přímo přes název plánu měření	Název plánu měření se zjistí přímo ze zadání.
	Název plánu měření je v ASCII souboru	Název plánu měření se zjistí z názvu uvedeného ASCII souboru.
	Přípona ASCII souboru	Určete příponu názvu souboru pro ASCII soubory pro názvy plánů měření
OK	Zavře toto okno. Provedená nastavení se projeví po restartu programu Barcode.	
Storno	Zavře okno bez převzetí nastavení.	

Změnit heslo!

V tomto dialogovém okně změníte v případě potřeby své heslo pro přístup do dialogu **Konfigurace parametrů**.

Dialogový prvek	Funkce
Staré heslo	Zadejte své aktuální heslo.
Nové heslo	Zadejte požadované nové heslo.
Heslopotvrdit	Zadejte ještě jednou požadované nové heslo.
OK	Zavře toto okno, nové heslo ihned funguje.
Storno	Zavře toto okno bez provedení změn.

Bezpečnostní poloha

tomto dialogovém okně potvrdíte najetí snímací hlavy do bezpečnostní polohy.



Je-li třeba, uveďte zakládací systém do základní polohy a odjeďte se snímací hlavou. Jinak hrozí nebezpečí kolize.

Dialogový prvek	Funkce
	Uveďte prosím zakládací systém do základní polohy Vyjeďte snímací hlavou pro najetí do bezpečnostní polohy
OK	Zavře toto okno. Snímací hlava najede do bezpečnostní polohy.
Storno	Zavře toto okno, snímací hlava nepojede do bezpečnostní polohy.

Rejstřík

B

Barcode
- CALYPSO nereaguje 1-11
- Heslo 1-10
- hlavní okno 1-4
- Kolize 1-11
- konfigurovat 1-8
- Log soubory 1-12
- nereaguje 1-12
- problémy 1-11
- Přípravy v programu CALYPSO 1-7
- spustit 1-3
- ukončit 1-6
- Základní údaje 1-2

Bezpečnostní poloha (dialogové okno) 1-16

C

CALYPSO nereaguje
- Barcode 1-11

H

Heslo
- Barcode 1-10

Hlavní okno
- Barcode 1-4

K

Kolize
- Barcode 1-11

Konec
- Barcode 1-6

Konfigurace
- Barcode 1-8

Konfigurace parametrů (dialogové okno) 1-14

L

Log soubory
- Barcode 1-12

P

Problémy řešit
- Barcode 1-11

V

Výběr verze (dialogové okno) 1-13

Z

Zeiss - Barcode (dialogové okno) 1-13

Změnit heslo! (dialogové okno) 1-16