ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. РЕМ 500 	2. ПУ 2К 	3. Геотекстиль (нетканый синтетический материал 150 гр/м²) 	4. ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К 
5. ЭПОКСИ 2К 	6. Ацетон 	7. Молярный скотч 	

1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:

- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.



Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок. Шпатель 80 мм**  	**3. Кисти, щетка, валик**  	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками, при отсутствии отбойника с насадкой - лопаткой** 	**7. Щетка металлическая; чаша алмазная**  	**8. Ножницы, нож**  

1.3 Подготовка основания

1. Чистка шва.
2. Отбойными молотками убираются все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания в зоне шлифовки и работ со швом.

2. Нанесение материалов

Этап 1. Заполнение шва ремонтным (шовным) гидроизоляционным безусадочный состав РЕМ 500

1. В ранее подготовленный промытый, чистый и влажный (но не мокрый) температурный шов плотно, без пропусков вровень с краями этого шва, закладывается готовый к применению состав **«РЕМ 500».**

Закладывается однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав вручную и при помощи: кельмы, шпателя.

Среднесуточная температура окружающей среды и поверхности нанесения во время работы должна составлять от +5°С до +35°С.



После закладки шва и плохо вибрированного бетона (пористого) по его краям если такая необходимость есть, приступаем к шлифовке и чистке для следующих этапов работ.

2. Края шва (снаружи и внутри шва с двух сторон) шлифуются шлифовальной машинкой с алмазными чашками. Должны быть видны шлифованные камни в бетоне глубина шлифования уточняется у бригадира, ширена шлифовки от края шва не менее 15 см.

Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОГО МОЛОЧКА, должна быть видна структура бетона. Далее поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью АВД (мойка).

Этап 2. Нанесение ПРАЙМЕР ЭПОКСИ

После высыхания **«РЕМ 500»** (приблизительно на следующие сутки после закладки шва), на сухую, чистую обеспыленную поверхность можно наносить «ПРАЙМЕР ЭПОКСИ».

Наносим **«ПРАЙМЕР ЭПОКСИ»** на отшлифованные участки по краям шва при помощи кисти.

Дайте материалу полностью высохнуть (подробная инструкция на этикетке и в техническом описании на сайте).

Средний расход **«ПРАЙМЕР ЭПОКСИ»** составляет **0,1 кг на 1 м.п.**

Этап 3. Нанесение ЭПОКСИ 2К

- Материал наносится только на сухую поверхность по краям шва на участки, ранее помазанные **«ПРАЙМЕР ЭПОКСИ»**.
- Время жизни состава 15 минут. Замешивать нужно столько материала, чтобы он полностью был израсходован за это время.
- Материал наносится кистью с расходом **1 кг на 1 м.п.** в зависимости от ширины и конфигурации шва **(расход указан без учета расхода материала, на возможные, ремонтные работы).**

При этом, следует учитывать то, что при температуре, окружающей среды и поверхности нанесения, ниже +20°С, расход материала увеличивается.

Подробная инструкция по приготовлению и нанесению раствора на этикетке и в техническом описании на сайте).

ВАЖНО! Материал со временем стекает, поэтому НЕОБХОДИМО спустя некоторое время заново промазывать шов кистью, приподнимая стёкший материал. Это необходимо сделать несколько раз, для того чтобы слой материала высох равномерно по всей ширине шва.

Этап 4. Установка слоя молярной ленты

Данный слой устанавливается по всей длине и ширине заложенного в шов состава **«РЕМ 500»**.



Этап 5. Установка нетканого синтетического материала (геотекстиль) с «ПУ 2К»

- Подготавливаются заготовки из нетканого синтетического материала (геотекстиль):
- Замеряется шов и нарезаются отрезки необходимой ширины (что бы геотекстиль полностью закрывал шов, а его края были оклеены с обоих сторон,

на края не менее чем на 6 см) и длины.


- Замешивается материал «ПУ 2К».

Важно: Время жизни состава 15 минут.

Далее нарезанные слои геотекстиля одним краем не менее 6см крепим к одному краю шва, а другим краем к другому краю шва.
Важно! Подклейка на «ЭПОСИ 2К» производится без пропусков, пустот и складок по всей длине шва.
Далее, геотекстиль кистью промазывается **«ПУ 2К»**, без пропусков, пустот и складок по всей длине шва.

Перед приклейкой каждой последующей полосы, предыдущую полосу в месте нахлеста необходимо промазать дополнительно. Это делается для того, чтобы каждая следующая полоса стыковалась «клей на клей».

Приклеенные полосы не должны доходить по кромкам шва, промазанного **«ПУ 2К»**, по 30-50 мм (для возможности установки замков).

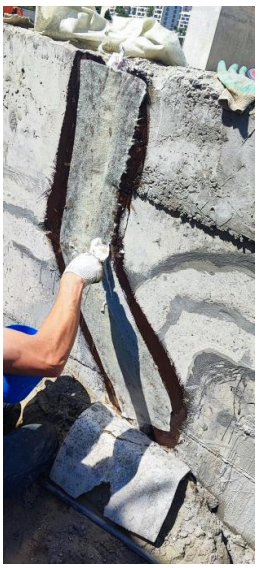




Далее прокладывается еще один слой геотекстиля, с последующей промазкой **«ПУ 2К»**.

Средний расход **«ПУ 2К»** составляет **1,5 кг на 1 м.п.**

Этап 6. Установка замков «ЭПОКСИ 2К»

После подсыхания геотекстиля промазанного **«ПУ 2К»,** устанавливаются замки **«ЭПОКСИ 2К».**
Продольные края, промазываются **«ЭПОКСИ 2К»** шириной по 100 мм, т. е. 50 мм заходят на геотекстиль, а еще 50 мм на основу из **«ЭПОКСИ 2К»** нанесенную на третьем этапе работ.

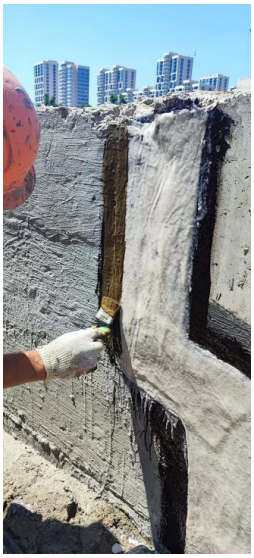

Установка защиты для темпера-



Для дальнейшей защиты температурного шва устанавливается металлический лист с креплением на дюбель гвоздь.

Гвозди к бетону крепятся, таким образом, чтобы бал отступ в минимум 50 мм от края замка шва.

С одной и другой стороны металлического дюбель гвозди вбиваются ассиметрично.

После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации).
Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.