УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. РЕМ 500 	2.Пенополиэтилен лист, мат, жгут «Вилатерм»)  	3. Геотекстиль (нетканый синтетический материал 150 гр/м²) 	4. ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К 
5. ЭПОКСИ 2К 	6. Ацетон 		

1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:



- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.

Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной

защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.


1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок.** 	**3. Кисти, щетка, валик**  	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифоваль-ная машинка: УШМ с алмазными дисками** 	**7. Щетка металлическая; чаша алмазная**  	**. Ножницы, нож**  
9. Шпатель 80 мм 	**10. Весы** 	**. Ветошь** 	

1.3 Подготовка основания

Перед выполнением герметизации деформационного шва (ДШ) необходимо провести подготовительные работы:

1. Удаляется существующий заполнитель полости шва (пенопласт, деревянный брус, герметик и т.п.) на глубину 10 см.
2. Отбойными молотками убираются все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания.
3. Заделать плохо вибрированный бетон (пористый), а также трещины и раковины более 5 мм глубиной ремонтным составом «РЕМ 500».
4. Далее края шва (снаружи и внутри шва с двух сторон) шлифуются шлифовальной машинкой с алмазными чашками, не менее чем на 150 мм шириной от каждого края.

Должны быть видны шлифованные камни в бетоне и должны быть сглажены края деформационных швов (без остатка острых краев на них), глубина и ширина шлифования уточняется у бригадира.

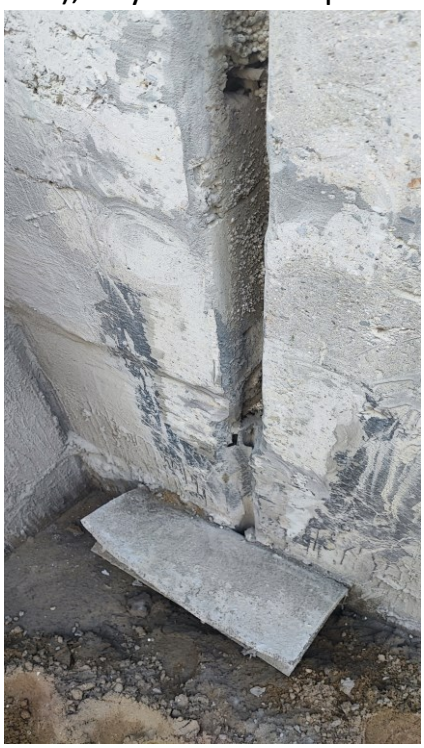

5. Очистить поверхность бетона от бетонного молочка или гладких глянцевых участках.
С помощью шлифовальных машинок: ручные УШМ с алмазными дисками.
ПО ТБ зона работ с шлифовальной машиной ограждается.

Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы ни в каких местах не оставалось «бетонного молочка».
Должна быть видна структура бетона.

После поверхность тщательно вымывается от продуктов шлифования с помощью АВД (мойка).

2. Нанесение материалов


Этап 1. Закладка пенополиэтиленового жгута/мата

Величина и форма пенополиэтиленового жгута/мата, устанавливается с учетом параметра — на 1 см. больше, чем расстояние от стенки до стенки шва.

Каждый нестандартный узел рассматривается отдельно. Для перекрёстков, участков резкого изменения ширины, поворотов, соединение с другими деформационными швами - любой из этих случаев уточнять у бригадира.

Нарезка и подрезка мата осуществляется на твердой чистой поверхности.



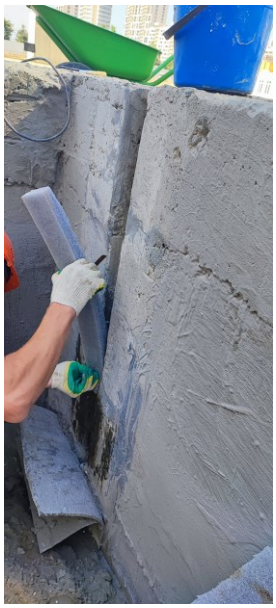

Этап 2. Нанесение ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К

«ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К» наносится с расходом 50 - 100 гр. в зависимости от ширины и конфигурации шва на 1 м.п. кисточками на сухую, чистую обеспыленную поверхность.

Дайте материалу высохнуть (подробная инструкция на этикетке и в техническом описании на сайте).





Этап 3. Нанесение ЭПОКСИ 2К

• Материал наносится только на сухую поверхность по краям шва (снаружи и внутри шва с двух сторон) на участки, ранее помазанные **«ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»**.
• Время жизни состава 30 минут. Замешивать нужно столько материала, сколько будет израсходовано за это время.
• Материал наносится кистью с расходом 600 гр. на 1 м.п. (расход указан без учета расхода материала, на возможные, ремонтные работы); ширина нанесения не

менее 150 мм по одной стороне шва.

ВАЖНО! Материал со временем стекает (стены и потолок), поэтому НЕОБХОДИМО спустя некоторое время заново промазывать шов кистью, приподнимая стёкший материал. Это необходимо сделать несколько раз, для того чтобы слой материала высох равномерно по всей ширине шва.





Этап 5. Установка нетканого синтетического материала (геотекстиль) с «ПУ 2К»

• Подготавливаются заготовки из нетканого синтетического материала (геотекстиль):
Замеряется шов и нарезаются отрезки необходимой ширины (что бы геотекстиль полностью закрывал шов, а его края были оклеены с обоих сторон, на края не менее чем на 6 см) и длины.
• Замешивается материал **«ПУ 2К»**.

Важно! Время жизни состава 15 минут.

Далее нарезанные слои геотекстиля одним краем не менее 6 см крепим к одному краю шва, а другим краем к другому краю шва.

Важно! Подклейка на **«ЭПОСИ 2К»** производится без пропусков, пустот и складок по всей длине шва.

Далее, геотекстиль кистью промазывается **«ПУ 2К»**, без пропусков, пустот и складок по всей длине шва.

Перед приклейкой каждой последующей полосы, предыдущую полосу в месте нахлеста необходимо промазать дополнительно. Это делается для того, чтобы каждая следующая полоса стыковалась «клей на клей».

8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10





Приклеенные полосы не должны доходить по кромкам шва, промазанного **«ПУ 2К»**, по 30-50 мм (для возможности установки замков).

Перед приклейкой каждой последующей полосы, предыдущую полосу в месте нахлеста необходимо промазать дополнительно. Это делается для того, чтобы каждая следующая полоса стыковалась «клей на клей».

Приклеенные полосы не должны доходить по кромкам деформационного шва, промазанного **«ЭПОКСИ 2К»**, по 30-50 мм за шов.

Далее, приклеенные полосы промазываются **«ПУ 2К»** и прокладывается еще один слой геотекстиля, с последующей промазкой. Продольные края, промазываются

Этап 5. Установка замков ЭПОКСИ 2К

После подсыхания геотекстиля промазанного **«ПУ 2К»**, устанавливаются замки **«ЭПОКСИ 2К».**
Продольные края, промазываются **«ЭПОКСИ 2К»** шириной по 100 мм, т. е. 50 мм заходят на геотекстиль, а еще 50 мм на основу из «ЭПОКСИ 2К» нанесенную на третьем этапе работ.



3. Защита деформационного шва после проведенных работ по гидроизоляции

Для защиты деформационного шва от механических повреждений используется металлический (оцинкованный) лист и пенополипропиленовые маты.

Отверстия должны быть просверлены по факту приложенного металлического листа на пенополипропиленовый мат (шириной равно ширине металлического листа).



Отверстия для анкеров должны сверлиться не ближе чем 1 см от замка с **«ЭПОКСИ 2К»** с шагом 20 см.

Перед установкой анкера каждое отверстие после бурения необходимо продуть воздухом из компрессора и пролить **«ЭПОКСИ 2К»**, после этого вставляется анкер.

Анкера устанавливаются асимметрично с двух сторон.

Примечание: В месте перехода ДШ с горизонтали (пол) на вертикаль (стена), выполнить работы по холодному шву (ХШ) **«ЭПОКСИ 2К»** по 50 см обоюдосторонне.

После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации).
Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.