05 金属打印：熔化、沉积与烧结的不同道路

金属3D打印最动人的照片，往往是一束光在粉末上闪烁，或者喷头沿着零件喷出耀眼熔池。但金属打印不只有一种“激光烧粉”。有的在粉床中熔化，有的边送丝边沉积，有的先做一个黏住的坯体，再送进炉子。要判断一个金属作品，先把打印过程和最终致密化过程分开看。[25]

激光粉床：在薄粉层里形成熔池




真实照片：NASA于2015年发布的全尺寸铜合金火箭发动机部件。图片：NASA/MSFC。[26]

激光粉末床熔融通常写作LPBF或PBF-LB。激光选择性熔化粉末，凝固后连接已成形区域，再铺下一层。它适合复杂内部流道、轻量结构和某些小型高价值零件。粉末粒度、铺层质量、能量输入与凝固行为共同影响孔隙、组织和性能。把激光功率调大，不能自动解决所有缺陷。[27]

高分子粉床常能利用周围粉末承托作品，但金属LPBF支撑还可能承担导热、固定与控制变形的任务。悬垂几何、热积累和残余应力相互牵连，所以不能把“粉末包着”误解成“不需要支撑”。切下基板、去支撑、热处理和关键表面机加工，是许多金属零件工艺链的一部分。

本页资料 · 点击标题访问来源

[25] Fraunhofer IFAM《Additive Manufacturing》 · ifam.fraunhofer.de
[26] NASA原文 · nasa.gov
[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info

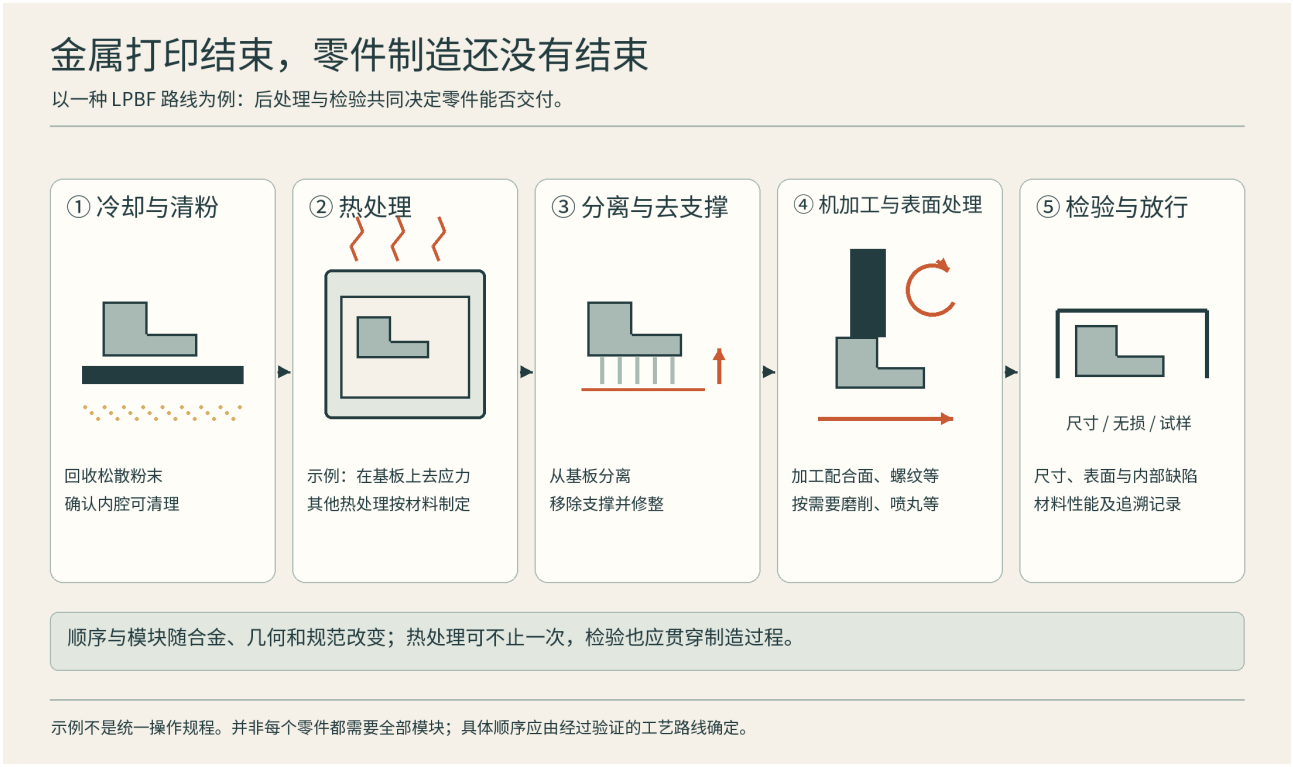

图：一种 LPBF 后处理示例；热处理、分离、机加工和检验需组成经过验证的路线。依据 [28]；不是通用操作规程。

连续看懂：激光粉末床熔融 LPBF如何成形


以下四图保持同一剖面方向。请顺着页面向下读，观察材料从原料变成实体；图中层厚与工具尺寸经过放大，不对应设备参数。

第1步 / 4：薄粉层铺到基板上

起点是金属基板上铺好的薄粉层。粉末还没有成为零件，激光接下来只处理当前截面。[27]

本页资料 · 点击标题访问来源

[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info
[28] EOS 金属后处理 · eos.info

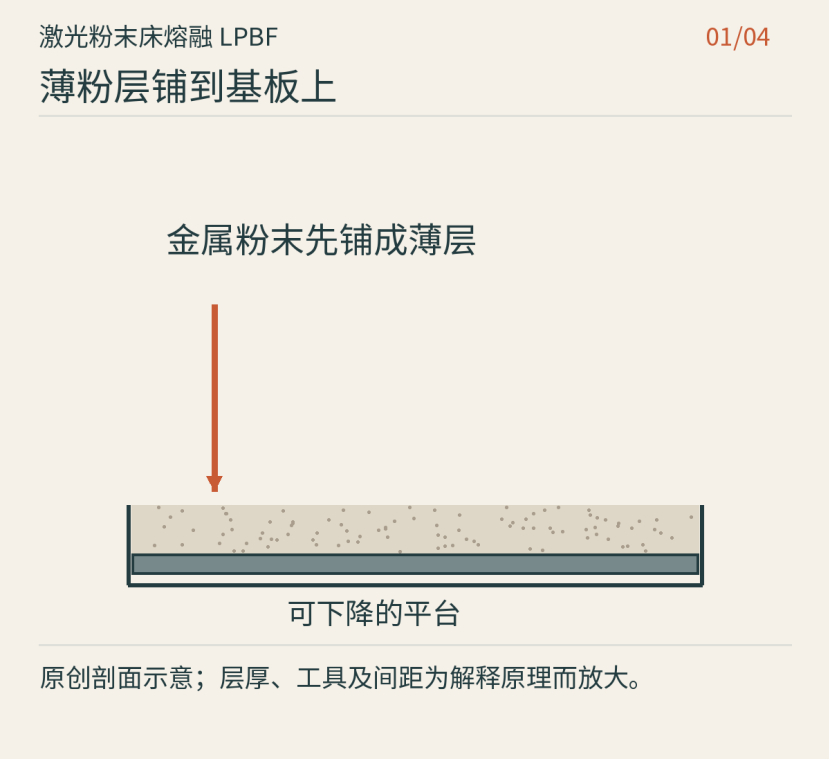


图：激光粉末床熔融 LPBF · 第1步，薄粉层铺到基板上。原创教学剖面示意，依据[27]。

第2步 / 4：激光只熔化选中的位置

橙色薄带表示第一层已熔化并凝固的区域。激光移动形成熔池，熔池冷却后与下面金属结合；未扫描粉末仍然松散。[27]

本页资料 · 点击标题访问来源

[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info

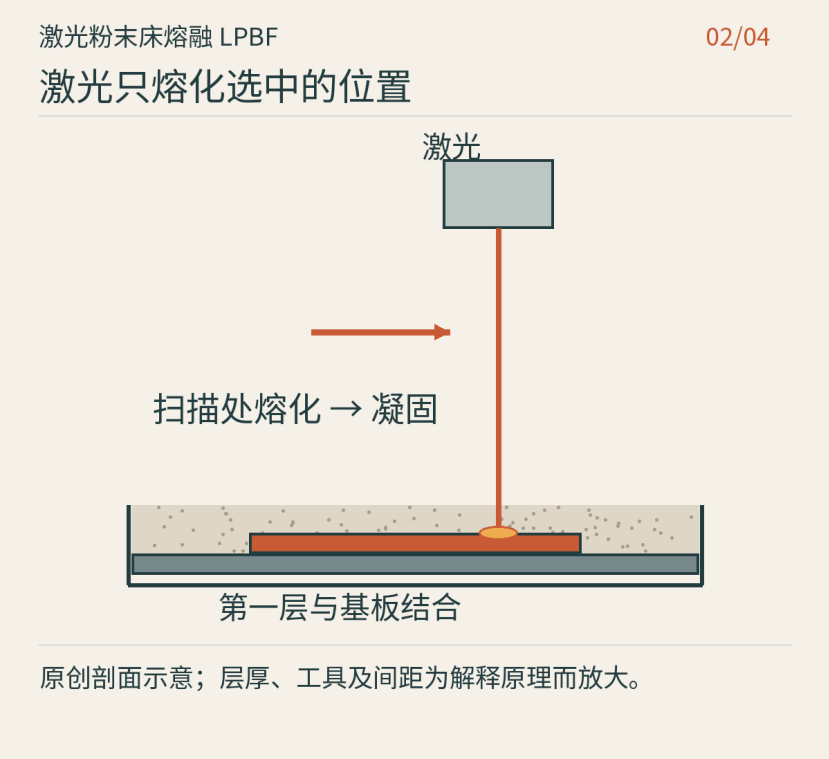


图：激光粉末床熔融 LPBF · 第2步，激光只熔化选中的位置。原创教学剖面示意，依据[27]。

第3步 / 4：下降、铺粉、扫描：逐层长高

平台下降一个层厚，铺粉机构补上一层粉，激光再扫描新截面。图中绿色保留之前凝固的材料，橙色是本轮新增层；重复后得到台阶形实体。[27]

[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info

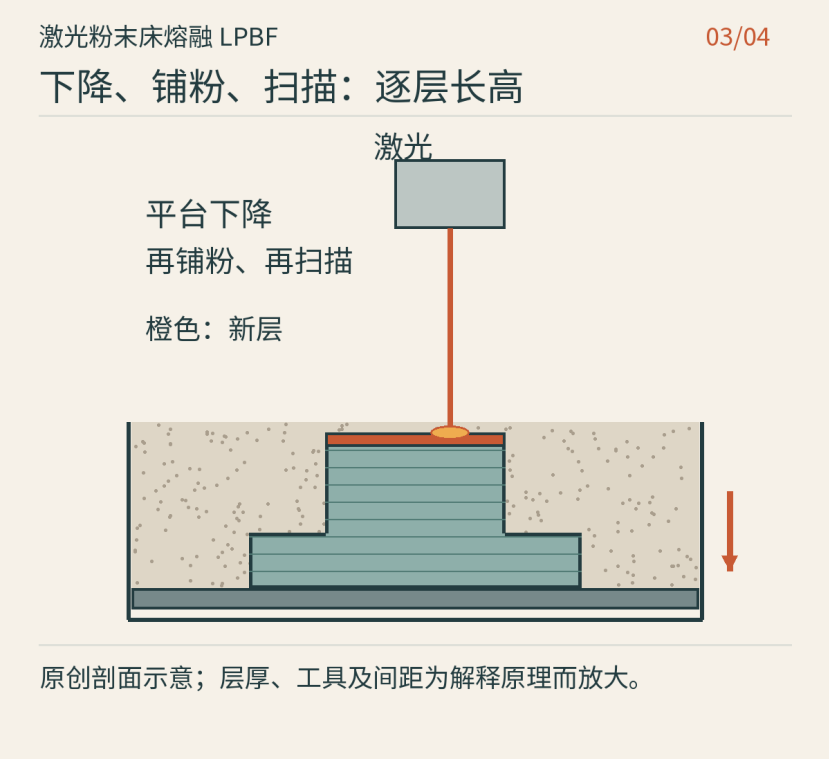

图：激光粉末床熔融 LPBF · 第3步，下降、铺粉、扫描：逐层长高。原创教学剖面示意，依据[27]。

第4步 / 4：取出后，还要完成工艺链

打印结束后移除松粉，按验证路线进行热处理、与基板分离、必要的去支撑和精加工，再检验。此台阶示例没有画悬垂，不能据此推断真实金属件都不需要支撑。[27]

[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info



图：激光粉末床熔融 LPBF · 第4步，取出后，还要完成工艺链。原创教学剖面示意，依据[27]。

实际案例：NASA铜合金燃烧室内衬——让冷却通道与热壁一起成形

NASA在2015年的研发报道中，用选择性激光熔化制造带复杂冷却通道的铜合金燃烧室内衬。任务不是打印一个“像火箭的金属壳”，而是在承受高热负荷的内壁旁安排冷却路线；难点同时涉及内部几何和铜合金的激光成形特性。报道还说明，团队先制作试样、表征材料，再制造内衬。[26]

从这个案例可以学到：选择增材时，应指出传统钻孔或拼接难以实现的具体位置。对冷却零件，打印之后还应沿本章的工艺链核查通道清理、连接面、密封与试验。2015年的样件制造记录本身，不代表所有同形零件都已获得装机资格。

电子束粉床：能量源与环境也变了

电子束粉床熔融使用电子束作为能量源，通常在真空和预热条件下工作。它与激光粉床都属于熔融型粉床路线，但工艺窗口、材料适用性、粉末状态和后处理条件不同。不能只凭两台设备都处理钛合金，就把参数、支撑经验或表面预期直接互换。Fraunhofer把选择性电子束熔融与其他增材路线分别列出，正是因为它们需要各自的过程知识。[25]


实际案例：EBM髋臼杯——同一零件的两面需要不同表面

本页资料 · 点击标题访问来源

[25] Fraunhofer IFAM《Additive Manufacturing》 · ifam.fraunhofer.de
[26] NASA原文 · nasa.gov
[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info

2019年一项原始研究分析了三种市售钛合金髋臼杯，其中LimaCorporate的Delta TT与Medacta的Mpact 3D Metal使用电子束熔融制造。研究比较了外侧多孔结构、内侧表面和杯壁几何。这些是标准型号，不应看到“医疗3D打印”就自动理解成患者定制。[29]


应用价值在于把承载壳体与复杂多孔外层组织在一起；但研究也观察到表面的部分熔化颗粒。对制造者而言，孔隙、残留颗粒和内侧配合面都是要测量的问题，不能用漂亮晶格照片代替质量评价。该结构研究不构成某种植入物疗效更优的证明。[29]

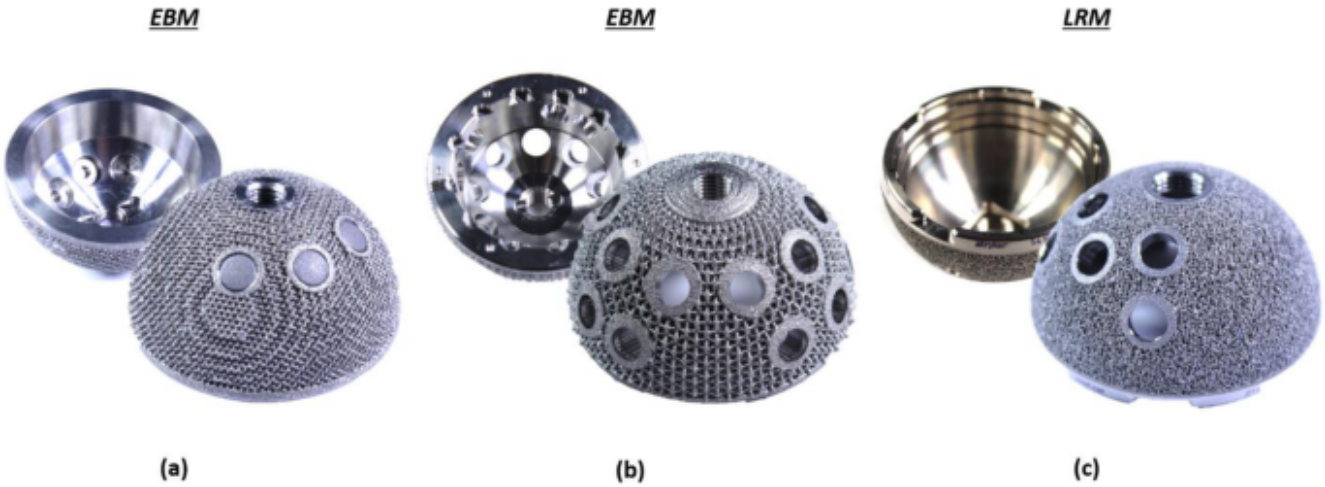

图：Dall’Ava等，2019，原文图2；a为Delta TT，b为Mpact 3D Metal，c为Trident II Tritanium。前两者采用EBM，不能将整张图均称为EBM产品。[29] 依[30]引用，未改动图像内容，仅随版面缩放。

[29] Dall’Ava等，2019，钛合金髋臼杯原始对比研究 · link.springer.com
[30] CC BY 4.0 · creativecommons.org

DED：把材料送进正在发生的结合区

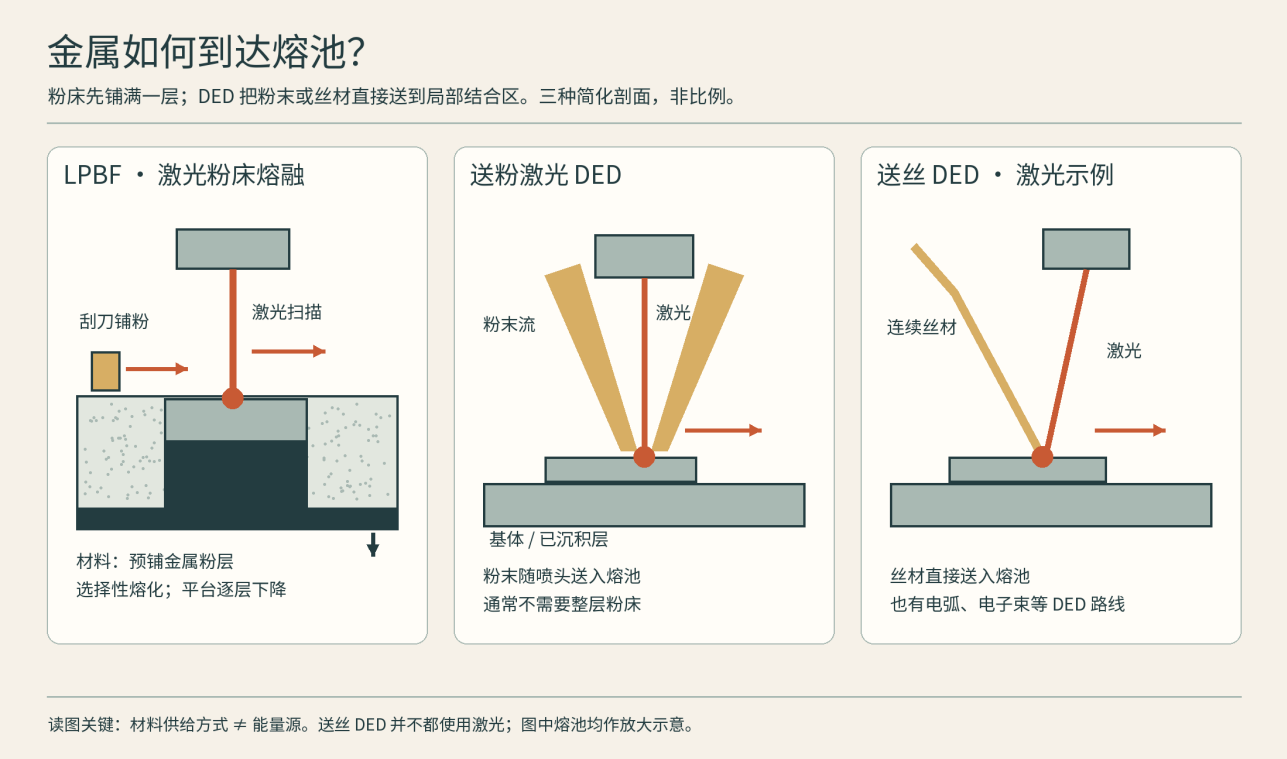

图：LPBF 与两种 DED 的材料供给对照。依据[31]、[27]与[32]。

定向能量沉积DED不像铺一整床粉再扫描，而是把材料送到能量作用区域，沉积在基体或既有零件上。激光送粉、激光送丝、电弧送丝等都是应进一步区分的路线。NIST以喷嘴送材和定向能量共同作用解释这类过程；其价值既包括长出新零件，也包括在旧件上增加材料。[31]

TRUMPF的激光金属沉积资料展示了表面增材、修复与材料叠加等应用。可以想象一个已经加工过的轴，在局部沉积耐磨层，再通过磨削恢复尺寸。这里3D打印不必独立完成整个零件，它可以是维修与再制造的一段。[32]

连续看懂：送粉激光定向能量沉积 DED如何成形


以下四图保持同一剖面方向。请顺着页面向下读，观察材料从原料变成实体；图中层厚与工具尺寸经过放大，不对应设备参数。

第1步 / 4：粉末被送到基体表面

这里示范激光送粉DED，不代表电弧送丝等全部DED路线。粉末沿喷嘴送到激光与基体相遇处，零件下面一直保留同一块基体。[31]

本页资料 · 点击标题访问来源

[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info
[31] NIST DED · nist.gov
[32] TRUMPF 激光金属沉积 · trumpf.com

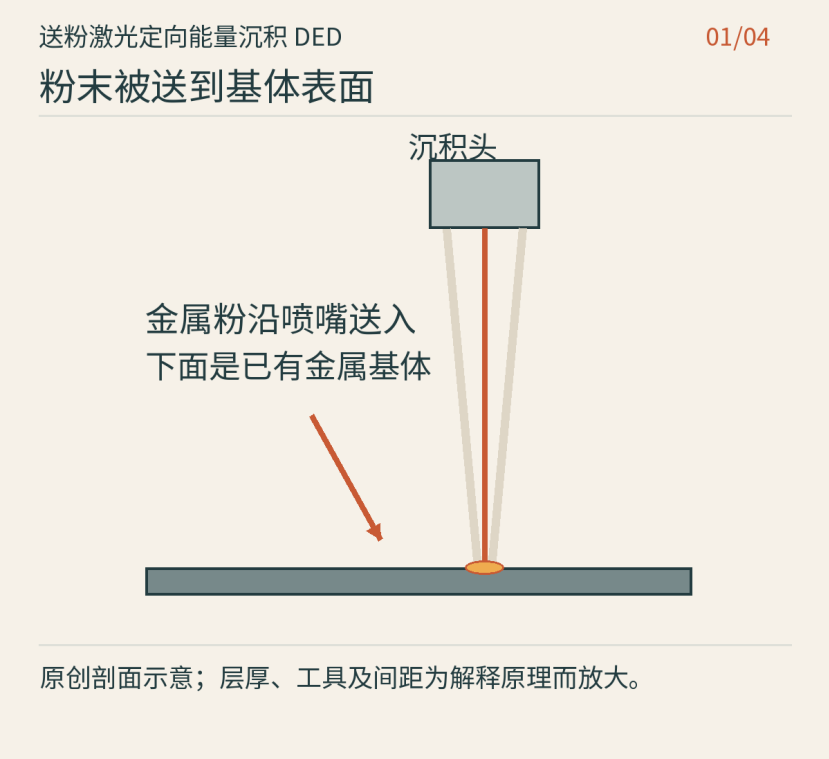


图：送粉激光定向能量沉积 DED · 第1步，粉末被送到基体表面。原创教学剖面示意，依据[31]。

第2步 / 4：在移动熔池里形成一道

激光在基体表面产生局部熔池，送入的粉末被熔化并加入其中。沉积头移动后，后方熔池凝固，留下与基体结合的第一道。[31]

本页资料 · 点击标题访问来源

[31] NIST DED · nist.gov

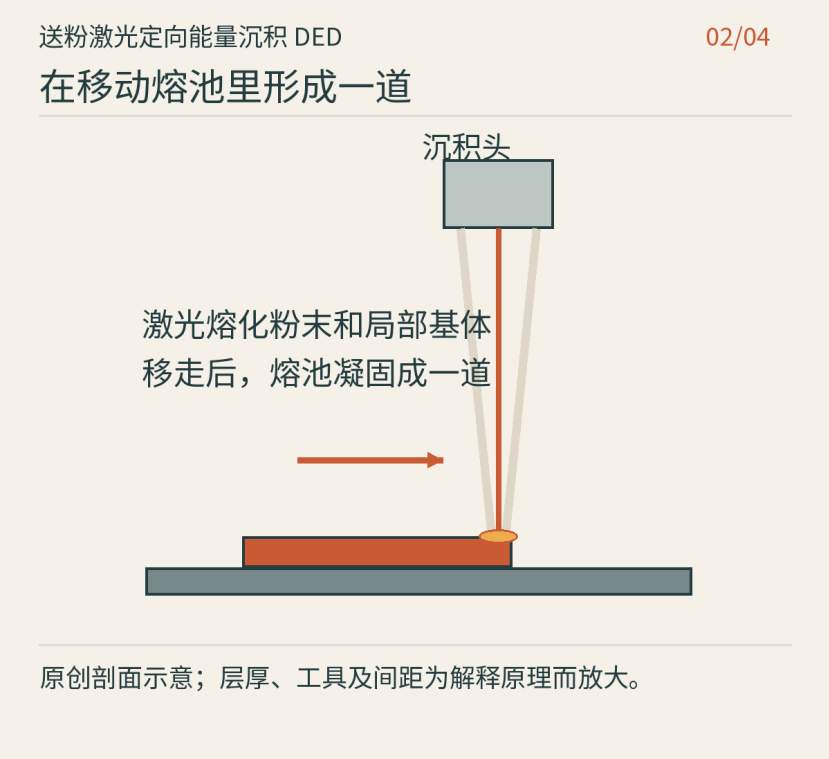


图：送粉激光定向能量沉积 DED · 第2步，在移动熔池里形成一道。原创教学剖面示意，依据[31]。

第3步 / 4：在旧道上面沉积新道

沉积头升高，继续沿既有沉积道增加材料。绿色是已凝固的各层，橙色是本轮新增道；路径与高度反复更新，形成带层纹的毛坯。[31]

[31] NIST DED · nist.gov

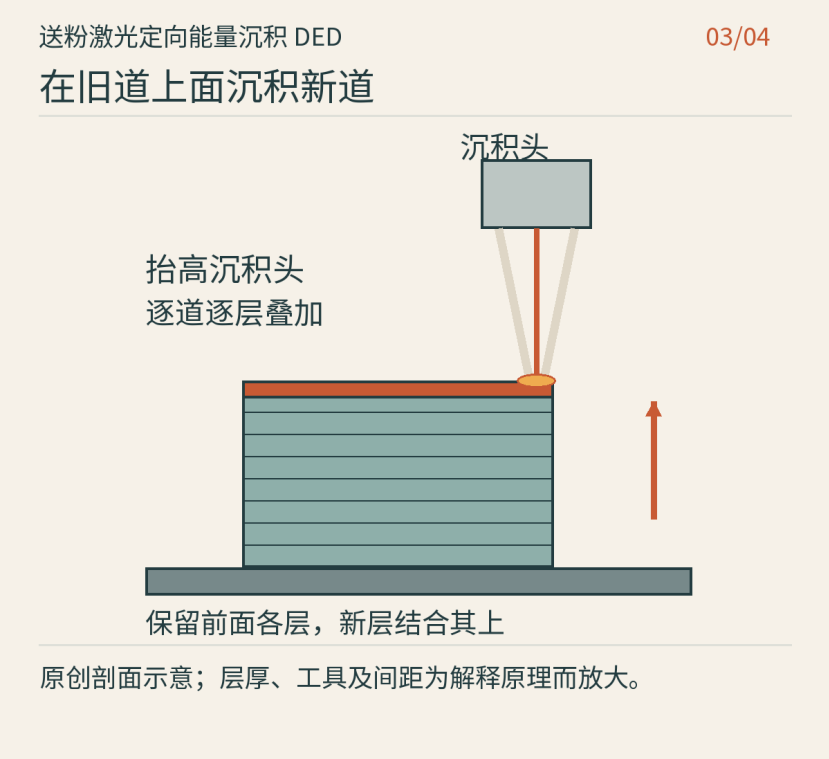


图：送粉激光定向能量沉积 DED · 第3步，在旧道上面沉积新道。原创教学剖面示意，依据[31]。

第4步 / 4：毛坯再加工，达到尺寸

DED沉积不必直接给出最终表面。图中虚线是留下的加工余量，实线是铣削后的轮廓；还需要按任务核查结合、材料状态和尺寸。[31]

本页资料 · 点击标题访问来源

[31] NIST DED · nist.gov

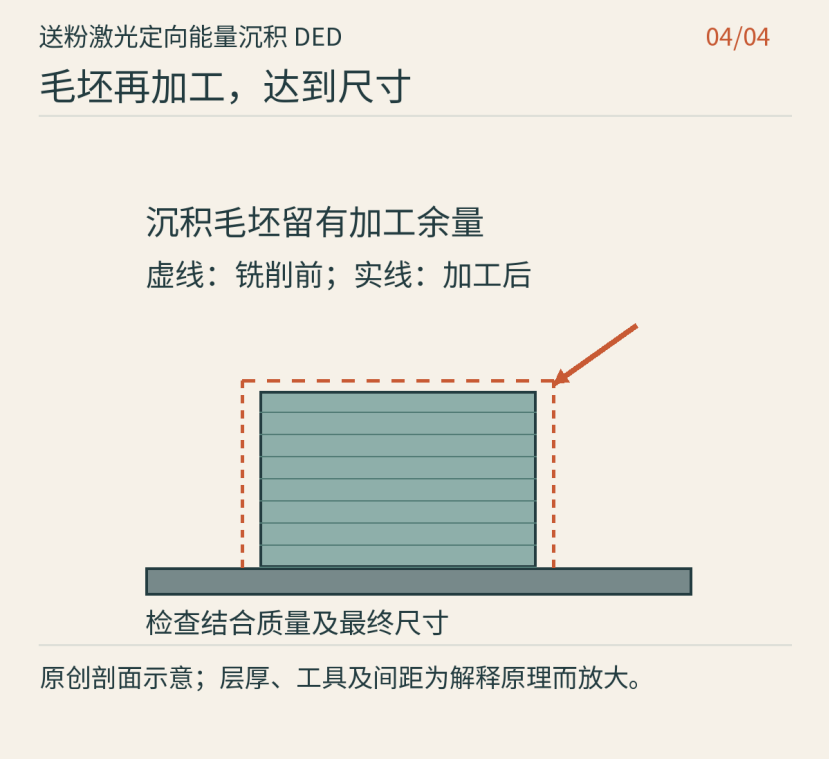


图：送粉激光定向能量沉积 DED · 第4步，毛坯再加工，达到尺寸。原创教学剖面示意，依据[31]。

实际案例：RAMFIRE——大尺寸沉积与热试验放在同一项目里看

NASA的RAMFIRE项目与Elementum 3D、RPM Innovations合作，用激光送粉DED制造铝合金喷管，将冷却通道纳入一体式结构。2023年的报道呈现了制造与热试验，也把大型示范件称为概念验证。这里选择DED，与大尺寸构建和通道集成有关，不能因其也用激光就写成LPBF。[33]

本页资料 · 点击标题访问来源

[31] NIST DED · nist.gov
[33] NASA，2023，RAMFIRE制造与热试验 · nasa.gov

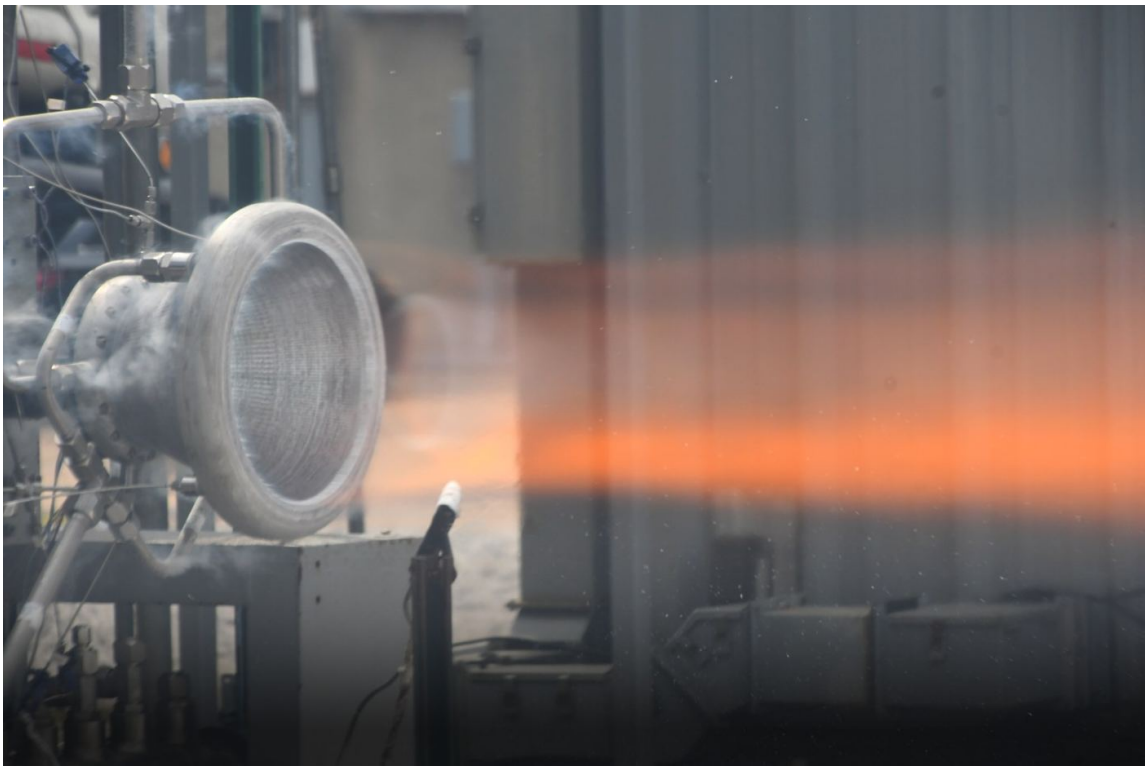


图：RAMFIRE喷管热试验，NASA/MSFC；来源为NASA项目报道。[33] 照片展示的是试验状态，不是已执行深空飞行的证明。NASA署名影像，按NASA媒体使用要求引用，不表示NASA为本书背书。

它提示读者把“打印得出来”和“在工作环境中通过验证”分开。对大型热管理零件，除了沉积效率，还要考虑内部通道能否检查、接口怎样加工、材料与热循环如何验证。照片里的火焰属于试验，不是性能数字。

本页资料 · 点击标题访问来源

[33] NASA，2023，RAMFIRE制造与热试验 · nasa.gov

黏结剂喷射：先得到坯体

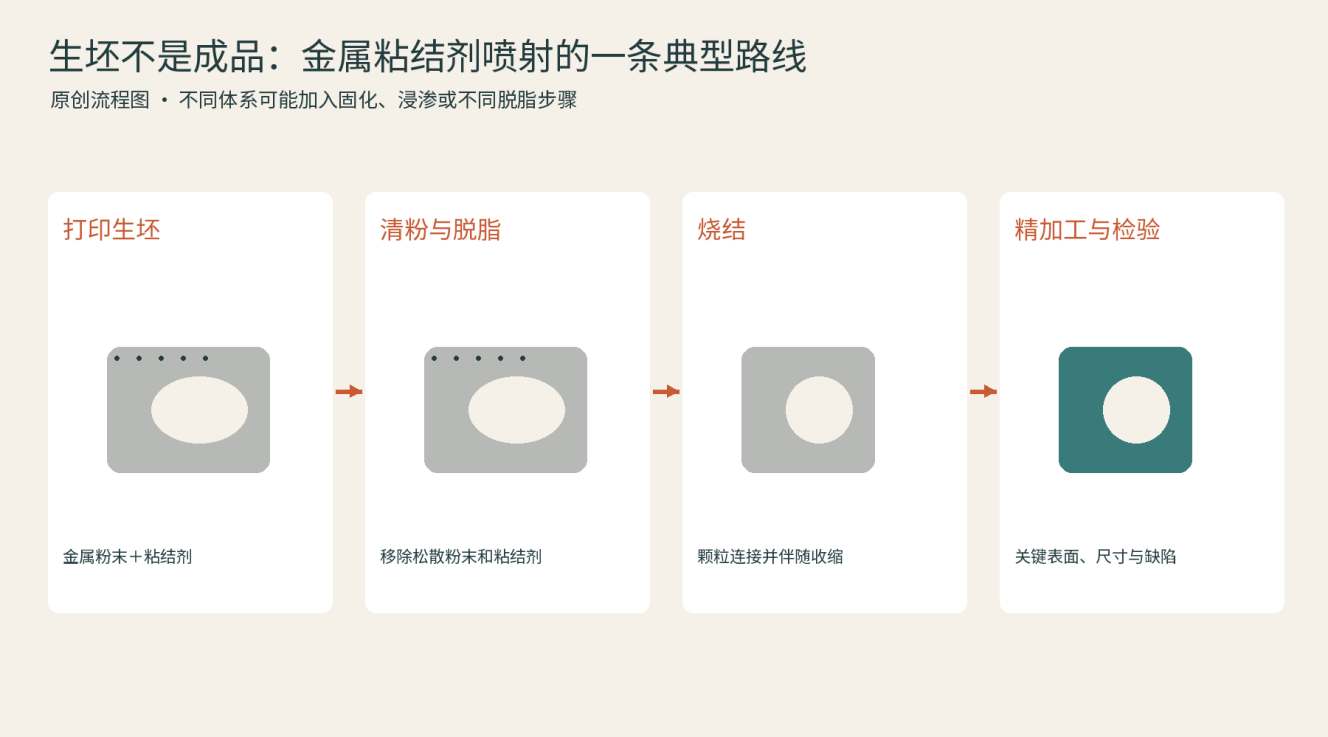

原创图解：金属粘结剂喷射的典型生坯—脱脂—烧结—精加工流程。示意中缩小不是定量收缩率。

金属黏结剂喷射先在粉床上选择性喷入黏结剂，形成具有形状但尚未达到最终性能的坯体。后续脱脂、烧结等过程让它成为所需金属件，尺寸收缩和变形因此是设计与质量控制的重要问题。它与粉床熔融的区别，在于打印阶段不依靠选择性熔化来完成金属结合。[34]

连续看懂：金属黏结剂喷射如何成形

以下四图保持同一剖面方向。请顺着页面向下读，观察材料从原料变成实体；图中层厚与工具尺寸经过放大，不对应设备参数。

第1步 / 4：铺开松散金属粉末

起点仍是一层松散金属粉，但本路线打印阶段不依赖激光把粉末熔化。[35]


本页资料 · 点击标题访问来源

[34] Siemens《Binder jetting》 · siemens.com
[35] HP，Metal Jet工艺说明 · hp.com

金属黏结剂喷射 01/04

铺开松散金属粉末

先铺粉；此时粉末仍松散
打印阶段不把金属熔化

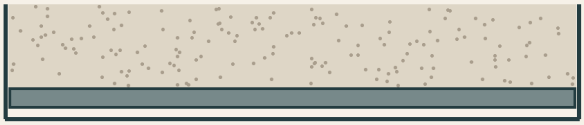

原创剖面示意；层厚、工具及间距为解释原理而放大。


图：金属黏结剂喷射 · 第1步，铺开松散金属粉末。原创教学剖面示意，依据[35]。

第2步 / 4：选择性喷黏结剂

喷头只在当前截面需要的位置喷入黏结剂，把那里粉末黏在一起。紫色表示被黏结的粉区，不是液态金属。[35]

本页资料 · 点击标题访问来源

[35] HP，Metal Jet工艺说明 · hp.com

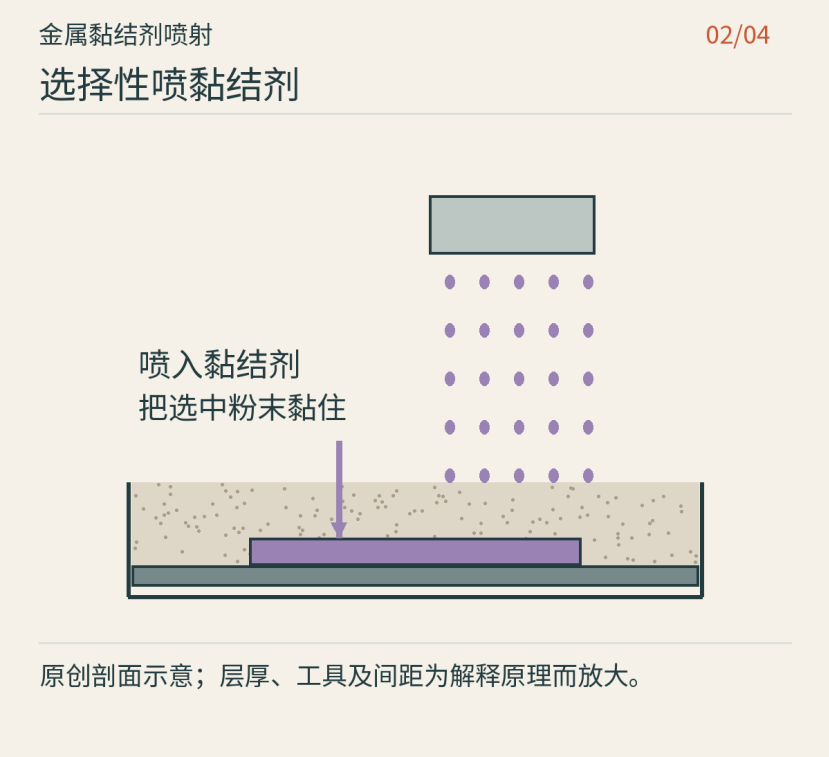

图：金属黏结剂喷射 · 第2步，选择性喷黏结剂。原创教学剖面示意，依据[35]。

第3步 / 4：去掉松粉，露出脆弱生坯

反复铺粉和喷射，按工艺固化后清除周围松粉，得到保持形状的生坯。生坯仍含黏结体系，搬运强度和最终金属零件不同。[35]

本页资料 · 点击标题访问来源

[35] HP，Metal Jet工艺说明 · hp.com




图：金属黏结剂喷射 · 第3步，去掉松粉，露出脆弱生坯。原创教学剖面示意，依据[35]。

第4步 / 4：脱脂、烧结后才是金属件

生坯进入经过设计的脱脂、烧结路线。黏结体系被移除，金属颗粒在烧结中结合、致密化，外形通常收缩；虚线只是原轮廓示意，不是通用收缩率。后续仍可能需要精加工和检验。[35]

本页资料 · 点击标题访问来源

[35] HP，Metal Jet工艺说明 · hp.com

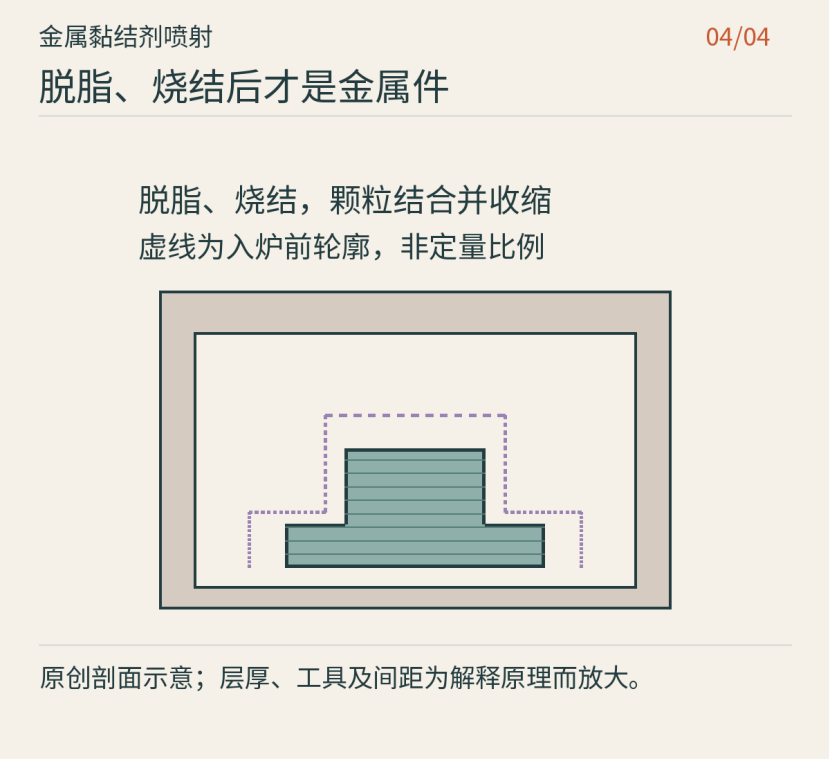

图：金属黏结剂喷射 · 第4步，脱脂、烧结后才是金属件。原创教学剖面示意，依据[35]。


实际案例：John Deere燃油系统阀件——选择的是一条量产链

HP在2022年的公告中介绍，John Deere与GKN Additive合作，将Metal Jet打印阀件用于拖拉机燃油系统；GKN的应用资料把相关燃油旁通件列为316L不锈钢金属黏结剂喷射应用。它关注紧凑空间中的复杂功能，也把讨论从“展会上打印了一个样品”推进到了生产零件。[36][37]

这个案例不意味着所有小阀件都该打印。比较方案时，应把成批排版、去粉、烧结、后续加工与检验一起计入；烧结变形与密封配合尤其不能留到最后才发现。若结构能方便地车铣加工，且需求量、节拍与现有产线不同，答案仍可能改变。

本页资料 · 点击标题访问来源

[35] HP，Metal Jet工艺说明 · hp.com
[36] HP，2022，John Deere Metal Jet生产应用公告 · hp.com
[37] GKN Powder Metallurgy，Fuel Bypass Components应用说明 · gknpm.com

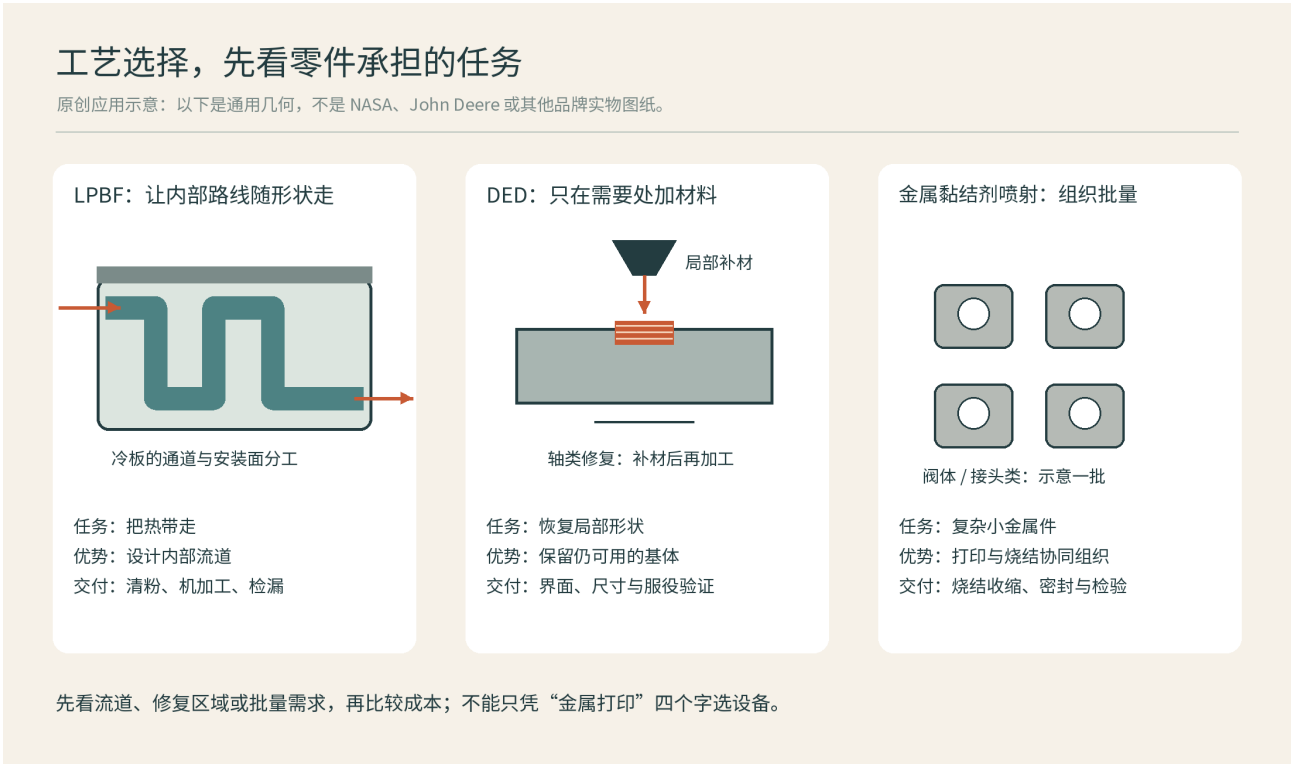

图：原创通用应用示意，不是上述品牌零件图纸。冷却几何参考NASA内衬案例[26]，DED修复原理参考[32]，批量阀件参考HP与GKN报道[36][37]；图中形状与数量不代表实物、报价或性能。

路线	打印时发生什么	常见后续关注点
激光粉床熔融	薄粉层局部熔化凝固	应力、支撑、表面与检测
电子束粉床熔融	电子束作用于粉床	环境、热过程、粉末移除
DED	边送材料边结合	形状余量、稀释、再加工
黏结剂喷射	先把粉黏成坯体	脱脂、烧结收缩、变形

选用不锈钢、铝合金、钛合金或镍基合金时，还要核对该牌号是否经过特定设备和工艺验证。金属名称只是一层信息；材料批次、方向、热处理和检测结果，决定一个零件是否足以承担真正任务。

阅读金属打印案例，建议追问四件事：哪里体现了打印优势，哪些面又被切削，性能由什么试验确认，以及更换工艺后设计是否改变。这样看，航空零件与日常金属摆件都能成为很好的制造教材。

本页资料 · 点击标题访问来源

[26] NASA原文 · nasa.gov
[32] TRUMPF 激光金属沉积 · trumpf.com
[36] HP，2022，John Deere Metal Jet生产应用公告 · hp.com
[37] GKN Powder Metallurgy，Fuel Bypass Components应用说明 · gknpm.com