


 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS ITSE COISHCO		 Austral Group S.A.A. Austevoll Seafood Company
	ÁREA DE INSPECCIÓN: SALA DE COMPRESOR DE AIRE		
	SEDE: COISHCO - CHIMBOTE	FECHA: 27-09-22	
	ÁREA: SALA DE COMPRESIÓN DE AIRE	NÚMERO DE HALLAZGO: 27	
ITEM	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD A REALIZAR	EQUIPO INSPECCIONADO
1	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra, para conectar los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero de compresor de Aire T-COMP-1
2	TABLERO PRESENTA CABLES DE TIERRA CONECTADOS A LA PLACA METÁLICA DEL TABLERO	Se retirar los cables de las placas del tablero y conectarlos a la barra de tierra a instalar	Tablero de compresor de Aire T-COMP-1
3	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere instalar el cable de tierra de alimentación desde el pozo de tierra mas cercano	Tablero de compresor de Aire T-COMP-1
4	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN INDICANDO NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN DEL TABLERO	Se requiere rotular el tablero indicando su nombre y nivel de tensión para facil identificación	Tablero de compresor de Aire T-COMP-1
5	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra, para conectar los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero de Bombas Diesel T-COM-1.1
6	TABLERO PRESENTA CABLES DE TIERRA CONECTADOS A LA PLACA METÁLICA DEL TABLERO	Se retirar los cables de las placas del tablero y conectarlos a la barra de tierra a instalar	Tablero de Bombas Diesel T-COM-1.1
7	TABLERO PRESENTA CABLES FUERA DE CANALETAS ELÉCTRICAS	Se requiere ordenar los cables de acuerdo al circuito que pertenescan sujetarlos con cintillos y acomodarlos dentro de las canaletas eléctricas	Tablero de Bombas Diesel T-COM-1.1
8	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN INDICANDO NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN DEL TABLERO	Se requiere rotular el tablero indicando su nombre y nivel de tensión para facil identificación	Tablero de Bombas Diesel T-COM-1.1
9	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO	Se requiere rotular el tablero indicando su nombre y nivel de tensión para facil identificación	Tablero de Bombas Diesel T-COM-1.1
10	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere la instalación del cable de tierra de alimentación desde un pozo o tablero mas cercano para la conexión de los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero 1 T-COM-2
11	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra, para conectar los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero 1 T-COM-2
12	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN INDICANDO NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN DEL TABLERO	Se requiere rotular el tablero indicando su nombre y nivel de tensión para facil identificación	Tablero 1 T-COM-2
13	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO	Se requiere rotular el tablero indicando su nombre y nivel de tensión para facil identificación	Tablero 1 T-COM-2
14	TORNILLOS DEL ITM SE ENCUENTRAN CON OXIDO	Se recomienda realizar un mantenimiento a los componentes del tablero, cables, ITM, riel y tornillos de los conectores	Tablero 1 T-COM-2
15	ITM DE LOS TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO ESTA FIJADO SOBRE EL RIEL DEL TABLERO	Se requiere que el ITM general de los tomacorrientes industriales	Tablero 1 T-COM-2
16	CABLES DE LOS TOMACORRIENTES ESTAN SIN CONECTAL ITM	Se requiere definir si se va poner en servicio los tomacorrientes industriales, en tal caso retirar los tomacorrientes y el poner en reserva el ITM, se deben aislar los cables de los tomas industriales	Tablero 1 T-COM-2
17	CABLES SALE DEL TABLERO SIN CANALETA Y ESTAN COLGANDO FUERA DEL TABLERO	Se requiere colocar dentro de tubería y adosado a la pared los cables que salen del tablero	Tablero 1 T-COM-2
18	PESTILLOS DE LA PUERTA DEL TABLERO ROTAS NO SIRVEN	Se requiere retirar realizar el cambio de pestillos del tablero de ser posible para poder cerrar de manera correcta el tablero	Tablero 1 T-COM-2
19	TABLERO EN MAL ESTADO, MUY DETERIORADO	Se recomienda realizar el cambio de tablero realizando una mejor distribución con los cables	Tablero 1 T-COM-2
20	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere la instalación del cable de tierra de alimentación desde un pozo o tablero mas cercano para la conexión de los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero 2 T-COM-3

21	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra, para conectar los cables de tierra de los circuitos del tablero	Tablero 2 T-COM-3
22	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN INDICANDO NOMBRE NI NIVEL DE TENSIÓN DEL TABLERO	Se requiere rotular el tablero indicando su nombre y nivel de tensión para facil identificación	Tablero 2 T-COM-3
23	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO	Se requiere rotular el tablero indicando su nombre y nivel de tensión para facil identificación	Tablero 2 T-COM-3
24	TORNILLOS DEL LOS ITM SE ENCUENTRAN CON OXIDO	Se recomienda realizar un mantenimiento a los componentes del tablero, cables, ITM, riel y tornillos de los conectores	Tablero 2 T-COM-3
25	TABLERO PRESENTA CABLES SUELTOS MAL AISLADOS	Se requiere agrupar los cables sueltos y sujetarlos contillo de tal manera que esten juntos y ordenados	Tablero 2 T-COM-3
26	PESTILLOS DE LA PUERTA DEL TABLERO ROTAS NO SIRVEN	Se requiere retirar realizar el cambio de pestillos del tablero de ser posible para poder cerrar de manera correcta el tablero	Tablero 2 T-COM-3
27	TABLERO EN MAL ESTADO, MUY DETERIORADO	Se recomienda realizar el cambio de tablero realizando una mejor distribución con los cables	Tablero 2 T-COM-3


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

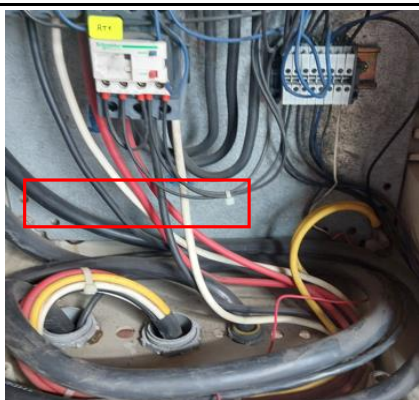


Ítem 1




Ítem 2

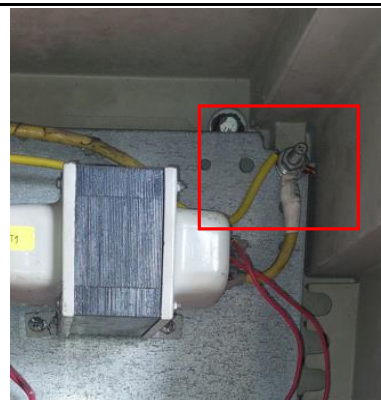

Ítem 2

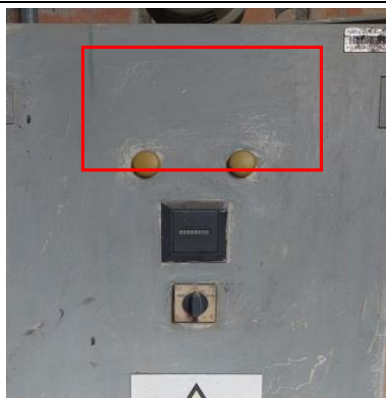


Ítem 4

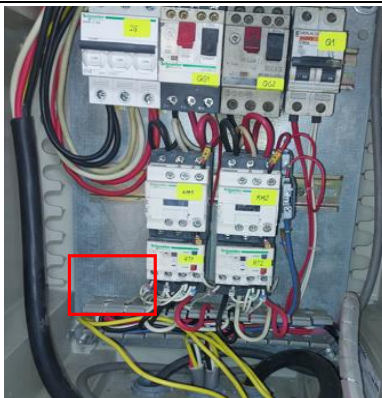

Ítem 5




Ítem 6

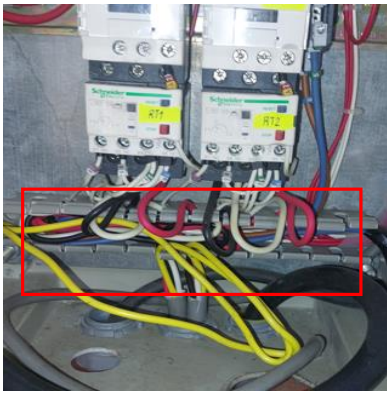

Ítem 7




Ítem 8,9

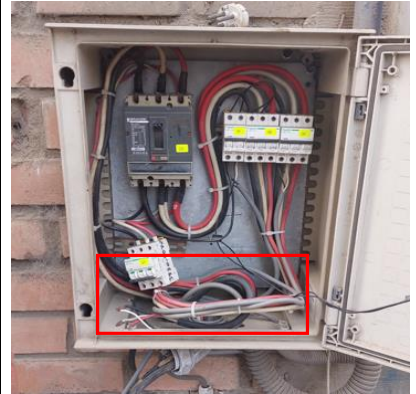


Ítem 10,11




Ítem 12,13

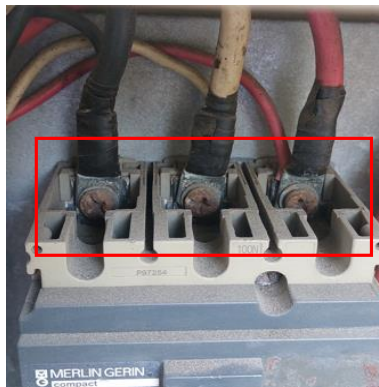


Ítem 14

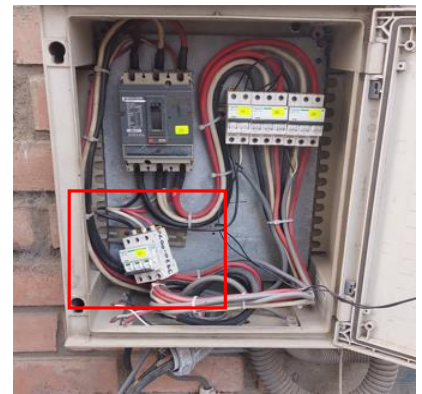

Ítem 15

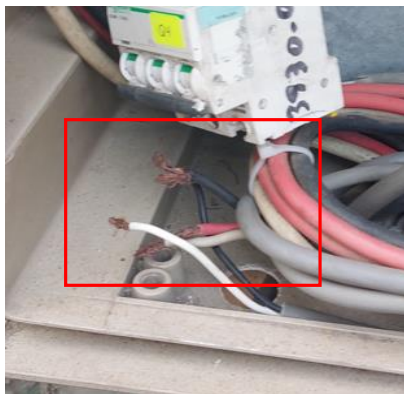


Ítem 16

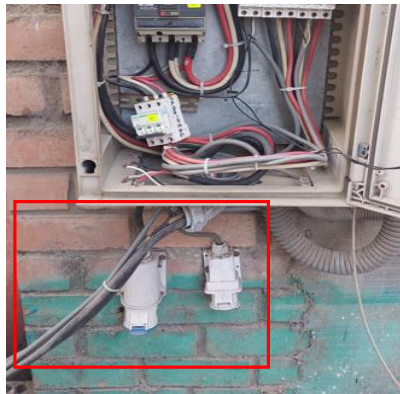


Ítem 17




Ítem 18

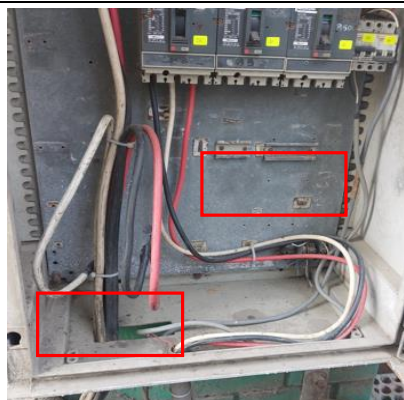


Ítem 20,21

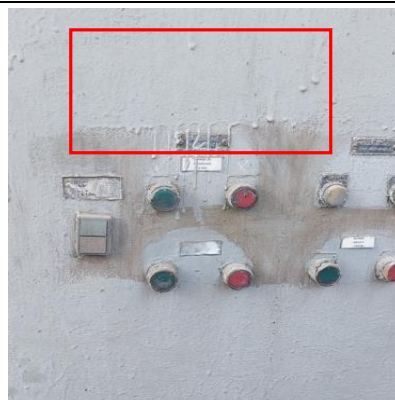

Ítem 22,23

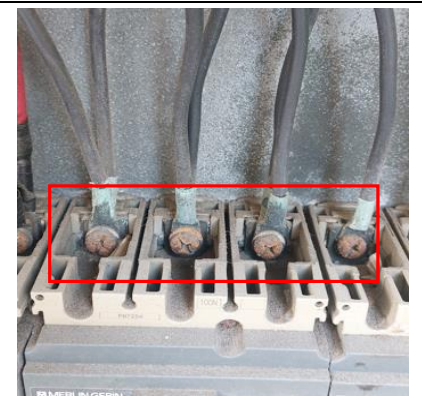

Ítem 24

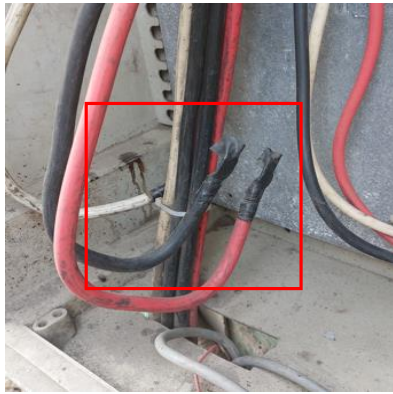

Ítem 25



Ítem 26

Elaborado por:

Ronald Cama

Revisado por:

Ing. Jorge Álvarez

**Departamento de
Ingeniería**