

	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS ITSE COISHCO		 Austral Group S.A.A. Audit and Services Company
	ÁREA DE INSPECCIÓN: TAB. TOMACORRIENTES INDUSTRIALES		
	SEDE: COISHCO - CHIMBOTE	FECHA: 28-09-22	
	ÁREA: ZONA DE CALDEROS	NÚMERO DE HALLAZGO: 15	
ITEM	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD A REALIZAR	EQUIPO INSPECCIONADO
1	TABLERO PRESENTA ROTULACIÓN DEL NOMBRE BORROSA	Se requiere realizar mantenimiento a la rotulación del nombre con el fin de que sea visible	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL3-3
2	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra para el tablero de tomacorrientes industriales, en esta barra estarán conectados los cables de tierra de los tomacorrientes industriales	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL3-3
3	TABLERO PRESENTA CABLE DE TIERRA SIN CONEXIÓN	Se requiere conectar el cable de tierra de alimentación a la barra de tierra a instalar	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL3-3
4	TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO TIENEN CABLE DE TIERRA	Se requiere la instalación del cable de tierra para cada circuito de tomacorrientes industriales	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL3-3
5	TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO PRESENTAN ITM DIFERENCIAL	Se requiere la instalación de un ITM diferencial por cada circuito de tomacorrientes. Para esto de deberá implementar un nuevo tablero dado que ahora no se tienen espacio en el tablero existente	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL3-3
6	TABLERO PRESENTA ROTULACIÓN DEL NOMBRE BORROSA	Se requiere realizar mantenimiento a la rotulación del nombre con el fin de que sea visible	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL4-4
7	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra para el tablero de tomacorrientes industriales, en esta barra estarán conectados los cables de tierra de los tomacorrientes industriales	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL4-4
8	TABLERO PRESENTA CABLE DE TIERRA SIN CONEXIÓN	Se requiere conectar el cable de tierra de alimentación a la barra de tierra a instalar	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL4-4
9	TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO TIENEN CABLE DE TIERRA	Se requiere la instalación del cable de tierra para cada circuito de tomacorrientes industriales	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL4-4
10	TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO PRESENTAN ITM DIFERENCIAL	Se requiere la instalación de un ITM diferencial por cada circuito de tomacorrientes. Para esto de deberá implementar un nuevo tablero dado que ahora no se tienen espacio en el tablero existente	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL4-4
11	TABLERO PRESENTA ROTULACIÓN DEL NOMBRE BORROSA	Se requiere realizar mantenimiento a la rotulación del nombre con el fin de que sea visible	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL6-2
12	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra para el tablero de tomacorrientes industriales, en esta barra estarán conectados los cables de tierra de los tomacorrientes industriales	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL6-2
13	TABLERO PRESENTA CABLE DE TIERRA SIN CONEXIÓN	Se requiere conectar el cable de tierra de alimentación a la barra de tierra a instalar	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL6-2
14	TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO TIENEN CABLE DE TIERRA	Se requiere la instalación del cable de tierra para cada circuito de tomacorrientes industriales	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL6-2
15	TOMACORRIENTES INDUSTRIALES NO PRESENTAN ITM DIFERENCIAL	Se requiere la instalación de un ITM diferencial por cada circuito de tomacorrientes. Para esto de deberá implementar un nuevo tablero dado que ahora no se tienen espacio en el tablero existente	Tablero de Tomacorrientes Industriales T-CAL6-2


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA




Ítem 1




Ítem 2

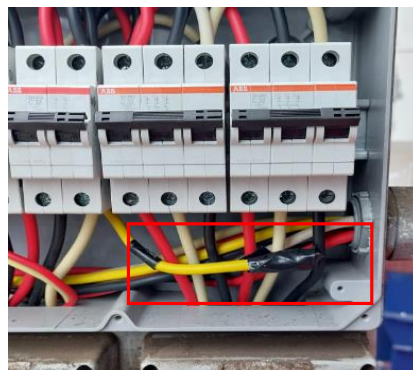

Ítem 3

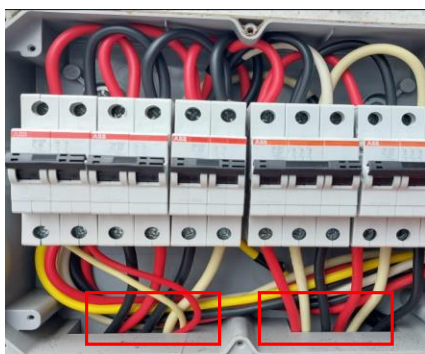

Ítem 4

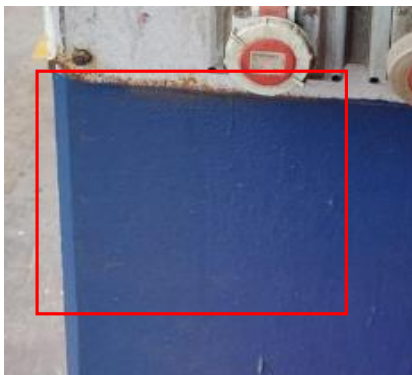


Ítem 5




Ítem 6




Ítem 7

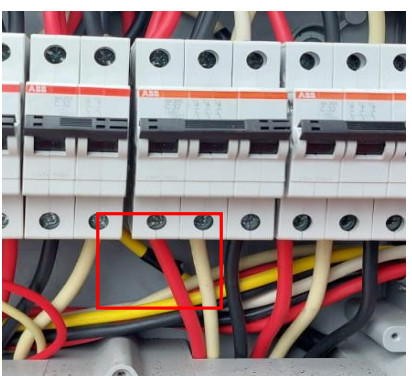

Ítem 8

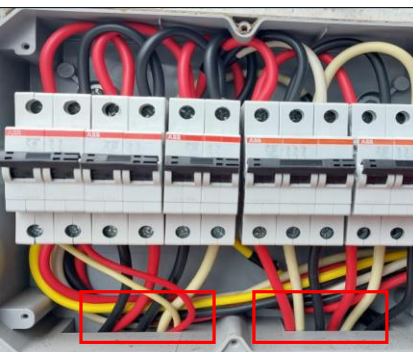

Ítem 9

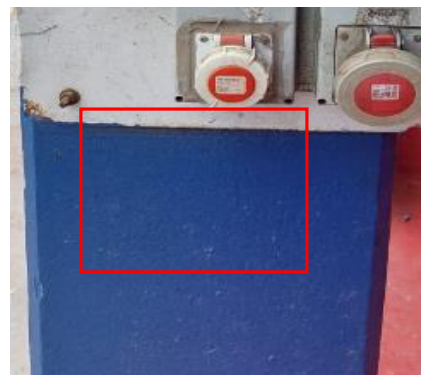


Ítem 10




Ítem 11



Ítem 12

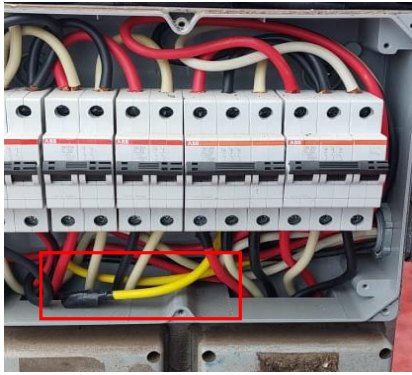

Ítem 13

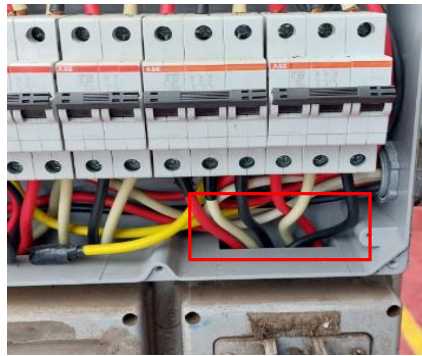

Ítem 14



Ítem 15

Elaborado por:

Ronald Cama

Revisado por:

Ing. Jorge Álvarez

**Departamento de
Ingeniería**