


Icono	Nombre	Solución
	Fallo de la bomba	Informe de este fallo a un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Cabinet Too Hot (Carcasa demasiado caliente)	La temperatura de la carcasa de la impresora es superior a los 80 grados Celsius. Para evitar daños, la impresora se detiene automáticamente. La impresora se arranca cuando disminuye la temperatura. Informe de todos los incidentes relacionados con el sobrecalentamiento al técnico de mantenimiento de Videojet.
	Ink System Service Overdue (Tiempo de servicio del sistema de tinta agotado)	El núcleo de tinta (CORE) está en uso más de 12000 horas y requiere mantenimiento. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Unable to control viscosity (No se puede controlar la viscosidad)	Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Mod Driver Chip Over Temperature (Temperatura excesiva en el chip del driver de modulación)	Detención de hardware del amplificador de modulación debido a temperatura excesiva del amplificador. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Rasters Memory Overflow Detected (Se ha detectado un desbordamiento de memoria de tramas)	Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Valve Error (Error de válvula)	Error de hardware en el circuito de desplazamiento golpeo/retención de la válvula. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Bad Phasing (Sincronización errónea)	No es posible obtener los datos de sincronización durante el arranque. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Modulation Readback Failed (Ha fallado la lectura inversa de modulación)	Error de hardware. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.

Tabla 7-4: Iconos de error (Continued)

Iconos de advertencia





Icono	Nombre	Solución
	Temperatura del cabezal demasiado alta	La temperatura del cabezal de impresión medida está 3° celsius por encima de la temperatura de destino. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Trama (Matriz) o nombre de familia de tramas incorrectos	La tabla de tramas solicitada no está cargada en el sistema. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Temperatura del cabezal demasiado baja	La temperatura del cabezal de impresión medida está 3° celsius por debajo de la temperatura de destino. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	TOF demasiado alto	La velocidad del inyector medida es superior al 10% por encima de la velocidad de destino. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	TOF demasiado bajo	La velocidad del inyector medida es superior al 10% por debajo de la velocidad de destino. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Desconexión por error de carga desactivada	El operador ha desactivado la desconexión de la máquina tras producirse un error de carga. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Desconexión por fallo en la gotera desactivada	El operador ha desactivado la desconexión de la máquina tras producirse un error de Gotera. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Capuchon del cabezal de impresión abierta	La cubierta del cabezal de impresión no se ha cerrado correctamente. La impresora seguirá funcionando pero no dejará de imprimir. Si aparece este icono cuando la cubierta del cabezal está cerrada correctamente, informe de la existencia de la falla a un técnico de mantenimiento
	Error de umbral de sincronización	La impresora no puede adquirir un perfil de sincronización con el umbral de sincronización fijado en el valor mínimo. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Viscosidad de tinta demasiado alta	El punto de ajuste de presión de la velocidad correcta es superior a la presión calculada en un valor de > 0,3 bares. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.

Tabla 7-5: Iconos de advertencia




Icono	Nombre	Solución
	Viscosidad de tinta demasiado baja	El punto de ajuste de presión de la velocidad correcta es inferior a la presión calculada en un valor de > 0,3 bares. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Presión demasiado alta	La presión real está > 0,2 bares por encima de la presión objetivo. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Presión demasiado baja	La presión real está > 0,2 bares por debajo de la presión objetivo. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	No hay cartucho de tinta	No hay cartucho de tinta en la impresora. Inserte un nuevo cartucho de tinta.
	Cartucho de tinta erróneo	El cartucho de tinta insertado en el soporte del cartucho de tinta contiene un tipo de tinta incorrecto. Los valores REF de fluido y TYPE de fluido deben coincidir con las especificaciones del módulo de núcleo de tinta.
-	Cartucho de tinta caducado	Ha pasado la fecha de caducidad del cartucho de tinta. Inserte un nuevo cartucho de tinta.
	Cartucho de tinta bajo	Es necesaria la sustitución del cartucho, dado que el nivel de tinta es bajo. También se muestra el número de pieza de la tinta. Si el icono parpadea después de la sustitución, póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento.
	Cartucho de tinta vacío	Los datos del chip inteligente del cartucho de tinta es del 0%. Inserte un nuevo cartucho de tinta.
-	Se han excedido las inserciones de tinta.	Se ha insertado el cartucho de tinta actual más de DIEZ veces. Inserte un nuevo cartucho de tinta.
	No hay cartucho de disolvente	No hay fluido disolvente disponible para añadirlo al módulo del núcleo de tinta. Inserte un nuevo cartucho de disolvente.
	Cartucho de disolvente incorrecto	El cartucho insertado en el soporte del cartucho de fluido disolvente contiene un tipo de fluido disolvente incorrecto. Inserte un nuevo cartucho de disolvente.

Tabla 7-5: Iconos de advertencia (Continued)

Icono	Nombre	Solución
	Nivel bajo de cartucho disolvente	Inserte un nuevo cartucho de fluido disolvente. También se muestra el número de pieza del fluido disolvente. Si el icono parpadea después de la sustitución, póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento.
-	Iniciolimpio/parada limpia inhibidos	La viscosidad es demasiado baja, por lo que se detiene el proceso de inicio/parada para evitar la adición de disolvente. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Se han excedido las inserciones de diluyente	El cartucho de disolvente actual se ha insertado más de DIEZ veces. Inserte un nuevo cartucho de disolvente.
	Nivel del núcleo de tinta alto	El nivel de tinta del módulo del núcleo de tinta es muy alto. El icono no debe estar iluminado tras un breve intervalo de tiempo. Si el icono se muestra durante más de 5 minutos, informe del fallo a un técnico de mantenimiento. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento.
	Nivel del núcleo de tinta bajo	Inserte un nuevo módulo núcleo de tinta.
	Carcasa caliente	La temperatura del compartimiento de dispositivos electrónicos es superior a los 70 grados celsius. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Se han excedido las inserciones de núcleo de tinta.	El módulo del núcleo de tinta se ha desconectado/reconectado más de DIEZ veces. Inserte un nuevo módulo núcleo de tinta.
	RPM de bomba cerca del máx.	El punto de ajuste de RPM de la bomba es superior al 98% para alcanzar la presión fijada. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Núcleo de tinta vacío	La sonda baja del módulo del núcleo de tinta está descubierta, el módulo del núcleo de tinta está cerca de agotarse o agotado. Inserte un nuevo módulo de núcleo de tinta.
-	Fallo de la bomba	La bomba está cerca de las RPM máximas, y la presión es baja. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	No hay núcleo de tinta	No hay datos del chip inteligente del módulo del núcleo de tinta: el módulo del núcleo de tinta no está conectado. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.

Tabla 7-5: Iconos de advertencia (Continued)






Icono	Nombre	Solución
	Mantenimiento de núcleo de tinta aproximándose (sólo queda el 0,5 %)	El núcleo de tinta (CORE) está muy cerca del final de su vida de servicio. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Mantenimiento de núcleo de tinta aproximándose (sólo queda el 2 %)	El núcleo de tinta (CORE) está cerca del final de su vida de servicio. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Mantenimiento de núcleo de tinta aproximándose (sólo queda el 5 %)	El núcleo de tinta (CORE) está cerca del final de su vida de servicio. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Retardo de producto demasiado corto	Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Intervalo entre impresiones demasiado breve	Tiempo insuficiente para compilar entre impresiones. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Cola de impresion demasiado larga	Demasiados productos entre PEC y el cabezal de impresión. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Solapamiento en la impresión	La impresión comienza antes de finalizar la impresión actual. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	No hay tiempo para la sincronización	Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	No hay tiempo para TOF	La impresora no es capaz de obtener una "velocidad real" y, por lo tanto, no puede efectuar el control de velocidad TOF.
	Sobrevelocidad	La velocidad del codificador de eje es demasiado alta para conseguir el ancho de impresión que necesite. Si el ancho de la impresión no es aceptable, informe acerca de la existencia de este fallo a un técnico de mantenimiento.

Tabla 7-5: Iconos de advertencia (Continued)

Icono	Nombre	Solución
-	Se ha excedido la máxima velocidad de impresión	Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	No hay parámetros de tinta válidos	Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Posible actualización de coeficiente de tinta	Los coeficientes del cartucho de tinta no coinciden con los coeficientes del módulo del núcleo de tinta. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	La conexión USB tiene sobrecarga	El dispositivo USB externo está solicitando demasiada corriente. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Posible fallo del calentador del cabezal	Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	Creando catálogo de tramas	Software ocupado. Trama (Matriz) en sustitución. No es posible realizar la impresión. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	!!!Boquilla defectuosa!!! Por favor, sustituya o repare	Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
-	El depósito no se está llenando	El módulo del núcleo de tinta sigue estando en BAJO después de CINCO intentos de añadir tinta para aumentar el nivel. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Desbordamiento de DAC	Error de hardware CSB. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Error de comm. de DAC	Error de hardware CSB. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.

Tabla 7-5: Iconos de advertencia (Continued)

Mensajes de fallo complementarios

Los mensajes de fallo se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla para complementar los iconos de fallo de la impresora. Los mensajes se organizan de forma que, si se detecta más de un error, sólo se mostrará el mensaje de error más serio.

Especificaciones



Especificaciones eléctricas

En la Tabla A-1 se muestran las especificaciones eléctricas de la impresora.

Voltaje	100 V CA a 260 V CA
Frecuencia	50 Hz a 60 Hz
Consumo de energía	120 vatios máximo

Tabla A-1: Especificaciones eléctricas

Peso

La especificación de peso en seco de la impresora se muestra en la Tabla A-2.

Peso en seco	18 kg
--------------	-------

Tabla A-2: Especificaciones de peso

Dimensiones

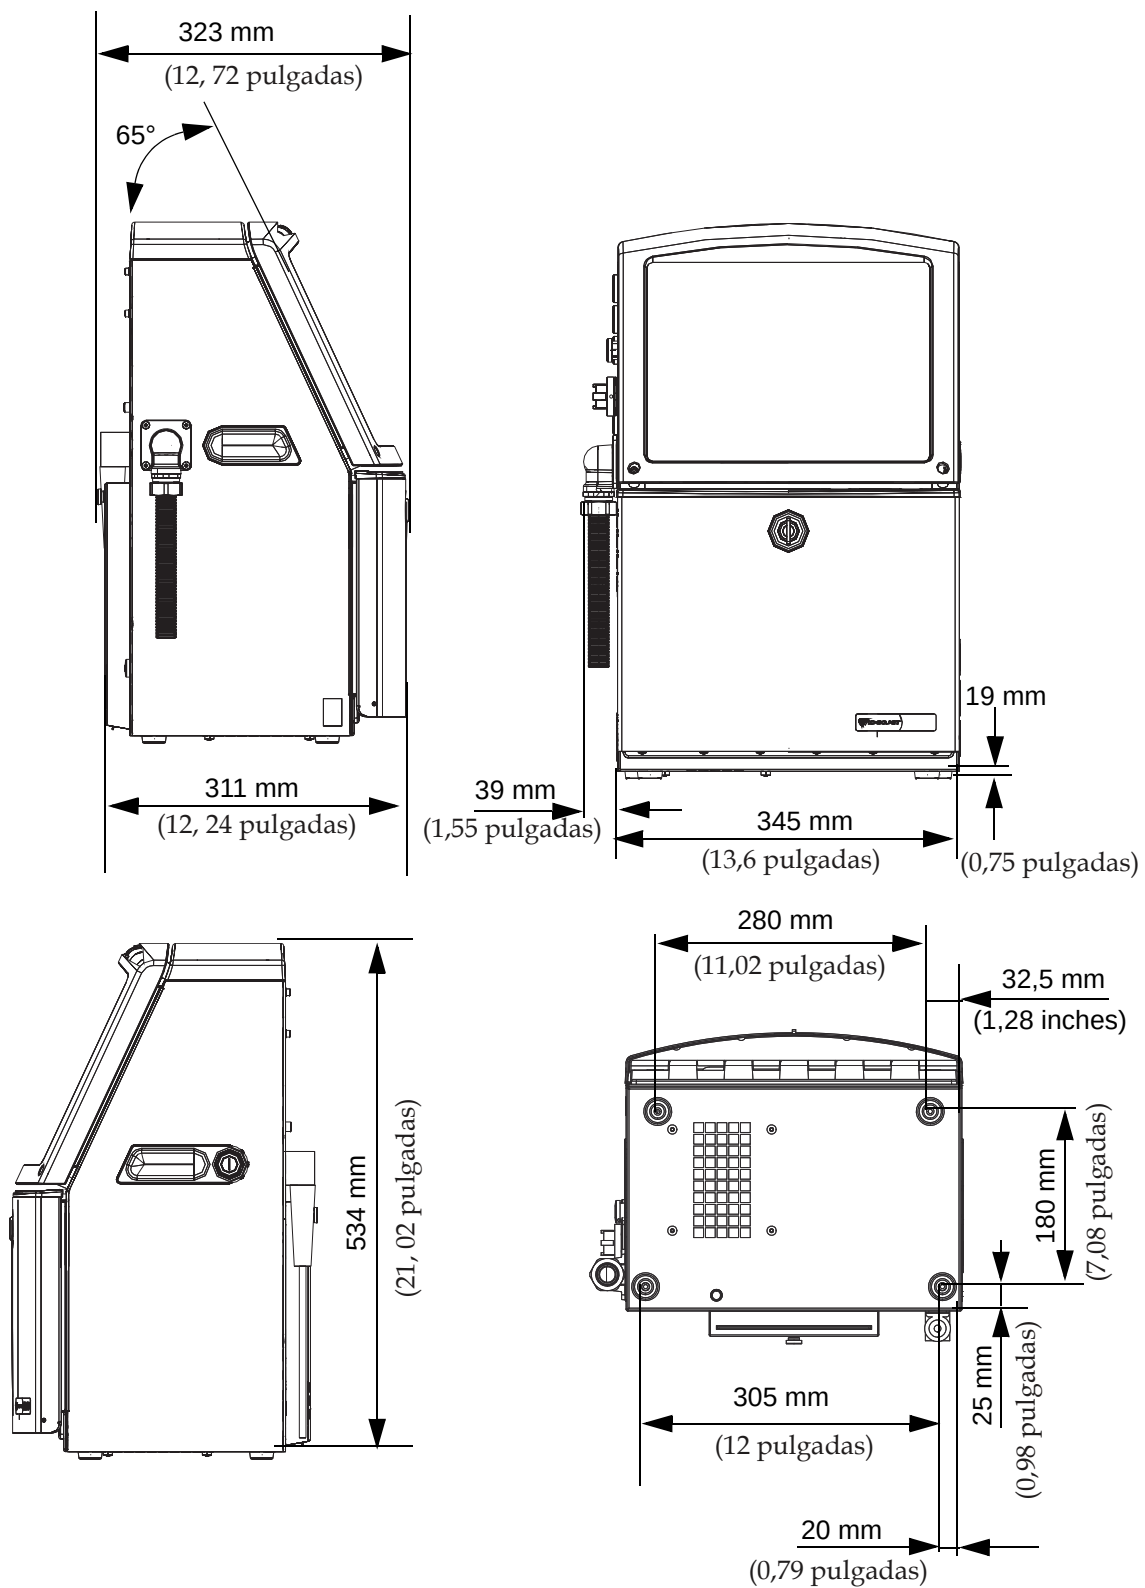


Figura A-1. Dimensiones de la impresora Videojet 1220



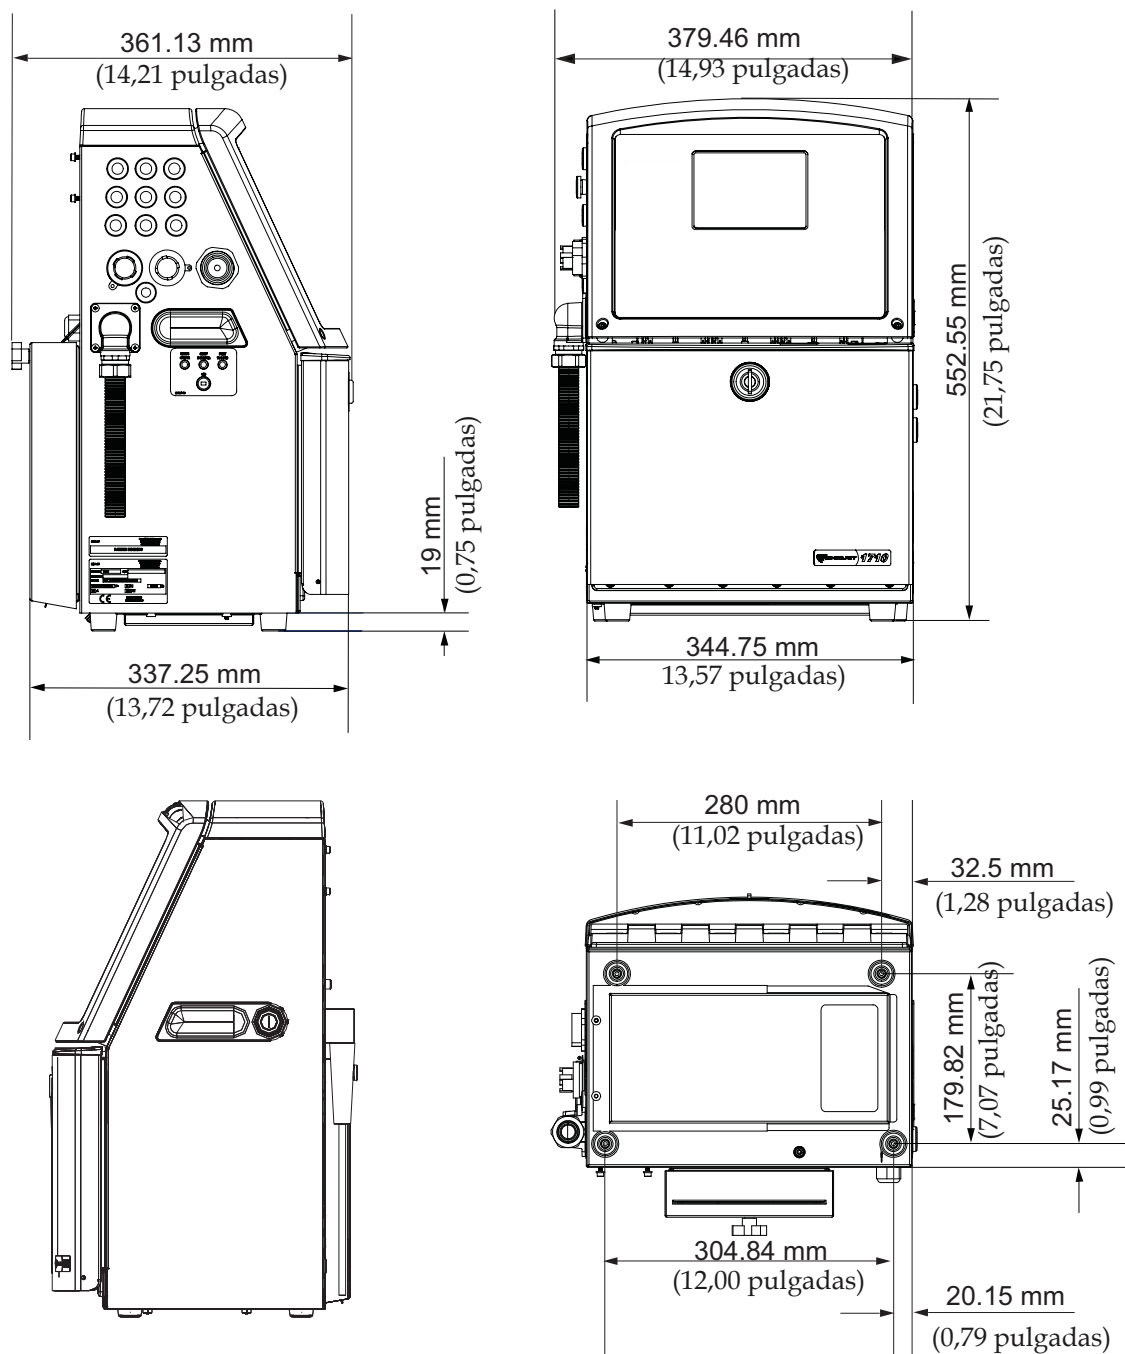


Figura A-2. Dimensiones de la impresora Videojet 1520

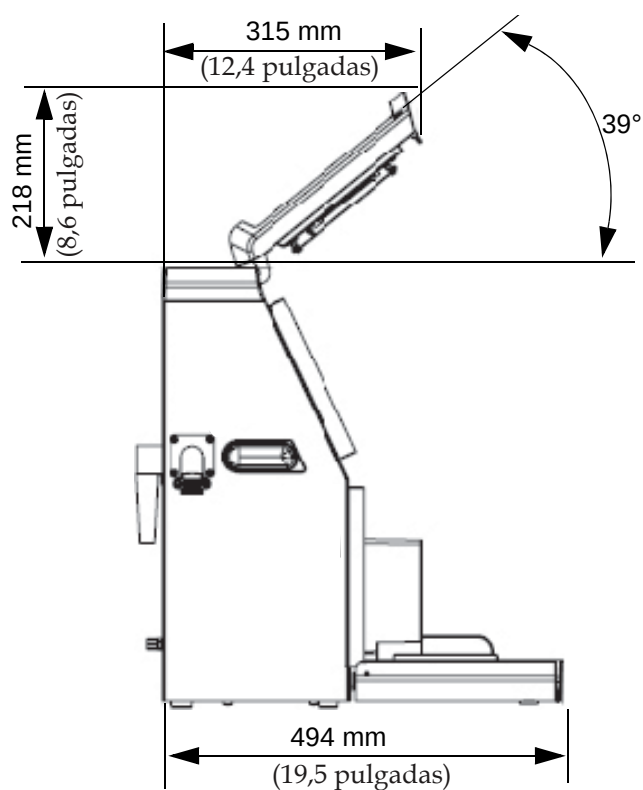

Ambas puertas abiertas

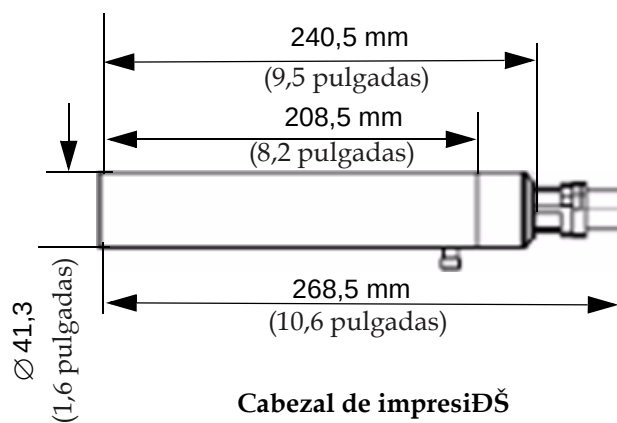

Cabezal de impresión

Figura A-3. Dimensiones de la impresora Videojet 1220 (continuación)