

Miraflores, 12 de enero de 2018

Señores
AUSTRAL GROUP SAA
Presente.-

Atención: **Ing. Felipe Lam**

Referencia: **Daños caldera Johnston Boiler Company 2000 HP**

INFORME TÉCNICO N° 001-2018

El presente informe se realiza sobre la base de inspección visual de la caldera marca JOHNSTON BOILER COMPANY modelo PFTS200-3HG-150S, número de serie 11377-01.

La caldera arribó al puerto del Callao el día 08 de enero del presente año y una vez desaduanada fue llevada a las instalaciones de la empresa Vaportec SAC para su almacenamiento y resguardo provisional.

Al momento de hacer maniobras de estiba de la caldera para bajarla del barco al camión que la trasladaría a las instalaciones de Vaportec SAC, se ha dañado de manera severa el forro aislante de la misma en 75% (03 paños de la parte delantera y 03 paños de la parte posterior, de un total de 08 paños que conforma el forro aislante de la caldera), se ha doblado un perno del registro de entrada de mano del lado posterior izquierdo y una válvula de aislamiento de la purga de control de nivel de agua principal. Además, el Aquastato de control de temperatura primaria de la caldera debe ser revisado cuidadosamente a fin de determinar daño. Finalmente, se debe revisar si los paños centrales del aislamiento de la caldera (02) han quedado en correcto estado de uso.

Algunas consideraciones preliminares:

1. La caldera tiene en su parte superior, 03 puntos de izaje (Cáncamos) de los cuales se deben izar esto equipos.
2. El forro de una caldera es una sección compuesta por lana mineral de 2" y plancha metálica de 1/20 de espesor pintada que la cubre.

Conclusiones:


1. La maniobra de descarga ha sido mal realizada ya que NO utilizaron los puntos especialmente colocados para este propósito.
2. La forma que han descargado la caldera (colocándole unas eslingas o cintas alrededor del cuerpo de la caldera) NO es la correcta para este tipo de equipos.
3. Esto ha provocado que el forro no soporte el peso de la caldera sobre las eslingas y producto de ello se ha malogrado el 75% del forro.

Recomendaciones:

1. Cambio de forro de la caldera al 100% para asegurar el cumplimiento de función aislante de calor cuando la caldera esté en funcionamiento.
2. Cambio de válvula de purga de control de nivel de agua principal.
3. Revisión de Aquastato.
4. Cambio de perno del registro de entrada de mano.

No tenemos nada más que informar.

Atentamente,

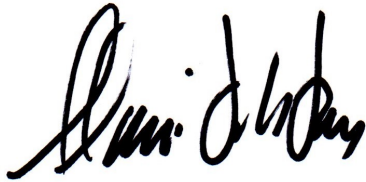

Ing. Mario de la Torre
VAPORTEC SAC