


## INCIDENCIA 5985810 CR003846 - NORTE

En incidencia NIVEL1 5984732 se comprobó que la avería había sido producida por trabajos realizados por despliegue en FIST 181E246, ya que el cable (garrota) de unión entre este empalme y la DCAU 181E207 de la incidencia cable 181-32FOPKP-C2611 es corto, no siendo posible trabajar individualmente en cada uno de los elementos siendo necesario sacar ambos de la CR003846 para realizar trabajos.

Sera necesaria el cambio del cable de alimentación de la DCAU 181E207 181-32FOPKP-C2611/10m MAD10006,231-233+237 @ 1-4 28 FM, instalando uno nuevo de la medida correcta para que ambos elementos queden fijados en sus soportes correspondientes en la CR y no sea necesario sacar ambos para realizar trabajos.



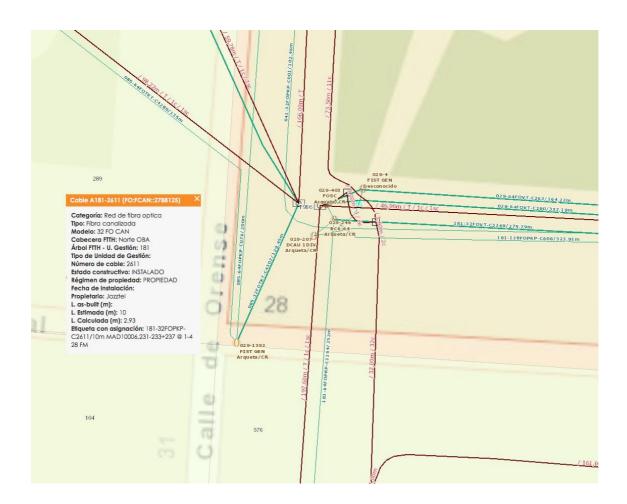

## **Trabajos**

- Realizar cambio de cable 181E207 181-32FOPKP-C2611 entre el FIST 181E246 y la DCAU 181E207.

Instalar entre 10 /15 metros de nuevo cable, para que ambos elementos puedan quedar correctamente fijados en las CR003846, pudiendo ser sacados individualmente para poder realizar trabajos sobre ellos.

Actualmente es necesario sacar los dos a la vez para poder trabajar.

## **FIBRAS AFECTADAS**

FTHMAD181C00001

Fibras: @231-233+237