
制作准备

使用"\HARDWARE\QC3.0 Decoy.PcbDoc"文件打板,两层板,厚度 1.6mm购买"\HARDWARE\QC3.0 Decoy-Bom.xlsx"表中的电子元器件和相关零件准备一条 USB 转串口线用于程序烧录


一.焊接 PCB

由于板子设计的比较紧凑,每个元件的丝印丝印都被隐藏了,所以焊接板子的时候元件的参数和位置,请打开""\HARDWARE\QC3.0 Decoy-丝印图.pdf"来查看。

焊接过程中需要注意的只有一点,如果你使用风枪进行吹焊,控制风枪温度在 240℃,屏幕和输出接线端子最后焊接,PCB 背面阻焊开窗处补上一些锡来增加过电流能力。

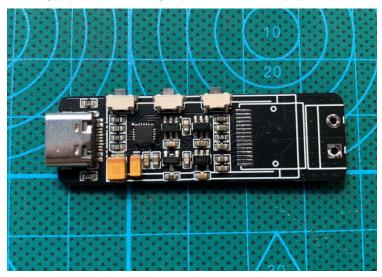

PCB 正面

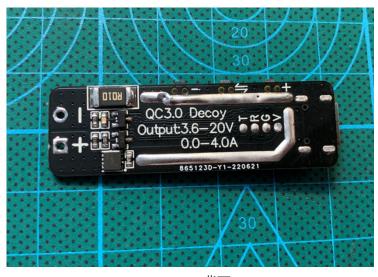

PCB 背面

然后再将屏幕焊接上去, 最后是输出接线端子




二.程序烧录

1.前往"www.stcmcudata.com"下载 STC-ISP


● STC-ISP下载编程烧录软件 ● STC-ISP软件V6.89C版 使用该软件的Keil仿真设置向Keil中添加STC器件 112K128的 17抢占式 9进行配置 ● STC-ISP软件升级原因 ● STC-ISP V6.89C简化版 防止被杀毒软件误报错 ● STC 烧录工具说明

10/11系列价格

- 2.安装你使用的 USB 转串口线相应的驱动
- 3.驱动安装完成后, 打开 stc-isp

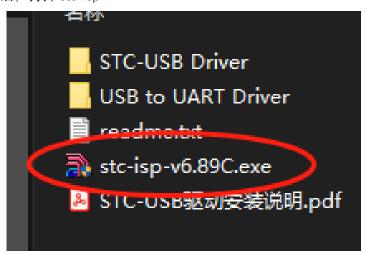

4.如图所示将 USB 转串口下载线与 PCB 连接,VCC 端先不接

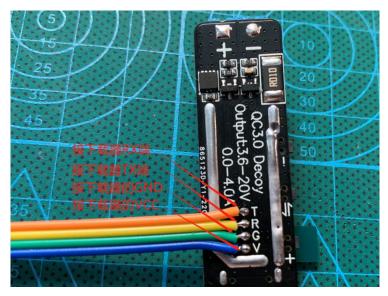


5.将你的 USB 转串口下载线接入电脑,此时点 stc-isp 左上角的"扫描串口",选择你的 USB 转串口下载线接入的端口

芯片型号选择"STC8H1K17"

IRC 频率选择"35.000MHz"

打开程序文件"CODE\QC3.0 Decoy-Code-yyyymmdd\Object\QC3.0 Decoy.hex"

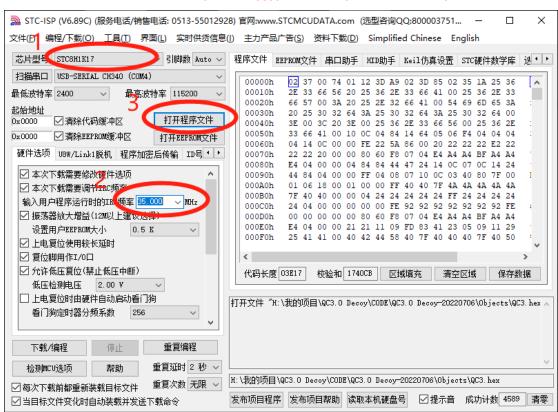


5.点击"下载/编程"之后右边显示"正在检测目标单片机"



此时将下载线的 VCC 与 PCB 接上,电源接通,单片机冷启动,下载进度条开始走动



显示如下信息时,程序下载成功

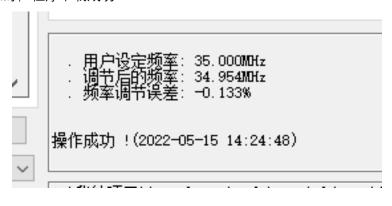

三.测试

将烧录好程序的 PCB,使用兼容 USB2.0 的 Type-C 线接入支持 QC3.0 快充协议的适配器或者移动电源




检查能否诱骗出电压,以及诱骗电压是否能调整,屏幕是否显示,现实的示数是否正常

- 1. 诱骗电压无法调整:原因可能是 Type-C 接口中 D+/D-端接触不良导致的,也可能是单片机相应的控制引脚虚焊了
- 2. 屏幕不显示:原因可能是屏幕排线焊接不良,虚焊或者引脚间连锡,也可能是单片机相 应的控制引脚虚焊
- 3. 示数不正常: 检查 U3,U4,U5 的焊接是否正常, 也可能是单片机相应的控制引脚虚焊

四. 封装

使用直径 13mm 的透明热缩管, 裁剪至合适长度

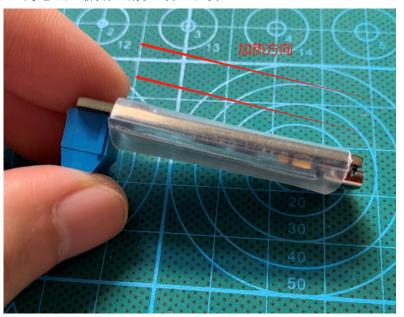

由于屏幕后端没有支撑,先加热有支撑的地方,使得屏幕与 PCB 平行固定之后,再加热屏幕后端、注意温度不能过高、控制在 120℃左右、完成后如图所示:

