Architectural Design Functional Design Balence Art

建筑设计

怎么平衡
艺术感与实用性?



房 屋 查 验 报 告

报告编号　202610111647JJK9ZF

项目接收地址　绿城桂语江南 3栋2单元1802

委托人　张先生

房屋类型　精装

验房报告撰写　曾工

报告签发日期　2026-10-16

基础信息

Basic Information Of Report

报告编号 Report No.	2026101116 47JJK9ZF	**房屋类型** Type Of House	精装
委托人 Client	张先生	**联系方式** Mobile Phone	13800138000
项目楼盘 Project	绿城桂语江南		
门牌号 House No.	3栋2单元1802	**房屋面积** Area Of House	128.5 m²
验房师 Inspector	曾工	**报告日期** Date of issue	2026-10-16
项目地址 Address Of Project	-		

查验声明

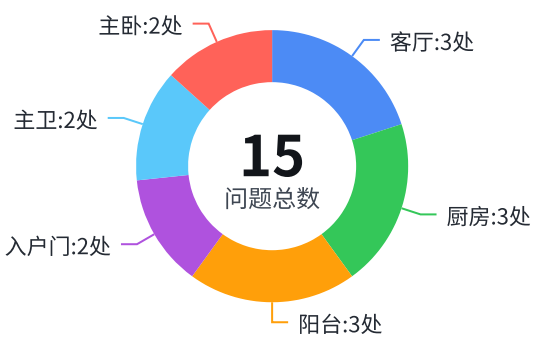
Inspection Statement

【委托书】： 应业主委托，曾工 于 2026-10-16 日对该处房屋当前建筑质量进行查验，查验结果如下，相关问题均已在室内相关位置标记。

检验概览

功能间问题占比

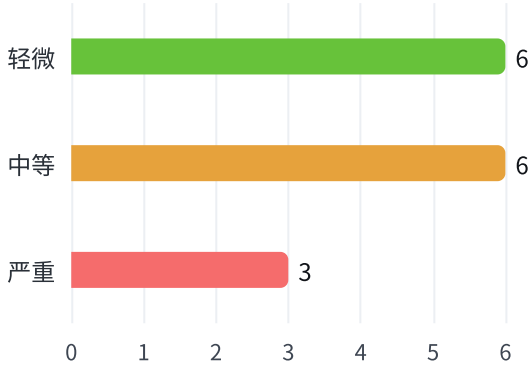
各功能间问题数量及占比



客厅	3处 (20%)
厨房	3处 (20%)
阳台	3处 (20%)
入户门	2处 (13.3%)
主卫	2处 (13.3%)
主卧	2处 (13.3%)

严重程度分布

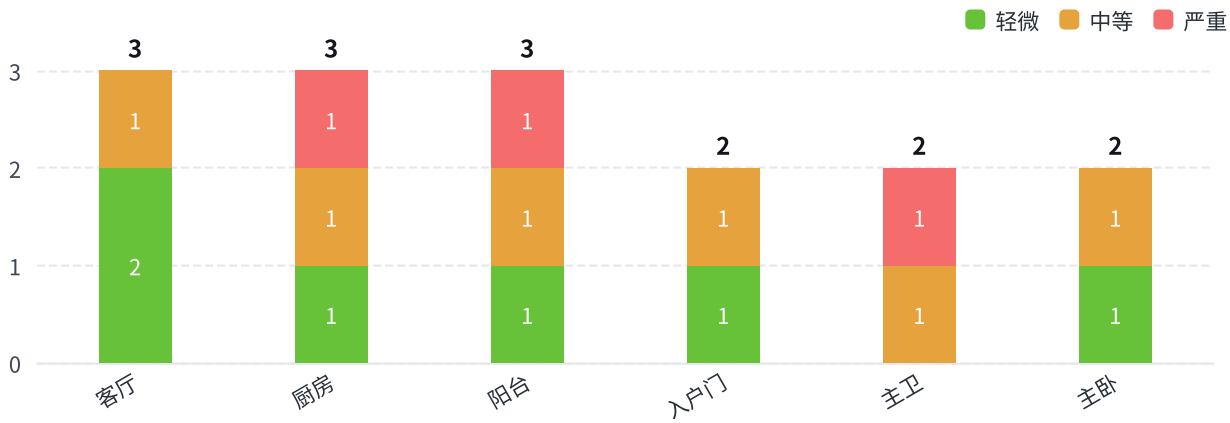
轻微 / 中等 / 严重



轻微	6处 (40%)
中等	6处 (40%)
严重	3处 (20%)

功能间问题对比

按严重程度堆叠 · 问题数量降序

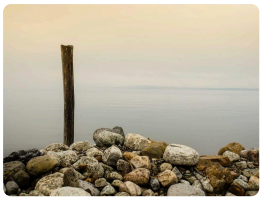


检验明细

按功能间列出全部问题项

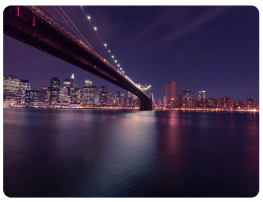
入户门

2 项

#	问题描述	现场图片	整改建议	严重程度
1	门锁开启不顺畅，钥匙插入后需反复拨动才能开锁		联系物业或开发商调整锁芯/锁体，必要时更换五金配件	中等
2	门扇与门框缝隙不均匀，关闭后下部露缝约 3mm	-	调整合页铰链或门扇垂直度，保证四周缝隙均匀	轻微

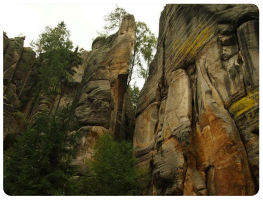
客厅

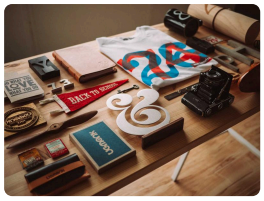
3 项

#	问题描述	现场图片	整改建议	严重程度
1	客厅南墙涂料局部有细微开裂，靠近踢脚线处约 20cm 裂纹	 	铲除开裂涂层后重新批腻子、打磨并补刷同色涂料	轻微
2	木地板局部空鼓，踩踏有明显异响（茶几下方区域）		切开空鼓区域重新铺贴或注胶加固，复测平整度	中等
3	客厅开关面板松动，按压时面板晃动	-	紧固底盒螺丝并校准面板安装	轻微

厨房

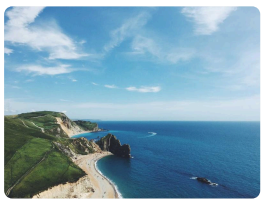
3 项

#	问题描述	现场图片	整改建议	严重程度
1	油烟机烟管与公共烟道接口密封不严，开机有轻微倒烟	 	重新做烟管接口密封，检查止回阀是否完好	严重

#	问题描述	现场图片	整改建议	严重程度
2	橱柜台面与墙面交接处美缝不饱满，存在渗水隐患		清理后重新打密封胶或美缝，确保防水连续	中等
3	地漏排水速度偏慢，蓄水约 2cm 时排出较缓	-	疏通下水管道并检查地漏算子是否堵塞	轻微

主卫

2 项

#	问题描述	现场图片	整改建议	严重程度
1	主卫闭水试验 24 小时后，楼下对应位置天花板出现渗水痕迹	  	重做卫生间防水层并复测闭水，确认无渗漏后再恢复面层	严重
2	马桶安装不稳，左右晃动，底座密封胶开裂		重新调平固定马桶，更换底座密封并补打密封胶	中等

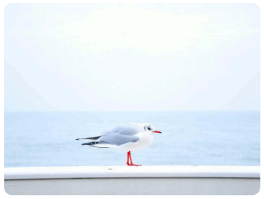
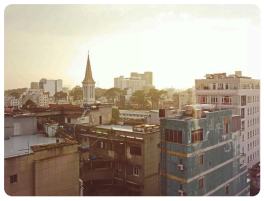
主卧

2 项

#	问题描述	现场图片	整改建议	严重程度
1	主卧窗户密封条局部脱落，关闭后有明显风感		更换破损密封条，检查窗扇五金锁点是否到位	中等
2	衣柜柜扇关闭后缝隙不均，右侧柜门轻微下垂	-	调节柜门铰链高度与水平度	轻微

阳台

3 项

#	问题描述	现场图片	整改建议	严重程度
1	阳台地砖空鼓，敲击有空洞声（靠近排水口区域约 0.3㎡）		铲除空鼓地砖后重新铺贴，并检查排水坡度	中等
2	护栏法兰盖缺失 1 处，基座螺丝外露	-	补装法兰盖并紧固基座螺丝，做好防锈处理	轻微
3	墙体水分检测偏高（阳台与客厅交接墙面），读数超过正常范围	 	排查外墙/窗边渗水点，干燥后复测并视情况处理防水	严重