

8-4 识读叉架零件图。	姓名		班级		学号		成绩	

1. 读懂"叉架"的零件图，对其表达方法、尺寸标注及技术要求等进行全面分析。
2. 在指定位置，采用对称画法，绘制B-B剖视图。

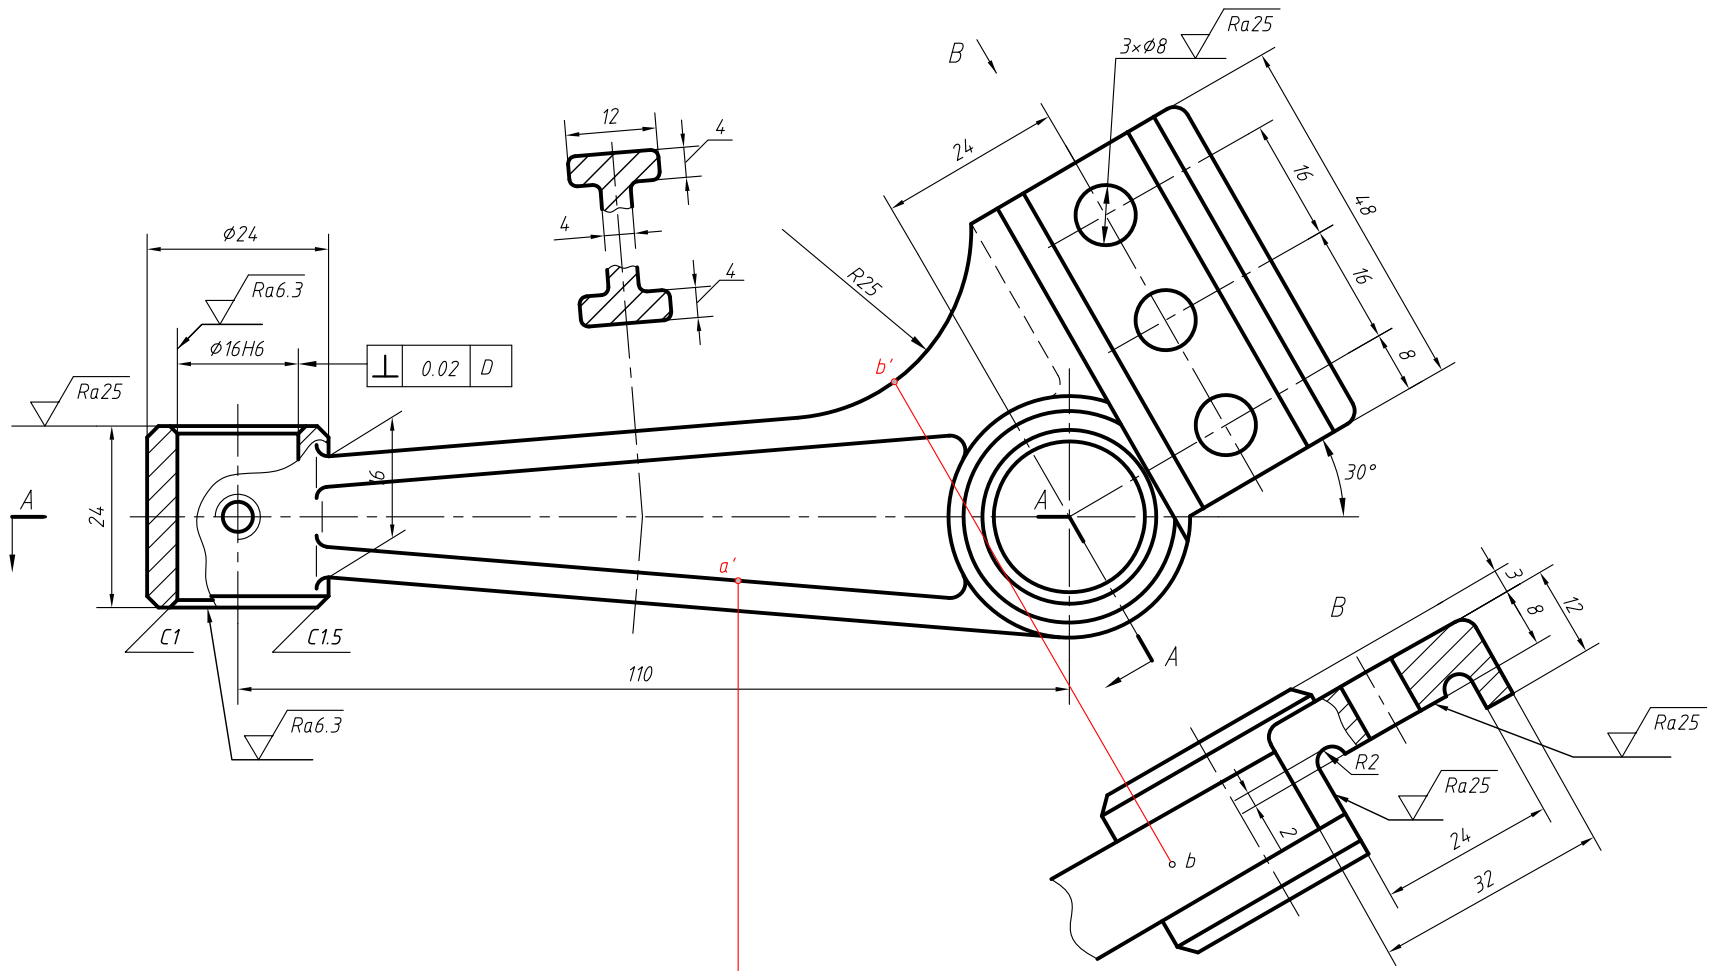

A-A

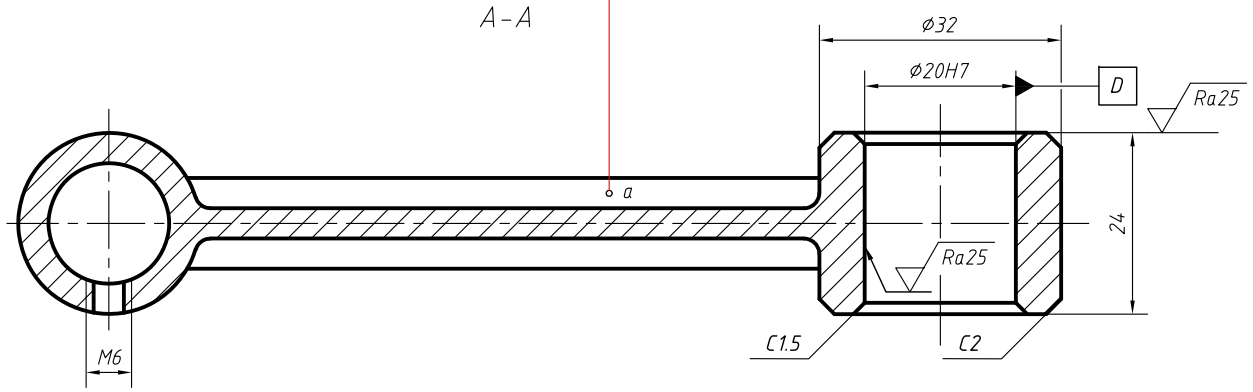

技术要求

1. 未注圆角R2；
2. 加工处（切削加工）未注线性尺寸公差按GB/T 1804-m；

√（√）

轴承盖		材料	HT200	比例	
		数量		图号	
制图			武汉大学		
审核					

读图，回答问题：

1. 叉架采用了 5 个视图来表达其形状结构。主视图左端采用了 局部剖 的表达方法；标有A-A的剖视图是选择了 2 个 相交 的剖切平面，采用了 旋转 剖。B向视图是一个 斜视 图；配置在主视图上方的是 移出断面 图，图中那条与主视图相连的细点画线代表的是 断面图剖切剖切平面的位置 。
2. 图中标注⌀16H6，⌀16表示 孔的直径基本尺寸为16mm ，H是 基本偏差 代号，6是指 标准公差等级 。 16mm
3. 螺纹标记M6中，M是 特征 代号，表示 普通 螺纹，按螺距稀密程度，该螺纹属于 粗 牙，旋向为 右 旋，公差代号应理解为 6H ，属 中等 旋合长度。
4. 图中 ⊥ 0.02 D 的标注表示被测要素是 ⌀16H6 孔的 轴线 ，基准要素是 ⌀20H7 孔的 轴线 ，公差为0.02mm。
5. 求出A、B两点在主视图中的投影。