ПРОВЕРКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА РУДНИКЕ «МАРДЖАНБУЛАК» ЮРУ AO «HFMK»

« »_____2025 ГОДА.

Главное управление ОТиТБ







Рудник «Марджанбулак», ЮРУ Участок открытых горных работ, Карьер «Сарыкбель»

На гор. + 890 м. имеется навись (негабаритный кусок горной породы), существует риск скатывания горной массы и травмирования персонала при обслуживании ЯКНО №5.

п.п. 24, 47, 94. Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.

Ответственное лицо: Зам. начальника участка Кушаков С.А. - объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за январь месяц.





Эффективные меры:

- 1. Оградить опасный участок грунтовым валом.
- 2. Ответственным лицам провести обследование карьера на наличие опасных участок и обеспечить безопасность ведения горных работ.





Рудник «Марджанбулак», ЮРУ Участок открытых горных работ, Карьер «Танга-Западный»

На гор. + 780 м. на воздушной линии между двумя опорами имеются «скрутки» более 3-х.

п. 506 Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.

Ответственное лицо: Энергетик участка Икрамов А.Э. - объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за январь месяц.



Эффективные меры:

Произвести перемонтаж линии электро-передач, исключить скрутки более 3-х.





Рудник «Марджанбулак», ЮРУ Участок рудо-подготовки и измельчения, МЗИЦ

На отм. – 4.0 м. на ременной передачи привода всасывающего вентилятора установленный кожух не обеспечивает полной защиты вращающихся механизмов, т.е. имеется свободный доступ.

п. 38 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.

Ответственное лицо: Начальник участка рудо-подготовки и измельчения Суяров Л.Б. - объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за январь месяц.

Эффективные меры:

1. Немедленно установить кожух обеспечивающий полную защиту вращающихся механизмов.
2.Произвести ревизию на предмет подобных нарушений.






Рудник «Марджанбулак», ЮРУ Участок рудо-подготовки и измельчения, МЗИЦ

На момент проверки на отм. + 25 м. аварийный трос котучего конвейера №1-А при пробной остановке не сработала, т.е. отсутствовало возможность оперативной остановки конвейера при аварийных ситуациях с любой точки.

п. 413 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.

Ответственное лицо: Начальник участка рудо-подготовки и измельчения Суяров Л.Б. - объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за январь месяц.

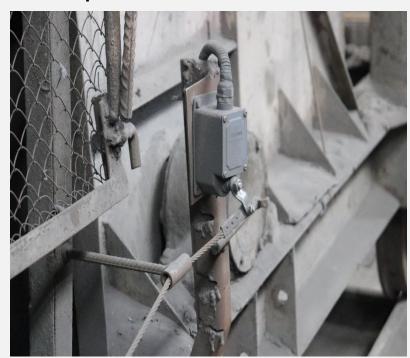



Эффективные меры:

Восстановить работоспособность аварийного троса конвейера и не допускать подобных нарушений.





Рудник «Марджанбулак», ЮРУ Участок цианирования и сорбции, МЗИЦ

Периметр сгустителя Ц-50 не огражден в полном объеме со стороны прохода людей.

п. 123 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.

Ответственное лицо: Начальник участка цианирования, сорбции, сгущения, подготовки реагентов, хвостового хозяйства и компрессорной станции Шамаматов Ф.Т. - объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за январь месяц.





Эффективные меры:

Немедленно оградить периметр данного сгустителя в полном объеме со стороны прохода людей.





Рудник «Марджанбулак», ЮРУ Опытно-промышленный участок, МЗИЦ

Под конвейером №6 место прохода людей не огражден сплошной обшивкой, исключающей возможность падения транспортируемого материала.

п. 408 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.

Ответственное лицо: И.о. начальника Опытно-промышленного участка по переработке сульфидных руд Джабборов У.М. - объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за январь месяц.





Эффективные меры:

Установить сплошную обшивку под конвейером №6 в месте прохода людей.





Рудник «Марджанбулак», ЮРУ Центральная компрессорная станция, МЗИЦ

На сварочном посту №1 находится неисправный и отключенный от сети электросварочный кабель, т.е. нарушена изоляция.

п. 736 ПБ при работе с инструментом и приспособлениями.

Ответственное лицо: Мастер ЦКС Маматов И.Б. - объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за январь месяц.





Эффективные меры:

Привести в соответствии с требованием правил.





Рудник «Марджанбулак», ЮРУ Центральный склад, БМТС

Центральном складе на некоторых оконных проемах имеются остатки сломанных стёкол, имеется опасность падения стёкол на персонал.

п. 24 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов., п. 1.18. Техника безопасности в строительстве КМК 3.01.02-00.

Ответственное лицо: Заведующий центральным складом Саманов Н.Х.-

объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за январь месяц.



Эффективные меры:

1. Убрать остатки сломанных стёкол.

2.Произвести остекление оконных проёмов.

