

晶圓廠 研磨間機台定期保養程序

壹、目的

貳、適用時機

參、使用材料

肆、使用設備

伍、安全事項

陸、操作步驟

柒、生效與修訂

捌、附件

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	2
-------	------------	------------------	----------	--------	---

研 磨 間 機 台 定 期 保 養 程 序

壹、目的：

使機台維持最佳狀況，降低 DOWN TIME

貳、適用時機：

一、研磨機：

MPM : 30±14 天

二、貼膠機：

MPM : 30±14 天

三、撕膠機：

MPM : 30±14 天

四、OSC-1 震盪槽：

MPM : 30±14 天

五、手動撕膠機：

MPM : 30±14 天

六、ADE：

MPM : 30±14 天

參、使用材料：

IPA (異丙醇)，無塵布，等.

肆、使用設備：

公制六角扳手，十字一字起子...等.

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	3
-------	------------	------------------	----------	--------	---

伍、安全事項：


- 一、檢視傳送請小心，避免夾傷。
- 二、請注意，若需清除 spindle 下方異物時，必須將 spindle 停止，防止人員受傷。
- 三、若需將 HPA 關閉，之前必須將 spindle 停止，待完全停止後才可將 HPA 關閉。
- 四、使用化學品，應穿戴防護器具。

陸、操作步驟：

一、 研磨機：

1. 機臺外部及機臺周圍清潔，使用無塵布沾 IPA (異丙醇) 擦拭，依照研磨機每月保養記錄表
(附件一)，逐項執行檢查並記錄

2. Safety：操作前必須先將 Spindle 停止旋轉，確認無人操作機台
(Warm up畫面，Key-in F8 Spindle 停止旋轉)

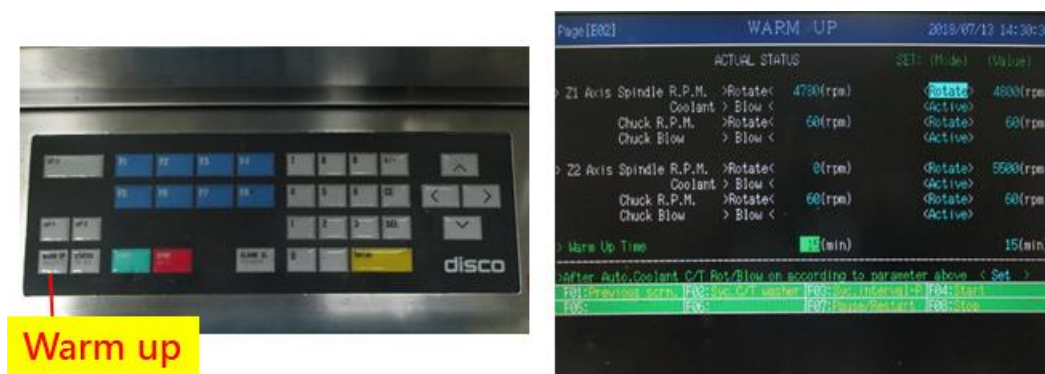

3. Safety：操作前先確認 Z1/Z2 Spindle inner cover open interlock 功能正常
(inner cover open 無法 Warm up start)

4. 檢視機台內部研磨環境，清除研磨粉層，確認 Wheel Status

菜瓜布、小白布 Clean Z1/Z2 Area，並確認 Wheel 有無崩角



NO. :

G3363-0109

VERSION :

P

PAGE :

5

5. 確認 Height Gauge 是否符合規範： $-100 \pm 10 \mu m$



研磨畫面，Key-in F8，顯示 Height Gauge 讀值




調整旋鈕


6. 檢查 T-arm 動作是否正常



M-pad 水平正常

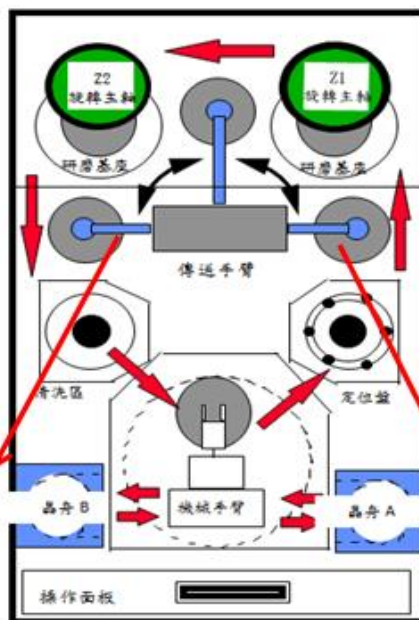

M-pad 水平正常

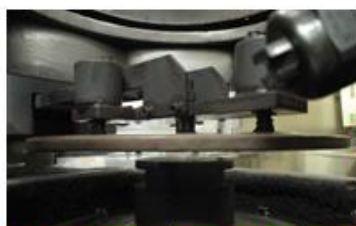

L-pad 水平正常



R-pad 水平正常

7. 檢查 Z1/Z2 Brush rotate 是否固定無鬆動，確認 Brush rotate 不會撞到 M-pad 及 Chuck Table



NO. : G3363-0109

VERSION : P

PAGE : 6

8. 確認真空設定值・逐項執行檢查並記錄



9. 完成後重新 Warm up・試磨檔片確認厚度




分厘卡尺確認研磨厚度

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	7
-------	------------	------------------	----------	--------	---


二、 貼膠機：

1. 機臺外部及機臺周圍清潔，使用無塵布沾 IPA (異丙醇)擦拭，依照貼膠機每月保養記錄表〈附件二〉，逐項執行檢查並記錄
2. Machine Hardware 無塵布沾 IPA (異丙醇)擦拭、檢視有無異常

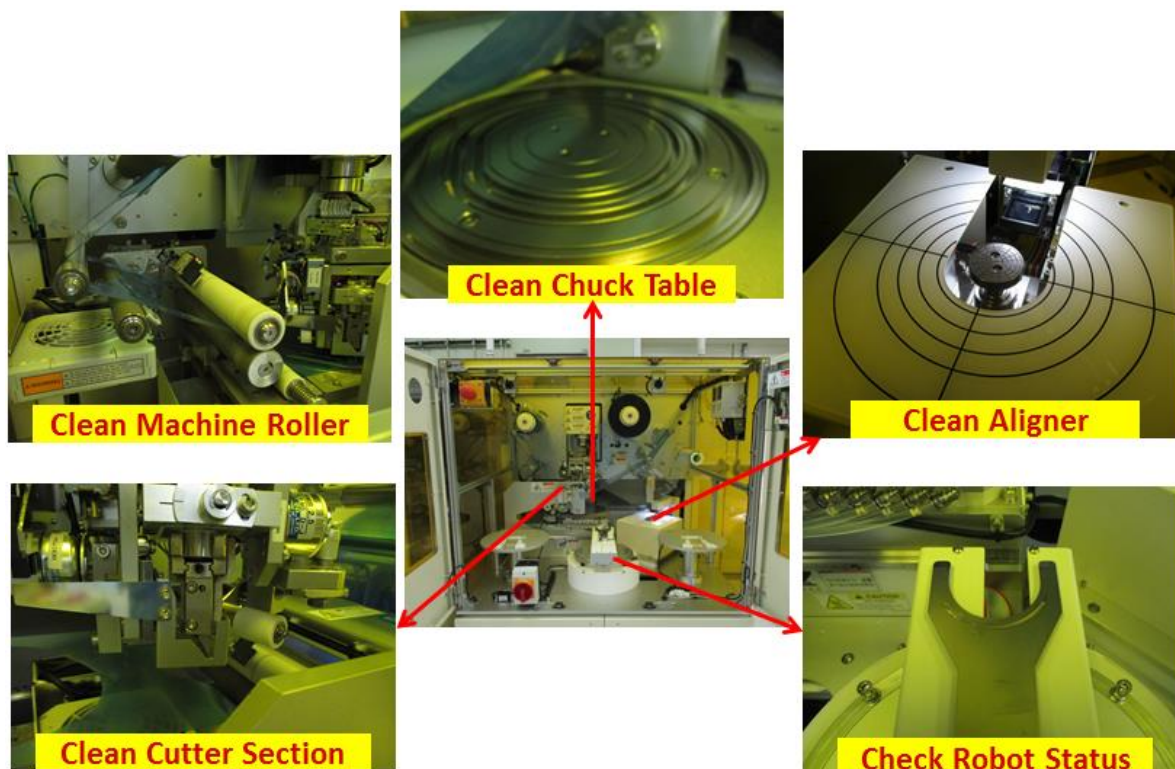

3. 確認真空設定與溫度設定值，逐項執行檢查並記錄


NO. :	G3363-0109	VERSION : <u>P</u>	PAGE : 8
-------	------------	--------------------	----------

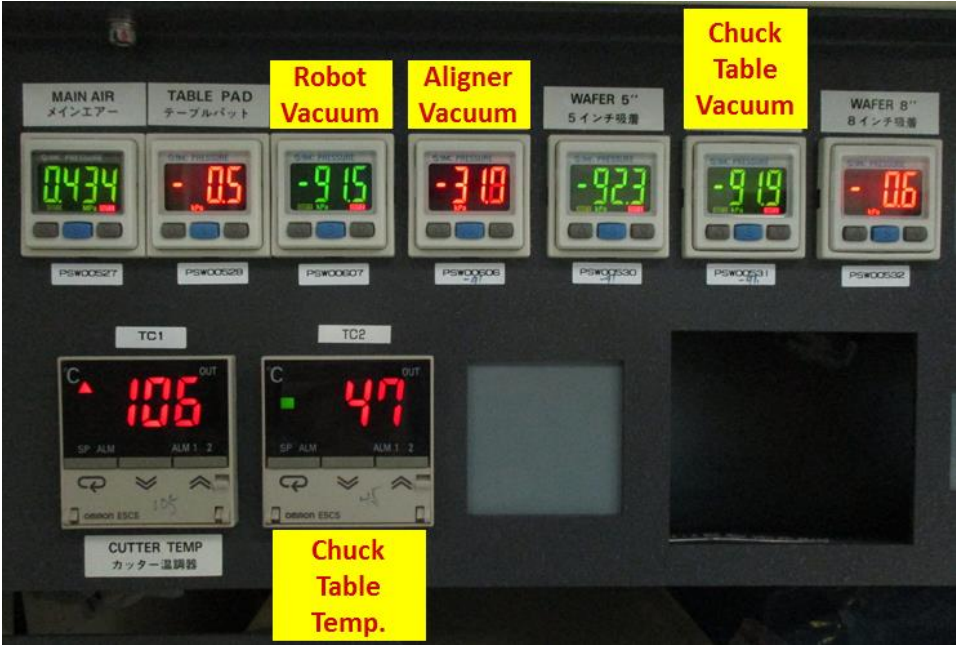


NO. :	G3363-0109	VERSION :	<u>P</u>	PAGE :	9
-------	------------	-----------	----------	--------	---

三、 撕膠機：

1. 機臺外部及機臺周圍清潔，使用無塵布沾 IPA (異丙醇)擦拭，依照撕膠機每月保養記錄表〈附件三〉，逐項執行檢查並記錄
2. Machine Hardware 無塵布沾 IPA (異丙醇)擦拭、檢視有無異常


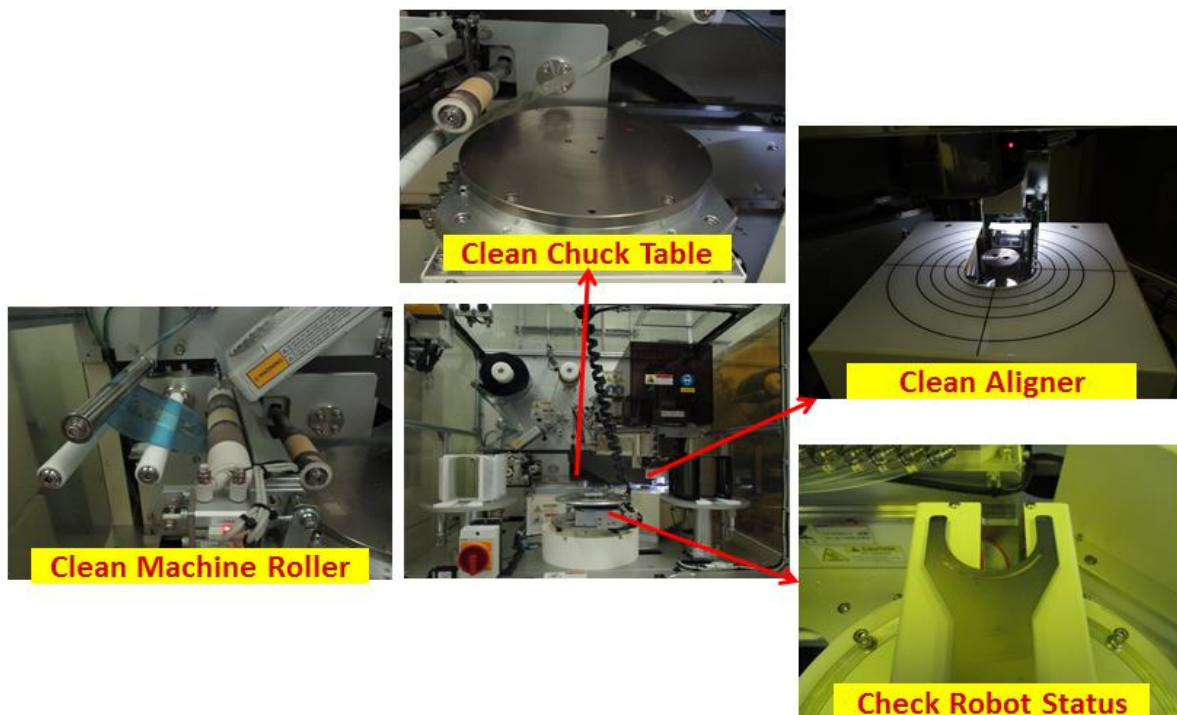


3. 確認真空設定與溫度設定值，逐項執行檢查並記錄

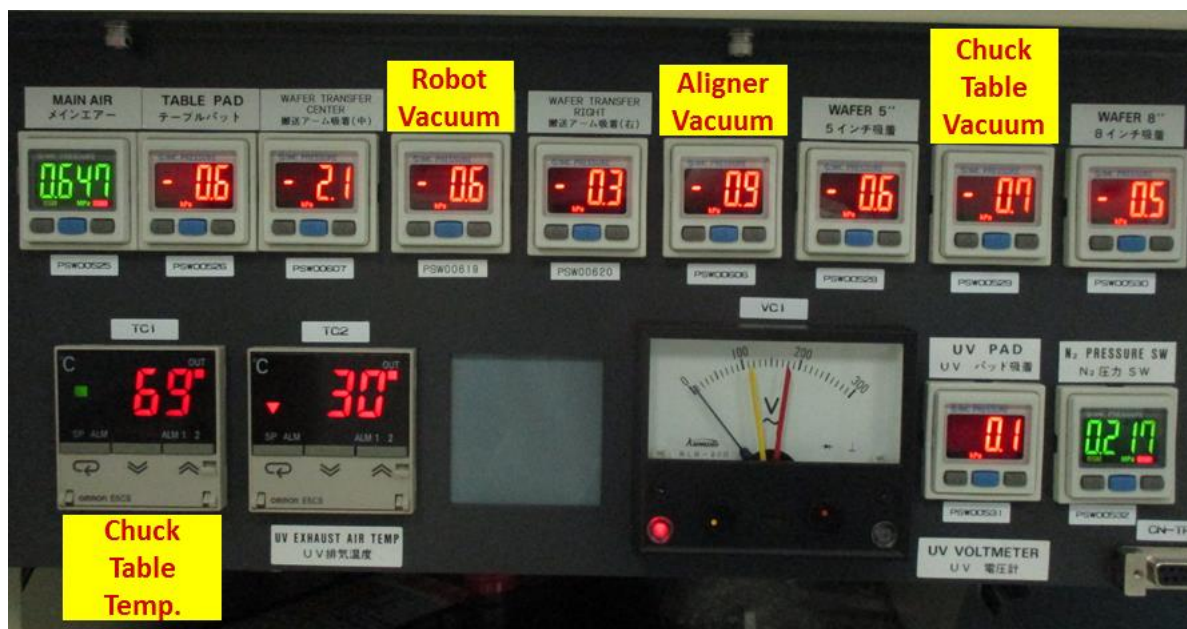

四、 OSC-1 震盪槽：

1. 依照震盪槽每月保養記錄表〈附件五〉，保養時排水清潔內部，逐項執行檢查並記錄

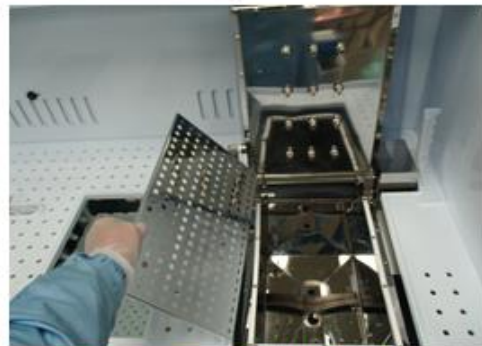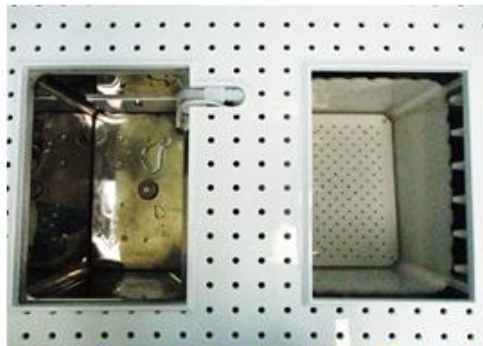


小白布+DI Clean DI、QDR、Hot N2 槽

2. 超溫功能測試：

- I. 確認 HOT N2 Heater、管路設定溫度 Interlock，溫度高於設定時停止加熱

- i. 確認 HOT N2 Heater 設定溫度

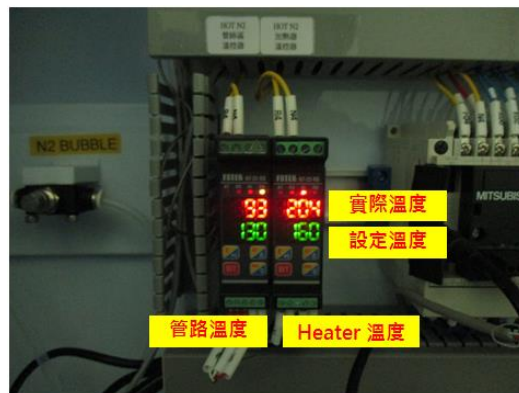

NO. :

G3363-0109


VERSION :

P

PAGE :

11

ii. 超過設定溫度時，燈號滅，即 SCR Power OFF，Heater 無加熱

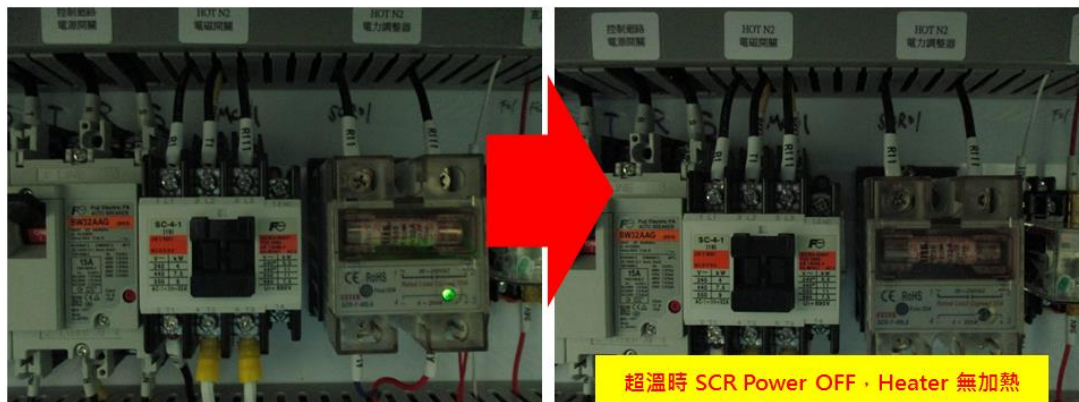


II. 確認 HOT N2 Tank 溫度 Interlock，實際溫度大於設定溫度 10 度時 MAGNETIC 跳脫

i. 確認實際溫度，修改溫度 Interlock 大於 10 度



ii. 確認 Alarm 是否啟動、MAGNETIC 是否跳脫

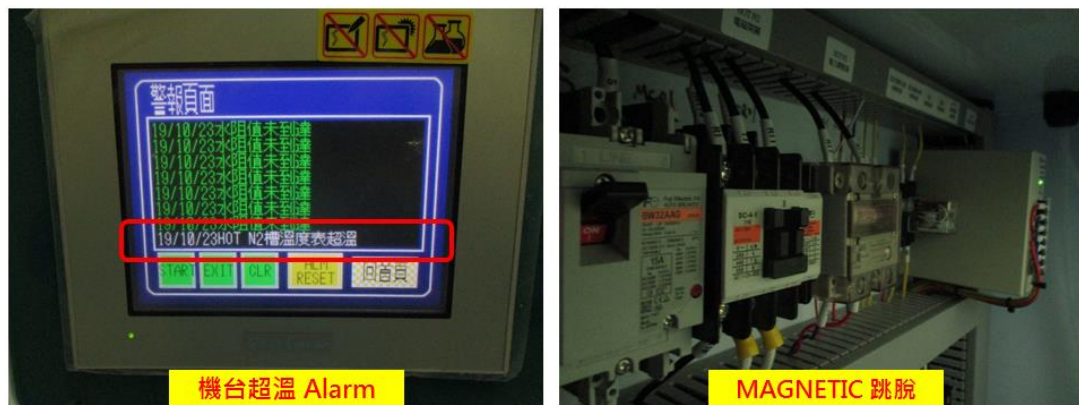


NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	12
-------	------------	------------------	----------	--------	----

五、 ADE 晶圓檢查機


1. 依照 ADE 機台每月保養記錄表〈附件六〉，逐項執行檢查並記錄。



2. 機臺 Robot Pick up arm 、F-arm 及Cassette stage & wafer stage ，
使用無塵布配合 DI (純水)、IPA (異丙醇)擦拭。

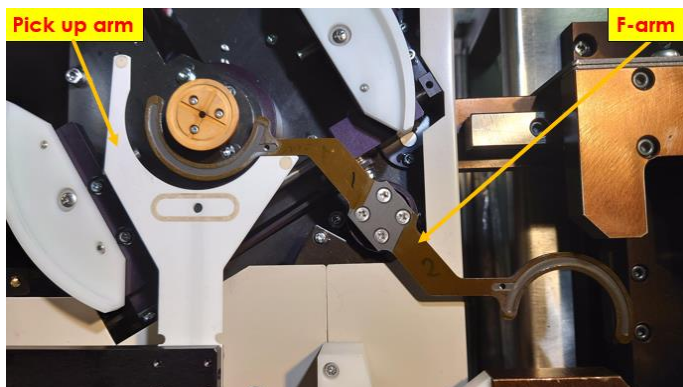

3. 機台Cassette stage 、Wafer stage使用無塵布配合 DI (純水)、IPA (異丙醇)擦拭。

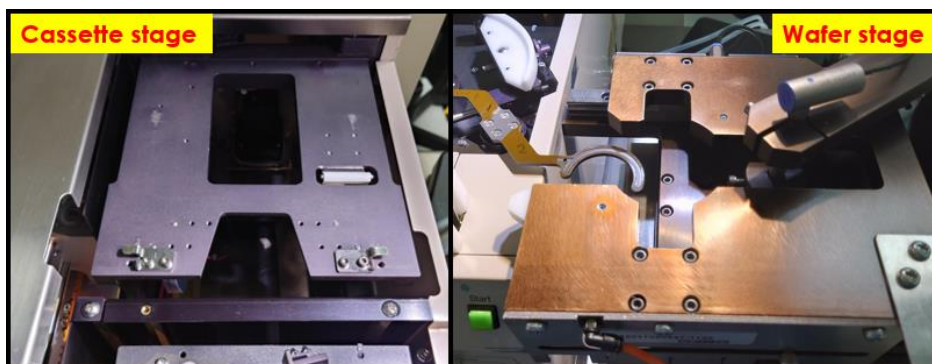

NO. :	G3363-0109	VERSION : <u>P</u>	PAGE : 13
-------	------------	--------------------	-----------

4. Wafer load及測厚功能確認：

i. 確認晶圓檢查模式，Pick up arm check。

設定：

Wafer Transport Sequence選擇將Holder及Orientation按壓熄滅，

Inspection Mode：按壓選擇Random 及 manual。




ii. 確認晶圓轉平邊檢查模式。Aligner & F-arm check。

設定：

Wafer Transport Sequence選擇將Holder及Orientation按壓亮起，

Inspection Mode：按壓選擇Random 及 manual。

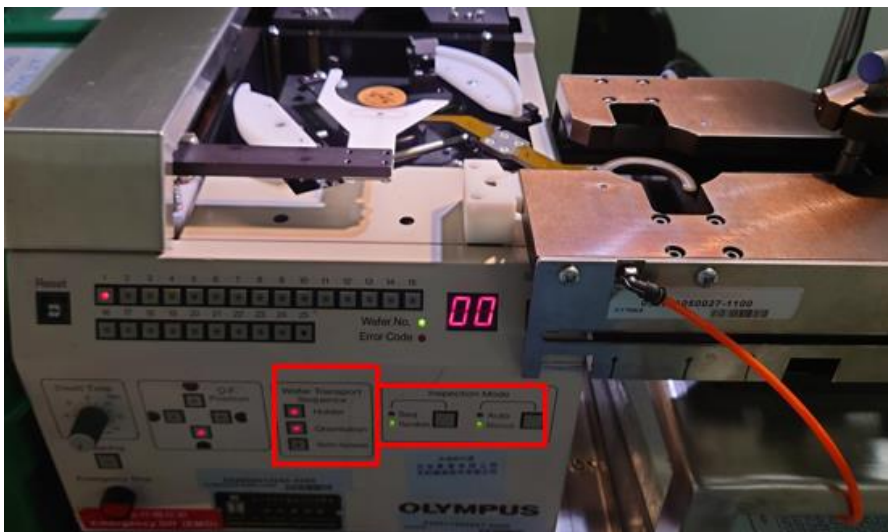

iii .確認晶圓量測厚度時可使用旋鈕執行校正。



確認設定完成即可持手把將stage向左推移，按壓Switch開關，開始執行以上設定之模式。

柒、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。

捌、附件

附件一、研磨機每月保養記錄表。

附件二、貼膠機每月保養記錄表。

附件三、撕膠機每月保養記錄表。

附件四、手動撕膠每月保養記錄表。

附件五、OSC-1 震盪槽每月保養記錄表。

附件六、ADE 晶圓檢查機每月保養紀錄表。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	15
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件一.一

研磨機每月保養記錄表

研磨機 GRD-2/3 年月份 日期 執行者

ITEM	PM Item NAME	記錄型態	MEMO
1	CHECK Z1 RANGE (只粗磨)		使用分厘卡量測5點 RANGE (SPEC+-10) · KEY IN RANGE
2	CHECK Z2 RANGE (粗磨+細磨)		使用分厘卡量測5點 RANGE (SPEC+-10) · KEY IN RANGE
3	CHUCK TABLE DRESSING		ITEM 1、2 若IN SPEC則KEY"/" · 執行完成"OK"
4	CHECK RECIPE		檢查程式內容有無異常 · 下刀高度需依照比例設定·KEY IN"OK"
5	機台表面清潔		目視機台表面COVER是否有異物 · 以小白布擦拭乾淨 · KEY IN"OK"
6	Z1 SPINDLE		檢查Z1 WHEEL是否有缺角及異物 · 並以菜瓜布及小白布刷洗內部COVER · KEY IN"OK"
7	Z2 SPINDLE		檢查Z2 WHEEL是否有缺角及異物 · 並以菜瓜布及小白布刷洗內部COVER · KEY IN"OK"
8	T-SHUTTER		用MANUAL單動 · CLOSE/OPEN是否平順 · 若否 · 調整之
9	T-ARM COVER		目視COVER表面是否有異物 · 以小白布擦拭乾淨 · KEY IN"OK"
10	R-PAD (面對機台的右邊)		CHECK EXTEND/CONTRACT力量是否過大 · 各螺絲及AIR HOSE是否鬆動 · 並以扭力鉸手60磅鎖緊 · KEY IN"OK"
11	L-PAD(面對機台的左邊)		CHECK EXTEND/CONTRACT力量是否過大 · 各螺絲及AIR HOSE是否鬆動 · 並以扭力鉸手60磅鎖緊 · KEY IN"OK"
12	M-PAD		至Z1處CHECK M-PAD各部(AIR HOSE · 螺絲)是否OK · 並以扭力鉸手60磅鎖緊
13	Z1 BRUSH(OIL STONE)		CHECK各部(AIR HOSE · CYLINDER · SENSOR · 螺絲等) · 並調整至OK · 並以扭力鉸手60磅鎖緊 · KEY IN"OK"
14	Z1 HIGH GAUGE		CHECK動作是否異常(SPEC : -100+-10) · 並記錄其 <u>HEIGHT GAUGE 值</u>
15	Z1 CHUCK TABLE		目視表面是否有異物 · 可用水沖洗
16	Z2 BRUSH(OIL STONE)		CHECK各部(AIR HOSE · CYLINDER · SENSOR · 螺絲等) · 並調整至OK · 並以扭力鉸手60磅鎖緊 · KEY IN"OK"
17	Z2 HIGH GAUGE		CHECK動作是否異常(SPEC : -100+-10) · 並記錄其 <u>HEIGHT GAUGE 值</u>
18	Z2 CHUCK TABLE		目視表面是否有異物 · 可用水沖洗
19	Z1/Z2 CHUCK TABLE下方排水孔		目視檢查排水孔濾網有無異物 · 是否有阻塞情況 · KEY IN"OK"
20	POSITION TABLE		以小白布擦拭乾淨 · KEY IN"OK"
21	CLEAN ROBOT Z AXIS		以小白布將ROBOT Z AXIS螺桿及滑軌擦拭乾淨 · KEY IN"OK"
22	CASSETTE A TRANSFER		觀察ROBOT是否在2 SLOTS中間 · OK請KEY "OK" · NG則請調至OK!
23	CASSETTE B TRANSFER		觀察ROBOT是否在2 SLOTS中間 · OK請KEY "OK" · NG則請調至OK!
24	INITIAL		CHECK CUTTING WATER LEVEL · 檢視機台周圍是否漏水機台作INITIAL
25	WARM UP		WARM UP後試磨 · 觀察整體動作 · 並CHECK 厚度
26	VACUUM PUMP		INI & WARM UP後 · 記錄VACUUM PUMP壓力 · 正常值為大於80MPA
27	Z1 CHUCK TABLE VACUUM		ALARM設定為50KPA · 正常值為70KPA以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值
28	Z2 CHUCK TABLE VACUUM		ALARM設定為50KPA · 正常值為70KPA以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值
29	SPINNER PAD VACUUM		ALARM設定為50KPA · 正常值為70KPA以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值
30	ROBOT VACUUM		ALARM設定為50KPA · 正常值為70KPA以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號 : 1110-0001-08-A

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	16
-------	------------	------------------	----------	--------	----

31	L-PAD VACUUM		ALARM設定為50KPA，正常值為70KPA以上，低於設定值請檢查機台，請KEY IN實際顯示值
32	M-PAD VACUUM		ALARM設定為50KPA，正常值為70KPA以上，低於設定值請檢查機台，請KEY IN實際顯示值
33	R-PAD VACUUM		ALARM設定為50KPA，正常值為70KPA以上，低於設定值請檢查機台，請KEY IN實際顯示值
34	CHECK CASSETTE		每季1，4，7，10月校正一次，校正OK請KEY "OK"，校正後換新請KEY " * "，平日保養請KEY " / "
35	觀察研磨動作		試磨2片，並觀察傳送，研磨動作及結果是否有異常

審核人：

表單編號：G3363-0109-05-D

1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。 2.CASSETTE 更換請標記 "*"。

NO. :	G3363-0109	VERSION : <u>P</u>	PAGE : 17
-------	------------	--------------------	-----------

附件一.二

研磨機每月保養記錄表

研磨機 GRD-2/3 年月份(A) 日期(C) 執行者(B)

ITEM	PM Item NAME	記錄型態	MEMO
1	CHECK Z1 RANGE (只粗磨)	H	使用分厘卡量測5點 RANGE (SPEC+-10) · KEY IN RANGE
2	CHECK Z2 RANGE (粗磨+細磨)	H	使用分厘卡量測5點 RANGE (SPEC+-10) · KEY IN RANGE
3	CHUCK TABLE DRESSING	D	ITEM 1、2 若IN SPEC則KEY"/" · 執行完成"OK"
4	CHECK RECIPE	D	檢查程式內容有無異常 · 下刀高度需依照比例設定·KEY IN"OK"
5	機台表面清潔	D	目視機台表面COVER是否有異物 · 以小白布擦拭乾淨 · KEY IN"OK"
6	Z1 SPINDLE	D	檢查Z1 WHEEL是否有缺角及異物 · 並以菜瓜布及小白布刷洗內部COVER · KEY IN"OK"
7	Z2 SPINDLE	D	檢查Z2 WHEEL是否有缺角及異物 · 並以菜瓜布及小白布刷洗內部COVER · KEY IN"OK"
8	T-SHUTTER	D	用MANUAL單動 · CLOSE/OPEN是否平順 · 若否 · 調整之
9	T-ARM COVER	D	目視COVER表面是否有異物 · 以小白布擦拭乾淨 · KEY IN"OK"
10	R-PAD (面對機台的右邊)	D	CHECK EXTEND/CONTRACT力量是否過大 · 各螺絲及AIR HOSE是否鬆動 · 並以扭力鉸手60磅鎖緊 · KEY IN"OK"
11	L-PAD(面對機台的左邊)	D	CHECK EXTEND/CONTRACT力量是否過大 · 各螺絲及AIR HOSE是否鬆動 · 並以扭力鉸手60磅鎖緊 · KEY IN"OK"
12	M-PAD	D	至Z1處CHECK M-PAD各部(AIR HOSE · 螺絲)是否OK · 並以扭力鉸手60磅鎖緊
13	Z1 BRUSH(OIL STONE)	D	CHECK各部(AIR HOSE · CYLINDER · SENSOR · 螺絲等) · 並調整至OK · 並以扭力鉸手60磅鎖緊 · KEY IN"OK"
14	Z1 HIGH GAUGE	G	CHECK動作是否異常(SPEC: -100+-10) · 並記錄其 HEIGHT GAUGE 值
15	Z1 CHUCK TABLE	D	目視表面是否有異物 · 可用水沖洗
16	Z2 BRUSH(OIL STONE)	D	CHECK各部(AIR HOSE · CYLINDER · SENSOR · 螺絲等) · 並調整至OK · 並以扭力鉸手60磅鎖緊 · KEY IN"OK"
17	Z2 HIGH GAUGE	G	CHECK動作是否異常(SPEC: -100+-10) · 並記錄其 HEIGHT GAUGE 值
18	Z2 CHUCK TABLE	D	目視表面是否有異物 · 可用水沖洗
19	Z1/Z2 CHUCK TABLE下方排水孔	D	目視檢查排水孔濾網有無異物 · 是否有阻塞情況 · KEY IN"OK"
20	POSITION TABLE	D	以小白布擦拭乾淨 · KEY IN"OK"
21	CLEAN ROBOT Z AXIS	D	以小白布將ROBOT Z AXIS螺桿及滑軌擦拭乾淨 · KEY IN"OK"
22	CASSETTE A TRANSFER	D	觀察ROBOT是否在2 SLOTS中間 · OK請KEY "OK" · NG則請調至OK!
23	CASSETTE B TRANSFER	D	觀察ROBOT是否在2 SLOTS中間 · OK請KEY "OK" · NG則請調至OK!
24	INITIAL	D	CHECK CUTTING WATER LEVEL · 檢視機台周圍是否漏水機台作INITIAL
25	WARM UP	G	WARM UP後試磨 · 觀察整體動作 · 並CHECK 厚度
26	VACUUM PUMP	G	INI & WARM UP後 · 記錄VACUUM PUMP壓力 · 正常值為大於80MPa
27	Z1 CHUCK TABLE VACUUM	G	ALARM設定為50KPa · 正常值為70KPa以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值
28	Z2 CHUCK TABLE VACUUM	G	ALARM設定為50KPa · 正常值為70KPa以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值
29	SPINNER PAD VACUUM	G	ALARM設定為50KPa · 正常值為70KPa以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值
30	ROBOT VACUUM	G	ALARM設定為50KPa · 正常值為70KPa以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值
31	L-PAD VACUUM	G	ALARM設定為50KPa · 正常值為70KPa以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值
32	M-PAD VACUUM	G	ALARM設定為50KPa · 正常值為70KPa以上 · 低於設定值請檢查機台 · 請KEY IN實際顯示值

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	18
-------	------------	------------------	----------	--------	----

33	R-PAD VACUUM	G	ALARM設定為50KPA・正常值為70KPA以上・低於設定值請檢查機台・請KEY IN實際顯示值
34	CHECK CASSETTE	F	每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY "OK"・校正後換新請KEY " * "・平日保養請KEY " /
35	觀察研磨動作	D	試磨2片・並觀察傳送・研磨動作及結果是否有異常

審核人：

表單編號：G3363-0109-05-D

1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。 2.CASSETTE 更換請標記 "*"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	19
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件一.三

表格填寫說明

表單名稱：研磨機每月保養記錄表

項次	欄位名稱	填寫方式及內容描述
A	年月份	填寫執行時年月份
B	執行者	填寫執行者
C	日期	填寫執行日期.
D	附件 — ~ — 所列	檢視若無異狀則填寫 OK.
E	擦拭 SPINDLE SENSOR	執行擦拭後填寫 OK.
G	參數記錄	依調整或量測後填入正確值
H	參數記錄	依調整或量測後填入正確值
F	每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY "OK"・校正後換新請KEY "＊"・平日保養請 KEY " / "	更換請KEYIN OK・未作更換請標記 "/"

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	20
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件二.一

PASTE 貼膠機 每月保養記錄表

貼膠機 年月份 日期 執行者

項次	PM Item NAME	記錄型態	MEMO
1	CHECK CASSETTE		每季1・4・7・10月校正一次，校正OK請KEY "OK"，校正後換新請KEY "＊"
2	ROBOT至CASSETTE		觀察ROBOT是否在2 SLOTS中間，OK請KEY "OK"，NG則請調至OK!
3	CLEAN ROLLER		目視是否有異物，並用IPA擦拭，KEY IN "OK"
4	CLEAN CHUCK TABLE		目視是否有異物，並用IPA擦拭，KEY IN "OK"
5	CLEAN ALIGNMENT SECTION		目視是否有異物，並用IPA擦拭，KEY IN "OK"
6	CHECK ROLLER		目視檢查ROLLER表面是否有異物或刮痕，無則KEY IN "OK"
7	ROBOT至ALIGNER		觀察ROBOT是否傳至定位，OK請KEY "OK"，NG則請調至OK!
8	ROBOT至CHUCK TABLE		觀察ROBOT是否傳至定位，OK請KEY "OK"，NG則請調至OK!
9	ALIGNER VACUUM量		規格-85~-95 kpa，若小於SPEC，請CHECK機台是否有異。
10	WAFER TRANSFER ROBOT VACUUM量		規格-85~-95 kpa，若小於SPEC，請CHECK機台是否有異。
11	CHUCK TABLE 6" VACUUM量		規格-85~-95 kpa，若小於SPEC，請CHECK機台是否有異。
12	<u>CUTTER TEMP</u>		<u>規格80-120℃，若異常CHECK機台是否有異。</u>
13	CUTTING SECTION		觀察CUTTER切割完後，刀架上升後其SOLNOID VALVE是有外撇動作。
14	完整動作		取適量D/W試貼，觀察各部是否作動正常

審核人：

表單編號：G3363-0109-03-G

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。2.CASSETTE 更換請標記 "＊"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	21
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件二.二

PASTE 貼膠機 每月保養記錄表

貼膠機 年月份(A) 日期(B) 執行者(C)

項次	PM Item NAME	記錄型態	MEMO
1	CHECK CASSETTE	F	每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY "OK"・校正後換新請KEY "＊"
2	ROBOT至CASSETTE	D	觀察ROBOT是否在2 SLOTS中間・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
3	CLEAN ROLLER	G	目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
4	CLEAN CHUCK TABLE	G	目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
5	CLEAN ALIGNMENT SECTION	G	目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
6	CHECK ROLLER	D	目視檢查ROLLER表面是否有異物或刮痕・無則KEY IN "OK"
7	ROBOT至ALIGNER	D	觀察ROBOT是否傳至定位・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
8	ROBOT至CHUCK TABLE	D	觀察ROBOT是否傳至定位・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
9	ALIGNER VACUUM量	E	規格-85~-95 kpa・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
10	WAFER TRANSFER ROBOT VACUUM量	E	規格-85~-95 kpa・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
11	CHUCK TABLE 6" VACUUM量	E	規格-85~-95 kpa・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
12	<u>CUTTER TEMP</u>	E	<u>規格80-120℃・若異常CHECK機台是否有異。</u>
13	CUTTING SECTION	D	觀察CUTTER切割完後・刀架上升後其SOLNOID VALVE是有外撇動作。
14	完整動作	D	取適量D/W試貼・觀察各部是否作動正常

審核人：

表單編號：G3363-0109-03-G

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。2.CASSETTE 更換請標記 "＊"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	22
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件二.三

表格填寫說明

表單名稱：貼膠機每月保養記錄表

項次	欄位名稱	填寫方式及內容描述
A	年月份	填寫執行時年月份
B	執行者	填寫執行者
C	日期	填寫執行日期.
D	附件 二.一 所列	檢視若無異狀則填寫 OK.
E	參數記錄	依調整或量測後填入正確值
F	每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY “OK”・校正後換新請KEY “*”・平日保養請 KEY “/”	未作更換請標記 “/”
G	請依說明進行擦拭	執行擦拭後填寫 OK.

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	23
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件三.一

RIP 撕膠機 每月保養記錄表

撕膠機 保養記錄表 年月份： 日期： 執行者：

項次	PM Item NAME	記錄型態	MEMO
1	CHECK CASSETTE		每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY "OK"・校正後換新請KEY "＊"
2	ROBOT至CASSETTE		觀察ROBOT是否在2 SLOTS中間・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
3	CLEAN ROLLER		目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
4	CLEAN CHUCK TABLE		目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
5	CLEAN ALIGNMENT SECTION		目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
6	CHECK ROLLER		目視檢查ROLLER表面是否有異物或刮痕・無則KEY IN "OK"
7	ROBOT至ALIGNER		觀察ROBOT是否傳至定位・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
8	ROBOT至CHUCK TABLE		觀察ROBOT是否傳至定位・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
9	ALIGNER VACUUM量		規格-50~-60 cmHg・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
10	WAFER TRANSFER ROBOT VACUUM量		規格-55~-65 cmHg・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
11	CHUCK TABLE 6" VACUUM量		規格-55~-65 cmHg・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
12	CHUCK TABLE TEMP		規格55-65 ℃・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
13	完整動作		取適量D/W試貼・觀察各部是否作動正常

審核人：

表單編號：G3363-0109-04-D

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。2.CASSETTE 更換請標記 "＊"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	24
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件三.二

RIP 撕膠機 每月保養記錄表

撕膠機保養記錄表 年月份：(A) 日期：(C) 執行者：(B)

項次	PM Item NAME	記錄型態	MEMO
1	CHECK CASSETTE	F	每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY "OK"・校正後換新請KEY "＊"
2	ROBOT至CASSETTE	D	觀察ROBOT是否在2 SLOTS中間・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
3	CLEAN ROLLER	G	目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
4	CLEAN CHUCK TABLE	G	目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
5	CLEAN ALIGNMENT SECTION	G	目視是否有異物・並用IPA擦拭・KEY IN "OK"
6	CHECK ROLLER	D	目視檢查ROLLER表面是否有異物或刮痕・無則KEY IN "OK"
7	ROBOT至ALIGNER	D	觀察ROBOT是否傳至定位・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
8	ROBOT至CHUCK TABLE	D	觀察ROBOT是否傳至定位・OK請KEY "OK"・NG則請調至OK!
9	ALIGNER VACUUM量	E	規格-50~-60 cmHg・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
10	WAFER TRANSFER ROBOT VACUUM量	E	規格-55~-65 cmHg・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
11	CHUCK TABLE 6" VACUUM量	E	規格-55~-65 cmHg・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
12	CHUCK TABLE TEMP	E	規格55-65 °C・若小於SPEC・請CHECK機台是否有異。
13	完整動作	D	取適量D/W試貼・觀察各部是否作動正常

審核人：

表單編號：G3363-0109-04-D

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。2.CASSETTE 更換請標記"＊"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	25
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件三.三

表格填寫說明

表單名稱：撕膠機每月保養記錄表

項次	欄位名稱	填寫方式及內容描述
A	年月份	填寫執行時年月份
B	執行者	填寫執行者
C	日期	填寫執行日期.
D	附件 三~一 所列	檢視若無異狀則填寫 OK.
E	參數記錄	依調整或量測後填入正確值
F	每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY "OK"・校正後換新請KEY "＊"・平日保養請 KEY " / "	未作更換請標記 "/"
G	請依說明進行擦拭	執行擦拭後填寫 OK.

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	26
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件四.一

RIP-M 手動撕膠機 每月保養記錄表

手動撕膠機保養記錄表 年月份： 日期： 執行者：

項次	PM Item NAME	記錄型態	MEMO
1	CLEAN CHUCK TABLE		目視是否有異物，並用IPA擦拭，KEY IN "OK"
2	CHUCK TABLE 6" VACUUM量		規格>25 cmHg，若小於SPEC，請CHECK機台是否有異。
3	CHUCK TABLE TEMP		規格80+-5 °C，請CHECK機台是否有異。
4	完整動作		取適量D/W試撕，觀察手動撕膠是否正常

審核人：

表單編號：G3363-0109-06-B

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	27
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件四.二

RIP-M 手動撕膠機 每月保養記錄表

手動撕膠機保養記錄表 年月份：(A) 日期：(C) 執行者：(B)

項次	PM Item NAME	記錄型態	MEMO
1	CLEAN CHUCK TABLE	G	目視是否有異物，並用IPA擦拭，KEY IN "OK"
2	CHUCK TABLE 6" VACUUM量	E	規格>25 cmHg，若小於SPEC，請CHECK機台是否有異。
3	CHUCK TABLE TEMP	E	規格80+-5 °C，請CHECK機台是否有異。
4	完整動作	D	取適量D/W試撕，觀察手動撕膠是否正常

審核人：

表單編號：G3363-0109-06-B

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	28
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件四.三

表格填寫說明

表單名稱：手動撕膠機每月保養記錄表

項次	欄位名稱	填寫方式及內容描述
A	年月份	填寫執行時年月份
B	執行者	填寫執行者
C	日期	填寫執行日期.
D	附件 四~一 所列	檢視若無異狀則填寫 OK.
E	參數記錄	依調整或量測後填入正確值
F	每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY "OK"・校正後換新請KEY "＊"・平日保養請 KEY " / "	未作更換請標記 "/"
G	請依說明進行擦拭	執行擦拭後填寫 OK.

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	29
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件五.一

OSC-1 震盪槽 每月保養記錄表

OSC-1 震盪槽 年月份 日期 執行者

項次	PM Item NAME	DATA TYPE	MEMO
1	CLEAN DI 槽		以小白布沾水擦拭 DI 槽內部，" KEY IN OK "
2	CLEAN QDR 槽		以小白布沾水擦拭 QDR 槽內部，" KEY IN OK "
3	CLEAN HOT N2 槽		以小白布沾水擦拭 HOT N2 槽內部，" KEY IN OK "
4	CLEAN 機台外部		以小白布沾水擦拭 機台外部，" KEY IN OK "
5	量測 HOT N2 槽 PTC		以 PTC M/W 測試 HOT N2 槽 PTC<300 顆，並記錄 PTC 值
6	CHECK DI 槽超音波震盪動作是否正常		啟動正常 RUN 貨程式，觀察超音波震盪動作是否正常
7	CHECK HOT N2 HEATER 設定溫度		溫度高於設定溫度時停止加熱
8	CHECK HOT N2 管路設定溫度		溫度高於設定溫度時停止加熱
9	CHECK HOT N2 TANK 設定溫度		溫度高於 75 度時 MAGNETIC 跳脫
10	測試 HOT N2 HEATER 超溫停止加熱		溫度高於 ITEM.7 時停止加熱，" KEY IN OK "
11	測試 HOT N2 管路超溫停止加熱		溫度高於 ITEM.8 時停止加熱，" KEY IN OK "
12	測試 HOT N2 TANK 超溫 MAGNETIC 跳脫		實際溫度大於設定溫度 10 度時 MAGNETIC 跳脫，" KEY IN OK "
13	CHECK CASSETTE		每季 (1・4・7・10 月) 校正一次，校正 OK 請 KEY "OK"，校正後換新

審核人：

表單編號：G3363-0109-07-C

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。2.CASSETTE 更換請標記"*"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	30
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件五.二

OSC-1 震盪槽 每月保養記錄表

OSC-1 震盪槽 年月份(A) 日期(B) 執行者(C)

項次	PM Item NAME	DATA TYPE	MEMO
1	CLEAN DI 槽	G	以小白布沾水擦拭 DI 槽內部，" KEY IN OK "
2	CLEAN QDR 槽	G	以小白布沾水擦拭 QDR 槽內部，" KEY IN OK "
3	CLEAN HOT N2 槽	G	以小白布沾水擦拭 HOT N2 槽內部，" KEY IN OK "
4	CLEAN 機台外部	G	以小白布沾水擦拭 機台外部，" KEY IN OK "
5	量測 HOT N2 槽 PTC	E	以 PTC M/W 測試 HOT N2 槽 PTC<300 顆，並記錄 PTC 值
6	CHECK DI 槽超音波震盪動作是否正 常	D	啟動正常 RUN 貨程式，觀察超音波震盪動作是否正 常
7	CHECK HOT N2 HEATER 設定溫度	E	溫度高於設定溫度時停止加熱
8	CHECK HOT N2 管路設定溫度	E	溫度高於設定溫度時停止加熱
9	CHECK HOT N2 TANK 設定溫度	E	溫度高於 75 度時 MAGNETIC 跳脫
10	測試 HOT N2 HEATER 超溫停止加熱	D	溫度高於 ITEM.7 時停止加熱，" KEY IN OK "
11	測試 HOT N2 管路超溫停止加熱	D	溫度高於 ITEM.8 時停止加熱，" KEY IN OK "
12	測試 HOT N2 TANK 超溫 MAGNETIC 跳脫	D	實際溫度大於設定溫度 10 度時 MAGNETIC 跳脫，" KEY IN OK "
13	CHECK CASSETTE	F	每季 (1・4・7・10 月) 校正一次，校正 OK 請 KEY "OK"，校正後換新

審核人：

表單編號：G3363-0109-07-C

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。2.CASSETTE 更換請標記 "*"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	31
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件五.三

OSC-1 震盪槽 每月保養記錄表

表格填寫說明

表單名稱：OSC-1 震盪槽 每月保養記錄表

項次	欄位名稱	填寫方式及內容描述
A	年月份	填寫執行時年月份
B	執行者	填寫執行者
C	日期	填寫執行日期.
D	附件 五~一 所列	測試若無異狀則填寫 OK.
E	參數記錄	依調整或量測後填入正確值
F	每季1・4・7・10月校正一次・校正OK請KEY "OK"・校正後換新請KEY "＊"・平日保養請 KEY " / "	未作更換請標記 "/"
G	請依說明進行擦拭	執行擦拭後填寫 OK.

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	32
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件六.一

ADE 晶圓檢查機 每月保養記錄表

ADE 晶圓檢查機 年月份 日期 執行者

項次	PM Item NAME	DATA TYPE	MEMO
1	CLEAN CASSETTE STAGE		擦拭 CASSETTE STAGE · " KEY IN OK "
2	CLEAN PICK UP ARM 及 F-ARM		擦拭 PICK UP ARM 及 F-ARM · " KEY IN OK "
3	CLEAN WAFER STAGE		擦拭 WAFER STAGE · " KEY IN OK "
4	PICK UP ARM 及 F-ARM CHECK		PICK UP ARM 及 F-ARM CHECK 完成後請填 "OK"
5	厚度量測校正功能 CHECK		確認旋鈕調整校正功能是否正常 · 正常請填 "OK"

審核人：

表單編號：G3363-0109-08-B

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	33
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件六.二

ADE 晶圓檢查機 每月保養記錄表

ADE 晶圓檢查機 年月份(A) 日期(B) 執行者(C)

項次	PM Item NAME	DATA TYPE	MEMO
1	CLEAN CASSETTE STAGE	F	擦拭 CASSETTE STAGE · " KEY IN OK "
2	CLEAN PICK UP ARM 及 F-ARM	F	擦拭 PICK UP ARM 及 F-ARM · " KEY IN OK "
3	CLEAN WAFER STAGE	F	擦拭 WAFER STAGE · " KEY IN OK "
4	PICK UP ARM 及 F-ARM CHECK	D	PICK UP ARM 及 F-ARM CHECK 完成後請填 "OK"
5	厚度量測校正功能 CHECK	D	確認旋鈕調整校正功能是否正常 · 正常請填 "OK"

審核人：

表單編號：G3363-0109-08-B

備註欄：1.若檢視項別未發現異常請標記"OK"。

NO. :	G3363-0109	<u>VERSION :</u>	<u>P</u>	PAGE :	34
-------	------------	------------------	----------	--------	----

附件六.三

ADE 晶圓檢查機 每月保養記錄表

表格填寫說明

表單名稱：ADE 晶圓檢查機 每月保養記錄表

項次	欄位名稱	填寫方式及內容描述
A	年月份	填寫執行時年月份
B	執行者	填寫執行者
C	日期	填寫執行日期.
D	附件 六 - 一 所列	測試若無異狀則填寫 OK.