




Особенности заправки картриджа HB-CF218A

За последнее время участились вопросы и нарекания к моделям картриджей Hi-Black CF218A / CF230A. Это связано с тем, что в данных моделях применен отличающийся от привычных картриджей HP конструктив, а так же с поиском китайскими инженерами путей дальнейшего упрощения и удешевления производства. Вследствие чего, с каждой новой партией появлялись дополнительные вопросы из-за внесения в конструкцию постоянных изменений, что затрудняло поиск стабильно работающего тонера и методики заправки этих картриджей.

На наш взгляд, стоит обозначить еще раз, что процесс печати — процесс комплексный и зависит от множества факторов, и, не в последнюю очередь, от состояния узлов и агрегатов самих машин. Устранив проблему в одном месте, совсем не означает, что вы устраните ее совсем, не посмотрев остальные узлы, участвующие в печати. Постепенно были отброшены многие варианты, и сейчас на нашем складе в основном остались **два основных вида картриджей**.

1. Картридж «цветной» конструкции с роликом проявки, с цельным резиновым покрытием.

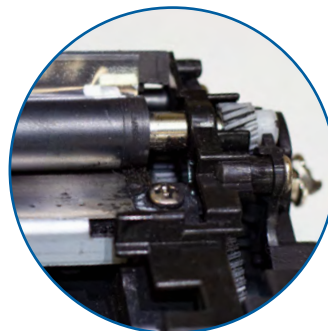

С этим вариантом существенных затруднений нет — заправляется без особых вопросов практически любым цветным тонером HP и нормально работает. По сути, эта конструкция повторяет картридж от цветного принтера HP Color LaserJet Pro CP1025, практически скопирован картридж CE310A.

2. Картридж с магнитным валом и оболочкой с чёрным полимерным покрытием, с сердечником полной длины.



А также его модификация, с магнитным валом с прозрачным (белым, серебристым) покрытием, сердечник в которой часто обрезан прямо на заводе, примерно на полтора/два сантиметра от обычной длины.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВТТ



Если картридж с черным магнитом, как правило, вполне работоспособен с тонером Hi-Black для HP LJ Pro M104/M203 для совместимых картриджей XL, Тип 6.6 или Static Control, или другим неплохим по свойствам тонером (однако и на них не всегда всё бывает гладко, особенно зимой), то модификация с белым магнитом до поры не поддавалась никаким решениям. Именно этот вариант доставил наибольшую часть хлопот по поиску и подбору рабочей методики заправки и тонера для относительно стабильной работы.

Для данного вида конструкции и его модификаций, при проблеме с грязной печатью, «волной», фоном — предлагается следующее решение: после того, как мы провели все положенные процедуры заправки, все почистили и засыпали подходящий рекомендованный тонер — **Тонер Hi-Black для HP LJ Pro M104/M203 для совместимых картриджей XL, Тип 6.6 (арт. 2012006004)** — заклеиваем изолентой или скотчем контакт дозирующего лезвия на крышке тонер-картриджа.

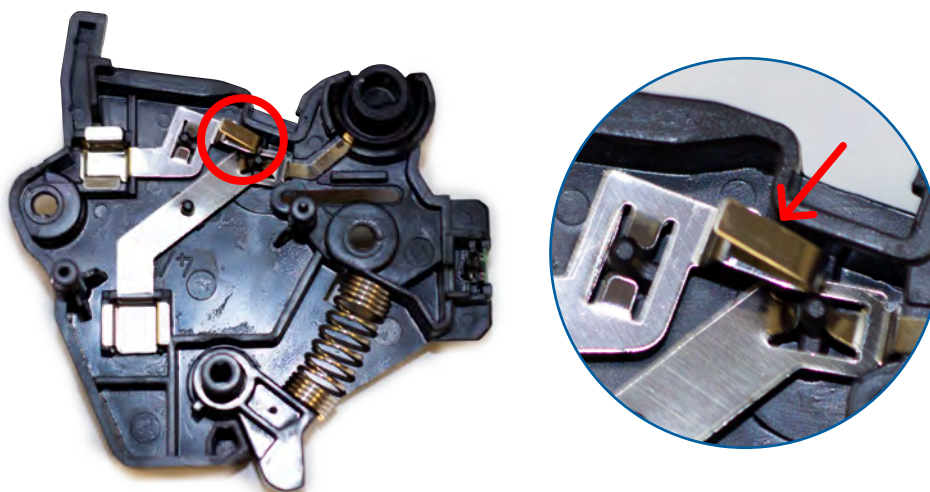

Для общей полноты экспериментов были также проверены другие тонеры из Лаборатории:

1) Тонер Static Control для HP LJ M104/132 (арт. TRHM102-1KG-OS) — с «холодного» старта первые листы немного пачкает «волной», но после прогрева дальше почти чисто, однако проблески «волны» есть. С заклеенным контактом дозирующего лезвия — чисто с первого листа.

2) Тонер NetProduct Универсальный для HP LJ Pro M104 (арт. 2011000923) — первые листы сильно пачкал, после становилось чище, но не до конца. С заклеенным контактом — чисто печатал с первого листа.

3) Тонер Hi-Black Универсальный для HP CF218/CF230, Тип 6.5 (арт. 4010715509263) — печать с небольшим «задваиванием» изображения, но в целом больших помех не было. С заклеенным контактом — хорошая печать с первого листа.

Также удалось протестировать решение с заклеиванием контакта дозирующего лезвия на схожих по конструкции картриджах 047 Hi-Black под машины Canon. Результат — положительный.

По результатам проведенных поисков и тестов можем аргументированно предлагать данное решение как всецело рабочее, дающее хороший результат печати на данной конструкции картриджа и с черным, и с белым магнитом и на нескольких разных тонерах.

Однако, как мы помним, производитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию изменений, и, если таковые последуют, возможно, потребуются новые поиски и тесты.

Служба технической поддержки «ВТТ», Апрель 2023г.