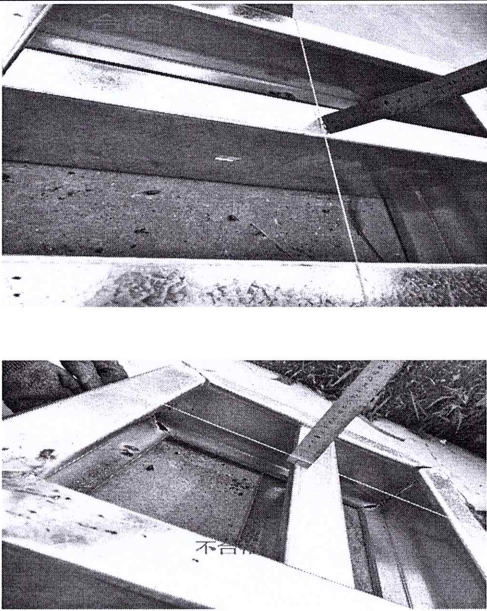
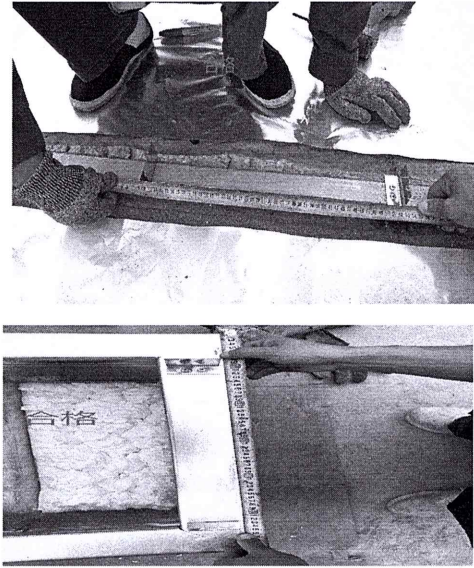
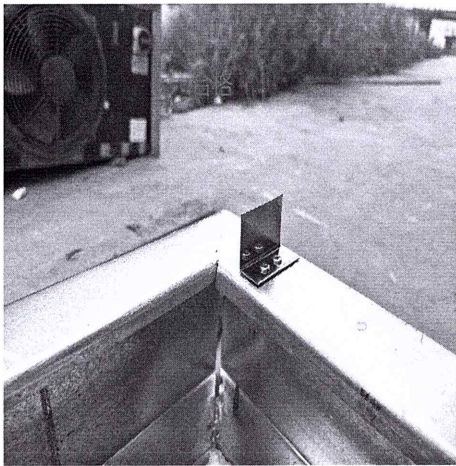
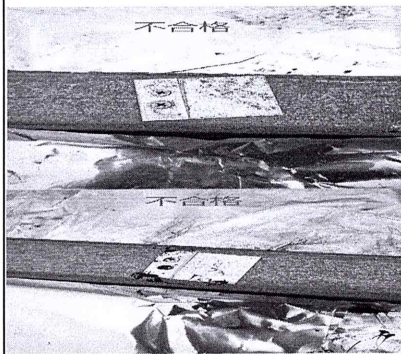
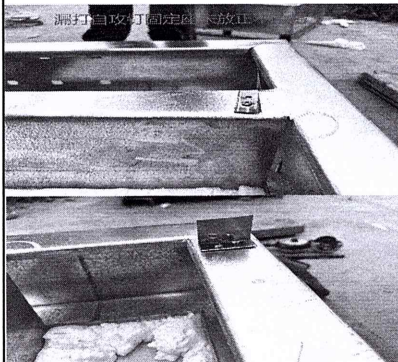
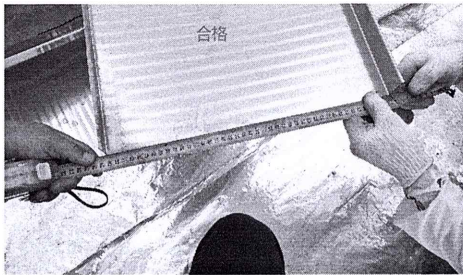
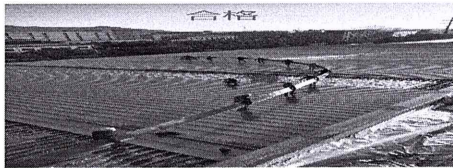
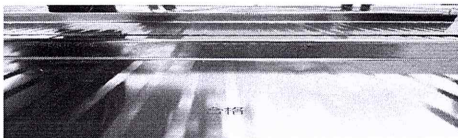
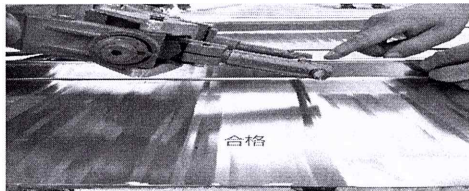
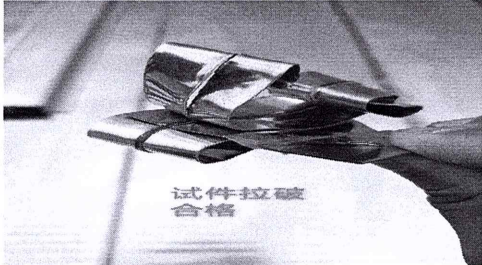
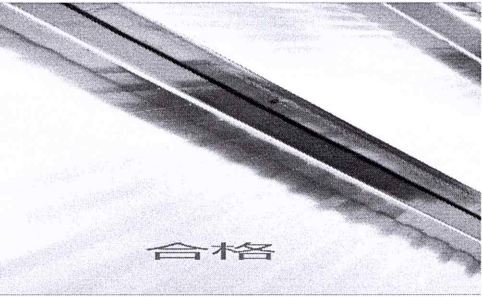
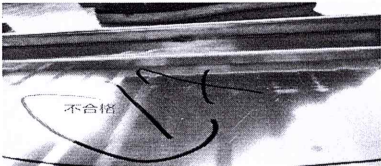
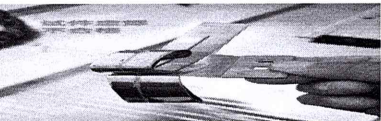
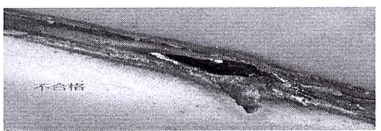
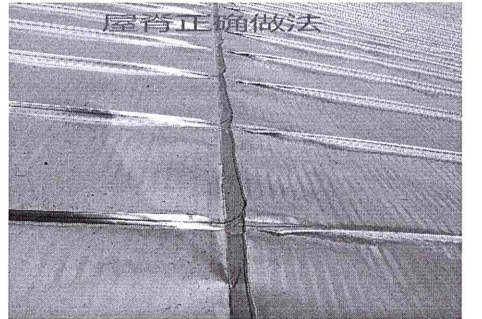
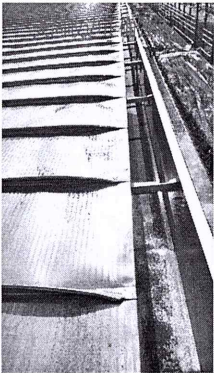
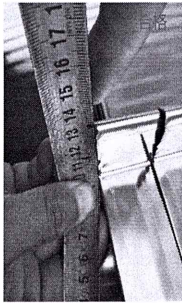
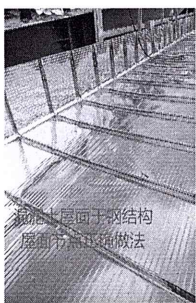
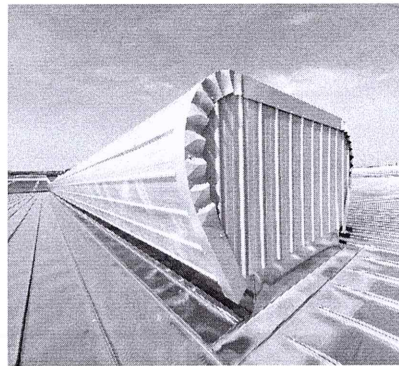
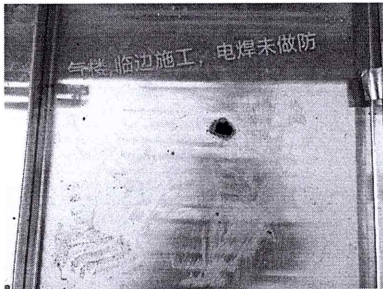
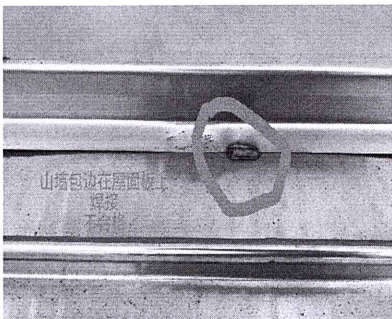


建设工程施工工艺标准（不锈钢焊接屋面工艺）- 005

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	对基层的检查		1. 确认现场是否存在影响不锈钢耐腐蚀性和耐久性的因素，如有需清除在施工。 2. 支撑层的质量对焊接不锈钢焊接屋面板的质量有非常大的影响，一定要认真检查。 3. 确认支撑层的平整度和建筑造型的要求，是否有明显凹凸。基础平整度误差不得大于3~10mm，檩条对接缝误差不得大于10mm。 4. 确认檐口通风气楼等部位是否安装好铺设屋面板所必须的龙骨。		1. 确认现场是无耐腐蚀性物品。 2. 确认龙骨檩条水平平整度误差小于10mm。	1. 目视 2. 带线测量、卷尺。
2	测量放线	卷尺、记号笔、细钢丝、墨斗	1. 根据屋面分区找出控制线，然后按照板宽在基层上弹出固定座定位线，定位线必须和板肋线重合，按固定座间距位置，及约束固定座的位置画出固定座位置线。 2. 固定座的间距比板宽大5mm左右，例如屋面板实际尺寸是425mm放线尺寸应是430mm。 3. 山墙檐口等部位要小于250mm，也要留足自动焊接要求的最小宽度		1. 固定座线应比屋面板至少要大3mm，最大不能超出6mm。	1、目视 2、测量

3	固定座安装及固定	电动扳手	1、安装好的固定座如有弯折破损或污垢影响焊接效果的需要整改或更换。 2、固定座应采用电动扳手将平头钉垂直打入下面的支撑层。 3、水平垂直度误差不得大于3mm。		1、不得有弯折破损或污垢。 2、不得有自攻钉漏打未打进固定座打斜。	 	1、目视
4	屋面板压型与生产	压瓦机	1、生产前应对压型设备进行检查生产的板型是否正常，板肋高度、宽度、两测横纹是否一致，是否达到图纸要求。 2、生产中如发现压瓦机故障，屋面瓦跑偏或磨损现象，不符合生产标准的及时停止生产。		1、板宽425mm，直边板肋高30mm，勾边板肋34mm，板宽误差小于3mm。横纹要一致，不能有刮痕	1、目视 2、卷尺	
5	屋面板铺设	点焊机	1、沿梯笼反方向开始铺设屋面板。 2、铺设屋面板时注意不要破损或刮碰注意不要歪斜或变形。如屋面板有污垢需及时清理。抬瓦过程中屋面瓦出现折断损坏现象停止使用。 3、注意风大时小心屋面板会折断或断裂。如必要时在风大时停止作业。 4、屋面板铺设时需要用点焊机立即将板与固定座点焊固定，注意点焊位置要在焊缝以上，点焊高度于25mm至30mm范围内，点焊时间要短少于0.3秒，点焊时双脚要采在板肋上保持两边板肋高度一致，1.2米间距点焊一次。 5、若遇下雨天气屋面出现存水要清理后方可施工。	  	1、不容易有弯折，弯折度角度不得超过15度； 2、竖板板面朝人方向，抬板人员间距不得大于4米，抬瓦水平距离不得大于32米； 3、板面不得有污损；		1、目视 2、卷尺

6	缝焊机调试与焊接	自走电阻缝焊机	1、屋面板铺设完成一定区域后即可进行屋面板的焊接。焊接包括板肋的缝焊接，节点部位的手持缝焊接焊接顺序要根据图纸的设计步骤进行根据节点的不同选择是先焊节点部分还是先焊板肋部分。 2、要想获得合格的焊缝，必须保证焊道干净无夹杂物，调试好各项参数，包括电流2.3~3.2KA 电压(380~400V) 焊速(恒定) 压力2200~4000Pa以及其他参数。为获得稳定的电流电压，我们可以为每台焊机配备独立的电箱设备。焊缝表面检查合格后，还要对焊件试样进行拉拔试验。确认焊缝的强度及是否焊透，试焊合格后才能进行焊接。合格的焊缝是指颜色呈均匀的茶色 咖啡色或深灰色，焊缝有没有断点或焊穿点。	 	1、不允许有断焊 虚焊，焊穿要及时补焊，试块无断点、必须拉破。   	1、目测法 螺丝刀检查法 淋水检查法 蓄水检查法 2、螺丝刀 锤子 强光手电
7	节点完成	手持电阻缝焊机、冷焊氩弧焊机	1、屋脊节点做法： a、屋脊中心位置两端带一条直线。 b、两边板肋碾倒后、板肋成90度搬起35mm、两肋之间伸缩缝隙1.5mm。 c、手持焊机焊接。 d、冷焊机补焊、完成。 2、天沟节点做法： a、板头伸出天沟内折边40-50mm切掉。 b、锤子板肋碾约150mm c、钳子顺着天沟内折边往下弯折成45度 d、收边器将屋面板与天沟咬合贴紧，完成 3、山墙节点做法： a、泛水板加工成宽度小于250mm也要留够焊接余地，高90mm，上口内这40mm。 b、外墙包边伸出泛水板上口内折边30mm点焊固定 c、钳子把伸出部分向下折成45度，收边器将外墙包边件与泛水板咬合贴紧，完成。 4、通风器节点做法： a、屋面通风气楼及山墙节点收边：与屋面同板型，板宽调整至50~200mm，操作顺序与板施工同步，缝焊改为每500mm点焊固定，最后交接缝使用压力夹钳压边缝小于1mm；	    	   	1、目测法 螺丝刀检查法 淋水检查法 蓄水检查法 2、螺丝刀 锤子 强光手电 

8	成品保护	1、屋面完工后，如屋面通风气楼、山墙临边、动用电焊、切割、吊装等一些会损坏屋面的工序，要做安全好防护。 2、保护措施，电焊或切割作业时挂号接火盆内铺防火布，保护区域铺设一层防火布。吊装时屋面上铺设方木模板。 3、梯笼与屋面交接处设4平方米道板立提示标语，放置橡胶鞋套。	 	 	
---	------	---	--	--	--