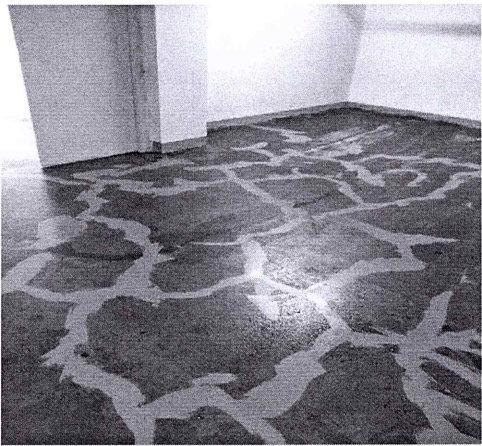
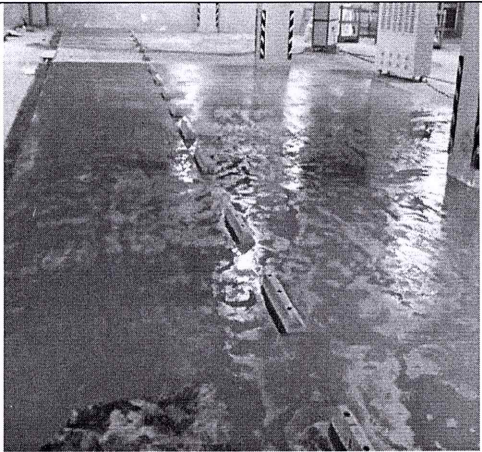
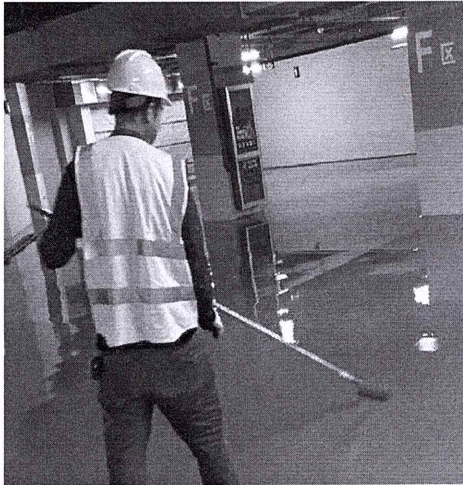
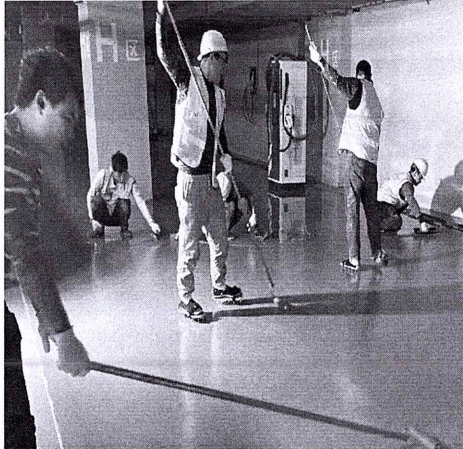


建设工程施工工艺标准（环氧地坪施工工艺）- 008

序	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	基层打磨	大型无尘研磨机	1、采用大型无尘研磨机打磨处理地面，让研磨机把地坪表面打磨粗糙，增加地坪漆对地面的附着力。 2、地面清扫，针对机械车间地面有油污，需采用专用油污清洗剂进行油污清洗		1、地面打磨 2、地面清扫干净，无灰尘，无油渍	1、靠尺 2、触摸
2	基层处理	切割机 扫帚	1、底漆施工前，先会同甲方、品监、总包对基层进行验收，并办理书面确认，需保证基层合格。 2、需保持地面干燥、无水渍。 3、针对有裂缝部位使用切割机沿着裂缝开裂处进行切割开，可采取切割V型槽或U型槽。其槽宽不宜小于5mm，槽深不应小于10mm。而对活动裂缝，应凿成U型槽，槽宽应根据现场的裂缝张开量确定，通常取10mm，槽深不应小于15mm。		1、地面干燥、无水渍。 2、裂缝部位切槽宽度及深度满足要求。	1、目视、触摸 2、尺量
3.1	基面底漆施工	滚筒 毛刷 刮刀	1、采用环氧高强度渗透加固底漆，使其充分渗透加固地面，达到表面成膜，提高地面强度；要求均匀无遗漏，不起砂、不起尘。 2、局部底漆不足位置，进行二次涂布底漆，或者局部加固处理（0.2kg/m²），材料使用需经过施工员业主、品监确认，保证材料用量		1、均匀成膜，无遗漏区域 2、漆膜饱满，有一定亮度总量控制、过程监督	1、目视 2、检查、记录

3.2	裂缝修复	采用环氧树脂按照4:1倍配80目石英砂灌浆在裂缝处、抹平	1、裂缝修补表面平整 2、修补后强度需达到要求 3、无脱层、开裂现象 4、柱角、墙根处应重点检查，地坪有空鼓、起砂应提前处理。		1、修补处表面平整 2、用指甲划无划痕 3、查看是否有脱层、开裂现象。	1、靠尺 2、指甲 3、目视
3.3	砂浆层批刮	采用溶剂型环氧砂浆中涂，按照4:1倍配80目-120目石英砂刮涂砂浆二遍。	1、环氧砂浆中涂刮涂均匀。 2、环氧砂浆中涂厚度须达到要求(0.6kg/m ²)，材料使用需经过施工员业主、品监确认，保证材料用量。 3、注意材料配比，固化12小时施工下一道工序。		1、涂层固化完全、坚硬、不粘手，无发软现象。 2、总量控制、过程监督。 3、固化12小时施工下一道工序。	1、靠尺、目视 2、记录 3、时间间隔
3.4	细磨	大型无尘研磨机	1、用大型研磨机配500#、1000#磨片打磨2、细部节点用小型设备研磨、保证边边角角研磨到位。		1、触摸手感细腻。 2、边角打磨到位	1、触摸 2、目视

4	腻子批刮	环氧腻子刮板	1、环氧腻子批刮均匀。 2、环氧腻子厚度须达到要求 ($0.1\text{kg}/\text{m}^2$)，材料使用需经过施工员业主、品监确认，保证材料用量。		1、涂层固化完全、坚硬、不粘手，无发软现象。 2、总量控制、过程监督。	1、目视、靠尺 2、记录
5	面漆施工	面漆滚筒	1、面涂滚涂均匀。 2、面涂厚度需满足要求 ($0.25\text{kg}/\text{m}^2$)，材料使用需经过施工员业主、品监确认，保证材料用量。		1、均匀成膜，无起泡，颜色均匀。 2、总量控制、过程监督。	1、目视 2、记录
6	聚氨酯金属微珠超耐磨罩面施工	滚筒 刷子 刮刀	1、聚氨酯金属微珠超耐磨罩面 2、超耐磨面涂 ($0.15\text{kg}/\text{m}^2$)，材料使用需经过施工员业主、品监确认，保证材料用量。		1、均匀成膜，无起泡，颜色均匀 2、总量控制、过程监督。	1、目视 2、记录

7	验收及成品保护	无	1、每道工序施工之前及完成之后，都需业主、品监、施工三方验收签字，符合要求后方可进行下道工序，期间需注意成品保护，完成后也需在养护期满后后方可投入使用。 2、验收标准：用美工刀在成品面上割出2mm*2mm大小格子，使用透明胶带粘贴，无脱落	无	1、工序验收三方签字 2、美工刀划方格，胶带粘贴无脱落	1、记录 2、测试
---	---------	---	--	---	--------------------------------	--------------