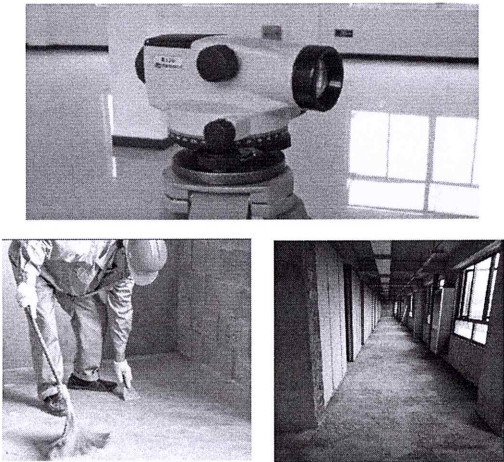
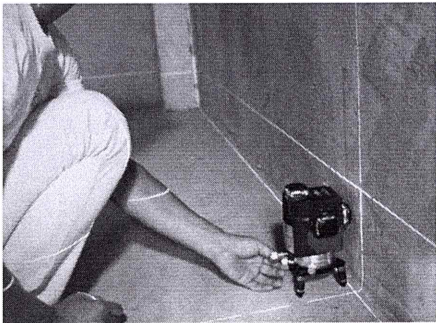
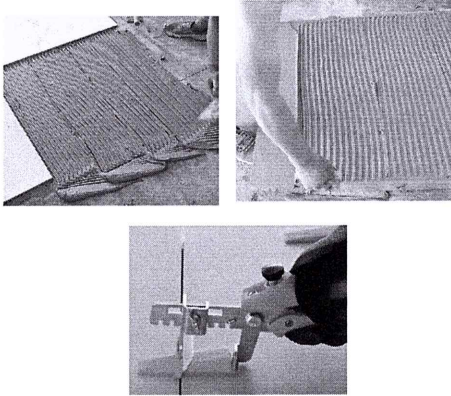
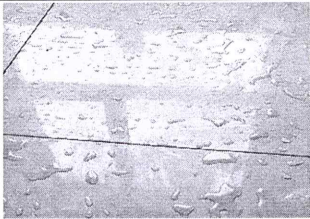
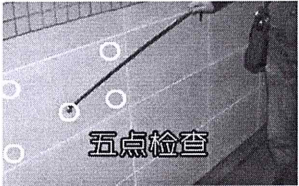
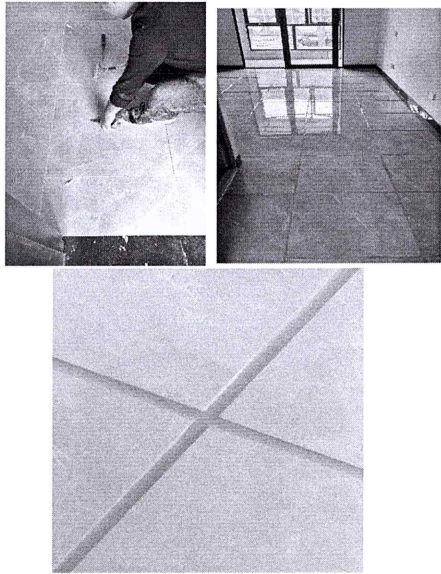
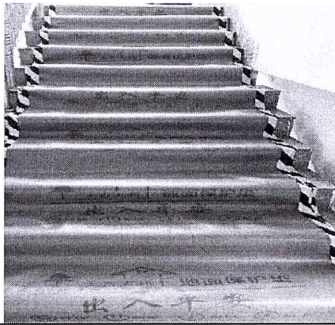


建设工程施工工艺标准（地砖铺贴施工工艺）- 009

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	基底处理	扫帚，畚斗	1、施工前，先用水准仪对楼层混凝土浇筑地面进行平整度检测，完成工作面交接，若平整度存在异常需提前处理，高出的局部地坪凿除、低的地方成品地坪砂浆、细石混凝土找平满足地砖铺贴要求。 2、交接时平整度满足要求的，把基层上的浮浆、落地灰等清扫干净，可进入下一道工序。		对照楼层建筑1m线，地面平整度±1cm，不应大于2cm；施工作业面无杂物，干净整洁。	水准仪（楼层平整度），目测（卫生）
2	放线	激光水平仪、墨斗、卷尺	1、施工前根据瓷砖尺寸、现场场地开间，合理布局排版，施工进出口处，人员流动密集处，不宜留置小条（小于1/3砖块尺寸），画出地砖铺装图，经设计与业主签字确认后予以施工放样； 2、不同区域（例如走道与大厅，走道与房间）宜设置深色过门石，处理不通缝，若布局砖缝不会有小条，可不设置过门石（以设计为准）。		在满足材料利用率合理的情况下，主通道砖块收口尺寸宜大于1/3砖。	卷尺测量
3	铺设结合层胶泥	铺贴瓷砖专用粘合剂，搅拌钻+宝塔杆	1、胶泥建议用电动搅拌器搅拌，不得有生粉团。 2、搅拌好的抹灰砂浆需要静置5~10分钟后再使用，需要在恰当时间内使用完胶泥，当天材料当天使用完，避免干固之后造成浪费。		目测呈现黏稠米糊状，无生粉团（结团状）	目测

4	铺砖	铺砖震平器（橡皮锤）、调平底座、调平插片、调平专用钳、十字缝卡、锯齿状泥板	1、铺设前将基底湿润； 2、定位拉建筑线，以确定位置，架设好激光水平仪； 3、取适量胶泥平铺工作面，用带齿泥板均匀刮出纹路，瓷砖背面同样薄铺胶泥并均匀刮出纹路，然后将刮好胶泥的瓷砖平放，胶泥控制在$15\text{mm} \pm 5\text{mm}$； 3、边用震平器震动地砖边测量地砖四角标高，同时插入调平底座、调平插片、十字缝卡（8mm），用调平专用钳予以调平。 4、卫生间、阳台区域地砖注意放坡，坡度宜设置为0.5%-1%（以设计要求为准） 5、楼梯台阶需按设计尺寸，由专业人员结合现场踏步浇筑成型状况下料单，现场施工人员予以复核无误后，购买石材并按确认后的下料单，安排指定的石材加工厂加工；		平整度不应大于2mm，瓷砖砖缝控制为8mm。	卷尺、水平尺，2米靠尺+塞尺
5	养护	洒水器	1、地砖铺贴间隔12小时后，予以撒水养护，不得用水管直接冲水，砖缝均匀湿润即可，不得积水。		养护不应少于7天	目测、巡视
6	检查验收	空鼓锤	1、用空鼓锤适当敲击地砖边口及砖块中心5个点位。		单块砖空鼓不得大于20%，且中心不得空鼓，主要通道上的空鼓必须返工处理。	空鼓锤锤击，听声音

7	勾缝	美缝剂, 美缝刀具, 吸尘器	1、空鼓验收合格后, 做好现场卫生清理、地砖缝隙间夹杂垃圾、尘砂用专业刀具清理出, 用吸尘器清除; 2、用美缝胶打满缝隙后, 用专业美缝刀具压刮缝隙, 使缝略低于砖面。 3、施工后满12小时, 美缝剂凝结硬化后, 可用美缝刀铲除清理外溢多余美缝剂。		要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致, 且缝应略低于砖面。	目测, 巡视
8	成品保护	瓷砖保护膜	1、地砖铺设完成并完成清理后, 主要通道须用地砖保护膜予以张贴。		容易被刮花的地方要求铺设张贴牢靠、平整、顺直。	目测、巡视
9	现场清理	扫帚, 畚斗, 袋子	1、工程结束后, 清除地砖保护膜, 未损坏的整理二次利用, 损坏无法二次使用的予以清理, 卫生打扫干净。		要求收尾施工面整洁、干净, 不留污渍。	目测、巡视