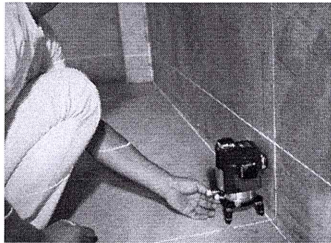
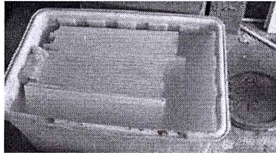
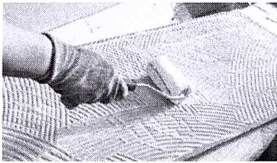
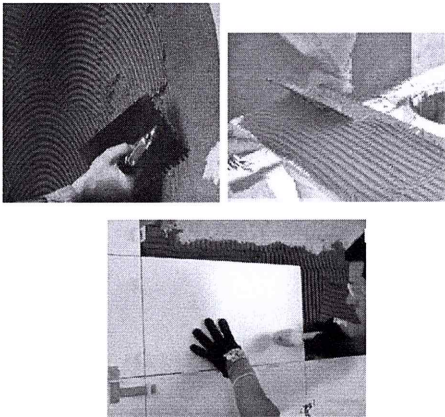
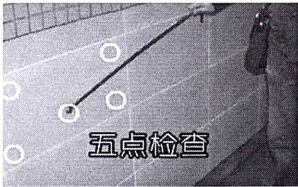
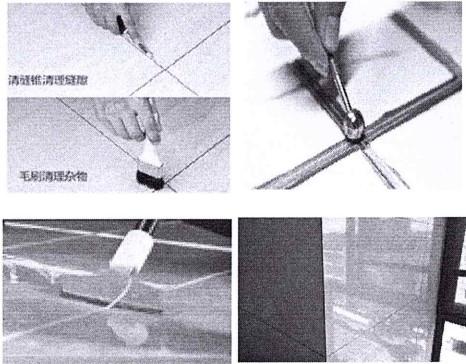
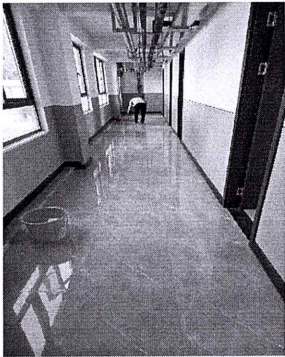


建设工程施工工艺标准（墙砖铺贴施工工艺）- 010

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	基底处理	扫帚，畚斗	1、施工前需检查验收基层的平整度与垂直度，基层上的粉尘和污染物应处理干净，若基层墙体较光滑，需涂刷界面剂。		施工作业面干净整洁。	激光水平仪，目测
2	放线	激光水平仪、墨斗、卷尺	1、施工前根据瓷砖尺寸、现场场地开间，合理布局排版，施工进出口处，人员流动密集处，不宜留置小条（小于1/3砖块尺寸），画出 墙砖铺装图 ，经设计与业主签字确认后予以施工放样；		主要明显部位砖块收口尺寸宜大于1/3砖。	卷尺测量
3	墙砖准备	料桶/背涂粘接剂	1、釉面墙砖：撕除釉面保护膜，将釉面墙砖放入装满水的料桶（用的水是饮用水），浸透至不再冒细小气泡，此过程约为30分钟左右而后取出阴干备用。 玻化墙砖：吸水率低无需泡水，但需要提前刷好背涂粘接剂（背胶）晾干备用。	 	1、釉面砖浸透，阴干，无明显挂水，手摸背部为阴湿状态； 玻化砖背胶涂刷后一般呈白色，手摸有粘性。	巡视、用手摸
4	铺设结合层胶泥	铺贴瓷砖专用粘合剂，搅拌钻+宝塔杆	1、胶泥建议用电动搅拌器搅拌，不得有生粉团。 2、搅拌好的抹灰砂浆需要静置5~10分钟后再使用，需要在恰当时间内使用完胶泥，当天材料当天使用完，避免干固之后造成浪费。		目测呈现黏稠米糊状，无生粉团（结团状）	目测

5	铺砖	橡皮锤、调平底座、调平插片、调平专用钳、十字缝卡、锯齿状泥板	1、铺设前将基底湿润； 2、取适量胶泥摸铺工作面，用带齿泥板均匀刮出纹路，瓷砖背面同样薄铺胶泥并均匀刮出纹路，然后将刮好胶泥的瓷砖平放，胶泥控制在6mm~10mm； 3、用橡皮锤敲击墙砖四角，插入调平底座、调平插片、十字缝卡（2mm），用调平专用钳予以调平。		平整度不应大于2mm，瓷砖砖缝控制为2mm。	卷尺，2米靠尺+塞尺
6	检查验收	空鼓锤	1、用空鼓锤适当敲击地砖边口及砖块中心5个点位。		单块砖空鼓不得大于20%，且中心不得空鼓。	空鼓锤敲击，听声音
7	勾缝	美缝剂，美缝刀具，吸尘器	1、空鼓验收合格后，做好现场卫生清理、地砖缝隙间夹杂垃圾、尘砂用专业刀具清理出，用吸尘器清除； 2、用美缝胶打满缝隙后，用专业美缝刀具压刮缝隙，使缝略低于砖面。 3、施工后满12小时，美缝剂凝结硬化后，可用美缝刀铲除清理外溢多余美缝剂。		要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致，且缝应略低于砖面。	目测，巡视

8	现场清理	扫帚，畚斗，袋子	1、工程结束后，卫生打扫干净。		要求收尾施工面整洁、干净，不留污渍。	目测、巡视
---	------	----------	-----------------	--	--------------------	-------