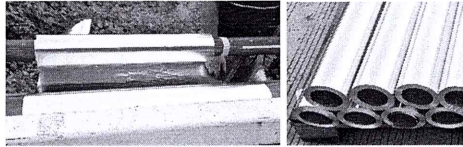
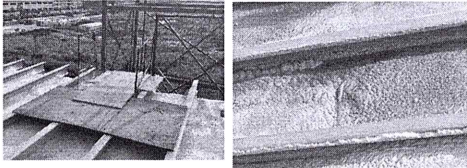
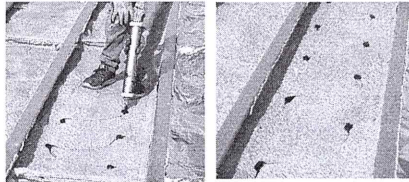
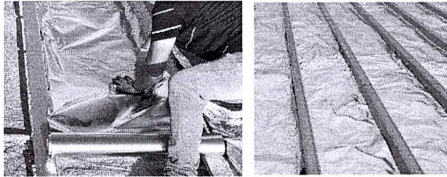


建设工程施工工艺标准（屋面铝箔铺贴施工工艺） - 012

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	材料准备	铝箔 结构胶	1、铝箔宽度符合图纸要求。 2、铝箔分卷单卷重量适宜人员搬动及后续铺贴操作。 3、结构胶在有效期内。		1、铝箔分卷大小适且搬运及施工。 2、铝箔宽度±5mm，厚度0.05mm。 3、结构胶在有效期内。	1、目测。 2、卷尺。 3、千分尺。
2	施工准备	踏板 结构胶	1、在上人梯笼到屋面处安装起始踏板，以保护发泡剂不被破坏。 2、对施工面进行检查，不应有杂物（包括铲除的发泡剂应清理干净） 3、对发泡剂开裂情况进行检查，如有开裂的进行修补。 4、施工面应干燥。 5、铝箔铺贴前，檩条上的发泡剂应铲除及清理干净。		1、踏板大小约2平方米左右。 2、施工面无杂物。 3、开裂的已修补。 4、施工面应干燥。	1、目测。 2、卷尺。
3	结构胶施工	结构胶	1、结构胶在屋面上应分开堆放，每平方内堆放不应超过3箱。 2、结构胶用专用工具均匀的打在发泡剂上。 3、结构胶采用点粘法，大小30mm*30mm，两檩条间两端各设一排，间距500mm。		1、结构胶采用点粘法，大小30mm*30mm，两檩条间两端各设一排，间距500mm。	1、目测。 2、卷尺。
4	铝箔铺贴	铝箔	1、铝箔整卷在施工前，在屋面上应分开堆放，每平方内堆放不应超过50Kg。 2、铝箔施工时应戴好防割手套。 3、铝箔铺贴应平行于檩条贴在两个檩条之间。铝箔铺贴应连续进行，搭接长度不小于30-50mm。 4、铝箔铺贴后应进行按压，确保铝箔与结构胶、发泡剂连接紧密。		1、铝箔整卷在施工前，在屋面上应分开堆放，每平方内堆放不应超过50Kg。 2、铝箔铺贴应平行于檩条 3、铝箔铺贴若搭接的，搭接长度不小于50mm。	1、目测。 2、卷尺。
5	现场清理	/	1、施工完成，及时对现场进行清理，把多余的材料、工具、包装袋及垃圾等进行整理，并清理到指定地点堆放整齐。	/	1、清理干净无杂物。 2、堆放到指定地点。 3、堆放整齐。	1、目测。
6	其他	无	1、平行于屋脊方向固定一条人行走通道，并拉警戒线，行走通道上的铝箔在安装屋面前一天再铺贴。 2、除人行走通道外，其余喷好的发泡必须在喷涂后5日内覆盖铝箔。		/	1、目测。