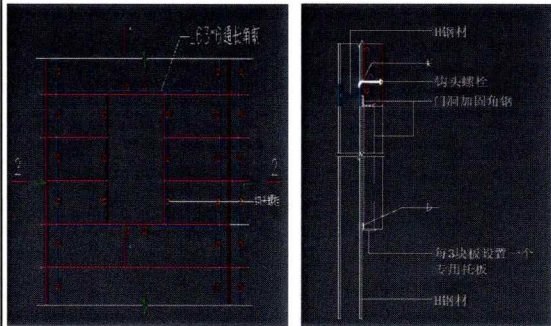






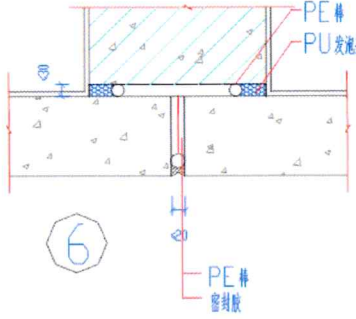
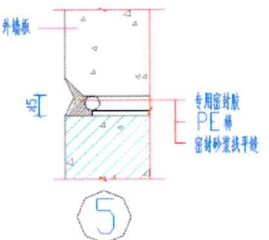


建设工程施工工艺标准（ALC外墙板施工工艺）-XXX

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具																													
1	施工准备	手提切割机 射钉枪 冲击钻 电焊机 手推车	1、组织工程技术人员仔细研究图纸，明确设计意图，对图纸中存在的问题作到早发现、早解决，避免在施工过程出现错误。 2、编制全面而详细的方案和技术交底，明确工艺和质量标准、质量目标；并且在施工过程中，严格进行按照交底进行监督，交底必须提前3天交代到施工队伍。 3、据图纸要求及早做好施工工程量统计表、材料和机具计划、劳力计划、施工进度计划；每一道新工序开始前必须对操作人员进行现场交底，确保每个工人对整个工艺理解、掌握。 4、将需施工部位位置线提前放出，由项目部质检员与测量员一起验收通过，并经监理验收通过后，方可进行ALC板安装。验收时，按区域进行验收，并提前将测量放线墙上建筑1m线。	/	/	/																													
2	材料验收及卸货	吊车 叉车	1、板材进场后，应对规格、尺寸进行确认，并对外观质量进行抽检（全检），验收产品的质保书和合格证等资料，确保板材质量。 2、在吊运和安装过程中，采用适当的运输和施工工具，避免板材的损伤。 3、板材在卸货之前发现边角破损尺寸大于50mm时，需及时反馈。		1、板材规格尺寸 2、板材有无破损、发现破损需及时反馈	卷尺 目测																													
3	设定水平控制线和垂直度控制线	经纬仪 卷尺	1、根据图纸和现场定位轴线，确定ALC板安装位置线，放线前要求总包技术员对现场地面标高进行交底，现场采用水准仪每个柱子上画出标高控制线。 2、根据图纸及深化图纸尺寸弹出楼面板材安装的位置控制线、墙体边线、门窗洞口位置线及柱边线。	E 墙板安装允许偏差值及检验方法： <table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>允许偏差</th><th>检验方法</th></tr><tr><td>1</td><td>安装位置线</td><td>3</td><td>用经纬仪或拉线和尺量检查</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">墙板垂直度</td><td>每层</td><td rowspan="2">用经纬仪或拉线和尺量检查</td></tr><tr><td>全高</td></tr><tr><td>3</td><td>表面平整度</td><td>5</td><td>用 2m 靠尺或塞尺检查</td></tr><tr><td>4</td><td>墙板拼缝高差</td><td>5</td><td>用尺量检查</td></tr><tr><td>5</td><td>门窗洞口（后塞口）</td><td>±5</td><td>用尺量检查</td></tr><tr><td>6</td><td>外墙板窗口偏移</td><td>10</td><td>以底层窗口为准，用吊线检查</td></tr></table>		序号	项目	允许偏差	检验方法	1	安装位置线	3	用经纬仪或拉线和尺量检查	2	墙板垂直度	每层	用经纬仪或拉线和尺量检查	全高	3	表面平整度	5	用 2m 靠尺或塞尺检查	4	墙板拼缝高差	5	用尺量检查	5	门窗洞口（后塞口）	±5	用尺量检查	6	外墙板窗口偏移	10	以底层窗口为准，用吊线检查	经纬仪 拉线 卷尺
序号	项目	允许偏差	检验方法																																
1	安装位置线	3	用经纬仪或拉线和尺量检查																																
2	墙板垂直度	每层	用经纬仪或拉线和尺量检查																																
		全高																																	
3	表面平整度	5	用 2m 靠尺或塞尺检查																																
4	墙板拼缝高差	5	用尺量检查																																
5	门窗洞口（后塞口）	±5	用尺量检查																																
6	外墙板窗口偏移	10	以底层窗口为准，用吊线检查																																

4	钩头螺栓， 支承件安装	切割机 电焊机 起重机 扩孔钻	根据施工图及排版图的尺寸要求，以安装墙板平面线和水平控制线为依据，在柱上每一皮板材高度焊接钩头螺栓，每三皮板材高度焊接角钢支撑件，焊缝质量应符合设计要求和施工规范。		/	目测 卷尺																													
5	门窗加固钢或角钢 的焊接安装	切割机 电焊机	1、检查所有角铁和加固钢的安装位置和焊接质量，焊缝应饱满均匀无气孔、裂缝等焊接缺陷。 2、焊接质量达到要求并清楚焊渣后刷防锈漆二度		门窗洞口尺寸	目测																													
6	板材吊装和校正平 面与垂直度	起重机	1、第一块板材用吊带吊装后根据墙体平面位置控制线进行板材的调整，调整好垂直度，根据不同墙体，用对应的固定件把墙板固定，墙板依次进行安装。每一层板材除了需要调整板材的垂直度和平面位置外还必需控制好板材的垂直度、水平度。用2m靠尺检验板的平整度，根据垂直线和水平线校正垂直度和水平度，使板的安装误差控制在允许偏差范围内。 2、墙板在运输时应做好相应的安全保护措施，利用起重机吊装，吊装时用尼龙带固定墙板。安装板片时应注意保护墙板的边角，不要损坏。 3、板片就位后放掉尼龙吊带，调整水平和垂直度后每一皮板材用不锈钢斜柄连接件固定于支承件，每块板两端用钩头螺栓焊接固定。 4、每一块板材校正合格后，才可固定板材。整个墙面板安装完成后，应检查墙面安装质量。对超过允许偏差的墙面用钢齿磨板或磨砂板修正。对缺棱掉角的墙板用专用修补料进行修补	 	墙板安装允许偏差值及检验方法：mm <table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>允许偏差</th><th>检验方法</th></tr><tr><td>1</td><td>安装位置线</td><td>3</td><td>用经纬仪或拉线和尺寸检查</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">墙板垂直度</td><td>每层</td><td rowspan="2">用经纬仪或拉线和尺寸检查</td></tr><tr><td>全高</td></tr><tr><td>3</td><td>表面平整度</td><td>5</td><td>用2m靠尺或塞尺检查</td></tr><tr><td>4</td><td>墙板拼缝高差</td><td>5</td><td>用尺寸检查</td></tr><tr><td>5</td><td>门窗洞口（后塞口）</td><td>±5</td><td>用尺寸检查</td></tr><tr><td>6</td><td>外墙板窗口偏移</td><td>10</td><td>以底层窗口为准，用吊线检查</td></tr></table>	序号	项目	允许偏差	检验方法	1	安装位置线	3	用经纬仪或拉线和尺寸检查	2	墙板垂直度	每层	用经纬仪或拉线和尺寸检查	全高	3	表面平整度	5	用2m靠尺或塞尺检查	4	墙板拼缝高差	5	用尺寸检查	5	门窗洞口（后塞口）	±5	用尺寸检查	6	外墙板窗口偏移	10	以底层窗口为准，用吊线检查	2m靠尺 塞尺 经纬仪
序号	项目	允许偏差	检验方法																																
1	安装位置线	3	用经纬仪或拉线和尺寸检查																																
2	墙板垂直度	每层	用经纬仪或拉线和尺寸检查																																
		全高																																	
3	表面平整度	5	用2m靠尺或塞尺检查																																
4	墙板拼缝高差	5	用尺寸检查																																
5	门窗洞口（后塞口）	±5	用尺寸检查																																
6	外墙板窗口偏移	10	以底层窗口为准，用吊线检查																																

7	板面破损修补	/	1、对于在运输中造成的板材边角破损，根据要求使用专用修补材进行缺角的修补，当板材强度等级为A3.5时，修补材料的强度等级大于等于5.0MPa；当板材强度等级为A5.0时，修补材料的强度等级大于等于7.5MPa。在安装前先检查板材的破损位置和破损程度，对影响板材结构耐力的破损做报废处理。板材卸货、安装过程中的边角破损，可以等安装完成后，对破损的部位进行修补，修补前应进行板材破损部位基层清扫，修补完成等修补材料强度达到（约7天）后用钢齿磨板和磨砂板进行外观尺寸的修正。水电管线开槽修补后，表面需铺贴耐碱玻纤网格布增强。修补时注意不要污染周围的墙面。	<table><tr><th></th><th>破损位置^①</th><th>尺寸限制^②</th></tr><tr><td>板角破损^③</td><td></td><td>破损在长度方向：a≤300mm b≤80mm^④ 破损在宽度方向：a≤h/2 b≤80mm^④</td></tr><tr><td>板侧破损^④</td><td></td><td>a≤300mm c≤40mm^④</td></tr></table>		破损位置 ^①	尺寸限制 ^②	板角破损 ^③		破损在长度方向：a≤300mm b≤80mm ^④ 破损在宽度方向：a≤h/2 b≤80mm ^④	板侧破损 ^④		a≤300mm c≤40mm ^④	/	目测
	破损位置 ^①	尺寸限制 ^②													
板角破损 ^③		破损在长度方向：a≤300mm b≤80mm ^④ 破损在宽度方向：a≤h/2 b≤80mm ^④													
板侧破损 ^④		a≤300mm c≤40mm ^④													
8	配件的固定和修补填缝	/	1、对预先在板材上的窗洞口和门洞口进行加固处理。 2、按设计要求板材与柱、上下与楼板或梁间的缝需嵌填PE棒、打PU发泡剂、密封胶填缝。 3、ALC墙板安装完成后，窗户取墙体和钢架中点水平垂直安装窗框，边框安装后用泡沫胶填满缝隙，外墙在用抗裂砂浆粉刷找平，后续做保护做真石漆。内墙用护墙板饰面完成后。窗户内墙用E0级木工板打底找平，窗户上口和两边侧面用304不锈钢饰面。窗户下口用黑色石材窗台石饰面。	 	/	目测									
9	验收及成品保护	/	1、ALC墙板安装完成后，应注意保护，严禁撞击和磕碰。 2、ALC墙板支撑件及紧固件其他工种不得随意拆除。	/	1、平整度垂直度再次测量 2、支撑件及紧固件检查 3、填缝情况	目测									