



建设工程施工工艺标准（隔断（钢化玻璃）施工工艺）-031

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	定位放线	卷尺 墨斗 经纬仪	1、用经纬仪（或红外线）对新建隔断房定位放线（轴线），并做好标记。 2、用墨斗弹出隔断房轴线。 3、按照图纸尺寸画出预埋铁板中心线。		1、轴线角度为90° 2、预埋铁板中心线准确	1、卷尺 2、直角尺
2	预埋板安装	电锤 锤子 扳手 吹风机	1、检查地面平整度、平整度≤3mm。 2、预埋板安装前底面需先刷环氧富锌底漆两道（厚度大于125um）或镀锌预埋钢板。 3、复测轴线尺寸。 4、预埋板定位后用电锤打孔。 5、用小型吹风机将孔内浮灰清理干净。 6、镀锌膨胀螺栓用2-M12对角固定。		1、预埋板油漆厚度需符合要求，安装平整、牢固 2、预埋板尺寸再次复核	1、卷尺 2、水平尺 3、漆膜测厚仪
3	框架焊接安装	电焊机 磨光机 水平尺 水准仪	一、方管柱、方管梁框架结构： 1、主框架材质选择热镀锌方管。 2、间距要求根据板的模数进行设计，要求不切板，不浪费板。 3、方管与连接板、方管与方管焊接处均要求满焊。 4、框架焊接处焊缝应美观、无气泡、无夹渣、无焊瘤、焊渣清理干净后油漆涂刷均匀（环氧富锌底漆125um、氟碳面漆50um）。 二、方管柱、方管梁+吊顶架结构： 1、根据厂房主梁布置做C型钢吊梁，采用吊杆连接。 2、镀锌吊杆与钢梁采用镀锌老虎卡连接（或钢梁打孔安装），吊杆采用φ12@1500、加强板采用5#扁铁@1500。		1、钢柱垂直度1/1000H（H为柱高） 2、钢柱平面度≤5mm 3、焊缝需符合要求 4、油漆涂刷无流挂、气泡	1、目视 2、水平尺 3、经纬仪

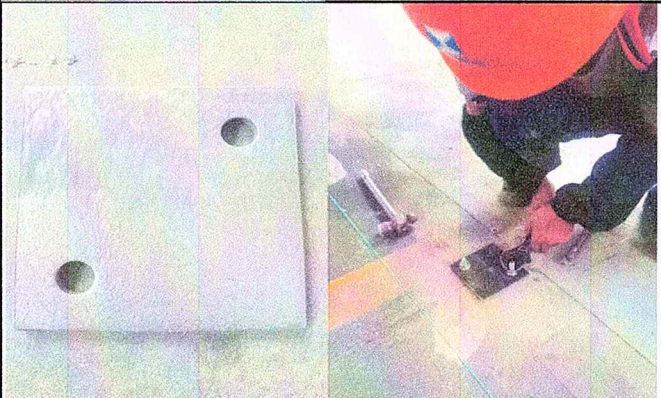

4	钢化玻璃安装	胶枪 射钉枪	1、根据框架尺寸定好钢化玻璃尺寸，材料进场需检查材料的型号、规格、尺寸。 2、定位木板用射钉枪（L=25mm射钉）固定在框架上、居中安装。 3、用专用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内、调平（平整度$\leq 5\text{mm}$）、垂直（垂直度$\leq 5\text{mm}$）后用塑料块塞紧固定，同一玻璃墙全部安装完成并调整好后开始打胶。 4、钢化玻璃安装、玻璃与玻璃之间留缝8mm打透明玻璃胶。		1、钢化玻璃厚度 2、钢化玻璃尺寸 3、留缝安装 4、平整度、垂直度	1、卡尺 2、钢尺 3、靠尺+塞尺
5	包边安装	胶枪 铆钉枪	1、包边安装前、需测量包边厚度（不锈钢0.8mm-1mm），不锈钢材质需检测其是否为304不锈钢）。 2、包边尺寸根据现场实际情况测量，安装顺直、平整。		1、不锈钢0.8mm、材质为304不锈钢。 2、尺寸测量符合要求。	1、卡尺 2、不锈钢检测仪
6	无框钢化玻璃门安装	扳手 卷尺 螺丝刀	1、测量尺寸定位划线，确定并标出上下门夹位置。 2、上下门夹安装、紧固（材质304不锈钢）。 3、地弹簧安装（地弹簧安装上表面与成型后地面齐平、材质304不锈钢）/合页安装（根据门的大小选用配套合页、材质304不锈钢）。 4、钢化玻璃门安装、调试。 5、拉手安装（304不锈钢材质）需拧紧所有内部螺丝并安装牢固。 6、门安装位置需居中，两侧缝隙不大于4mm，上侧缝隙不大于3mm，双开门中缝缝隙不大于4mm，下门缝不大于8mm平整度$\leq 5\text{mm}$、垂直度$\leq 5\text{mm}$。 7、有带门禁或自动门或有框玻璃门按设计要求施工。		1、所有门配件均为304不锈钢材质 2、玻璃门开启顺畅	1、不锈钢检测仪 2、现场测试

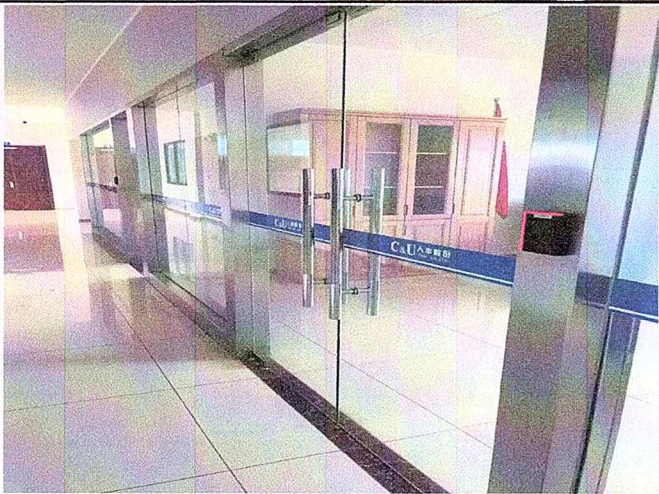

7	照明灯、开关插座	电工笔 电工钳 手枪钻	1、根据设计布局图定好灯具安装位置、做好标记。 2、电线安装：采用PC或KBG热镀锌金属线管将电线安装好、对应灯具位置在吊顶板上开孔、安装平整、顺直。 3、灯具底座安装：用铆钉或钻尾螺丝将灯座固定在吊顶板材上。 4、灯具面板安装。 5、开关插座：根据设计图纸在墙上画出开关插座安装位置，安装管线开关插座。 6、调试。 7、电气安装需专业电工完成。		1、灯具位置、规格型号 2、线管采用KBG热镀锌金属套管（卡箍式钢管）、壁厚>0.5mm。	1、目测
8	验收及成品保护	无	1、每道工序施工之前及完成之后，都需业主、品监、施工三方验收签字，符合要求后方可进行下道工序，期间需注意成品保护，整体验收后方可投入使用。 2、验收标准：所有工序验收符合要求、整体观感符合要求即可。	无	1、工序验收三方签字	1、记录 2、目测