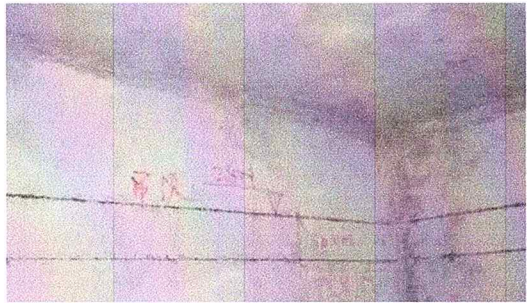


建设工程施工工艺标准（吊顶（集成墙板）施工工艺）-034

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	吊顶标高放线	激光水平仪、墨斗	1、龙骨安装先将吊顶标高用墨线弹在墙壁上。		1、定位尺寸误差不大于3mm	激光水平仪，钢卷尺
2	吊杆施工	吊顶一体射钉、射钉枪，激光	1、根据设计要求，选择吊顶一体钉，全丝螺杆，用专用射钉枪将丝杆固定到顶部楼板。		1、射钉固定螺杆须紧固牢靠，如果出现顶部严重崩裂，松动迹象，须重新在10cm左右范围，打射钉	观察、用手拉拽
3	龙骨施工	边龙骨、直卡式龙骨、次龙骨	1、次龙骨要与承载龙骨扣紧；当吊顶跨度大于10m时，跨中龙骨应适当起拱，且不小于短跨的1/200。（暖通系统须提前布设施工完成，龙骨布设完成后须及时铺设顶部电路，预留灯具及电线，如需检修上人，须单独设置上人操作平台，不得于龙骨上直接踩踏）。吊装承载龙骨基本定位后，调节吊杆长度、抄平。		1、承载龙骨间距、次龙骨间距须按设计要求设定，间距误差不得大于±5mm，次龙骨平整度不得大于±5mm。	用激光水平仪、卷尺测量

	4 吊顶集成墙板安装	切割机、金属卡扣、墙板、结构胶	1、垂直次龙骨方向，由一边向另一边铺设板材，板材搭接处需用金属卡扣固定牢靠，在次龙骨上梅花点位打上结构胶水，使板材与次龙骨粘接牢靠。		1、板材接口处缝隙均匀，不得大于2mm。	用眼观察，卷尺测量。
5	吊顶阴角压条收口	阴角线、切割机、气泵、射钉枪、射钉	1、沿着吊顶四周用阴角线条铺设封闭，间隙较大的，用同色结构胶填缝。		1、观察周围吊顶与墙面搭接位置是否存有间隙。	观察、巡视
6	灯具安装	灯具，电工钳，电笔，电工胶带	1、预先做好点位放线，并于墙板开设好孔洞； 2、将灯具电线搭接于预留电源线，用电工胶布缠裹牢固，并做好隐蔽放置；将吸顶灯具卡扣，搭扣在集成墙板吊顶上（若非吸顶灯具则用自攻螺丝将灯具紧固与吊顶顶板上），灯具重量若超过吊顶点位荷载，则需按设计要求增加加强龙骨，或增加吊杆。		1、灯具安装紧固，是否存有较大缝隙； 2、灯具整体安装完成后，检查灯具整体平直度，并完成调试，看是否正常照明；	观察、巡视
7	材料整理、卫生清理	抹布、扫帚、畚斗	1、现场查看吊顶板是否存在污染，及时擦拭干净，地面锯末边角材料做好清理。		1、顶面板材清洁无污染，地面干净无垃圾边角料堆积，多余材料整理入库。	观察、巡视