
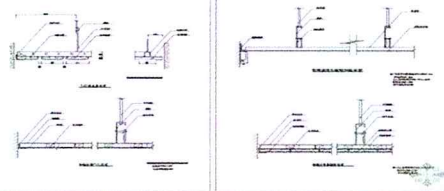
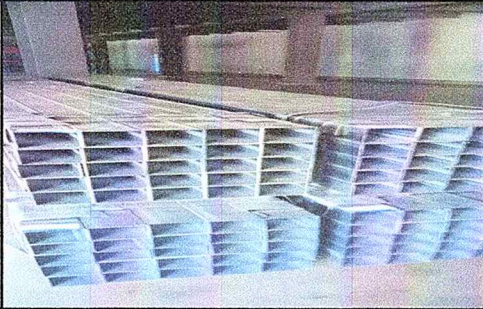


建设工程施工工艺标准（吊顶（铝扣板）安装施工工艺）-035

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	排版	现场图纸	1. 根据现场先排版。 2. 确认好排版方案。		1. 根据标准采用图纸，与现场复核图纸	卷尺 电脑
2	材料进场	钢尺 卷尺 游标卡尺	1. 材料进场验收。 2. 卷尺及游标卡尺测量厚度。 3. 现场外观无破损。 4. 做好验收记录。		1. 根据标准采用	卷尺 塞尺 水准仪 靠尺 游标卡尺
3	定位放线	卷尺 白线 墨斗 经纬仪 水准仪 水平尺	1. 使用经纬仪与水准仪确定所要施工区域位置及高度确定,采用墨斗弹线定好位。 2. 确认好标高及龙骨施工间距定位线，吊杆定位线（根据图纸间距及标高）。 3. 基层弹线（墨斗弹线）。		1. 放线控制5mm内	卷尺 塞尺 水准仪 靠尺
4	吊杆安装	钢锯 冲击钻 无齿锯 射钉枪 螺丝刀 吊线锤 水平尺	1. 根据吊杆定位线，采用冲击钻打孔。 2. 安装8个大膨胀螺丝固定于顶板。 3. 安装吊杆（使用 $\phi 8$ 圆钢（要求间距90cm-120cm），保证吊杆垂直。 4. 自检，根据吊杆位置修整		1. 吊杆间距控制偏差20mm内	钢卷尺

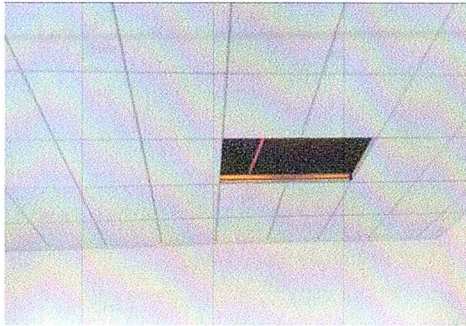

5	主龙骨安装	钢锯 冲击钻 无齿锯 射钉枪 螺丝刀 吊线锤 水平尺	1. 根据图纸及现场校正吊杆。 2. 龙骨材料检查完整无破损。 3. 安装主龙骨（材料一般选取轻钢龙骨）（间距80cm-100cm）。 4. 安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。		1. 龙骨起拱高度 允许偏差 $\pm 10\text{mm}$ 检验方法：短向跨度1/200拉线尺量	钢卷尺
6	次龙骨及边龙骨安装	钢锯 角尺 锤子 射钉枪 螺丝刀 吊线锤 无齿锯 水平尺	1. 根据定位放线及标高控制检查。 2. 检查材料完整及合格。 3. 安装边龙骨（控制好标高 $\pm 3\text{mm}$ ）固定边龙骨射钉间距30cm。 4. 安装次龙骨（一般间距60cm，根据铝板大小适当调整间距）。 5. 根据铝扣板的规格尺寸，安装与板配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂的主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。 6. 次龙骨挑出长度控制主龙骨的悬臂段不应大于300mm，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。 7. 检查口安装提前预留，预留位置设置龙骨安装。 8. 先做好自检，然后验收合格。 9. 做好隐蔽验收记录。		1. 龙骨四周水平 允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ 检验方法：水准仪检查 2. 顶棚四周水平 允许偏差 $\pm 3\text{mm}$ 检验方法：拉线或用水准仪检查 3. 压条平直 允许偏差3mm 检验方法：拉5m线检查	卷尺 水准仪 靠尺
7	线管预埋	钳子 钢锯 角尺 锤子 螺丝刀 吊线锤 水平尺	1. 预埋线管位置确认检查。 2. 穿线布置位置安装。 3. 线盒及灯具盒子。 4. 隐蔽验收并确认合格。		1. 预埋定位偏差 $\pm 2\text{CM}$ 2. 线盒及灯具定位位置偏差5mm	卷尺

8	铝扣板安装	角尺 锤子 水平尺	1. 安装前检查间距。 2. 检测铝扣板外观完整无破损。 3. 安装铝合金方板（调平安装，使用水准仪确定其高差——使塔尺反置，计算其高差）。 4. 顺着翻边部位顺序轻压，将铝扣板两边完全卡进次龙骨后，再推紧。 5. 吊顶安装完成后，要仔细检查每块铝扣板之间是否严密，有没有缝隙等。 6. 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密。		1. 面板接缝高低 允许偏差 1.5 mm 检验方法：用直尺或塞尺检查 2. 面板接缝平直 允许偏差 1.5 mm 检验方法：拉5m线检查 3. 面板平整度 允许偏差2mm 检验方法：用2m靠尺检查	卷尺 塞尺 水准仪 靠尺
9	灯具及电器具安装	胶枪 胶布 钳子 万用表 美工刀	1. 灯具安装前检查位置。 2. 检查灯具无破损，美观。 3. 灯具安装前插线联通。 4. 顺着翻边部位顺序轻压，将灯两边完全卡进灯槽，再推紧。 5. 检查边线是否平直。 6. 试电保证灯具正常使用。		1. 面板灯接缝高低 允许偏差 1.5mm 检验方法：用直尺或塞尺检查 2. 面板接缝平直 允许偏差 1.5 mm 检验方法：拉5m线检查	卷尺 塞尺 水准仪 靠尺
10	饰面清理及打胶	抹布 胶枪 美工刀	1. 饰面清理（用布擦除其表面脏物，揭开其表面保护膜，不得有污物及手印）。 2. 玻璃胶收口（要求美观，无断裂，无溢胶，一次性成型）。		1. 外观整洁干净	目测