

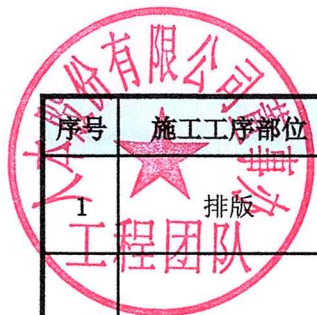
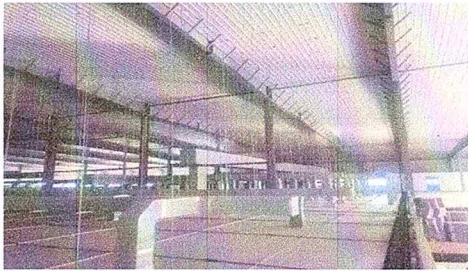


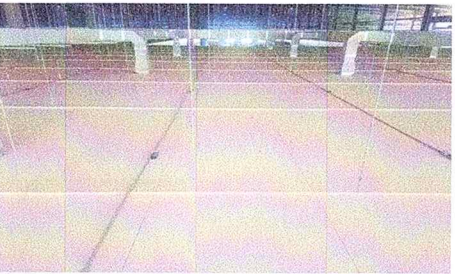

建设工程施工工艺标准（吊顶（铝蜂窝）安装施工工艺）-036

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	排版	图纸 电脑	现场图纸排版	按图施工，进行图纸审核	按图施工	
2	测量放线	墨斗 卷尺 塔尺 红铅笔 经纬仪 水准仪	1. 由于土建施工误差允许范围较大，铝蜂窝板施工要求较高，按图纸平基准线，需要重新测量放线。 2. 按照图纸在底层确定定位线和分格线位。 3. 用经纬仪把阴角、阳角引上去，并用固定在钢支架上的钢丝线做标志控制线。 4. 用水准仪和标准钢卷尺等引出标高线（a. 确定好每个立面的中线；b. 测量时分配误差，不能使误差积累；c. 放线定位后要对控制线定时校核，以确定铝蜂窝板垂直度和金属竖框位置的正确。）		1. 轴线角度为90° 2. 放线误差控制在5mm内	卷尺 水准仪 直角尺
3	吊杆安装	经纬仪 冲击钻 φ8圆钢 φ8膨胀螺栓	1. 根据吊杆定位线，登高车采用吊卡安装。 2. 安装φ8吊卡使其固定于顶板。 3. 安装吊杆（使用φ8圆钢（要求间距90cm-120cm）。 4. 自检，根据吊杆位置修整。		1. 膨胀螺栓之间误差控制在2cm之内 2. 吊杆之间误差控制在2cm之内	卷尺
4	安装主龙骨	钢锯 射钉枪 冲击钻 无齿锯	1. 根据图纸及现场校正吊杆。 2. 龙骨材料检查完整无破损。 3. 安装主龙骨（材料一般选取C型钢龙骨）（间距80cm-100cm）根据图纸细化施工。 4. 安装时采用吊杆与主龙骨配套连接，吊件与吊杆连接T型龙骨（控制好标高±3）。		1. 龙骨起拱高度 允许误差±10 （检验方法：短向跨度1/200拉线尺量） 2. 龙骨四周水平 允许误差：±3 （检验方法：水准仪检查）	卷尺 水准仪 粉线包

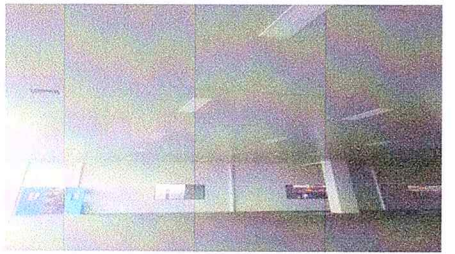

5	铝蜂窝板安装	角尺 锤子 水平尺	1. 安装前检查间距。 2. 检查铝蜂窝板是否有凹陷，外观是否完整无破损。 3. 安装铝蜂窝板（调平安装，使用水准仪确定其高差——使塔尺反置，计算其高差）。 4. 顺着翻边部位顺序轻压，将铝蜂窝板两边完全卡进T型龙骨后，再推紧。 5. 安装完成后，仔细检查每块板之间是否严丝合缝。		1. 面板拼接高低 允许误差：1.5 （检验方法：用直尺或塞尺检查） 2. 面板接缝平直 允许误差：1.5 （检验方法：拉5m线检查） 3. 面板平整度 允许误差：2 （检验方法：用2m靠尺检查）	直尺 塞尺 粉线包 靠尺
6	照明灯、开关插座	电工笔 电工钳 手枪钻	1、根据设计布局图定好灯具安装位置、做好标记。 2、电线安装：采用PC或KBG热镀锌金属线管将电线安装好、对应灯具位置在吊顶板上开孔、安装平整、顺直。 3、灯具底座安装：用铆钉或钻尾螺丝将灯座固定在吊顶板材上。 4、灯具面板安装。 5、开关插座：根据设计图纸在顶面上画出风管等安装位置，安装管线开关插座。 6、调试。 7、电气安装需专业电工完成。		1. 灯具安装位置检查 2. 线管采用KBG热镀锌金属套管（卡箍式钢管）、壁厚>0.5mm 3. 开关插座位置	卷尺 电工笔
7	各类预留口做法	胶枪 切割机 美工刀	1、按图纸在墙板上弹上各类洞口的位置线。 2、按定位线使用小型切割机进行板材切割，严禁随意切割。 3、切割后洞口尺寸比穿墙构件尺寸大5mm，边口根据实际施工后可安装槽铝或阴角铝。 4、洞口封堵：在各类构件安装完成后，采用发泡剂将洞口封堵、多余发泡剂用美工刀割除，打结构胶即可。		1. 洞口位置按图预留 2. 严禁随意切割 3. 洞口封堵	卷尺 目测
8	饰面清理	抹布 梯子	1. 饰面清理（用布擦除其表面脏物，揭开其表面保护膜，不得有污物及手印）。		外观整洁干净，横平竖直	目测