
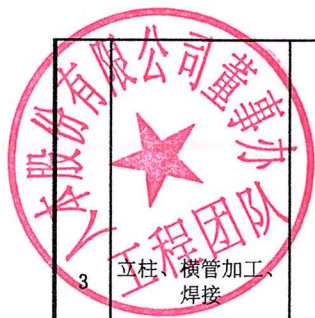


序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具																																																						
1	材料进场验收	游标卡尺 千分尺 角磨机	1、检查方管、圆管的尺寸、规格 2、材料切割送检，检测化学成份：铬18%以上和镍 8%以上。 3、进场的不锈钢管材码放时应有垫木，防止表面损坏或变形。	不锈钢管标准及外径与壁厚尺寸允许公差表 <table><tr><th rowspan="2">尺寸标准</th><th colspan="2">外径 (mm)</th><th colspan="2">壁厚 (mm)</th><th colspan="2">检测长度 (mm)</th></tr><tr><th>尺寸</th><th>公差</th><th>尺寸</th><th>公差</th><th>尺寸</th><th>公差</th></tr><tr><td rowspan="3">GB/T 14975-2012</td><td>10-30</td><td>+0.20/-0.30</td><td>5-3</td><td>+0.14/-0.14</td><td>10-30</td><td>+150/-150</td></tr><tr><td>30-50</td><td>+0.40/-0.40</td><td>5-3</td><td>+0.14/-0.14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50-100</td><td>+0.40/-0.40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">GB/T 14975-2012</td><td>10-30</td><td>+0.20/-0.20</td><td>5-4.0</td><td>+0.15/-0.15mm</td><td rowspan="4">15.0</td><td></td></tr><tr><td>30-50</td><td>+0.30/-0.30</td><td>4.0-3.0</td><td>+0.14/-0.14</td><td></td></tr><tr><td>50-100</td><td>+0.40/-0.40</td><td>3.0</td><td>+0.14/-0.14</td><td></td></tr><tr><td>100-150</td><td>+0.50/-0.50</td><td>3.0</td><td>+0.14/-0.14</td><td></td></tr></table>	尺寸标准	外径 (mm)		壁厚 (mm)		检测长度 (mm)		尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差	GB/T 14975-2012	10-30	+0.20/-0.30	5-3	+0.14/-0.14	10-30	+150/-150	30-50	+0.40/-0.40	5-3	+0.14/-0.14			50-100	+0.40/-0.40					GB/T 14975-2012	10-30	+0.20/-0.20	5-4.0	+0.15/-0.15mm	15.0		30-50	+0.30/-0.30	4.0-3.0	+0.14/-0.14		50-100	+0.40/-0.40	3.0	+0.14/-0.14		100-150	+0.50/-0.50	3.0	+0.14/-0.14		一、外观要求 1. 不锈钢管表面应光洁平整，不得有皱纹、折痕及外来物质等缺陷。 二、尺寸要求 1. 不锈钢管的尺寸应符合设计要求或合同规定（品牌）。 2. 在允许的公差范围内，不锈钢管的长度、外径、壁厚应满足规定要求。 三、表面质量要求 1. 不锈钢管表面应清洁，不得有氧化皮和锈迹。 2. 不锈钢管表面应无明显划痕、磨损、凹陷及裂纹等缺陷。 3. 不锈钢管表面颜色应均匀，无色差。	1、游标卡尺 2、千分尺 3、角磨机、
尺寸标准	外径 (mm)		壁厚 (mm)			检测长度 (mm)																																																						
	尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差																																																						
GB/T 14975-2012	10-30	+0.20/-0.30	5-3	+0.14/-0.14	10-30	+150/-150																																																						
	30-50	+0.40/-0.40	5-3	+0.14/-0.14																																																								
	50-100	+0.40/-0.40																																																										
GB/T 14975-2012	10-30	+0.20/-0.20	5-4.0	+0.15/-0.15mm	15.0																																																							
	30-50	+0.30/-0.30	4.0-3.0	+0.14/-0.14																																																								
	50-100	+0.40/-0.40	3.0	+0.14/-0.14																																																								
	100-150	+0.50/-0.50	3.0	+0.14/-0.14																																																								
2	栏杆基础预埋	经纬仪 水准仪	1. 在浇筑混凝土之前，应检查预埋件的规格、型号、位置、数量、锚固方法、防腐处理等。 2. 当主体结构浇筑混凝土时，应将埋入的预埋件埋入设计所需的位置和规格中。安装预埋件时，应从两个轴的中间到两侧测量轴之间放线，以避免累积误差。 3. 为了防止在混凝土浇筑过程中预埋件移位，预埋件应与钢筋或模板连接固定。在混凝土浇筑过程中，应及时纠正偏差，预埋板下面的混凝土应注意振捣密实。 4、如改造工程不提前预埋时，连接板定位后；用电锤钻孔；用小型吹风机将孔内浮灰清理干净；5、不锈钢膨胀螺栓用2-M12对角（四周）固定。将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死，防止螺母与钢板松动。		在安装预埋件时，应遵循以下规范要求： 1. 预埋件的轴线偏差 $\leq \pm 5\text{mm}$ ，垂直围墙横方向偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 预埋件的上表面与砼面平齐。 3. 预埋件的标高应 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。	1、水准仪 2、经纬仪 3、目测																																																						

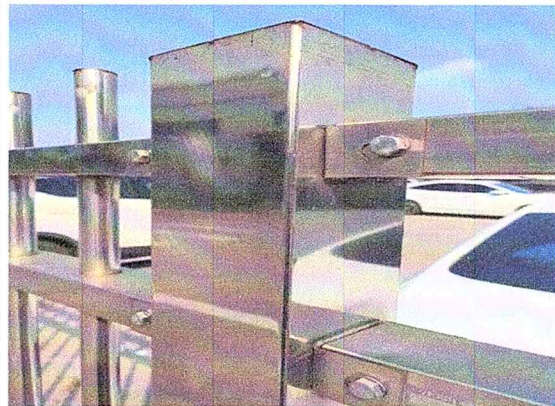

3	立柱、横管加工、焊接	焊丝 焊条 电焊机 切割机 氩弧焊机	1、安装立柱 焊接立柱时，需双人配合，一个扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一人施焊，立柱与预埋板满焊，并应符合焊接规范。 2、横管与立柱焊接 立柱在安装前，通过拉长线放线，从一端向另一端顺次点焊安装，横管安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。立杆与横杆、枪尖处等需要焊接的地方均采用氩弧焊焊接，每个焊接面不少于4个焊点。	护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法 <table><tr><th>项次</th><th>项目</th><th>允许偏差 (mm)</th><th>检验方法</th></tr><tr><td>1</td><td>护栏垂直度</td><td>3</td><td>用1m垂直检测尺检查</td></tr><tr><td>2</td><td>栏杆间距</td><td>3</td><td>用钢尺检查</td></tr><tr><td>3</td><td>扶手直线度</td><td>4</td><td>拉通线，用钢直尺检查</td></tr><tr><td>4</td><td>扶手高度</td><td>3</td><td>用钢尺检查</td></tr></table>	项次	项目	允许偏差 (mm)	检验方法	1	护栏垂直度	3	用1m垂直检测尺检查	2	栏杆间距	3	用钢尺检查	3	扶手直线度	4	拉通线，用钢直尺检查	4	扶手高度	3	用钢尺检查	1、构件表面无污泥 2、不锈钢折成凹型，净空要求61mm，长度为50mm与立柱连接 4、伸缩缝间距≤50米设置，柱间距250 5、验收标准：所有工序验收符合要求、整体观感、牢固度符合要求即可	1、水准仪 2、经纬仪 3、目测
项次	项目	允许偏差 (mm)	检验方法																							
1	护栏垂直度	3	用1m垂直检测尺检查																							
2	栏杆间距	3	用钢尺检查																							
3	扶手直线度	4	拉通线，用钢直尺检查																							
4	扶手高度	3	用钢尺检查																							
4	焊接处处理	抛光机 抛光片 抛光蜡	全部焊接好后用银粉漆喷涂，直到与相邻的母材基本一致，不显焊缝为止。			目测																				
5	注意事项	方木 模板 彩条布	1. 栏杆安装时若地面石材安装完毕后，扶手施工时应做好成品保护，防止焊接火花烧坏地面。 2、每道工序施工之前及完成之后，都需业主、品监、施工三方验收签字，符合要求后方可进行下道工序，期间需注意成品保护，整体验收后方可投入使用。			1、记录 2、目测																				