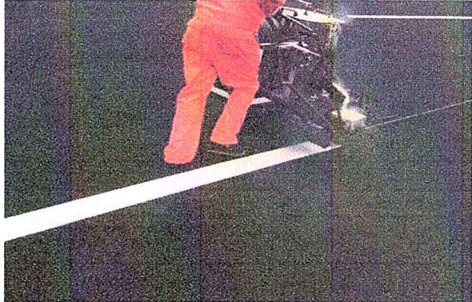


建设工程施工工艺标准（划线（热熔-冷喷）施工工艺）-048

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工准备	热熔材料	1、材料准备，热熔材料选择国家一线材料品牌、确保材料质量； 2、结合现场实际情况、选择合适的施工机具； 3、适用范围：沥青地面及混凝土地面。		1、检查材料的合格证、质保书、保质期、检测报告等	1、目测
2	定位放线、场地清理	卷尺 经纬仪 红外线	1、根据实际需要，在待划线的区域进行测量和标记； 2、确定划线的位置和长度； 3、使用清洁剂或高压水枪清洗划线区域，确保表面无油污、杂质等，待地面干燥后方可进行下一步。		1、划线位置复测 2、地面干净整洁、无油污杂质	1、卷尺 2、目测
3	底油涂布	喷涂型底油机	1、在新摊铺的沥青路面、在无污染的情况下，不要涂抹底油，以免影响涂料与路面的相容性； 2、老路面、复线或新旧水泥路面请涂布底油，用量宜在0.15kg/m²左右，为确保底油涂布均匀，推荐使用喷涂型底油机；3、涂布底油的宽度宜大于标线边缘0.5cm以上为宜； 4、严禁在未干透的底油上施划标线； 5、底油易燃易爆，严禁在装有热熔釜的车上存放底油，喷涂底油时严禁烟火。		1、新路面无需涂布底油 2、需涂布底油的地面用量在0.15kg/m² 3、底油宽度大于标线边缘0.5cm以上、喷涂均匀 4、底油需干燥后施工下一道工序 5、施工时严禁烟火	1、目测 2、总量控制 3、尺量 4、手摸

4	漆机调试	热熔漆机	1、安装热熔漆机，将热熔漆机固定在划线车上、确保机器稳定可靠； 2、加热热熔漆，将热熔漆（新料、禁止回收料）放入热熔漆机的加热槽中、设置适当的温度，使热熔漆达到液体状态。		1、机器安装固定牢靠 2、热熔材料施工温度按照厂家技术标准执行	1、目测
5	划线施工	热熔漆机	1、调整划线机，根据划线要求、调整划线机的划线宽度、厚度等参数（宽度、厚度以设计为准）； 2、开始划线，将划线机放置在待划线的起点位置、按下启动按钮、开始划线； 3、匀速划线，控制划线机的行进速度、保持划线机匀速进行、以确保质量的一致性； 4、衔接划线，在需要衔接的地方、将划线机抬起，移动到下一个划线位置继续划线，确保划线的连贯性和美观度； 5、警示线条颜色一般选用黑红/红白相间作为标准，虚线施工时间隔距离需保持一致（按设计要求）； 6、热熔型干湿态持续反光标线面撒玻璃微珠应采用双撒工艺，前撒大颗粒玻璃微珠，用量约为0.2—0.3kg/m²，后撒小颗粒微珠，用量约为0.2-0.3kg/m²；前后微珠撒布要足量均匀，总用量应控制为0.4-0.6kg/m²。	 	1、划线宽度偏差≤3mm、直线度≤3mm 2、匀速划线 3、干燥后，应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落、粘胎现象 4、玻璃微珠用量大颗粒约为0.2—0.3kg/m²，小颗粒约为0.2-0.3kg/m²；前后微珠撒布要足量均匀，总用量应控制为0.4-0.6kg/m²。	1、卷尺 2、现场监督 3、目测 4、总量控制
6	施工后处理	无	1、干燥固化，待划线的热熔漆需要一定的时间进行干燥和固化、以保证划线的耐久性(24小时后)； 2、清理边缘，使用刮刀等工具清理划线区域的边缘，使划线线条整齐清晰； 3、清理设备，清理划线机和热熔漆机、将残留的热熔漆清除并保养好相关设备。		1、现场清理干净 2、设备清洗	1、现场监督