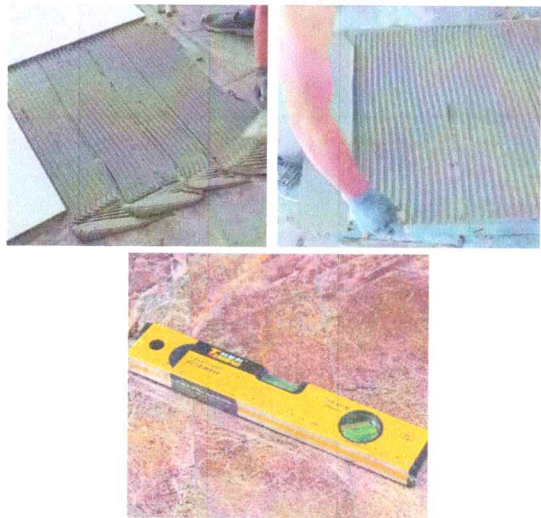
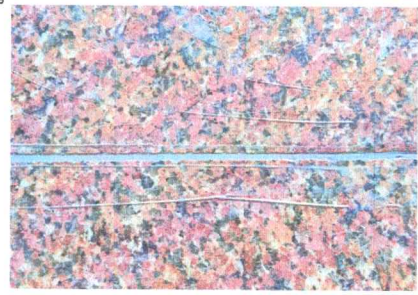


建设工程施工工艺标准（花岗岩地面、踏步施工工艺）-059

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	基础处理	扫帚、施工机具	1、施工前检查地坪基底的平整度，将基层上的杂物处理干净； 2、若是改造工程，过程中若存在管道需联系业主，有用则留，无用提早安排割除清理干净。		1、作业面干净整洁，平整度达到施工要求， $\pm 10\text{mm}$ ，	1、目测 2、靠尺
2	放线	水准仪、激光水平仪、卷尺	1、施工前根据作业面，合理布局排版，画出花岗岩铺装图，经设计与业主签字确认后予以施工放样； 2、楼梯踏步需根据一米线予以测量、下单；踏步位置平整度达不到作业要求要提前修整水泥砂浆找平（让铺贴花岗岩的泥工找平处理）。		1、按经确认的排版图予以现场施工放线放样；	1、用卷尺测量
3	花岗岩准备	记号笔、卷尺	1、花岗岩提前按不同部位分类做好标记（楼梯踏步位置）码放整齐。		1、备料要将花岗岩按不同区域部位分别码放，同时观察是否有断裂，缺角。 2、花岗岩后度验收不超过 -3mm 。	1、巡视
4	铺设结合层胶泥	胶泥，搅拌钻+宝塔杆	1、胶泥建议用电动搅拌器搅拌，不得有生粉团。 2、搅拌好的抹灰砂浆需要静置5~10分钟后再使用，需要在恰当时间内使用完胶泥，当天材料当天使用完，避免干固之后造成浪费。		1、目测呈现黏稠米糊状，无生粉目测团（结团状）	1、目测

5		橡皮锤、水平尺、 8mm缝卡、锯齿状 泥板	1、铺设前将基底湿润； 2、取适量胶泥摸铺工作面约2cm，用带齿泥板均匀刮出纹路，花岗岩背面同样薄铺胶泥并均匀刮出纹路，然后将刮好胶泥的花岗岩平放，胶泥宜控制在6mm~10mm； 3、用橡皮锤敲击花岗岩四角，用水平尺与相邻花岗岩调平。施工缝按设计要求留设，踏步基础不平整调整处理。		1、平整度不应大于2mm，花岗岩缝隙按设计图纸留设±1mm；	1、卷尺、2米靠尺+塞尺、水平尺
6	检查验收	空鼓锤	1、用空鼓锤适当敲击石材边口及砖块中心5个点位 		1、地面砖的空鼓率应限定在3%以内，单块花岗岩空鼓不得大于20%，且中心不得空鼓。	空鼓锤锤击，听声音
7	美缝	美缝剂，美缝刀具、美纹纸	1、空鼓验收合格后，做好现场卫生清理、花岗岩缝隙间夹杂垃圾、尘砂用专业刀具清理出； 2、用美缝剂打满缝隙后，使胶面略低于砖面。 3、施工后满12小时，美缝剂结硬后，清除多余美缝剂。 		表面整洁卫生，无多余胶	1、观察、巡视