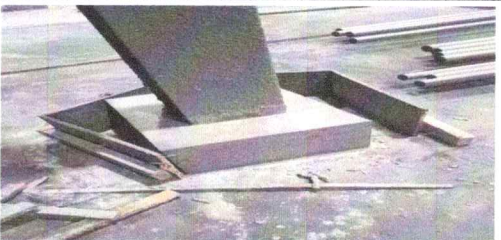


建设工程施工工艺标准（钢柱包柱脚施工工艺）-063

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	前期准备	/	1、进行技术交底 2、施工工具进行检查（是否配备，是否正常使用） 3、人员保险查验，进场施工必须购买保险	/	/	/
2	施工放线	墨斗 铅笔 经纬仪 钢卷尺	1、使用经纬仪与钢卷尺进行控制线确认 2、用铅笔划线并用墨斗弹线确认	/	1、轴线垂直度达到90° 2、轴线允许偏差±5mm	1、三角尺
3	原砼凿毛处理	冲击钻 鼓风机	1、进行原砼面凿毛处理 2、清理干净砼表面 3、用鼓风机二次清理	/	1、混凝土毛面深度±5mm 2、混凝土毛面面积≤混凝土表面面积20%	1、目测 2、卷尺
4	安装模板	钉子 木工锤 步步紧	1、安装模板，要求四个角为90度（与混凝土接触面清理干净并涂刷脱模剂） 2、加固模板（使用步步紧加固模板，模板要求固定牢靠） 3、板缝封堵严密（使用砂浆进行封堵） 4、钢柱成品保护（使用薄膜缠对可能造成污染的部位进行保护）		1、模板净空尺寸±10mm 2、模板三个角必须为90度（模板与砼接触面是否涂刷脱模剂量）	1、目测 2、卷尺
5	浇筑混凝土	薄膜 铁锹 刮尺 灰铲 土工布 插入式振捣棒、	1、钢柱成品二次保护（二次检查有无破漏，如有，则立即更换） 2、浇水湿润（使模板与接触面充分湿润） 3、浇筑砼（使用细石混凝土浇筑，浇筑工程中振捣到位，使混凝土充满整个模板，避免钢柱柱地板与混凝土接触不充分） 4、收光（在混凝土达到终凝强度之前进行收光，收光表面不得有裂纹） 5、洒水养护（收光完成之后，进行洒水养护，减少表面水分蒸发）		1、成品保护是否防范到位 2、浇水是否湿润模板及混凝土表面 3、浇筑时随机抽查塌落度，振捣是否到位 4、收光（混凝土表面是否出现裂纹）	1、目测 2、塌落度桶
6	拆模及养护	薄膜 木工锤	1、拆模（在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受到损坏时，方可拆除模板） 2、养护（拆模完成之后，进行土工布覆盖并进行洒水养护）		1、模板拆除时是否棱角有缺损	1、目测