
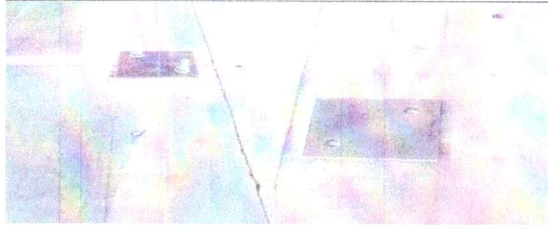
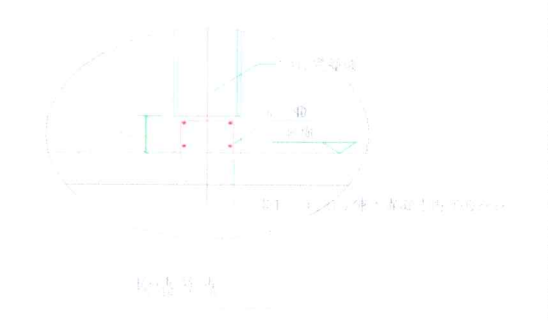
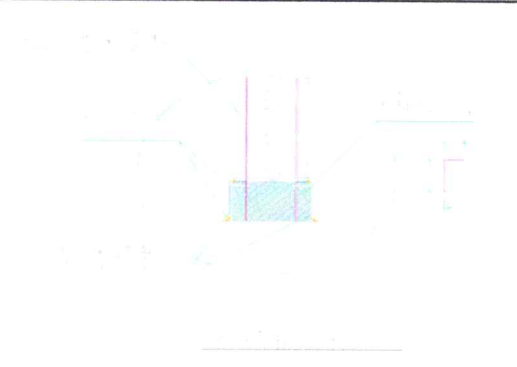
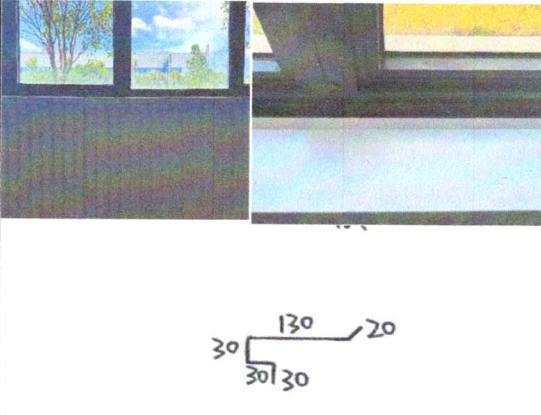
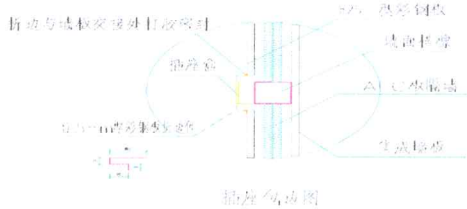


# 建设工程施工工艺标准（825彩钢板隔断施工工艺）-074

| 序号 | 施工工序部位  | 材料器具准备                   | 施工要求                                                                                                                                        | 施工图片                                                                                  | 验收标准                                                             | 验收工具                     |
|----|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 定位放线    | 卷尺<br>墨斗<br>经纬仪          | 1、用经纬仪(或红外线)对新建隔断房定位放线(轴线),并做好标记。<br>2、用墨斗弹出隔断房轴线。<br>3、按照图纸尺寸画出预埋铁板中心线。                                                                    |    | 1、轴线角度为90°<br>2、预埋铁板中心线准确                                        | 1、卷尺<br>2、直角尺            |
| 2  | 预埋板安装   | 电锤<br>锤子<br>扳手<br>吹风机    | 1、检查地面平整度、平整度≤3mm。<br>2、预埋板安装前底面需先刷环氧富锌底漆两道(厚度大于125um)或镀锌预埋钢板。<br>3、复测轴线尺寸。<br>4、预埋板定位后用电锤打孔。<br>5、用小型吹风机将孔内浮灰清理干净。<br>6、镀锌膨胀螺栓用2-M12对角固定。  |    | 1、预埋板油漆厚度需符合要求,安装平整、牢固                                           | 1、卷尺<br>2、水平尺<br>3、漆膜测厚仪 |
| 3  | 框架焊接安装  | 电焊机<br>磨光机<br>水平尺<br>水准仪 | 1、主框架材质选择热镀锌方管。<br>2、间距要求根据板的模数进行设计,要求不切板,不浪费板。<br>3、方管与连接板、方管与方管焊接处均要求满焊。<br>4、框架焊接处焊缝应美观、无气泡、无夹渣、无焊瘤、焊渣清理干净后油漆涂刷均匀(环氧富锌底漆125um、氟碳面漆50um)。 |   | 1、钢柱垂直度1/1000H(H为柱高)<br>2、钢柱平面度≤5mm<br>3、焊缝需符合要求<br>4、油漆涂刷无流挂、气泡 | 1、目视<br>2、水平尺<br>3、经纬仪   |
| 4  | 混凝土坎台浇筑 | 墨斗<br>水准仪                | 1、墨斗弹线顺直。<br>2、模板支模顺直平整。<br>3、建议植筋(因地面为成品车间地坪,考虑坎台浇筑完成后会与地坪脱层),<br>4、坎台成型平整顺直                                                               |  | 1. 模板接缝需严密,防止漏浆<br>2. 模板需固定牢固,防止在浇筑过程中发生移位或变形                    | 目测                       |

|   |            |     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                               |    |
|---|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5 | 踢脚线及转角包边安装 | 角磨机 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、踢脚线安装在混凝土坎台上。</li> <li>2、混凝土坎台如有突出部分需打磨顺直。避免踢脚线安装后歪斜。</li> <li>3、打胶顺直、流畅、均匀。</li> <li>4、转角包边靠镀锌方管骨架安装平头钉固定，便于排版及打胶。</li> </ol>                                                                |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 踢脚线的尺寸（宽度和厚度）需符合设计要求，与整体装饰风格相协调，且与墙面厚度相适应</li> <li>2. 表面处理应平整、光滑，无明显的瑕疵、划痕或漆面脱落。</li> <li>3. 打胶顺直、流畅、均匀。</li> </ol> | 目测 |
| 6 | 门窗包边       |     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将门窗包边固定在骨架上，包边交接处做斜切角，切口打磨。</li> <li>2. 门窗包边固定好后，保证其包边平整、表面无起拱及中间凹两边翘等情况。</li> </ol>                                                                                                         |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装好的包边平整、表面无起拱及中间凹两边翘等情况。</li> </ol>                                                                                | 目测 |
| 7 | 靠原厂房窗户包边做法 |     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将包边安装在原窗台位置并用平头钉固定，包边翘头位置与原窗户保持一定空隙便于打胶封堵（包边尺寸建议现场测量确认）。</li> <li>2. 包边安装完成后测量包边下口与踢脚线的距离，进行彩钢板安装，825彩钢板将踢脚线与窗包边下口牢牢抵住打钉固定，固定好后进行打胶。</li> <li>3. 包边交接位置做斜切角，对切口处进行打磨，避免投入使用后造成划伤。</li> </ol> |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 包边与原窗缝隙处有无打胶，</li> <li>2. 包边表面安装完成后有无松动、划痕、与起拱。</li> </ol>                                                          | 目测 |

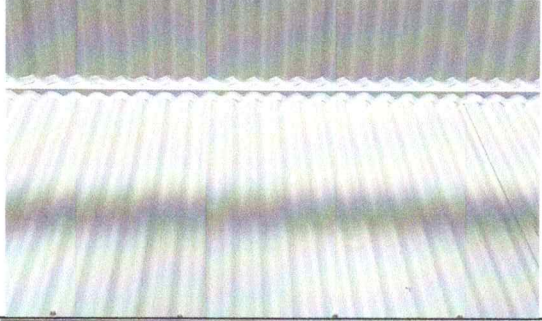

|    |                   |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |          |
|----|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8  | 墙板安装及水电预埋         |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、墙板安装是否牢固，</li> <li>2、平头钉是否间距均匀、是否在同一条直线。</li> <li>3、墙板表面有无破损、污渍。</li> <li>4、封板前测试线路开关插座有无问题。</li> <li>5、将插座包边及86型铁线盒打平头钉固定。</li> </ol>                    |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查墙板安装是否牢固，无松动、脱落现象。</li> <li>2. 墙板拼接处应平整、光滑，无明显缝隙或高低差。</li> <li>3. 墙板表面应无破损、划痕、污染等瑕疵。</li> <li>4. 电线接头应稳固、无外露，开关无打火现象</li> </ol> | 目测       |
| 9  | 玻璃棉铺贴             | 美工刀<br>结构胶 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、用两张5公分厚单面带铝膜玻璃棉粘接在一起成为10公分厚双面带铝膜玻璃棉。</li> <li>2、尽量减少裁切，</li> </ol>                                                                                        |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 验收时需检查玻璃棉的密度是否符合设计要求或相关标准</li> <li>2. 检查基层是否平整、干净，无杂物等，以确保玻璃棉能够紧密贴合在基层上。</li> <li>3. 检查玻璃棉的铺贴是否符合设计要求，铺贴时是否保持平整、紧密</li> </ol>     | 目测<br>卷尺 |
| 10 | 内墙板安装及开关插座开孔打胶    |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、开孔安装前（定位好线盒位置）尽量安装在板的低谷位置。</li> <li>2、如安装效果不佳可打胶进行修饰。</li> </ol>                                                                                          |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙板表面应平整</li> <li>2. 开孔边缘应光滑平整</li> <li>3. 打胶应均匀、饱满</li> </ol>                                                                     | 目测       |
| 11 | 825板吊顶与墙板交接处阳角线安装 |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、彩钢板吊顶施工前，需先用平头钉把阳角线折边件安装固定。</li> <li>2、确认阳角线固定及平直。</li> <li>3、后安装吊顶彩钢板。安装完成后阳角线打胶收口。</li> <li>4、折边件的颜色尽量要与墙板及吊顶颜色保持一直。</li> <li>5. 打胶顺直、流畅、均匀。</li> </ol> |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 打胶是否均匀。</li> </ol>                                                                                                                | 目测       |
| 12 | 825彩钢板吊顶安装        |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、安装前确保板材无破损、刮伤等问题。</li> <li>2、吊顶板材安装时用平头钉打钉固定，平头钉要保持在一条直线、间距要均匀。</li> </ol>                                                                                |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、板材表面有无破损、刮伤等。</li> <li>2、钉子安装是否平直、间距是否均匀。</li> </ol>                                                                               | 检查       |