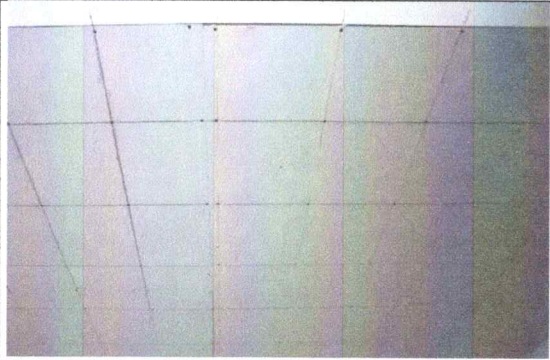
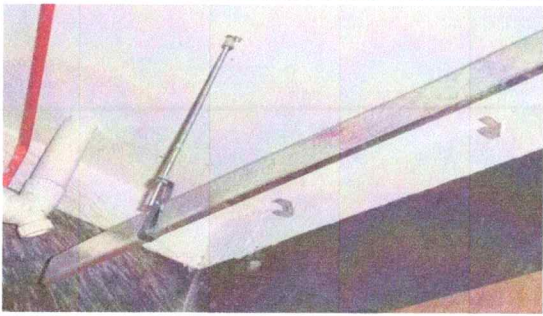
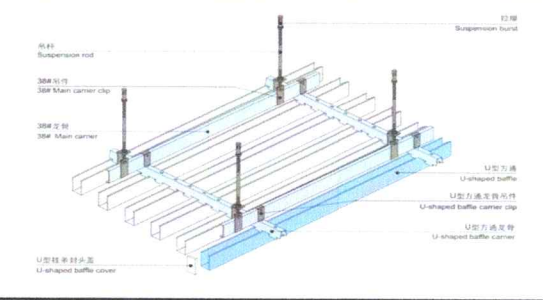


建设工程施工工艺标准（吊顶（铝方通）安装施工工艺）-075

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场验收	游标卡尺、测厚仪	1、轻钢龙骨配件、吊杆、膨胀螺栓、铝方通等，进场查验合格应有出厂合格证及材质报告。 2、铝方通配件材料选用热镀锌材质	按图施工，进行图纸审核	一、外观要求 1. 铝方通表面应光洁平整，不得有皱纹、折痕及外来物质等缺陷。2、铝方通颜色样式应进场前与业主确认完成二、尺寸要求 1. 铝方通尺寸应符合设计要求或合同规定（品牌）。 2. 在允许的公差范围内，铝方通的长度、外径、壁厚应满足规定要求。 三、作业要求 1、吊顶范围内，机电安装均已施工完成，各管线均已试压合格且通过隐蔽验收	游标卡尺、测厚仪
2	测量放线	墨斗 卷尺 塔尺 红铅笔 经纬仪 水准仪	1、根据图纸及现场实际情况确定标高，并在四周墙柱面弹出标高控制线 2、弹吊杆点线根据吊顶排版确定吊杆中心位置用墨斗弹出控制线，龙骨间距要求在900mm至1200mm，边距300mm，吊点弹线完毕后应及时检查，不得遗漏检修口通道口等处的附加吊杆位置线。		一、弹线应清楚位置准确 二、尺寸误差±10mm	卷尺 水准仪
3	吊杆安装	经纬仪 冲击钻 Φ8圆钢 Φ8膨胀螺栓	1、吊杆安装按照标高制作吊杆，并根据吊点位置安装固定吊杆，Φ8金属吊杆用膨胀螺栓与结构顶板连接，双向吊杆中距900mm至1200mm		1. 膨胀螺栓之间误差控制在2cm之内 2. 吊杆之间误差控制在2cm之内	目测、卷尺

4	主安装龙骨	钢锯 射钉枪 冲击钻 无齿锯	1、安装主龙骨，主龙骨一般选用C38轻钢龙骨，间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。安装U型方通龙骨，通过吊件吊挂在主龙骨上。 2、安装边龙骨，按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm龙骨，水泥钉间距不大于300mm。		1、吊件固定紧固 2、间距控制±10mm	卷尺 水准仪 粉线包
5	次龙骨安装	钢锯 射钉枪 冲击钻 无齿锯	1、安装次龙骨，根据铝天花的规格尺寸，安装与板配套的次龙骨，次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。		1、龙骨安装紧固	目测
6	铝方通安装	角尺 锤子 水平尺	1、安装铝方通前，需在水电、桥架及各种管线安装完成后方能施工 2、安装铝方通在装配面积的中间垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装，每排铝方通扣完后要调整一次确保板面平整。 2、安装铝方通时作业人员宜戴干净线手套，以防止污染板面或板边划伤手。 3、铝方通宽度根据图纸间距要求、结合灯具大小确定。 4、铝方通四周收边采用不锈钢材料收边		1、接缝平整度2mm 2、接头顺直度±2mm（拉5m线，不足5m拉通线用钢直尺检测） 3、端头直线度2mm（用2m靠尺检测） 4、分隔缝偏差2mm（用钢直尺检测） 5、分隔缝顺直度2mm（拉5m线，不足5m拉通线用钢直尺检测） 6、铝方通吊顶下表面平整度1mm	目测、2米靠尺塞尺、钢直尺、
7	饰面清理	抹布 梯子	1. 饰面清理（用布擦除其表面脏物，揭开其表面保护膜，不得有污物及手印）		外观整洁干净，横平竖直	目测