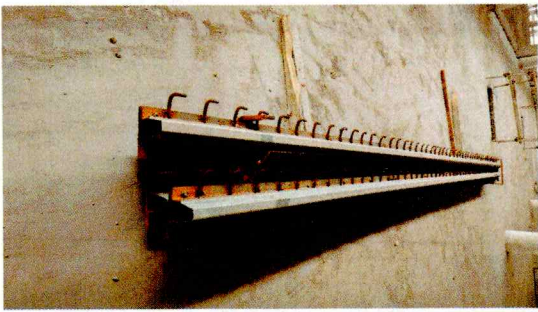
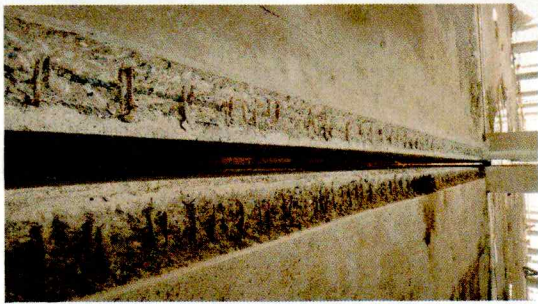
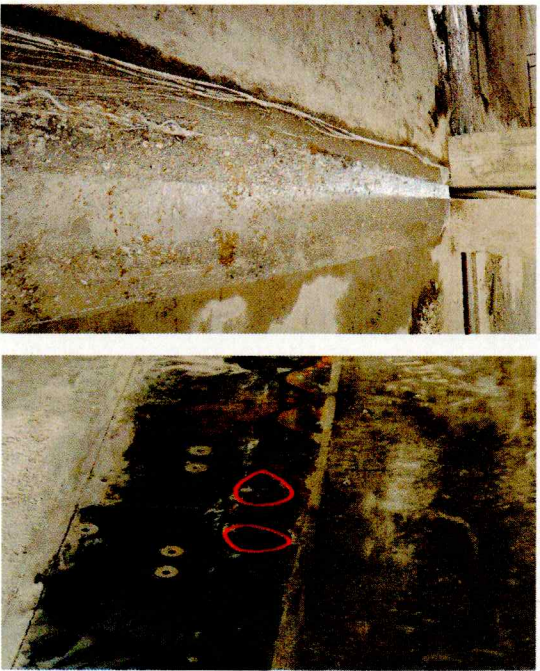


建设工程施工工艺标准（伸缩缝处铠甲缝安装（后装法））-XXX

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工前准备	电镐 铠甲缝 切割机 电焊机	1. 铠甲缝进场验收合格。 2. 混凝土浇筑完成不少于28天。 3. 施工器具检查合格。		铠甲缝按图纸设计要求验收合格 有条件的铠甲缝长度按每跨净距定制整根的 施工器具检查合格 电源电箱设置规范	/
2	伸缩缝弹线切割	墨斗 放线笔 切割机	1. 墨斗弹线，根据图纸，对伸缩缝边口进行弹线。 2. 使用切割机，沿墨线进行切割。		1. 墨线清晰，顺直 2. 切割缝顺直，无错口，深度不小于4公分；若钢筋保护层小于4公分，则切至钢筋上表面。 3. 宽度，切口距毛爪8~10CM	目测 卷尺
3	边口混凝土凿除	电镐 锤子 钢镐	1. 使用电镐，对切割缝与伸缩缝之间的砼进行凿除，边口应轻凿，以防凿除过多。 2. 细部位置，人工用钢镐凿除修整。		1. 凿面平整，深度不小于铠甲缝高度，不影响铠甲缝安装（结构缝边口不用凿，以防漏浆） 2. 凿口无崩口 3. 楼层（梁）上层箍筋上表面应露出，以备铠甲缝焊接固定 4. 砼碎块清理干净	目测
4	铠甲缝安装	铠甲缝 电焊机 安装工具	1. 将铠甲缝抬至伸缩缝中，用支架吊起，进行铠甲缝调平。 2. 调平后用电焊进行初步固定，固定好后再次复核铠甲缝板面的平整度。 3. 确定平整度符合要求后，将铠甲缝锚爪与凿出的钢筋焊接在一起。		1. 调平要求：铠甲缝板面与两边楼面误差不超3mm 2. 焊接要求：每排锚爪跳一发焊接，与楼面或者梁钢筋焊接在一起，焊接完成后焊渣清理干净。	目测 靠尺

5	 浇筑前准备	发泡剂 鼓风机 透明胶带	1. 伸缩缝内清理干净。 2. 铠甲缝与砟之间的缝隙用瓶装发泡剂（橡塑海绵）填充。 3. 铠甲缝缝隙用胶带粘贴。 4. 撒水湿润砟凿除面。		1. 缝隙填充完成，不漏浆 2. 砟凿面充分湿润	目测
6	砟浇筑	C40自密实砟或灌浆料	1. 验收合格。 2. 砟浇筑至铠甲缝与凿面之间。 3. 提浆。 4. 按要求撒耐磨骨料（与原地面一样）。 5. 收光抹平。 6. 覆膜，土工布保湿养护。 7. 拆除铠甲缝钢板固定螺丝。		1. 成型：砟面与楼面及铠甲缝钢板面齐平 2. 保湿养护7天 3. 24小时后拆除铠甲缝钢板固定螺丝	/