


Diagnóstico · canal que no da voltaje

Fuente capacitiva AP · 2 canales · 5 × 5 cm. Compara el canal malo con el bueno: deben marcar lo mismo en cada punto.

Sin corriente. Desenchufa, espera 1 minuto y mide voltaje DC entre + y – de cada salida. No toques la placa hasta que marque menos de 5 V. Todas las mediciones de la tabla son con la placa **desconectada**.

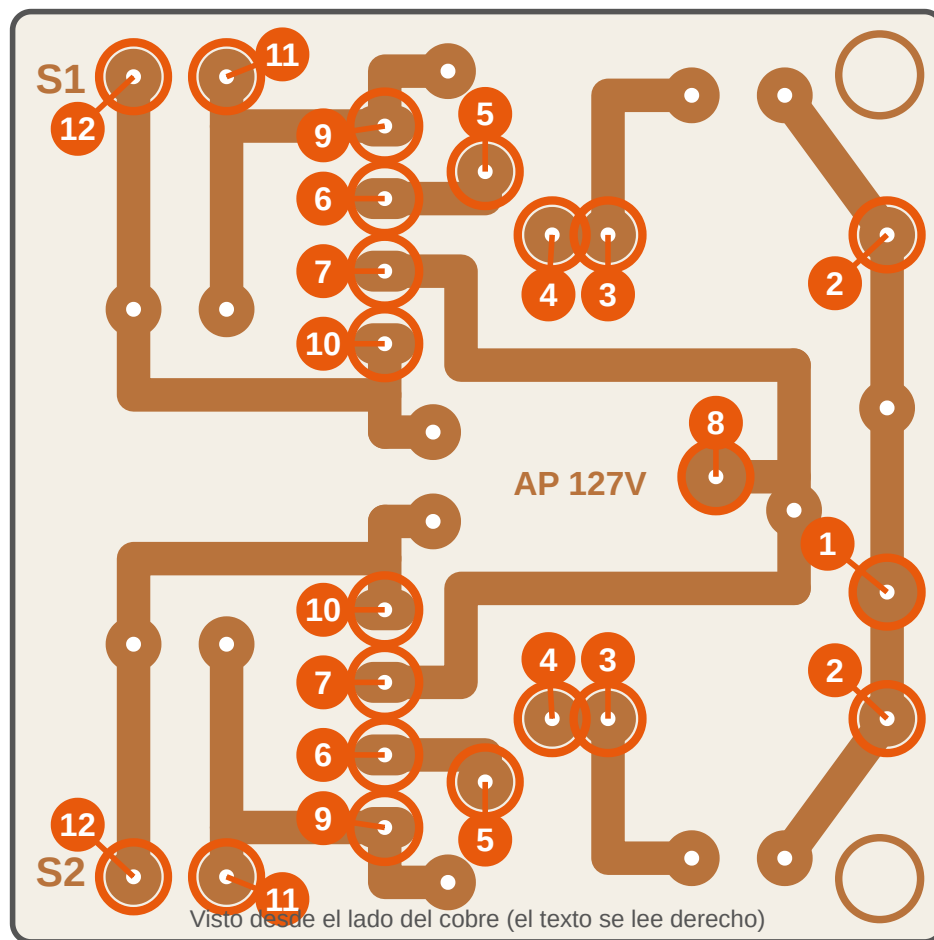

Los números son iguales en los dos canales. Canal 1 = lado de la marca **S1**; canal 2 = lado de **S2**. 1 (L) y 8 (N) son la entrada común.

Mediciones (anota lo que marca)

Puntos	Multímetro en	Debe marcar	Canal 1	Canal 2	Si no marca eso
1 → 2	Continuidad	Pita			Pista L rota o soldadura fría en el X2
2 → 3	Ω (escala 2 M Ω)	$\approx 1 \text{ M}\Omega$			0 Ω : X2 en corto. OL: R de 1 M Ω abierta o mal soldada
3 → 4	Continuidad	Pita			Pista corta X2–R 150 Ω rota
4 → 5	Ω (escala 200 Ω)	$\approx 150 \Omega$			OL: R de 150 Ω quemada o soldadura fría (lo más común)
5 → 6	Continuidad	Pita			Pista hacia el puente rota, o pata ~ del puente sin soldar
7 → 8	Continuidad	Pita			Pista N rota hasta ese puente
6 → 9 y 7 → 9	Diodo: roja en ~, negra en +	0.4 – 0.7			OL en uno: puente abierto. 0.00: puente en corto
10 → 6 y 10 → 7	Diodo: roja en ~, negra en ~	0.4 – 0.7			Igual que arriba; al revés debe marcar OL
9 → 11	Continuidad	Pita			Pista + a la salida rota
10 → 12	Continuidad	Pita			Pista – a la salida rota
11 → 12	Continuidad	NO pita			Si pita: corto en la salida o puente de soldadura

Por qué el voltaje "va bajando"

Si al medir la salida el voltaje empieza alto y baja solo hasta cero, al electrolítico **no le está llegando corriente**: lo que ves es su carga descargándose por el multímetro y la resistencia de 220 k Ω . El problema está antes del puente (puntos 1 a 8), casi siempre una **soldadura fría** o la R de 150 Ω abierta. Si a veces da y a veces no, es soldadura fría segura.

Arreglo rápido

- Recalienta con soldadura nueva todas las uniones de ese canal: 2 del X2, 2 de la R 150 Ω , 2 de la R 1 M Ω y 4 del puente. Cada una debe quedar brillante, en forma de volcancito, mojando el pad y la pata.
- Una pista rota (fisura fina, se ve a contraluz) se arregla soldando encima un pedazo de alambre o una pata de resistencia sobrante.
- Si una pieza mide mal también fuera de la placa, cámbiala por una igual.

Prueba con corriente (después de arreglar)

- Conecta primero los LEDs, luego enchufa. Nunca conectes LEDs con la placa energizada.
- Multímetro en voltaje DC, escala 200 V o más, entre + y – de la salida, sin tocar nada más.
- Sin LEDs: 170 – 180 V. Con LEDs: la suma de sus voltajes (20 rojos $\times$ 2 V $\approx$ 40 V). Debe quedarse **fijo**, no bajar.
- Si marca negativo (–40 V), los cables de esa salida están al revés: intercambia rojo y negro.