



A 感知载板 55×48 · 元件面朝后

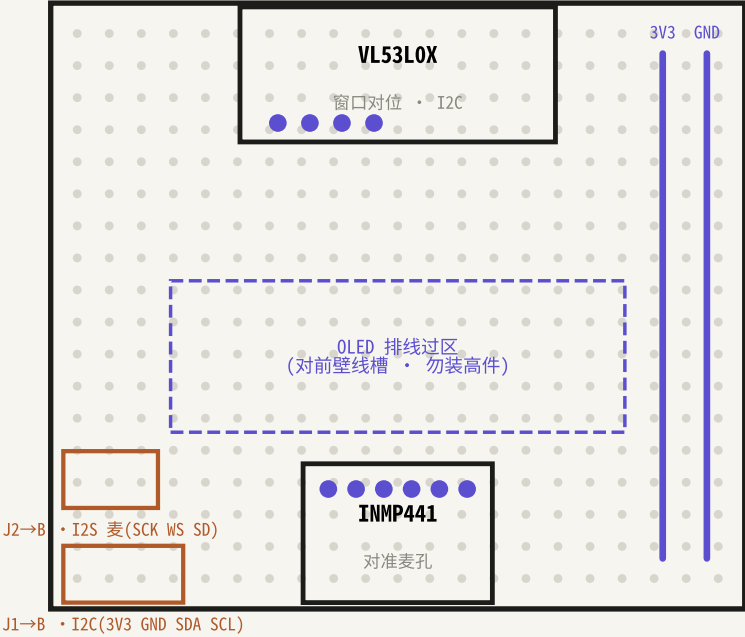


ToF/麦排针直插焊 · 屏排线不落板,穿过区进线槽

B 主控载板 55×48 · 元件面朝后

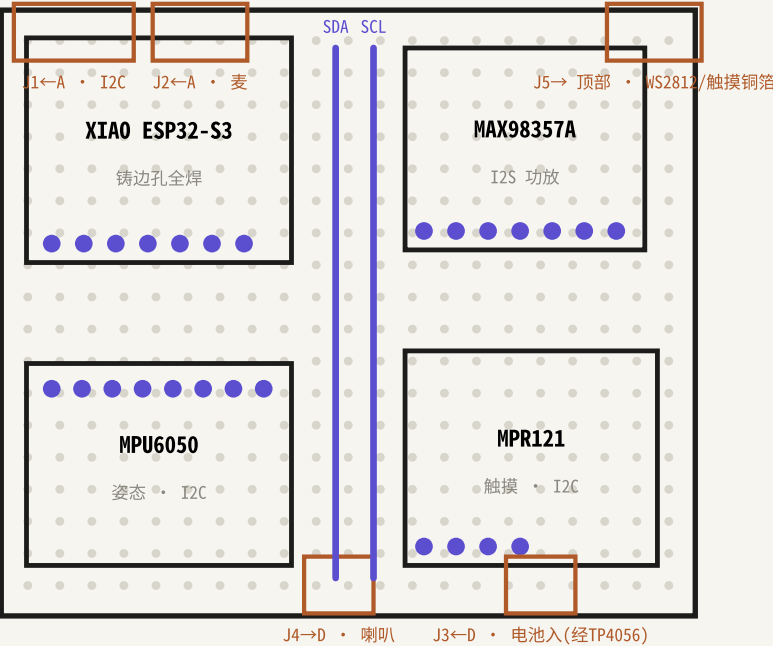


汇流条:SDA/SCL 两条镀锡母线,四路 I2C 全部飞线上母线

C 能量层 55×48(免焊)

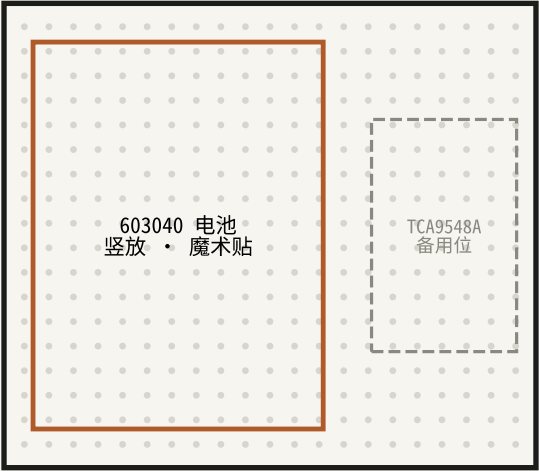

电池线沿右侧壁下行 → D 舱 TP4056 B+/B-

D 底舱平面 56×22

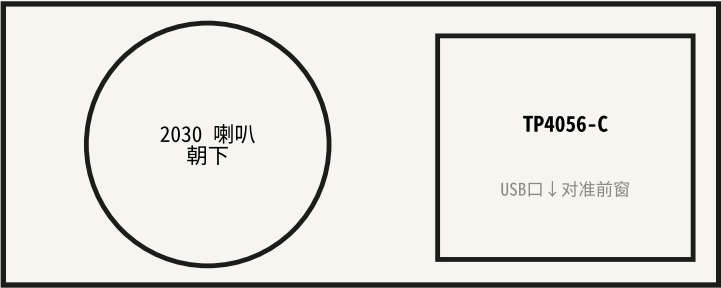

焊接顺序:

- 1 载板裁切 55×48,断角避开槽肋
- 2 B 板母线先行(两条镀锡裸线)
- 3 模块排针落板→飞线上母线
- 4 JST 插座最后焊,插头一律可拆
- 5 通电前:万用表量 3V3-GND 无短路
- 6 H4 电池线插前必验极性

线束

从 → 到

芯数/线序

长度

H1 I2C 干线	B • J1 → A • J1	4:3V3 GND SDA SCL	70mm
H2 麦克风	B • J2 → A • J2	3:SCK WS SD	70mm
H3 双屏	B 母线 → 升高柱×2	4×2:并联 0x3C/0x3D	110mm
H4 电池	C 电池 → D • TP4056 B±	2:红+黑-(验极性!)	90mm
H5 系统电	D • TP4056 OUT± → B • J3	2	80mm
H6 喇叭	B • J4 → D 喇叭	2	80mm
H7 外设	B • J5 → 顶槽出舱	3:5V GND DIN + 铜箔	150mm