

Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV Advance

4821KLM

29 de septiembre de 2026 · Revisado por Javier

38

CORRECTOS

7

ATENCIÓN

2

MAL

4

NO APLICA

Datos del vehículo

MARCA
Volkswagen

MODELO
Golf

VERSIÓN
2.0 TDI 150 CV Advance

MATRÍCULA
4821KLM

BASTIDOR (VIN)
WVWZZZAUZHW123456

AÑO
2017

KILÓMETROS
128.450 km

COMBUSTIBLE
Diésel

CAMBIO
Manual

COLOR
Gris Urano

PRECIO
13.900 €

Incidencias destacadas

MAL

Elevalunas

Elevalunas trasero derecho no funciona (motor o mecanismo).

MAL

Discos y pastillas

Discos delanteros con escalón y pastillas al 15 %. Cambiar antes de circular.

ATENCIÓN

Juntas del motor

Sudado en la junta de la tapa de balancines. No gotea todavía; vigilar nivel.

ATENCIÓN

Embrague

Punto de embrague alto. Recomendable revisar en los próximos 15.000 km.

ATENCIÓN

Máquina de diagnóstico

Error almacenado, no activo.

ATENCIÓN

Se mantiene recto al soltar el volante

Tira ligeramente a la derecha. Revisar alineación.

ATENCIÓN

Paragolpes

Roce en esquina trasera izquierda.

ATENCIÓN

Llantas

Bordillazo en llanta delantera derecha.

ATENCIÓN


Neumáticos

Traseros con 2,1 mm. Delanteros bien.

Observaciones del vehículo

Vehículo revisado a petición del comprador antes de la compra. Dos llaves, libro de mantenimiento sellado hasta 2024. ITV en vigor hasta 05/2027.

Fotos generales

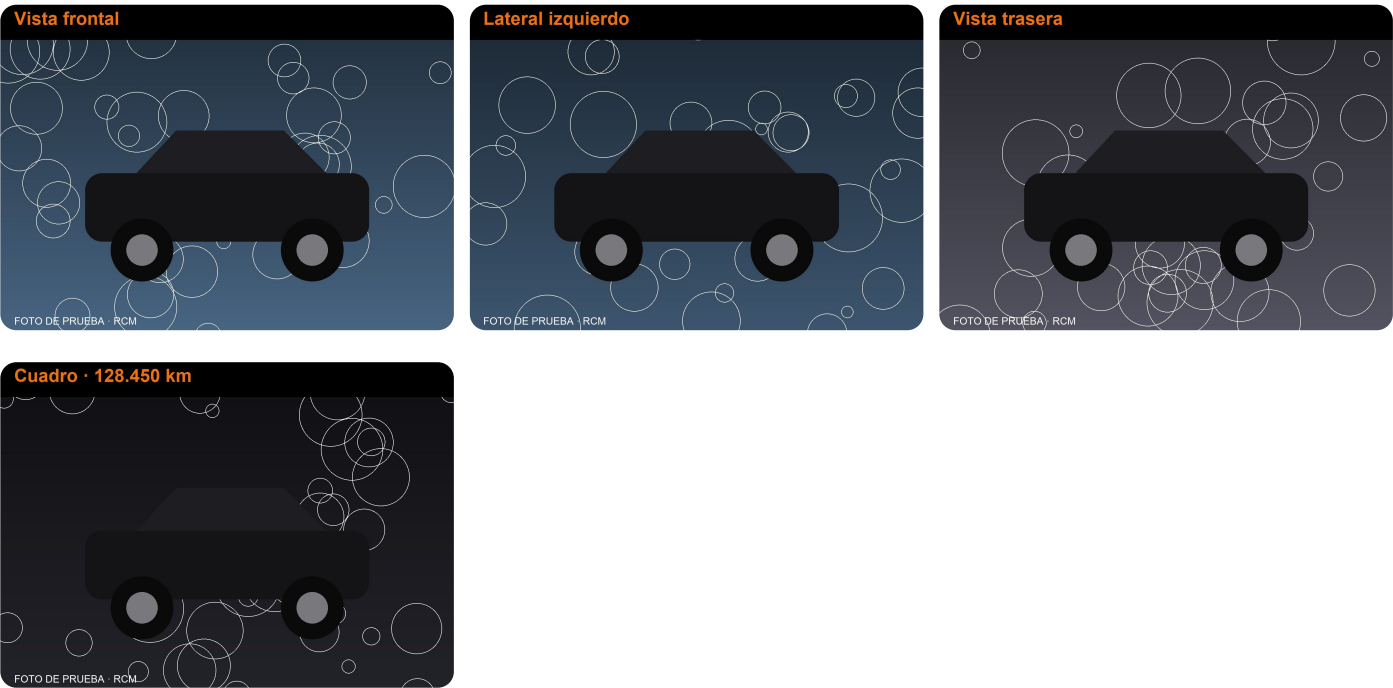


Motor

14 OK3 ATENCIÓN

ATENCIÓN

Juntas del motor
Sudado en la junta de la tapa de balancines. No gotea todavía; vigilar nivel.

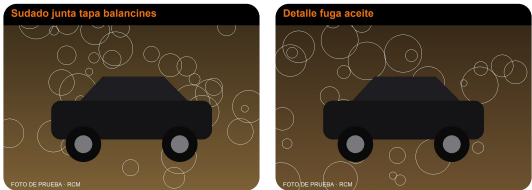

OK

Tapón de aceite y árbol de levas
Aceite limpio, sin mayonesa en el tapón.

OK

Correas (sobre todo distribución)
Distribución cambiada según factura del concesionario.
Último cambio (fecha / km): 03/2024 · 112.300 km ¿Hay factura?: Sí

OK

Nivel de aceite

OK

Manguitos

OK

Depósito de anticongelante

OK

Arranque y ruidos
Arranca a la primera, ralentí estable.

OK

Humo del escape
Color del humo: Ninguno

OK

Varilla de aceite

ATENCIÓN

Embrague
Punto de embrague alto. Recomendable revisar en los próximos 15.000 km.

OK

Líquido de dirección

OK

Dirección

OK

Testigos del cuadro

ATENCIÓN

Máquina de diagnóstico
Error almacenado, no activo.
Códigos de error: P0401 · Flujo EGR insuficiente

OK

Líquido de frenos y frenos

OK

Alternador
Voltaje arrancado: 14.2 V Voltaje parado: 12.6 V

OK

Radiadores

N/A

Bujías

Motor diésel.

Conducción

4 OK

1 ATENCIÓN

Que no vibre a gran velocidad ni al frenar bruscamente, y al soltar el volante que no se vaya hacia los lados en las curvas forzadas. Que no suene ni haga cosas raras.

OK

Vibraciones a gran velocidad

OK

Frenada brusca

OK

Curvas forzadas

ATENCIÓN

Se mantiene recto al soltar el volante

Tira ligeramente a la derecha. Revisar alineación.

OK

Ruidos o cosas raras en marcha**Aparatos e interior**

8 OK

1 MAL

OK

Aire acondicionado

Enfría correctamente (6 °C en salida).

OK

Compresor y electroventilador

OK

Caja de cambios

OK

Cuadro de instrumentos

OK

Desgaste de volante, pomo, pedales, asiento y cinturón

Desgaste acorde a los kilómetros.

OK

Asientos

OK

Puertas (interior y cierres)

MAL

Elevalunas

Elevalunas trasero derecho no funciona (motor o mecanismo).

OK

Espejos

N/A

Extras homologados**Revisión exterior**

12 OK

3 ATENCIÓN

1 MAL

OK

Puertas

OK

Maletero

OK

Capó

ATENCIÓN	Paragolpes Roce en esquina trasera izquierda.
OK	Pilotos y faros (ajuste)
OK	Chapa
ATENCIÓN	Llantas Bordillazo en llanta delantera derecha.
OK	Pegatinas
OK	Embellecedores
N/A	Modificaciones estéticas
OK	Pintura Medidor de espesor sin repintados.
OK	Suspensión
MAL	Discos y pastillas Discos delanteros con escalón y pastillas al 15 %. Cambiar antes de circular. Disco delantero con escalón 
OK	Retrovisores
OK	Faros y golpes frontales
N/A	Techo solar
ATENCIÓN	Neumáticos Traseros con 2,1 mm. Delanteros bien. Fecha fabricación (DOT): 2319 Profundidad mínima: 2.1 mm Neumático trasero 2,1 mm   Vídeo 1 Escanea el QR o pulsa aquí
OK	Chasis bajo

Registro de fotos y vídeos

Cada archivo de este informe queda registrado con su huella digital, la fecha en que se tomó y la fecha en que se subió. Si alguien cambiase una foto, su huella dejaría de coincidir con la de esta tabla. Las horas son de la España peninsular.

PUNTO REVISADO	TIPO	TOMADA	SUBIDA	HUELLA SHA-256
Fotos generales	Foto	29/09/26, 10:10	29/09/26, 12:29	84354af6b984bb5c1d61ac4d146a72fe fdafe5ebb5efa34954f402c29c182af
Fotos generales	Foto	29/09/26, 10:11	29/09/26, 12:29	a25928a84b4042dca0a8b968c8cb7981 b0a282ed0141ab173de5c2be1b968094
Fotos generales	Foto	29/09/26, 10:12	29/09/26, 12:29	8de27c6f8d6bc8a9e7699617cfdc4add 9511108832cb5fee6e06dd241b766138
Fotos generales	Foto	29/09/26, 10:13	29/09/26, 12:29	5d51085e0e4879479395f860725b9526 dbb28cc54fc46a17047a810b8c3c2db5
Juntas del motor	Foto	29/09/26, 10:14	29/09/26, 12:29	3891d7a7a6025b2200ab0be55ee475ea a4b557dccfc253b84191f7e80059a450
Juntas del motor	Foto	29/09/26, 10:15	29/09/26, 12:29	32a7865f78dc2d5d67fd95777cf0a576 6826bdf725a06a18c110a3b5409b123b
Discos y pastillas	Foto	29/09/26, 10:16	29/09/26, 12:29	17606fb2a384152b4fa11cb54dd97711 93882ed4b14764924b64a155ce14cac7
Neumáticos	Foto	29/09/26, 10:17	29/09/26, 12:30	e12a11aa66128c8b172a292c9af1d3b5 e6af52b5f4fa86af16a952c4a55463bb
Neumáticos	Vídeo	29/09/26, 12:30	29/09/26, 12:30	502487d17c0ec8daa81e892912b34607 a8349d3a136474d23c427d0741c67b91

Total: 8 fotos y 1 vídeo. Dispositivo: Apple iPhone 15 Pro.