

20250513 RIM Préventif Scie a ruban ISTECH Smart 530 SA

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Atelier Bélliparc Identifiant Machine: 6 YUS F40 W0

Heures Machine: 000
Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 000

Date d'intervention : 13-05-2025

Durée de l'intervention : 2h
détail des Heures si >7H et >1 tech.: 2hTom

---- Opérations ----

- 1. **Contrôler le niveau d'huile hydraulique (ISO VG 32)** le niveau d'huile est bon
- **Contrôler la rotation des guides de lame**
 Les guides fonctionnent correctement
- 3. **Contrôler et tester le fonctionnements des sécurités (Arrêts d'urgences, sécurités de porte)** test des sécurités ok
- 4. **Contrôler le fonctionnement et l'état général (éclairage, lubrification ...)**

Test et état général correct

Commentaire : Pas de lumière sur cette machine.

Lubrification à revoir pas de mise à l'air libre du circuit pneumatique à l'arrêt de la lubrification ce qui bloque l'électrovanne quand on relance le système. Chiffrage de la modification transmise à J.Gauthier

- 5. **Contrôler l'état et le fonctionnement de la brosse de lame** Fonctionnement et état de la brosse correct
- 6. **Contrôler le niveau de lubrifiant et son dosage**

A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

Niveau de lubrifiant correct (préciser le dosage en commentaire)


Commentaire : Dosage=7

- 7. **Contrôler le graissage des guides de glissières (11 graisseurs NLGI2) rep A à H** le graissage est effectué
- 8. **Contrôler le graissage de la poulie de tension de lame (graisse NLGI2) rep D** le graissage est effectué

Commentaire : 4g de graisses appliquées

9. **Contrôler le graissage du volant d'entrainement (graisse NLGI2) rep A** le graissage est effectué

--- Photos ----

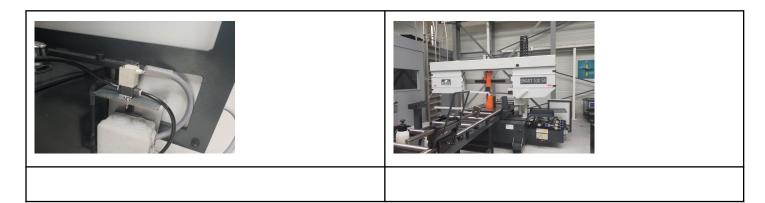

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
autoute to the same of the sam	