

20250512 RIM Préventif Scie a ruban ISTECH Power S10

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc Identifiant Machine : 6 YUS F35 W0

Heures Machine: 0000
Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 000

Date d'intervention : 12-05-2025

Durée de l'intervention : 1h30 détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h30 Tom

---- Opérations ----

- 1. **Contrôler le niveau d'huile hydraulique sous le capot côté pupitre (huile ISO 46)** le niveau d'huile est bon
- 2. **

Contrôler la rotation des guides de lame** Les guides fonctionnent correctement

- 3. **Contrôler le niveau de lubrifiant de coupe et son dosage** le niveau est bon (préciser le dosage en commentaire)
- 4. **Contrôler et tester le fonctionnements des sécurités (Arrêts d'urgences, sécurités de porte)** test des sécurités ok
- 5. **Contrôler le fonctionnement et l'état général (éclairage, lubrification ...)** Test et état général correct
- 6. **

Contrôler le fonctionnement et l'état de la brosse de lame** Fonctionnement et état de la brosse correct


A	mitec		Rappo	ort de Maintena	ance		AINT-22 1/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

7. **Contrôler le graissage des 16 patins guides de glissière (graisse NLGI2)** le graissage est effectué

Commentaire : Graissage des patins de guide du petit étau impossible car patins de guide mal montés,graissage effectué directement sur la glissière elle-même.

- 8. **Contrôler le graissage de la poulie moteur de lame (graisse NLGI2)** Graissage suffisant
- 9. **Contrôler le graissage de la poulie menée de lame (graisse NLGI2)** Graissage suffisant
- 10. **Contrôler le niveau d'huile du réducteur d'entraînement de lame (ISO VG32)** le niveau est bon
- 11. **Contrôler le niveau d'huile des colonnes de guidage (EP68)** le niveau est bon

—- Photos ----

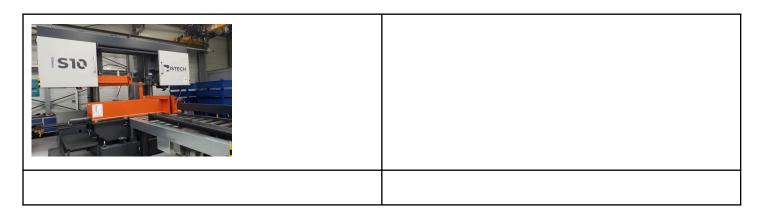

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
all	