Curso: 2º Bach. Profesor: José Jiménez R. Problemas selectividad 1.- Una fundición ferrítica con 3% de C se encuentra en equilibrio a la temperatura ambiente. Se sabe que la solubilidad de C en el Fe $\alpha$  a la temperatura ambiente es de 0.008%. Determine: Fases presentes en su composición. Cantidades relativas de cada una. (Propuesto Andalucía 96/97) 2.- Un fabricante de maquinaria dispone de dos aleaciones férreas con un contenido del 0,8% y del 3,5% en peso de carbono y el resto de hierro. Se pide: Indicar qué tipo de aleación industrial es cada una de ellas. Si tuviera que elegir una de las dos para fabricar un eje de una máquina, ¿cuál de ellas escogería y por qué?. Si la aleación del 3,5% de carbono se funde y se deja enfriar muy lentamente en un molde hasta la temperatura ambiente, decir cómo se encuentra el carbono en la aleación y qué fases aparecerán en la estructura a la temperatura ambiente. (Selectividad Andaluza) 3.- Una hipotética aleación, de composición 60% de A y 40% de B, está a una temperatura en la que coexisten una fase sólida alfa y otra líquida. Si las fracciones másicas de ambas son 0,66 y 0,34,

respectivamente, y la fase alfa contiene un 13% del componente B y un 87% del A. Determine la

4.- Un plomero introduce un crisol, con 12 Kg de una aleación Pb-Sn con el 30% en peso de Sn, en un horno eléctrico que alcanza una temperatura máxima de 183 °C. Cuando el horno llega a su temperatura máxima observa que una parte se ha fundido, pero por más tiempo que mantiene la aleación a esta temperatura, no consigue terminar de fundirla. Se pide, teniendo en cuenta el

composición de la fase líquida a dicha temperatura.

(Propuesto Andalucía 96/97)

**BLOQUE "A"** 

MATERIALES, DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

**DEPARTAMENTO** 


DE

**TECNOLOGÍA** 

I.E.S.

"SIERRA MÁGINA"

MANCHA REAL

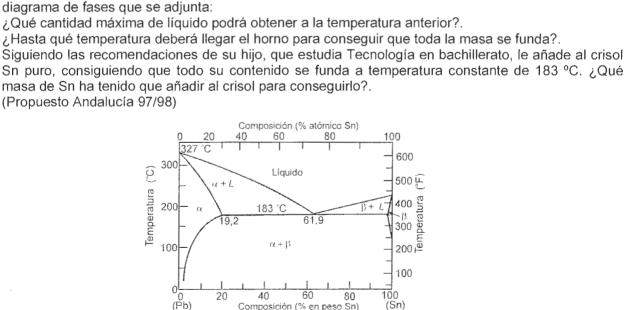

5.- En un puerto de montaña cuya temperatura ambiente es de -10 ° C, el servicio de mantenimiento de carreteras arroja sal sobre ellas para conseguir fundir el hielo. Se desea saber, con la ayuda del diagrama de fases adjunto:
¿ Qué cantidad relativa, o porcentaje en peso de sal (NaCl) mínimo, deberá tener la mezcla para conseguir que todo el hielo se funda?.


Curso: 2º Bach. Profesor: José Jiménez R. Problemas selectividad Con un camión de 1000 Kg de sal ¿qué cantidad de hielo se puede llegar a fundir a dicha temperatura? (Selectividad andaluza septiembre 98) Líguido ĵ 0 (salmuera) **Temperatura** -10 Hielo Sal + Líquido Líquido (salmuera)

I.E.S.

"SIERRA MÁGINA"

MANCHA REAL

las fases presentes

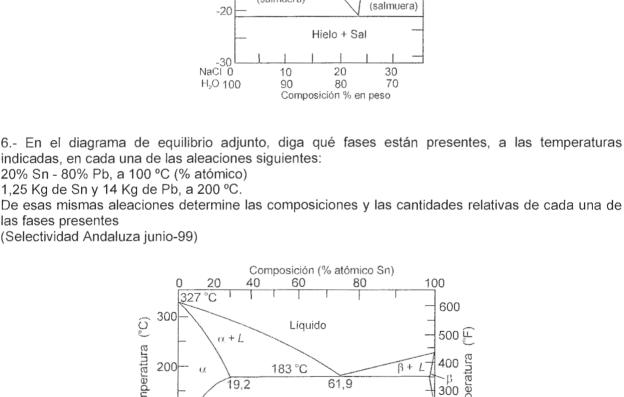

200 =

100

**BLOQUE "A"** 

MATERIALES. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

**DEPARTAMENTO** 

DE

TECNOLOGÍA

(Pb) 20 60 100 80 Composición (% en peso Sn) (Sn) 7.- Del diagrama Fe-C que se adjunta, se pueden extraer los siguientes datos: A 960 °C el carbono puede disolverse en la austenita hasta un 1,5 %.

 $\alpha + \beta$ 

Se desea saber las fases presentes y su composición:

A 600 °C el carbono puede disolverse en la ferrita hasta un 0,067%.

Temperatura (°C)

100

0

En una aleación con un 1% de Carbono, a las temperaturas de 600 y 960 °C. En una aleación con el 2% de carbono, a la temperatura de 960 °C. (Selectividad andaluza septiembre-99)

"SIERRA MÁGINA" MATERIALES. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO MANCHA REAL Problemas selectividad Curso: 2º Bach.

I.E.S.

Profesor: José Jiménez R

DEPARTAMENTO

DF

**TECNOLOGÍA** 

1200 900 600 3 (Fe) Composición (% en peso C)

**BLOQUE "A"** 

- 8.- Dibuje un diagrama de equilibrio entre dos componentes cualesquiera, A y B, solubles completamente en estado sólido, que solidifiquen, en su estado puro, a las temperaturas de 1000 v 1300 °C, respectivamente. En la región bifásica sitúe un punto a la composición del 45% del componente A y a la temperatura
- de 1100 °C. Se pide: Identifique las fases presentes en dicho punto.
- Determine la composición de las mismas. Razone su grado de libertad, o varianza del sistema, en la zona donde se ha situado el punto
- anteriormente citado. (Propuesto Andalucía 97/98).
- 9.- Dos metales A y B, son totalmente solubles en estado líquido y en estado sólido. Solidifican a 1200 y 700 °C, respectivamente. Se sabe que una aleación, con el 80 % de A, es totalmente líquida por encima de 1150 °C y sólida por debajo de 1000 °C. Así mismo, otra aleación con el 40 %de A, es
- totalmente líquida por encima de 1000 °C y sólida por debajo de 800 °C. Se pide: Dibuje el diagrama de equilibrio indicando las fases presentes en cada una de sus zonas.
- Analice lo que ocurre en el enfriamiento de una aleación del 50 % de A, desde 1200 °C hasta la temperatura ambiente.
- Para la aleación anterior y la temperatura de 1000 °C, ¿existe más de una fase? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué porcentaje hay de cada una?. (Propuesto Andalucía 98/99).
- y el otro un 50% de Ag (porcentajes en masa). Ambos lingotes tienen una masa de 2 kg y se introducen en crisoles separados, en el interior de un horno que puede alcanzar, como máximo, una temperatura de 900 °C. Haciendo uso del diagrama de fases adjunto, razone: ¿Pueden llegar a fundirse totalmente los lingotes? ¿Qué cantidad máxima de líquido obtendría en ambos crisoles?.

10.- Un platero dispone de dos lingotes de aleación cobre-plata. Uno de ellos contiene un 30 % de Ag

Cuando el indicador de temperatura del horno marque 800 °C. ¿qué masa de sólido quedará todavía por fundirse en cada crisol? El platero busca una aleación de mayor ley (mayor porcentaje en plata). Para ello, extrae con una

cazoleta una muestra de líquido de cualquiera de los crisoles y la deja enfriar hasta la temperatura ambiente.

600  $\alpha + \beta$ 1000 800 400 80 \_ 100 40 (Ag) (Cu) Composición (% en peso Ag) 11.- a) Del diagrama adjunto, diga qué fases están presentes y cuáles son sus composiciones, en las siguientes aleaciones: 85% en peso de Ag y 15% de Cu, a 800 °C. 267 g de Cu y 119 g de Ag, a 900 °C. Composición (% atómico Ag) 1000 1800 Líquido  $\alpha + L$ 1600 780 °C (T<sub>E</sub>) 800 1400 91,2 71,9  $(C_{BE})$ 1200 600  $\alpha + \beta$ 1000

40

Composición (% en peso Ag)

Determine las cantidades relativas (fracciones o porcentajes en masa) de las fases presentes en las

12.- Una aleación del 50% Sn y 50% Pb (en peso) a 300 °C, comienza a enfriarse lentamente.

60

80

20

**BLOQUE "A"** 

MATERIALES, DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

Curso: 2º Bach.

Diga a qué temperatura debería hacer la extracción del líquido del horno para que, al solidificar,

Composición (% atómico Aq)

Líquido

80

71.9 91.2  $(C_E) (C_{BL})$ 

100

1800

1600

1400

1200

800

100

(Ag)

**DEPARTAMENTO** 

DF

**TECNOLOGÍA** 

Profesor: José Jiménez R.

I.E.S.

"SIERRA MÁGINA"

MANCHA REAL

tenga la máxima ley.

(Propuesto Andalucía 98/99)

Problemas selectividad

¿Qué composición de plata tendrá la nueva aleación solidificada?.

 $\alpha + L$ 

780 °C (T<sub>c</sub>)

1000

800

400

aleaciones y temperaturas del apartado a). (Selectividad andaluza septiembre-00)

Utilizando el diagrama de fases adjunto, indique:


(Cu)


composición de la fase sólida es del 35% Ni, a partir del diagrama de fases adjunto determine: 2800 1500 1455 emperatura (\*C) 2400 1300 1200 2200

 $\alpha + \beta$ 

La temperatura que ha alcanzado la aleación y la composición de la fase líquida. Las fracciones másicas de ambas fases.

1100 2000 1085°C 1000 100 60 40 (140)

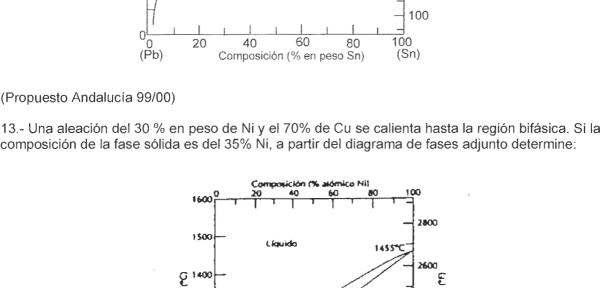

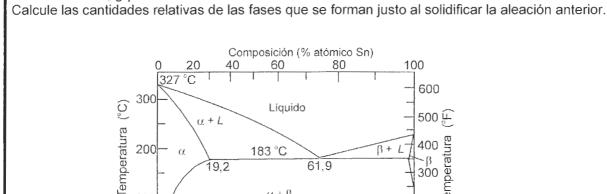

**BLOQUE "A"** 

MATERIALES, DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

Curso: 2º Bach.

¿ A qué temperatura se iniciará la solidificación y qué composición tendrá la primera fase sólida

Si se continúa enfriando esta aleación, ¿a qué temperatura se obtendrá un líquido con un contenido

**DEPARTAMENTO** 

DE

**TECNOLOGÍA** 

Profesor: José Jiménez R.

200 =

I.E.S.

"SIERRA MÁGINA"

MANCHA REAL

formada a esta temperatura?

Problemas selectividad

de Sn máximo?, ¿qué contenido será éste?

100

Dibuje la curva de enfriamiento temperatura-tiempo, desde 1400 °C hasta 1000 °C, de la aleación del 30% Ni. Indique, sobre la misma, las fases existentes en cada tramo de la curva así como las temperaturas donde comienza y finaliza la solidificación. (Propuesto Andalucía 99/00) 14.- Un elemento (A) funde a la temperatura de 600 °C y otro (B) a 700 °C. Ambos son completamente solubles en el estado líquido pero totalmente insolubles en el estado sólido, formando un eutéctico a 300 °C que contiene un 30 % del elemento A. a) Dibuje su diagrama de fases considerando las líneas rectas. b) Determine la temperatura a la que empieza a solidificar una aleación con el 70% de B, y la que tendrá cuando termine, de acuerdo con el diagrama dibujado. c) Diga cuáles son las fases de una aleación con el 15% de A, a la temperatura de 200 °C, su composición y las proporciones en las que se encontraran en equilibrio. (Selectividad andaluza junio-01) 15.- Dibuje la curva de enfriamiento, temperatura frente a tiempo, para un metal puro que se enfría a presión constante en condiciones de equilibrio desde el estado líquido, para los siguientes casos: a) El metal solidifica a 450°C y, posteriormente, se enfría hasta la temperatura ambiente. b) El metal solidifica a 800°C dando una estructura cristalina cúbica que, posteriormente, se transforma a 500°C en otra hexagonal que permanece hasta la temperatura ambiente. c) Aplicar la regla de las fases de Gibbs: en el caso del apartado a), para las temperaturas de 500°C y 450°C y, en el caso del apartado b), para 800°C y 500°C. (Propuesto Andalucía 00/01) 16.- El sistema de aleaciones Pb-Sb presenta una transformación eutéctica con un 13 % de Sb a la temperatura de 247°C. Suponiendo que ambos metales sean totalmente insolubles en el estado sólido, y que los puntos de fusión de ambos son:T<sub>f</sub>(Pb)= 327°C y T<sub>f</sub>(Sb)= 630°C, se pide: a) Dibujar el diagrama de equilibrio correspondiente, asignando las fases presentes a cada región del mismo, considerando las líneas de equilibrio rectas. b) Determinar la cantidad relativa de cada una de las fases presentes a la temperatura ambiente para la aleación de composición eutéctica. c) Dibujar la curva de enfriamiento para una aleación del 50% Pb, desde el estado líquido hasta la temperatura ambiente, indicando las fases existentes en cada uno de sus tramos. (Selectividad andaluza junio-02) 17.- En algunos puertos de montaña existen recipientes con sal para usarlos cuando hiele. Suponga que la temperatura ambiente es de -10 °C y que, para fundir el hielo, se esparce sal sin saber con exactitud la cantidad de hielo sobre la que se arroja. Con la ayuda del diagrama de fases adjunto, se pide: Líquido 0

> **Temperatura** -10

> > -20

-30 NaCl 0

H,O 100

**BLOQUE "A"** 

MATERIALES, DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

Curso: 2º Bach.

(salmuera)

Hielo + Sal

20

80

Composición % en peso

Sal

Líquido

(salmuera)

30

70

Hielo

Líquido

(salmuera)

10

90

I.E.S.

"SIERRA MÁGINA"

MANCHA REAL

Problemas selectividad

**DEPARTAMENTO** 

DF

TECNOLOGÍA

Profesor: José Jiménez R.

I.E.S. "SIERRA MÁGINA" MANCHA REAL	MATERIAL	BLOQUE "A" .ES. DIAGRAMAS I	BLOQUE "A" DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO			
Problemas selec	tividad	Curso: 2º Bach.	Profesor: José Jiménez R.			
a) Analice lo que pasaría si la cantidad de sal añadida es escasa (menos del 12 %, por ejemplo). b) ¿Y si se añadiera demasiada sal (más de un 25 %, por ejemplo)? c) Suponga que se dispone de un camión con 3000 kg de sal, y que se quiere abrir un paso de 4 m de anchura en una carretera en la que se ha formado una capa de hielo con un espesor medio de 5 cm. ¿Sobre qué longitud de carretera debería esparcirse la sal del camión?  (Tómese la densidad del agua en cualquier estado como 1 kg/l) (Propuesto Andalucía 01/02)						
18 Un elemento (A) funde a la temperatura de 800 °C, y otro (B) lo hace a 900 °C. En el estado líquido, ambos son completamente solubles. En el estado sólido, B es parcialmente soluble en A mientras que A es totalmente insoluble en B, formando un eutéctico a 500 °C que contiene un 30% de A. La máxima solubilidad de B en A es del 10% y se da a 500 °C, disminuyendo hasta el 0% a la temperatura ambiente.  Se pide:  a) Dibuje su diagrama de equilibrio, incluyendo las fases presentes en cada zona.  b) Determine la temperatura a la que empieza a solidificar una aleación de 70 % de B, y la que						
tendrá cuando termine, de acuerdo con el diagrama dibujado. Trace la curva de enfriamiento de otra aleación con 50 % de A. c) ¿Cuáles son las fases de una aleación con el 15% de A a la temperatura de 200°C? (Selectividad andaluza junio-03)						
<ul> <li>19 En la microestructura de una fundición gris ferrítica con un 3% de C, se observa ferrita y grafito. Se pide: <ul> <li>a) Dibujar un esquema de cómo se vería al microscopio.</li> <li>b) Si se dispone de un Kg de esta fundición, determine la masa total presente en cada una de sus fases.</li> <li>c) Comentar las aplicaciones industriales que tienen estos tipos de aleaciones.</li> </ul> </li> <li>(Selectividad andaluza septiembre-03)</li> </ul>						
20 Dos elementos, A y B, se disuelven mutuamente hasta un 10% cada uno. La aleación del 45% de B solidifica a 400 °C, formando un eutéctico. Las temperaturas de fusión de A y B son, respectivamente, 800 y 500 °C. Se pide:  a) Dibuje su diagrama de equilibrio, indicando las fases presentes en cada zona.  b) Explique el proceso de solidificación de la aleación eutéctica, dibujando su curva de enfriamiento. c) Determine la cantidad relativa de cada fase que se forma en el eutéctico, a la temperatura de solidificación. (Propuesto Andalucía 02/03)						
Temperatura eute Composición de la	ctica: 1140 ºC. ctoide: 720 ºC. a cementita: 6,7	Composición del euté Composición del eute	éctico: 4,3 % C. ectoide: 0,8 % C.	:		

Suponga despreciable el % de carbono disuelto en la ferrita a temperatura ambiente.
b) Sobre el diagrama que ha trazado, realice un análisis de fases en un punto a 200°C y 1,5% C.
c) Calcule las cantidades relativas de cada una de las fases presentes en la perlita.
(Propuesto Andalucía 03/04)

22.- Dos metales, A y B, cuyos puntos de fusión son T<sub>f</sub> (A) = 271°C y T<sub>f</sub>(B) = 630°C, son totalmente

solubles en los estados líquido y sólido. Para obtener su diagrama de fases se preparan tres

Temperatura de transformación del Fe γ en Fe α : 910 °C.

Solubilidad del C en el Fe α a 720 °C: 0,02 %.

"SIERRA MÁGINA" MATERIALES, DIAGRAMAS DE FOUILIBRIO DF MANCHA REAL **TECNOLOGÍA** Problemas selectividad Profesor: José Jiménez R. Curso: 2º Bach. aleaciones distintas; Aleación 1 (10%B), Aleación 2 (45%B) y Aleación 3 (80%B), A continuación, se funden las tres en crisoles separados y se registran las temperaturas de comienzo (T<sub>c</sub>) y de final de la solidificación (T<sub>1</sub>) de cada una de ellas, obteniéndose los siguientes resultados:  $T_c = 320^{\circ}C$  $T_{c} = 273^{\circ}C$ Aleación 1:  $T_c = 500^{\circ}C$  $T_{\rm f} = 350^{\circ}{\rm C}$ Aleación 2:  $T_c = 600^{\circ}C$   $T_f = 450^{\circ}C$ Aleación 3: a) Dibuje el diagrama de equilibrio correspondiente, expresando las fases presentes en cada zona. b) Determine, para la Aleación 2 (45% de B), el porcentaje másico de fases presentes a 400°C. c) ¿Cómo se hallaría la composición del primer sólido formado al empezar la solidificación de la Aleación 2?. Indique, de manera aproximada, dicho valor. (Propuesto Andalucía 03/04) 23.- Se sabe que dos metales, A y B, son completamente solubles en el estado sólido. Sus temperaturas de solidificación en estado puro son, respectivamente, 900 y 500°C. También se sabe que una aleación con el 50% de A es completamente líquida por encima de 800°C y completamente sólida por debajo de 600°C. Se pide: a) Dibuie el diagrama de equilibrio, indicando las fases presentes en cada zona y considerando las líneas de transformación rectas b) Para una aleación del 50% de B a 700°C, indique la composición de las fases presentes. c) Si se tuyieran 5 kg de una aleación con el 40% de B a 750°C, calcule las cantidades presentes de cada fase así como la composición de cada una de ellas. (Propuesto Andalucía 03/04)

**BLOQUE "A"** 

**DEPARTAMENTO** 

LE.S.

hacer el dibujo, que entre A y B hay solubilidad parcial mutua con un máximo del 10% a 500 °C. Rellene las zonas del diagrama, expresando las fases presentes en cada una.

b) Tome un punto dentro de una región bifásica. Diga su composición, la temperatura y las fases presentes en dicho punto. Aplique la ley de la palanca para conocer las cantidades relativas de cada fase.

c) Considere la aleación eutéctica: dibuje su curva de enfriamiento y aplique la Regla de las Fases cuando se está produciendo la solidificación.

(Propuesto Andalucía 04/05)

25.- En el diagrama Fe-C se presenta un eutéctico a la composición del 4,3% C a 1143 °C. En este

24.- a) Dibuje un diagrama de equilibrio entre dos hipotéticos metales, A y B, entre los que se produzca, a 500 °C, una transformación eutéctica con el 50% de A. Considere también, para

punto, la austenita y la cementita presentan una composición en carbono del 2,11% y 6,67%, respectivamente. Se pide:

a) Indicar las fases que forman el constituyente eutéctico y cuál de ellas presentaría la máxima dureza. ¿Cómo se denomina este constituyente?

b) Determinar el porcentaje de fases presentes en el eutéctico, cuando se completa su solidificación.

c) Considere una aleación del 3% de C, a una temperatura ligeramente superior a la

solidificación.
c) Considere una aleación del 3% de C, a una temperatura ligeramente superior a la eutéctica. Calcule las cantidades presentes, en ese punto, de líquido y de sólido.
(Propuesto Andalucía 04/05)

26.- El bismuto y el cadmio son completamente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido. Sus puntos de fusión son 280°C y 320°C, respectivamente. Forman un eutéctico a 140°C que contiene un 60% de Bi. Se pide:

contiene un 60% de Bi. Se pide:

a) Dibujar el diagrama de equilibrio del sistema Bi-Cd, suponiendo rectas las líneas del mismo, y trazar la curva de enfriamiento para la aleación del 25% de Bi.

b) Indicar las fases en equilibrio a 200°C, para la aleación del 25% de Bi, calculando sus composiciones y las cantidades relativas de las mismas.

c) Explicar dos defectos posibles de la estructura cristalina de los metales.

I.E.S.		BLOQUE "A"		DEPARTAMENTO		
"SIERRA MÁGINA" MANCHA REAL	MATERIAL	ES. DIAGRAMAS I	DE EQUILIBRIO	DE TECNOLOGÍA		
Problemas selec	tividad	Curso: 2º Bach.	Profesor: Jo	sé Jiménez R.		
(Selectividad andaluza junio-06)						
27 Dos metales A y B son totalmente solubles en estado líquido, e insolubles en estado sólido. El elemento A funde a 900 °C y el B a 750 °C, formando un eutéctico a 500 °C con una composición del 40% de A. Se pide:  a) Dibujar el diagrama de equilibrio de fases utilizando líneas rectas. b) Determinar las fases existentes y sus cantidades relativas, en una aleación del 20% de B a 600 °C.						
e) Explicar cómo se prote (Selectividad andaluza se		a de acero enterrada,	mediante protecciór	n catódica.		
28 Un acero de herramientas está formado por un 93,18% de perlita y un 6,82% de cementita (porcentajes en peso). Composición eutectoide: 0,8% de carbono. Composición de la cementita: 6,67% de carbono. Se pide: a) Calcular el contenido en carbono del acero. b) Dibujar un esquema de su microestructura a temperatura ambiente, señalando cada microconstituyente. c) En relación al tratamiento de temple, explique cómo se realiza, qué cambios se producen en su microestructura y cuáles en sus propiedades. (Propuesto Andalucía 05/06)						
<ul> <li>29 Una fundición gris ferrítica del 3% de C, se encuentra en equilibrio a la temperatura ambiente. Se sabe que la solubilidad del C en el Fe α a la temperatura ambiente es de 0,008%. Se pide:</li> <li>a) Fases presentes y su composición a temperatura ambiente.</li> <li>b) Cantidades relativas de cada fase, a esa misma temperatura.</li> <li>c) Describir las principales diferencias entre un acero y una fundición, en función de la composición y de las propiedades mecánicas.</li> <li>(Propuesto Andalucía 05/06)</li> </ul>						
Aleación del 45% Ni To	5 °C respectiva leaciones distir c = 1180 °C c = 1300 °C	amente. Si las tempera	aturas de comienzo	(Tc) y final (Tf) de la		
a) Calcular para una alea cobre que habrá en las fa b) Calcular la cantidad de kg de la aleación anterior c) Explicar, ayudándose parcial e insolubilidad en (Propuesto Andalucía 05/	ases sólida y lío e sólido que se r, si se calienta de los diagram el estado sólid	quida. habrá fundido y la que a 1300°C. as de fases, las difere	e quedará sin fundir	, en un lingote de 20		
31 a) Dibuje el diagram 962 °C y 1084 °C respec- siendo sus solubilidades temperatura desde el c temperatura ambiente. b) Localice en el diagram esas líneas se cortan? c) Explique el concepto d una zona bifásica del diag (Propuesto Andalucía 05/	ctivamente. Est máximas a 780 eutéctico, amb a las líneas de le varianza o g grama dibujado	os metales forman ur 0 °C, del 9% de Cu el pas solubilidades dis líquidus y de sólidus.	n eutéctico a 780 °C n Ag, y del 8% de A sminuyen hasta se ¿Cuántas fases es	c con el 28% de Cu, Ag en Cu. Al bajar la er casi nulas a la tán presentes donde		

**BLOQUE "A"** "SIERRA MÁGINA" MATERIALES, DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO MANCHA REAL Curso: 2º Bach. Profesor: José Jiménez R. Problemas selectividad 32.- Un elemento A funde a la temperatura de 1000 °C, y otro B lo hace a 500°C. En el estado líquido, ambos son completamente solubles. En el estado sólido. B es parcialmente soluble en A

LE.S.

(Selectividad andaluza iunio-07)

de A. La máxima solubilidad de B en A es del 20 % y se da a 300°C, disminuvendo hasta el 0 % a la temperatura ambiente. a) Dibuje el Diagrama de Fases y determine la temperatura a la que empieza a solidificar una aleación con el 70 % de B. v la que tendrá cuando termine de solidificar, de acuerdo con el diagrama b) ¿Cuáles son las fases de una aleación con el 15 % de A a la temperatura de 200°C? ¿Qué cantidad hav de cada una? c) Indique cuándo y en que tipo de productos estaría indicado aplicar un ensavo de defectos no destructivo. Cite, al menos, tres ensavos no destructivos.

33.- De un lingote de una fundición gris ferrítica se extraen dos muestras, una para análisis químico y otra para su observación en el microscopio metalográfico. El análisis indica un contenido en carbono del 4 %. Suponiendo que el carbono disuelto en la ferrita a temperatura ambiente sea

mientras que A es totalmente insoluble en B, formando un eutéctico a 300°C que contiene un 50 %

despreciable, se desea saber: a) ¿Qué fases se observan a temperatura ambiente en el microscopio? Dibuje un esquema aproximado de su microestructura. b) ¿Qué cantidad habría de cada una de ellas, expresada en porcentaje en peso? c) Comente las diferencias principales existentes en cuanto a propiedades mecánicas, entre una fundición gris y un acero de construcción. (Selectividad andaluza septiembre-07)

34.- En un diagrama de solubilidad total de un sistema de componentes A y B, la temperatura de fusión de A es 150 °C y la de B 300 °C. Los intervalos de solidificación de las aleaciones del 20 %.

son: (200 °C-160 °C), (225 °C-180 °C) v

respectivamente. a) Dibuje el diagrama, indicando las fases presentes en cada región del mismo. b) Determine la composición y la cantidad relativa de cada una de las fases en equilibrio para la aleación del 40 % de B a la temperatura de 200 °C.

35.- a) Dibuje el diagrama Fe-C simplificado, de acuerdo con los datos siguientes: - Temperatura eutéctica: 1143 °C. Composición del eutéctico: 4.3 % C.

c) Explique las diferencias entre resistencia mecánica y tenacidad.

В

de

٧

(Propuesto Andalucía 06/07)

- Temperatura eutectoide: 723 °C. Composición del eutectoide: 0,8 % C. - Composición de la cementita: 6,67 % C

- Máxima solubilidad del C en la austenita: 2 % a 1143 °C. - Temperatura de transformación del Fe y en Fe α : 910 °C. - Solubilidad del C en el Fe α a 723 °C: 0,02 %.

b) Sobre el diagrama que ha trazado, realice un análisis de fases a 200 °C y 1,5 % C. c) En relación con los tratamientos de metales y aleaciones, describa un tratamiento térmico

superficial, explicando en qué consiste, para qué se utiliza, qué ventajas tiene y cómo se realiza.

(Propuesto Andalucía 06/07) 36.- Teniendo en cuenta el diagrama hierro-carbono:

a) Calcule el tanto por ciento de cementita que contiene el eutéctico.

- Suponga despreciable el % de carbono disuelto en la ferrita a temperatura ambiente.

(290 °C-250 °C).

DEPARTAMENTO

DF

**TECNOLOGÍA** 

b) Calcule el tanto por ciento de ferrita que contiene el eutéctoide. c) Explique los puntos eutéctoide y eutéctico e indique las transformaciones que ocurren en ellos.

I.E.S. "SIERRA MÁGINA" MANCHA REAL	BLOQUE "A" MATERIALES. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA		
Problemas selectividad		Curso: 2º Bach.	Profesor: José Jiménez R.			
(Propuesto Andalucía 06/07)  39 a) Dibuje un diagrama de equilibrio de dos metales (A y B) totalmente solubles en estado líquid y en estado sólido, cuyos puntos de fusión son 500 °C y 750 °C, respectivamente. A composición del 50 %, las temperaturas de líquidus y de sólidus son 700 °C y 550 °C respectivamente. Rellene las distintas zonas del mismo.  b) En una aleación con el 60 % de B, a una temperatura en la que las fases sean una líquida y ot sólida, determine la composición de esas fases y la cantidad relativa de cada una de ellas.  c) Dibuje en un mismo gráfico de tracción las curvas correspondientes a un material muy resisten y a otro muy tenaz, indicando sus diferencias.  (Propuesto Andalucía 06/07)						