

登録No. Số đăng ký.	VN-M-19	hướng dẫn công việc 作業標準書	
ポイント項目		Cách sử dụng thiết bị giặt hai lớp 2層式洗浄装置の使用法	
製品名			

Phương pháp vệ sinh

- 1: Sau khi xử lý, sản phẩm được thổi khí bên trong thiết bị (loại bỏ càng nhiều phoi và dầu cắt càng tốt) và được đặt vào lớp ①.
- 2: Phoi và dầu cắt được rửa sạch ở lớp ①.
- 3: Sản phẩm được chuyển sang lớp ② và phoi và dầu cắt được rửa sạch hoàn toàn.
- 4: Sau đó, sử dụng một công cụ để loại bỏ gờ.
- 5: Độ ẩm và phoi được loại bỏ bằng máy thổi khí và sản phẩm được đặt vào giỏ.

洗浄方法


- 1：加工後、設備内で製品をエアブロー（切粉と切削油を出来るだけ除去しておく）し、①の層に入れる。
- 2：①の層で切粉と切削油を洗い流す。
- 3：②の層に製品を移し、切粉と切削油を完全に洗い流す。
- 4：その後、工具を使用しバリを除去する。
- 5：水分と切粉をエアブローで除去し、製品かごに入れる。

Điều chỉnh van ở phía trên để nước luôn chảy.
Sử dụng lượng nước thích hợp. ※Đừng sử dụng quá nhiều!

上部のバルブで調整し常に水を流しておく。
水量は適量 ※出しすぎない事！

Lớp ① là lớp dưới cùng và hơi đục do ảnh hưởng của chất lỏng cắt. Đây là nơi các sản phẩm có chất lỏng cắt được đặt đầu tiên.

①の層は下層になっており切削液の影響で少し濁った状態です。切削液の付いた製品を最初に入れる場所です。

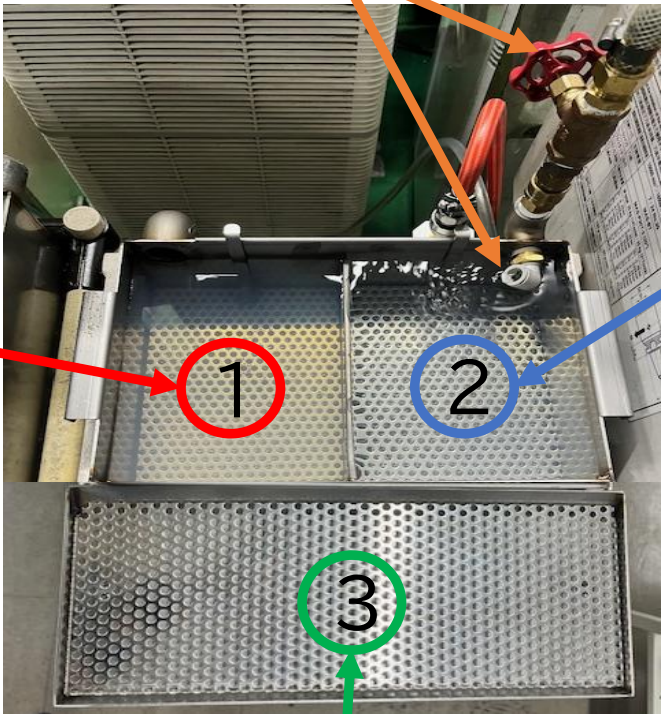

Lớp ② là nước sạch, không bị ô nhiễm. Không cho sản phẩm có chất lỏng cắt vào lớp này!

②の層は汚れていない綺麗な水の状態です。この層には切削液の付いた製品を入れない事！

Bàn số ③ là nơi bạn đặt dụng cụ và sản phẩm sau khi đã loại bỏ cạnh gờ. Không được để quá 2 sản phẩm cùng lúc ở bàn số ③.
Đối với máy phay TC: Được để số sản phẩm tối đa tương ứng 1 lần gia công.
【Ví dụ】 1 lần gia công 4 sản phẩm thì được để tối đa 4 sản phẩm đó.

③の台は、バリ取り後に工具や製品を置く場所です。
台の上に製品を同時に2個以上置かないで下さい。
TC(マシニングセンタ)の場合:1サイクルで出来る数量分だけ置くことが出来ます。
【例】1サイクルで4個完成品が出来る場合、台に4個製品を置くことが出来ます。

掲示期間	承認	作成	作成日
12/11/2024～	KITAMURA	NISHIKAWA	30/10/2024