

**T3**

**( Hi, OK, L0 )**

**Indikator Timbangan**

**PANDUAN OPERASI**

## Daftar Isi

---

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Bab I Informasi Umum .....                                 | 1  |
| 1. Ikhtisar .....                                          | 1  |
| 2. Karakteristik .....                                     | 1  |
| 3. Kinerja Teknik .....                                    | 1  |
| Bab II Struktur Indikator Dasar .....                      | 2  |
| 1. Panel Depan .....                                       | 2  |
| 2. Penutup belakang & definisi port .....                  | 3  |
| 3. Kode Pengaturan Fungsi dan definisinya .....            | 4  |
| Bab III Operasi Dasar Panel .....                          | 6  |
| 1. Nyalakan dan Matikan .....                              | 6  |
| 2. Zero (No) .....                                         | 6  |
| 3. Operasi Tara dan Menghapus Berat Tara .....             | 7  |
| 4. Kumulatif Berat (berlaku jika F4.0=0) .....             | 7  |
| 5. Tentang Jumlah Waktu Kumulatif dan Berat .....          | 8  |
| 6. Mode Penghemat Daya (berlaku jika F3.1=1) .....         | 9  |
| 7. Fungsi Penghitungan (berlaku jika F4.0=1) .....         | 9  |
| 8. Pengaturan Fungsi .....                                 | 10 |
| (1) Pengaturan Tanggal/Waktu (Set=0) .....                 | 10 |
| (2) Pengaturan Parameter (Set=1) .....                     | 11 |
| (3) Pengaturan Fungsi Cek Berat (Opsional, Set=2) .....    | 13 |
| Bab IV Mode Kalibrasi .....                                | 15 |
| 1. Pengaturan Parameter .....                              | 16 |
| 2. Kalibrasi Berat .....                                   | 18 |
| 3. Kalibrasi Kompensasi .....                              | 19 |
| 4. Kalibrasi Berat Multi-Tahap (Set F1.5=2, 3, 4, 5) ..... | 20 |
| Bab V Tips Informasi .....                                 | 23 |
| 1. Informasi Kesalahan .....                               | 23 |
| 2. Tentang Baterai Tanam .....                             | 23 |

## Bab I Informasi Umum

---

### 1. Ikhtisar

Alat penimbang ini mengadopsi teknologi chip tunggal yang canggih, dengan desain konverter A/D sigma-delta 20-bit. Alat ini memiliki keuntungan berupa konversi yang cepat, presisi tinggi, fungsi yang kuat dan luar biasa, serta stabilitas jangka panjang.

### 2. Karakteristik

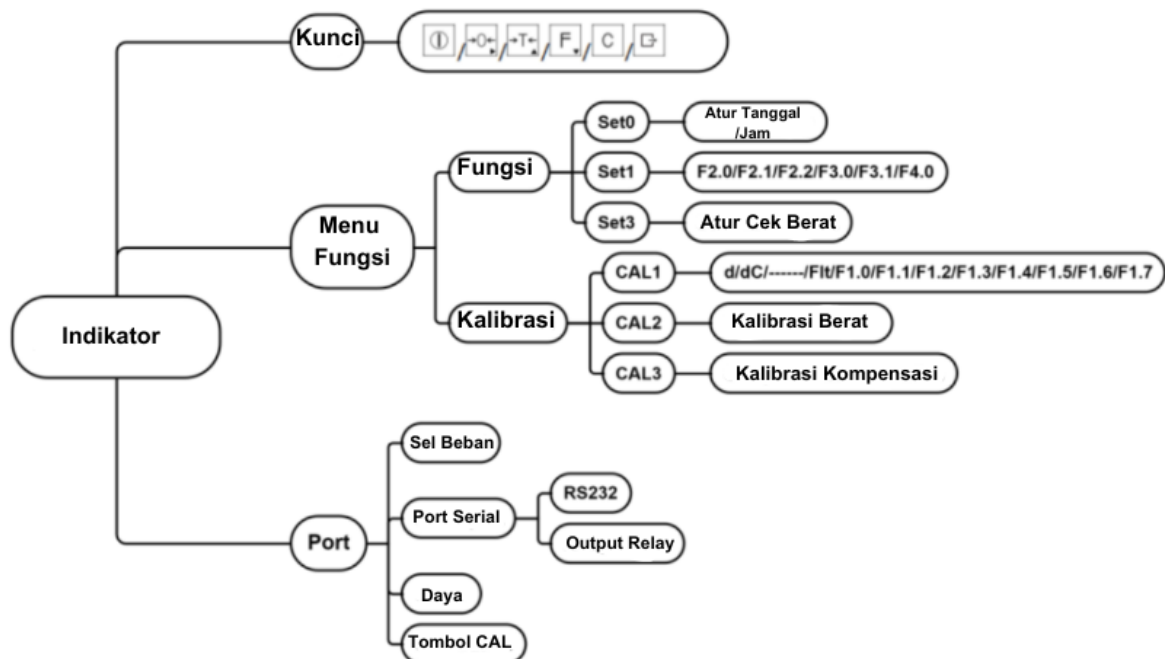
- Penyaringan digital 1-6 level yang digabungkan dengan program stabilitas versi T3.0 membuat penimbangan cepat dan stabil;
- Memiliki fungsi penimbangan hewan;
- Memiliki fungsi penghitung otomatis;
- Memiliki fungsi akumulatif manual dan akumulatif otomatis;
- Deteksi otomatis daya baterai, dengan fungsi alarm tegangan rendah.

### 3. Kinerja Teknik

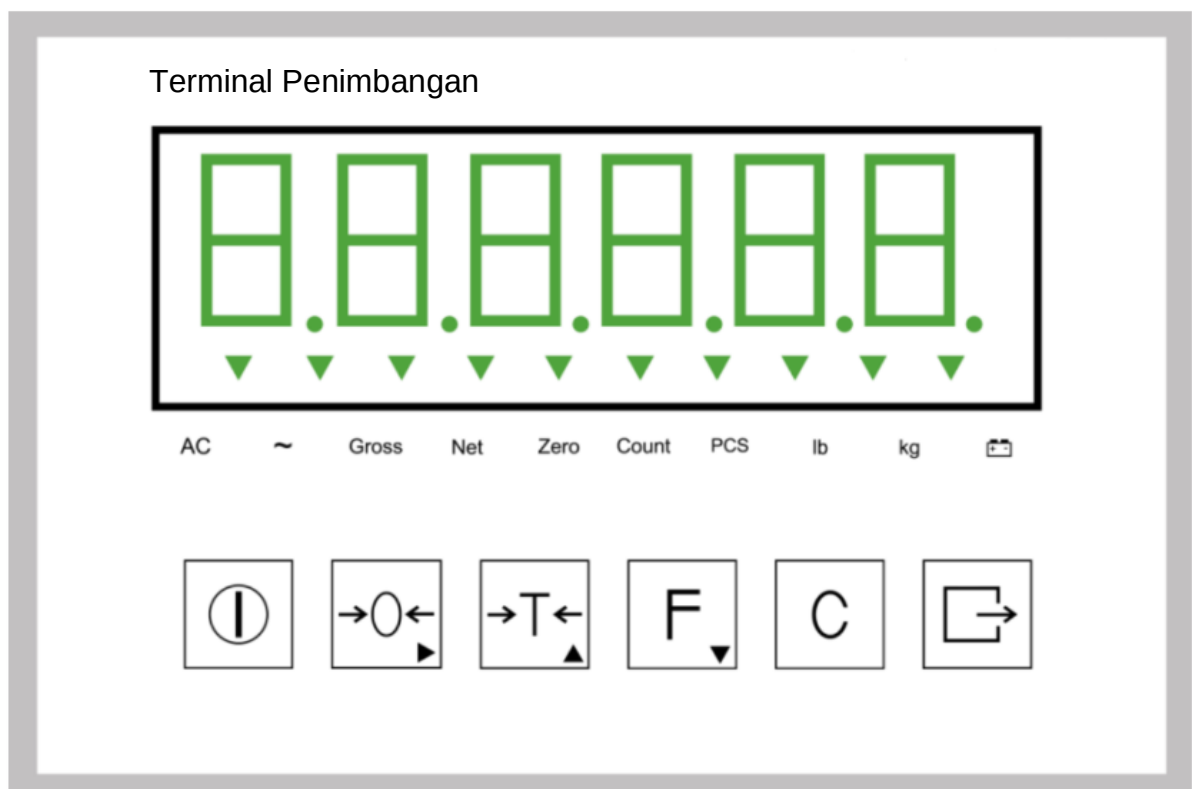
- Rentang sinyal input: -19-+19mV
- Nonlinearitas:  $\leq 0.0015\% \text{F.S.}$
- Deret kesalahan penguatan: 1ppm/°C
- Tegangan eksitasi: DC5V
- Resolusi minimum: 0.1 $\mu\text{V/d}$
- Pembagian tampilan:  $\leq 1000000\text{d}$
- Tampilan: Layar LED hijau ultra terang 6-bit 1,2 inci
- Antarmuka komunikasi serial: RS232
- Laju modulasi (baud rate): 2400/4800/9600/19200 bps pilihan
- Suhu operasi: -10-+40°C
- Kelembaban relatif:  $\leq 85\% \text{R.H}$
- Sumber daya: AC220V/8W, baterai asam timbal 6V/4.5Ah terintegrasi
- Dimensi keseluruhan: 250×170×155mm
- Berat: 1.66kg
- Jumlah interval verifikasi skala: 6000

## Bab II Struktur Indikator Dasar

### Struktur Indikator Dasar



#### 1. Panel depan



(1) Definisi Tombol



**Power on/off**



**Zero**



**Tare**



**Function**



**Clear**

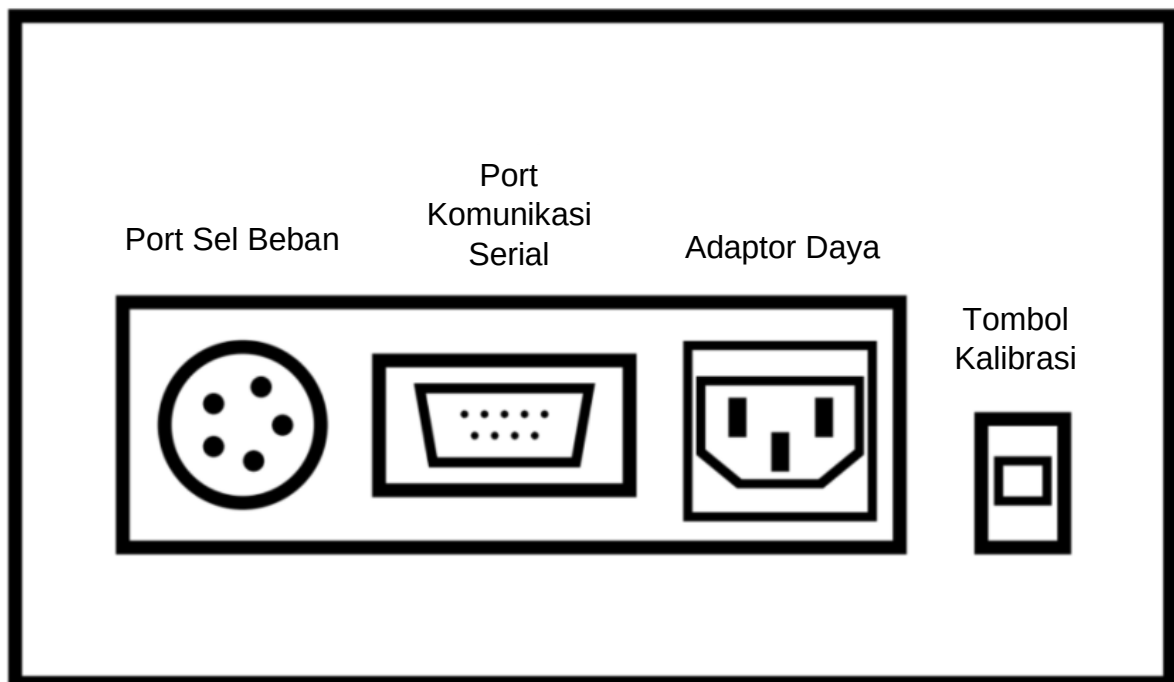


**Enter**

(2) Definisi lampu indicator

|              |                      |                                                                                    |                       |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>AC</b>    | Daya AC              | ~                                                                                  | Stabil                |
| <b>Gross</b> | Berat kotor          | <b>Net</b>                                                                         | Berat Bersih          |
| <b>ZERO</b>  | Atur ke nol          | <b>Count</b>                                                                       | Menghitung            |
| <b>PCS</b>   | Jumlah sampel        | <b>lb</b>                                                                          | Unit berat adalah lb  |
| <b>kg</b>    | Unit berat adalah kg |  | Lampu lambing baterai |

2. Definisi Pelindung Belakang & Port



### (1) Antarmuka Sel Beban

#### (5-pin Aviation Socket)

| Pin      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 |
|----------|----|----|----|----|---|
| Definisi | +E | -E | +S | -S | - |

+E: Sambungkan dengan tegangan eksitasi positif dari sel beban.

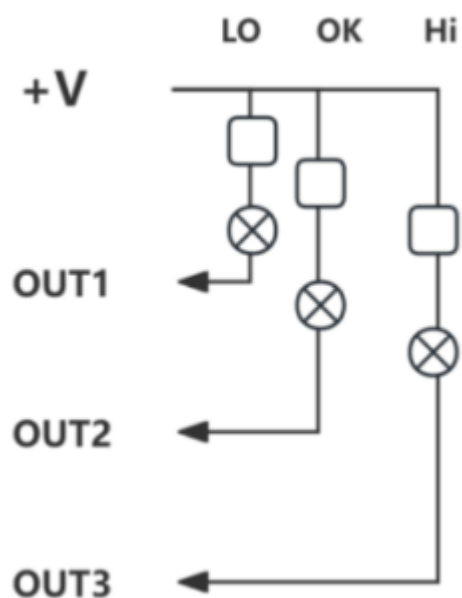
-E: Sambungkan dengan tegangan eksitasi negatif dari sel beban.

+S: Sambungkan dengan sinyal output positif dari sel beban.

-S: Sambungkan dengan sinyal output negatif dari sel beban.

### (2) Port Komunikasi Serial

| Pin      | 2     | 3   | 5   | 1            | 6  | 7    | 8    | 9    |
|----------|-------|-----|-----|--------------|----|------|------|------|
| Definisi | RXD   | TXD | GND | +V           | -V | Out1 | Out2 | Out3 |
| Nama     | RS232 |     |     | Output relay |    |      |      |      |



### 3. Kode Pengaturan Fungsi dan Definisi

| Menu | Kode tampilan | Definisi                                    |
|------|---------------|---------------------------------------------|
| Set0 |               | Atur tanggal/jam                            |
|      | F2.0          | Atur Format Pencetakan                      |
|      | F2.1          | Laju modulasi RS232                         |
|      | F2.2          | Protokol komunikasi RS232                   |
|      | F3.0          | Atur metode akumulasi                       |
| Set1 | F3.1          | Atur mode penghemat daya                    |
|      | F4.0          | Atur fungsi penimbangan                     |
| Set3 | L             | Atur nilai batas rendah                     |
|      | H             | Atur nilai batas tinggi                     |
| CAL1 | d             | Atur pembagian                              |
|      | dC            | Atur poin desimal                           |
|      | -----         | Atur kapasitas (rentang skala)              |
|      | FLt           | Atur tingkat penyaringan                    |
|      | F1.0          | Atur kecepatan pelacakan titik nol          |
|      | F1.1          | Atur rentang pelacakan titik nol            |
|      | F1.2          | Atur rentang pengaturan titik nol saat boot |
|      | F1.3          | Atur rentang pengaturan titik nol           |
|      | F1.5          | Atur mode kalibrasi                         |
|      | F1.6          | Pilihan status penimbangan                  |
|      | F1.7          | Pilihan satuan berat Kg/lb                  |
| CAL2 |               | Kalibrasi berat                             |
| CAL3 |               | Kalibrasi kompensasi                        |

### 1. Nyalakan dan Matikan

Dalam keadaan mati, tekan dan tahan  selama 1 detik, maka alat akan memasuki prosedur pengujian mandiri. Tampilan akan menunjukkan secara berurutan dari [000000] hingga [999999], kemudian menampilkan tegangan baterai tanam, dan setelah itu layar akan menampilkan [-----]. Beberapa detik kemudian, alat akan memasuki mode penimbangan dan secara otomatis menjalankan prosedur reset saat dinyalakan.

Dalam keadaan menyala, tekan dan tahan  selama beberapa detik hingga tampilan menunjukkan [OFF] selama 1 detik, maka alat akan otomatis mati.

Ketika daya baterai hampir habis, simbol baterai pada layar alat akan berubah menjadi merah. Pada saat ini, sumber daya eksternal harus segera dihubungkan, dan alat akan mulai mengisi ulang baterai tanamnya. Selama pengisian, indikator simbol baterai akan berkedip merah. Setelah pengisian selesai, simbol baterai akan berubah menjadi hijau. Jika tidak, alat akan otomatis mati saat baterai benar-benar habis.

### 2. Zero (Nol)

#### ◆ Otomatis diatur ke nol saat dinyalakan

Setelah alat dinyalakan, ia akan secara otomatis menjalankan prosedur pengaturan nol saat dinyalakan. Jika berat berada dalam rentang pengaturan nol, alat akan secara otomatis diatur ke nol; jika tidak, prosedur pengaturan nol otomatis akan dilewati.

#### ◆ Tekan tombol untuk atur ke nol

Setelah menekan , jika berat berada dalam tombol rentang pengaturan nol, alat akan secara otomatis diatur ke nol; jika tidak, prosedur pengaturan nol otomatis akan dilewati.

- ❖ Rentang pengaturan nol saat dinyalakan dan tombol rentang pengaturan nol diatur selama prosedur kalibrasi dan debugging.

### 3. Operasi Tara dan Menghapus Berat Tara

- ◆ **Operasi tara**

Dalam keadaan penimbangan, jika berat kotor lebih besar dari 0, tekan tombol  maka alat akan mengambil nilai berat kotor saat ini sebagai berat tara, menyimpannya dalam unit berat tara, dan menampilkan nilai berat bersih. Indikator [NET] akan menyala.

- ◆ **Menghapus berat tara**

Dalam keadaan tara, tekan tombol , maka alat akan secara otomatis menghapus berat tara dan menampilkan berat kotor. Indikator [NET] akan mati.

### 4. Kumulatif Berat (berlaku jika F4.0=0)

- ◆ **Akumulasi Manual (berlaku jika F3.0=0)**

Dalam keadaan penimbangan, ketika berat bersih lebih besar dari 0, tekan tombol  maka alat akan secara otomatis mengakumulasi nilai berat bersih saat ini ke unit akumulasi berat bersih untuk disimpan. Setelah menampilkan jumlah akumulasi [n xxxx] selama 1 detik, alat akan kembali ke mode penimbangan. Setiap kali penimbangan hanya dapat diakumulasi sekali. Akumulasi berikutnya hanya dapat dilakukan setelah berat bersih kembali ke 0. Jika F2.0=1-2, alat akan mencetak berat secara bersamaan.

- ◆ **Akumulasi Otomatis 1 (berlaku jika F3.0=1)**

Dalam keadaan penimbangan, ketika berat lebih besar dari 20d, berat akan secara otomatis diakumulasi ke unit akumulasi untuk disimpan setelah nilai berat stabil. Alat akan menampilkan jumlah akumulasi [n xxxx] dan mengeluarkan bunyi bip secara bersamaan, lalu kembali ke mode penimbangan setelah 1 detik.

Setiap kali penimbangan hanya dapat diakumulasikan sekali. Akumulasi berikutnya hanya dapat dilakukan setelah berat kembali kurang dari 20d. Jika F2.0=1-2, alat akan mencetak berat secara bersamaan.

♦ **Akumulasi Otomatis 2 (berlaku jika F3.0=2)**

Dalam keadaan penimbangan, ketika berat lebih dari 20d dan kemudian kembali kurang dari 20d, alat secara otomatis akan menambahkan berat stabil terakhir ke unit akumulasi untuk disimpan. Alat akan menampilkan jumlah akumulasi [n xxxx] dan mengeluarkan bunyi bip secara bersamaan, lalu kembali ke mode penimbangan setelah 1 detik. Setiap kali penimbangan hanya dapat diakumulasikan sekali. Jika F2.0=1-2, alat akan mencetak berat secara bersamaan.

5. Tentang Jumlah Kumulatif Waktu dan Berat

♦ **Tampilan jumlah kumulatif waktu dan Berat (berlaku jika F2.0=0)**

Dalam keadaan penimbangan, tekan tombol , maka alat akan menampilkan jumlah waktu penimbangan [n xxxx] selama 1 detik, kemudian menampilkan berat kumulatif. Setelah 2 detik, alat akan kembali ke keadaan penimbangan.

♦ **Cetak jumlah kumulatif waktu/berat (berlaku jika F2.0=1-2)**

Dalam keadaan penimbangan, tekan tombol , maka alat akan mencetak jumlah waktu penimbangan [n xxxx] dan berat kumulatif.

♦ **Menghapus jumlah kumulatif waktu/berat**

Dalam keadaan penimbangan, tekan tombol , maka alat akan menampilkan [yorn] dan masuk ke prosedur penghapusan. Tekan tombol  untuk menghapus jumlah kumulatif waktu dan kumulatif berat dari unit penyimpanan, kemudian secara otomatis kembali ke keadaan penimbangan; atau tekan tombol  untuk keluar dari prosedur penghapusan dan kembali ke keadaan penimbangan.

6. Mode Penghemat Daya (berlaku jika F3.1=1)

Dalam mode dinamis, berat akan selalu ditampilkan, dan alat akan masuk ke mode penghemat daya setelah lebih dari 20 detik dalam keadaan stabil. Jika ada operasi tombol atau perubahan nilai berat, alat akan secara otomatis keluar dari mode penghemat daya.

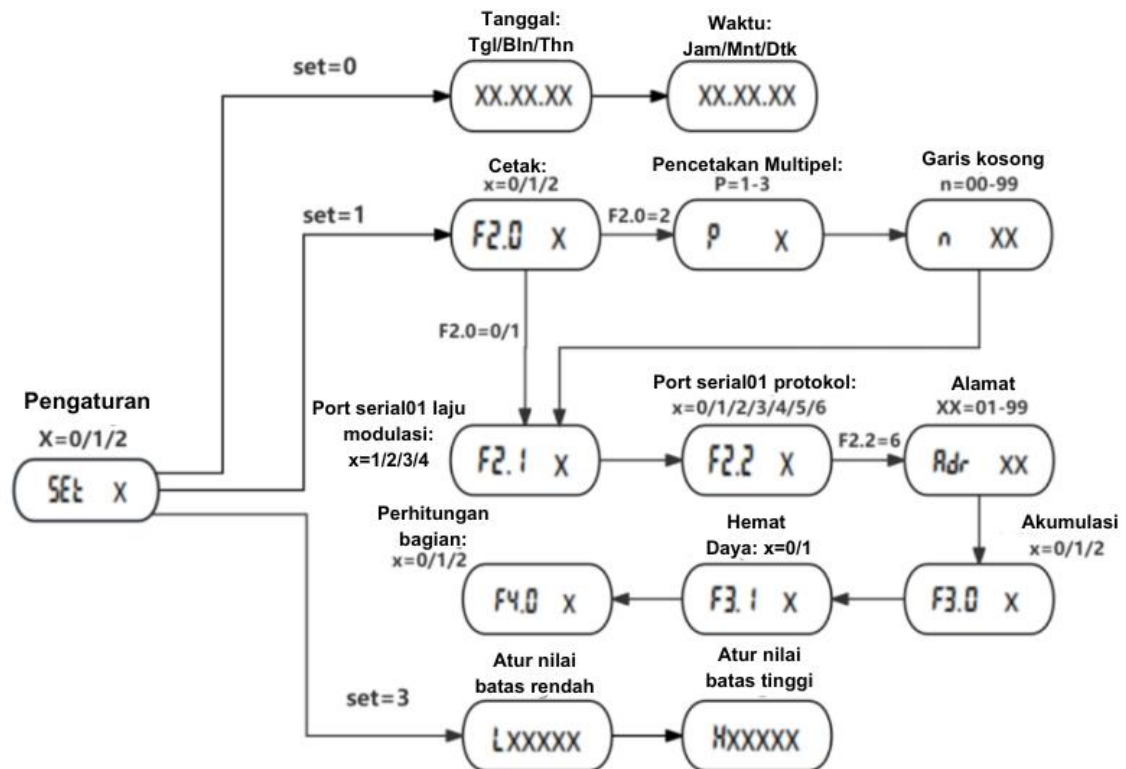
7. Fungsi Penghitungan (berlaku jika F4.0=1)

Pengambilan sampel penghitungan (saat indikator lampu hitung dan lampu indikator unit berat menyala, serta lampu indikator PCS mati)

| NO. | Tombol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tampilan          | Pengantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <br> /  / <br> | P 200<br><br>P 20 | Dalam keadaan penimbangan, setelah memuat beban dan nilai yang ditampilkan stabil, tekan tombol  selama 2 detik untuk memasukkan jumlah sampel yang diatur digit pertama di sebelah kiri akan berkedip, tekan tombol  atau  atau  untuk memasukkan angka.<br>Contoh: jumlah sampel adalah 020 |
| 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                | Kembali ke keadaan penimbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Dalam keadaan penghitungan, tekan tombol  untuk beralih dari berat ke jumlah.

## 8. Pengaturan Fungsi



### (1) Pengaturan Tanggal/Waktu (Set=0)

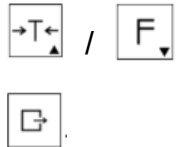
| NO. | Tombol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tampilan                 | Pengantar                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <br> / <br> | SET X<br><br>SET 0       | Dalam keadaan penimbangan, tekan dan tahan  selama 2 detik, lepaskan tombol hingga tampilan menunjukkan [set x]. SET=0 untuk mengubah tanggal/waktu. |
| 2   |  /  / <br>  | XX.XX.XX<br><br>24.09.25 | Masukkan tanggal TGL/BLN/THN<br>Contoh: Atur tanggal saat ini sebagai 24.09.25                                                                                                                                                          |
| 3   |  /  / <br>  | XX.XX.XX<br><br>12.30.00 | Masukkan waktu<br>Contoh: Atur tanggal saat ini sebagai 12.30.00                                                                                                                                                                        |

|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
| 4 |  |  | Kembali ke keadaan penimbangan |
|---|--|--|--------------------------------|

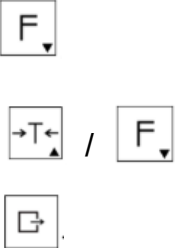
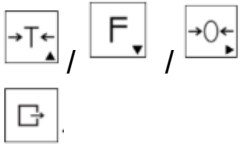
(2) Pengaturan Parameter (Set=1)

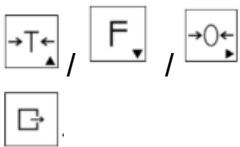
| NO. | Tombol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tampilan             | Pengantar                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <br> / <br>        | SET X<br><br>SET 1   | Dalam keadaan penimbangan, tekan dan tahan  selama 2 detik, kemudian lepaskan tombol hingga tampilan menunjukkan [set x].<br>Pilih Set=1 |
| 2   |  / <br>                                                                                       | F2.0 X<br><br>F2.0 2 | Pemilihan Pencetakan<br>Antarmuka: 0-2<br>F2.0=0-2;<br>0-tidak mencetak<br>1-pencetakan format rekaman<br>2-pencetakan format multipel<br>Contoh: F2.0=2; pilih pencetakan format multiple                                  |
| 2.1 |  / <br>                                                                                       | P X<br><br>P 1       | Pemilihan Pencetakan Format Multipel (berlaku saat F2.0=2):<br>P=1-3<br>Contoh: P=1                                                                                                                                         |
| 2.2 |  /  / <br> | n XX<br><br>n 04     | Bagian Garis Kosong:<br>n=00-99<br>Contoh: n=04                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   |  / <br>                                                                                             | F2.0 | X  | Pemilihan Laju Modulasi Port Serial RS232 (berlaku saat F2.0=0):                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F2.0 | 2  | F2.1=1-4; 1-2400bps, 2-4800bps, 3-9600bps, 4-19200bps                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    | Contoh: F2.1=3; laju modulasi adalah 9600bps                                                                           |
| 4   |  / <br>                                                                                             | F2.2 | X  | Pemilihan Format Komunikasi Port Serial RS232 (berlaku saat F2.0=0):                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F2.2 | 6  | F2.2=0-6; 0-Hengtian, 1-Toledo 8142-07, 2-Toledo Jinniao 17-bit, 3-Yaohua A9, 4-Keli ZXFS, 5-GSE,<br>Contoh: F2.2=6    |
| 4.1 |  /  / <br> | Adr  | XX | Pengaturan Alamat Komunikasi (saat F2.2=6):                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adr  | 01 | Adr=01-99<br>Contoh: Adr=01                                                                                            |
| 5   |  / <br>                                                                                       | F3.0 | X  | Pemilihan Metode Akumulasi:                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F3.0 | 0  | F3.0=0-2; 0-akumulasi manual, 1-akumulasi otomatis 1, 2-akumulasi otomatis 2<br>Contoh: F3.0=0; pilih akumulasi manual |
| 6   |  / <br>                                                                                       | F3.1 | X  | Pemilihan Mode Penghemat Daya:                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F3.1 | 0  | F3.1=0-1; 0-mati, 1-nyala                                                                                              |

|   |                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                   |                            | Contoh: F3.1=0; matikan mode penghemat daya                                                                                                                                    |
| 7 |  | F4.0    X<br><br>F4.0    1 | Pemilihan Fungsi Penimbangan:<br>F4.0=0-2; 0-mode penimbangan umum, 1-mode penimbangan hitung, 2-mode penimbangan cek berat<br>Contoh: F4.0=1; gunakan mode penimbangan hitung |
| 8 |                                                                                   |                            | Kembali ke keadaan penimbangan                                                                                                                                                 |

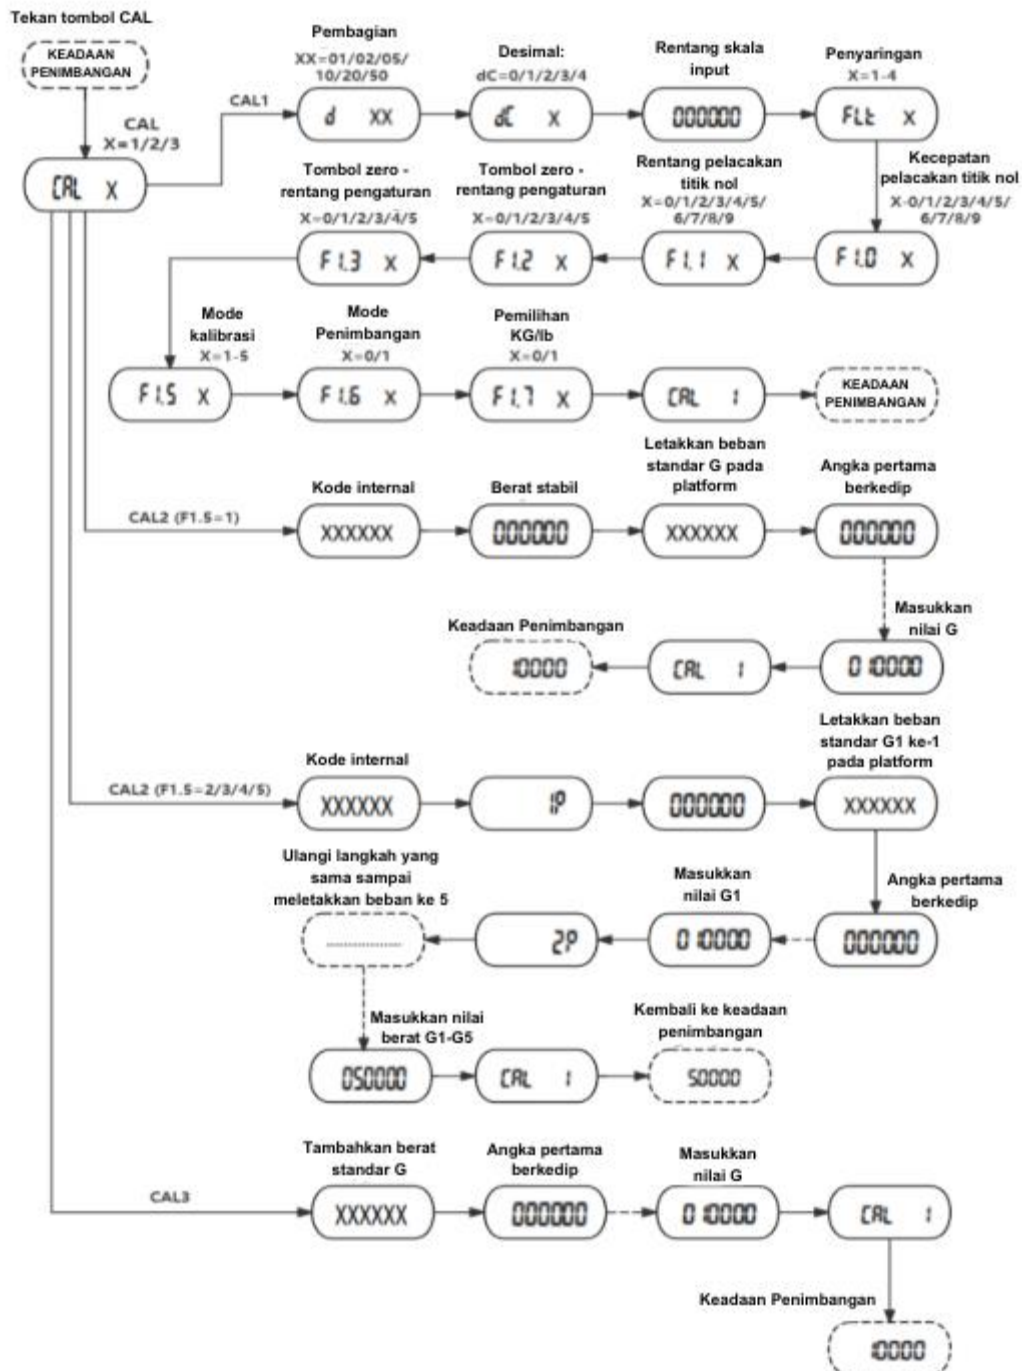
### (3) Pengaturan Fungsi Cek Berat (Opsional, Set=3)

| NO. | Tombol                                                                              | Tampilan                 | Pengantar                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | SET    X<br><br>SET    3 | Dalam keadaan penimbangan, tekan dan tahan  selama 2 detik, lepaskan tombol hingga tampilan menunjukkan [set x].<br>SET=3 atur nilai berat tinggi (Hi) dan rendah (Lo) pada fungsi cek berat. |
| 2   |  | LXXXXX<br>L00100         | Pengaturan Berat Alarm Batas Bawah:<br>Contoh: Pengaturan berat alarm batas bawah L=100kg                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                   |                  |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |  | LXXXXX<br>L00100 | Pengaturan Berat Alarm Batas Atas:<br>Contoh: Pengaturan berat alarm batas atas L=100kg |
| 4 |                                                                                   |                  | Kembali ke keadaan penimbangan                                                          |

## Bab IV Mode Kalibrasi

- ♦ Alur Pengaturan Kalibrasi (pergi ke setiap langkah dengan menekan )



Sebelum melakukan kalibrasi debugging pada alat, perlu memeriksa dengan saksama apakah sambungan antara berbagai bagian sudah benar. Jika sambungan tidak bermasalah, buka penutup kalibrasi di penutup belakang dan tekan tombol kalibrasi dengan ringan, maka instrumen akan masuk ke dalam mode kalibrasi debugging.

#### 1. Pengaturan Parameter

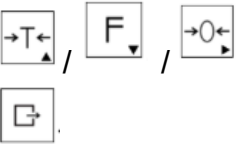
| NO. | Tombol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tampilan           | Pengantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <br> / <br>        | CAL X<br><br>CAL 1 | Dalam mode penimbangan, tekan tombol kalibrasi di penutup belakang selama 2 detik dan masuk ke dalam keadaan kalibrasi dan akan menampilkan [CAL x]<br><br>CAL=1 pengaturan parameter<br>CAL=2 kalibrasi berat<br>CAL=3 kalibrasi kompensasi                                                                                                                             |
| 2   |  / <br>                                                                                       | d XX<br><br>d 10   | Pembagian Timbangan<br>d=01, 02, 05, 10, 20, 50<br>Contoh: d=10; pembagian timbangan adalah 10                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   |  / <br>                                                                                       | dC X<br><br>dC 0   | Titik Desimal<br>dC=0-4; 0-0, 1-0.0, 2-0.00, 3-0.000, 4-0.0000<br>Contoh: dC=0; disarankan untuk satu digit                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4   |  /  / <br> | 000000<br>005000   | Rentang Timbangan:<br>Saat digit pertama berkedip di sisi kiri, tekan  atau  atau  untuk memasukkan nomor berat |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Contoh: rentang timbangan adalah 50000kg                                                                                                                                             |
| 5 |  / <br>       | FLT    X<br><br>FLT    2   | Tingkat Penyaringan:<br>FLt=1-4 (semakin tinggi angka, semakin baik efek penyaringannya)<br>Contoh: FLt=2; tingkat penyaringan adalah 2                                              |
| 6 |  / <br>       | F1.0    X<br><br>F1.0    3 | Kecepatan Pelacakan Titik Nol:<br>F1.0=1-9 detik<br>Contoh: F1.0=3 detik; kecepatan pelacakan titik nol adalah 3 detik                                                               |
| 7 |  / <br>   | F1.1    X<br><br>F1.1    2 | Rentang Pelacakan Titik Nol<br>F1.1=0-9; 0-0.0d, 1-0.5d, 2-1.0d, 3-1.5d, 4-2.0d, 5-2.5d, 6-3.0d, 7-3.5d, 8-4.0d, 9-4.5d<br>Contoh: F1.1=2; rentang pelacakan titik nol adalah 1.0d   |
| 8 |  / <br> | F1.2    X<br><br>F1.2    5 | Rentang Pengaturan Titik Nol Saat Dinyalakan:<br>F1.2=0-5; 0-tanpa nol, 1-2%, 2-4%, 3-20%, 4-50%, 5-100%<br>Contoh: F1.2=5; rentang pengaturan titik nol saat dinyalakan adalah 100% |
| 9 |  / <br> | F1.3    X<br><br>F1.3    5 | Tombol Zero - Rentang Pengaturan:<br>F1.3=0-5; 0-tanpa nol, 1-2%, 2-4%, 3-20%, 4-50%, 5-100%<br>Contoh: F1.3=5; tombol zero-rentang pengaturan adalah 100%                           |

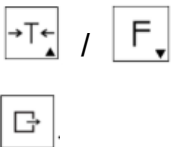
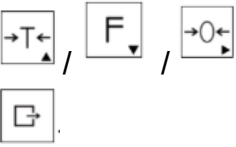
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  / <br>     | F1.5    X<br><br>F1.5    5 | Pemilihan Mode Kalibrasi:<br>F1.5=1; koreksi nonlinear tahap 1-5<br>Contoh: F1.5=2; pilih koreksi nonlinear tahap 2           |
| 11 |  / <br>     | F1.6    X<br><br>F1.6    0 | Pemilihan keadaan Penimbangan:<br>F1.6=0-1; 0-penimbangan umum, 1-penimbangan hewan<br>Contoh: F1.6=0; pilih penimbangan umum |
| 12 |  / <br> | F1.7    X<br><br>F1.7    0 | Pemilihan Satuan kg/lb:<br>F1.7=0-1; 0-kg, 1-lb<br>Contoh: F1.7=0; pilih kg                                                   |
| 13 |                                                                                                                                                                             | CAL    1                   |                                                                                                                               |
| 14 |                                                                                                                                                                             |                            | Kembali ke keadaan penimbangan                                                                                                |

## 2. Kalibrasi Berat

| NO. | Tombol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tampilan                 | Pengantar                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <br> / <br> | CAL    X<br><br>CAL    2 | Dalam mode penimbangan, tekan tombol kalibrasi di penutup belakang selama 2 detik untuk masuk ke dalam mode kalibrasi dan akan menampilkan [CAL x]<br>CAL=2 kalibrasi berat |

|   |                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |   | XXXXXX<br>000000 | Tampilkan kode internal pada timbangan kosong, jika tampilan stabil, tekan                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 |   | XXXXXX           | Tambahkan berat standar G di platform penimbangan, jika tampilan stabil, tekan                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 |   | 000000<br>010000 | Saat digit pertama berkedip di sisi kiri, tekan  atau  atau  untuk memasukkan nomor berat<br>Masukkan berat standar G<br>Contoh: G=10000kg |
| 5 |                                                                                    | CAL 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 |  | 10000            | Kembali ke status penimbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


### 3. Kalibrasi Kompensasi

| NO. | Tombol                                                                                                                                                                     | Tampilan         | Pengantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <br> | CAL X<br>CAL 3   | Dalam mode penimbangan, tekan tombol kalibrasi di penutup belakang selama 2 detik untuk masuk ke dalam mode kalibrasi dan akan menampilkan [CAL x]<br>CAL=3 kalibrasi kompensasi                                                                                                                                                                        |
| 2   |                                                                                         | XXXXXX           | Tambahkan berat standar G di platform penimbangan, jika tampilan stabil, tekan                                                                                                                                                                                     |
| 3   |                                                                                         | 000000<br>010000 | Saat digit pertama berkedip di sisi kiri, tekan  atau  atau  untuk memasukkan nomor berat |

|   |                                                                                   |       |                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|   |                                                                                   |       | Masukkan berat standar G<br>Contoh: G=10000kg |
| 4 |                                                                                   | CAL 1 |                                               |
| 5 |  | 10000 | Kembali ke status penimbangan                 |

**CATATAN:** dalam langkah-langkah operasi di atas, pengguna dapat menekan  kapan saja untuk keluar dan masuk ke langkah berikutnya.

#### 4. Kalibrasi Berat Multi-Tahap (Set F1.5=2, 3, 4, 5)

| NO. | Tombol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tampilan                       | Pengantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  / <br>                                                                                         | CAL X<br><br>CAL 2             | Dalam mode penimbangan, tekan tombol kalibrasi di penutup belakang selama 2 detik untuk masuk ke dalam mode kalibrasi dan akan menampilkan [CAL x]<br>CAL=2 kalibrasi kompensasi                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXXXXX<br><br>1P<br><br>000000 | Tampilkan kode internal pada timbangan kosong, setelah 2 detik dari kalibrasi berat tahap pertama, akan menampilkan 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXXXXX                         | Tambahkan berat standar G1 di platform penimbangan, jika tampilan stabil, tekan                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   |  /  / <br> | 000000<br><br>010000           | Saat digit pertama berkedip di sisi kiri, tekan  atau  atau  untuk memasukkan nomor berat<br>Masukkan berat standar G1<br>Contoh: G1=10000kg |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2P<br>010000     | Setelah 2 detik dari kalibrasi berat tahap kedua, akan menampilkan nilai berat, tambahkan berat standar G2 di platform penimbangan, jika tampilan stabil, tekan  .                                                                                                                                                       |
| 6 |  /  / <br>         | 000000<br>020000 | Saat digit pertama berkedip di sisi kiri, tekan  atau  atau  untuk memasukkan nomor berat<br>Masukkan berat standar G2<br>Contoh: G2=10000kg       |
| 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3P<br>020000     | Setelah 2 detik dari kalibrasi berat tahap ketiga,  n menampilkan nilai berat, tambahkan berat standar G3 di platform penimbangan, jika tampilan stabil, tekan                                                                                                                                                          |
| 8 |  /  / <br> | 000000<br>030000 | Saat digit pertama berkedip di sisi kiri, tekan  atau  atau  untuk memasukkan nomor berat<br>Masukkan berat standar G3<br>Contoh: G3=10000kg |
| 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4P<br>030000     | Setelah 2 detik dari kalibrasi berat tahap keempat, akan menampilkan nilai berat, tambahkan berat standar G4 di platform penimbangan. jika tampilan stabil, tekan  .                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  /  / <br>      | 000000<br>040000 | <p>Saat digit pertama berkedip di sisi kiri, tekan  atau  atau  untuk memasukkan nomor berat</p> <p>Masukkan berat standar G4</p> <p>Contoh: G4=10000kg</p>     |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4P<br>050000     | <p>Setelah 2 detik dari kalibrasi berat tahap kelima, akan menampilkan nilai berat, tambahkan berat standar G5 di platform penimbangan, jika tampilan stabil, tekan .</p>                                                                                                                                                             |
| 12 |  /  / <br> | 000000<br>050000 | <p>Saat digit pertama berkedip di sisi kiri, tekan  atau  atau  untuk memasukkan nomor berat</p> <p>Masukkan berat standar G5</p> <p>Contoh: G5=10000kg</p> |
| 13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAL 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50000            | Kembali ke status penimbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Bab V Tips Informasi

### 1. Informasi Kesalahan

| Isi Tampilan | Informasi                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Err 01       | tidak ada beban yang dimuat saat kalibrasi                    |
| Err 02       | berat tidak bisa 0 saat pengambilan sampel untuk penghitungan |

### 2. Tentang Baterai Tanam

Alat ini menggunakan baterai tanam 6V/4.5Ah, dan alat akan secara otomatis mengisi daya baterai tanam saat menggunakan daya AC. Setelah menggunakan baterai tanam sebagai sumber daya, segera gunakan daya eksternal untuk mengisi baterai tanam, jika tidak, baterai tanam akan rusak. Waktu pengisian daya tidak boleh kurang dari 6 jam dan tidak lebih dari 10 jam. Karena baterai tanam akan mengalami pengosongan sendiri, jika alat tidak digunakan, baterai tanam harus diisi ulang setiap dua minggu dengan daya eksternal, untuk menghindari kerusakan pada baterai tanam dan kegagalan pengisian daya secara permanen. Baterai merupakan barang habis pakai dan tidak tercakup dalam garansi.